

下營區公所督導小組督導紀錄表

標案名稱	下營區多用途運動公園(文小二)風雨球場工程			督導日期	111年7月1日
主辦機關	臺南市下營區公所			預定進度	22%
				實際進度	65.47%
設計廠商	莊欽祺建築師事務所	監造廠商	莊欽祺建築師事務所	承攬廠商	義忠營造有限公司
發包預算	7,518.425 仟元			契約金額	7,100 仟元
督導委員	外聘：周委員立德 內聘：林執行秘書建廷、林委員廷遠、陳委員永祥				
領隊及工作人員	領隊：蔡召集人銘育 工作人員：蔡晉庭			督導分數	87 分
優點	品質管理制度： 現地施工品質：				
缺點	品質管理制度： 1、建議承商及監造品質計畫、施工計畫預留提送時間，避免超出規定期限。 2、請改善職業安全衛生，如危害告知及安全講習。 3、現地材料堆置雜亂，請加強改善。 4、施工圍籬請加強牢固。 現地施工品質： 5、部分鋼構及螺栓有鏽蝕現象，請加強油漆保護。 6、貨櫃外觀請加強防鏽處理。 7、工程告示牌完工期限未更新。 8、工區內垃圾及廢棄物未整理。 9、工區大門入口處積水泥濘汙染路面。 10、鋼構工程鋼骨吊裝與組裝損傷處漆面雖已修補，但仍有許多小地方疏漏(鋼柱/斜撐/拉桿釘)。 11、鋼筋混凝土圓柱旁放樣鋼筋突出地面，影響安全。 12、新砌紅磚收邊緣石(清水磚)部分紅磚勾縫未填滿，部分紅磚有泥漿汙損未清除乾淨。 13、風雨球場北側圍籬傾斜，請儘速改善，以免造成危險。				
建議	1、壓克力鋪面施工前，請落實球場試水，並妥善以樹脂砂漿調整地坪洩水 2、基地周邊排水，請設計單位研擬改善方案 3、RC 剛性鋪面壓克力球場易裂，尤其新舊鋪面結合及角隅處，建議應檢討防裂措施。 4、臨綜合球場側有排水(積水)不良情形，建議檢討設置排水淺溝。 5、貨櫃本體(舊貨櫃)有多處生鏽情形，應重新進行防鏽塗層處理。 6、無障礙廁所坡道平台與無障礙廁所入口平台(直徑 150 公分)未一致，建議再檢討。 7、工程進度達 65.77%，清圖與數量檢核完成，漏項及數量不足部分，應儘速完成變更設計。				
檢驗					