
109 年臺南市行道樹風險評估勞務採購案(開口契約) 成果報告

執行單位

國立嘉義大學
都市林研究室-NCYU UFL
森林水土資源保育研究室
農學院植物教學醫院

5 月 30 日, 2021

委託單位
臺南市政府工務局



60004 嘉義市學府路 300 號

TEL : 05-2717466

[http : //www.ncyu.edu.tw/forestry](http://www.ncyu.edu.tw/forestry)

摘要

本次執行計畫依據臺南市政府工務局來函公文，針對臺南高交通流量路段之行道樹木以目第一階段視評估-簡易評估、調查環境與分析後，對目視評估結果進行第一次分流（共分 5 個等級，為黃、紅黑、紅、紅黃及黑）；並依據第一次分流結果(分流紅、紅黑)進行第二階段儀器檢測。

本計畫共進行五次派工調查，路段包含第一次派工（生產路椰子樹、開山路金龜樹、東豐路北側分隔島、長榮路樟樹、南門路、府中街黃脈刺桐及水交社路、健康路三段）；第二次派工（小東路中央分隔島、海佃路一段中央分隔島、中山路中正路兩側、北安路一段柏油路、中華北路一段及二段柏油路）；第三次派工（健康路一段及二段、中華北路一段及二段、海安路三段、東豐路南側中央分隔島、臨安路、中華東路、夏林路、和緯路、西門路、長榮路四段及五段、文賢路、中華南路、中華西路二段、安吉路）；第四次派工（前鋒路長葉垂榕、安和路菩提樹、林森路一至三段人行道、東光路二段臺灣欖、開元路柏油路、臨安路一段柏油路）；第五次派工（健康路一段及二段、中華北路一段及二段、海安路三段、東豐路南側中央分隔島、夏林路、和緯路、西門路、長榮路四段及五段、文賢路、中華南路、中華西路二段、安和路）。

植栽顧問審查簽名：

蔭明欽

目 錄

摘要	I
目 錄	II
圖目錄	IV
表目錄	V
一、工作計畫方法與流程	1
(一)前言	1
(二)派工範圍及項目	2
(三)評估流程	4
二、評估項目內容	5
(一)第一階段目視評估-簡易評估	5
(二)第一階段第一次分流識別與初步減緩建議	12
(三)第二階段詳細檢查-儀器檢測	17
1.分流識別	21
2.減緩策略建議	23
3. 建議養護處置	24
三、評估結果清冊	29
(一)生產路椰子樹 (大同路-鐵路前兩側人行道)	29
(二)開山路金龜樹	29
(三)東豐路中央分隔島(前鋒路至林森路)	30
(四) 長榮路樟樹 (大學路至東門路)、長榮路四段及五段	44
(五) 南門路(湯德章圓環至健康路)	51
(六) 府中街黃脈刺桐	52
(七) 水交社路(柏油鋪面上行道樹)	53
(八) 健康路一段及二段(府連路至建平路口)、健康路三段人行道	54
(九) 小東路中央分隔島	57
(十) 海佃路一段中央分隔島	61

(十一) 中山路兩側行道樹	64
(十二) 中正路兩側行道樹	65
(十三) 北安路一段柏油路	67
(十四) 中華北路一段及二段中央分隔島及兩側行道樹	68
(十五) 海安路三段(成功路至和緯路)	76
(十六) 臨安路、臨安路一段柏油路	77
(十七) 中華東路(凱旋路至小東路).....	79
(十八) 夏林路中央分隔島及人行道	80
(十九) 和緯路	83
(二十) 西門路四段兩側	87
(二十一) 文賢路柏油路黑板樹	88
(二十二) 中華南路中央分隔島(金華路至華南地下道口)	88
(二十三) 中華西路二段中央分隔島及人行道	92
(二十四) 安吉路中央分隔島	96
(二十五) 前鋒路長葉垂榕	97
(二十六) 安和路菩提樹	99
(二十七) 林森路一段至三段人行道	103
(二十八) 東光路二段臺灣欖	117
(二十九) 開元路柏油路	117
四、各路段總體養護建議.....	118
附錄一、受評估樹木個別評估報告	121
附錄二、樹木現況照片	122

圖目錄

圖 1 行道樹風險評估流程圖.....	4
圖 2 使用之測量儀器.....	5
圖 3 活冠層比例計算方式.....	6
圖 4 樹冠密度判別方法.....	6
圖 5 枯梢比判斷方法示意圖.....	7
圖 6 常見病蟲害.....	7
圖 7 骨架枝條枝徑長(L/D)標準曲線.....	10
圖 8 樹高胸徑比(H/D)標準曲線.....	10
圖 9 理想根冠生長形態.....	11
圖 10 微破壞儀與生長錐.....	17
圖 11 樹木靜力學三因子.....	17
圖 12 應力波檢測儀.....	19
圖 13 阻抗儀.....	19
圖 14 樹冠風力承載應用程式- ArboStApp 使用介面.....	20
圖 15 影像分析軟體 Image-Pro PLUS.....	20
圖 16 應力波斷層掃描圖分流辨識示意圖.....	22
圖 17 阻抗圖譜分流辨識示意圖.....	23
圖 18 阻抗圖譜辨識示意圖.....	23
圖 19 減剪示意圖.....	24
圖 20 疏剪示意圖.....	25
圖 21 清潔剪示意圖.....	25
圖 22 移除附生植物.....	26
圖 23 支撐系統 - 鋼索、鋼棒及鋼纜.....	27
圖 24 支撐系統 - 支架.....	27
圖 25 增加有效土壤容積.....	28
圖 26 擴大植栽穴.....	28

表目錄

表 1 生物學-健康活力情形評估標準	8
表 2 力學-形態結構缺陷項目評估標準	9
表 3 樹木結構形狀評估	11
表 4 不同風力級數之標準名稱、風速及陸地情形說明.....	13
表 5 分流顏色等級結果與相對應之天氣狀況及崩壞部位、崩壞可能性之代 號	14
表 6 第一階段目視評估結果與初步減緩建議範例.....	14

一、工作計畫方法與流程

(一)前言

本計畫第一階段篩選都市高頻度使用區域及高交通流量路段，為找尋具潛在高危險之行道樹木（樹形結構較容易崩壞、樹種特性為陽性且壽命較短），針對人民生命財產具極端風險及高風險區域之行道樹木進行調查評估，並針對高風險之危險樹木給予減緩建議；第二階段執行目標路段低頻度使用與交通低流量之區域—中、低風險區域之行道樹木（樹形結構較穩定、樹種特性為偏中性及壽命較長）進行評估，亦針對高風險之危險樹木給予減緩建議，藉由調查評估時間優先順序，處理不同風險等級之行道樹木。

第一階段及第二階段評估調查方式、分流方法皆相同 (Mattheck and Bethge, 1994a, 1994b)，係以目視樹木評估(visual tree assessment; VTA)法進行全面檢查作業並進行第 1 次分流識別（共分 5 個等級，為黃、紅黃、紅、紅黑及黑），給予 5 個等級不同之初步減緩風險建議後，再針對分流為危險之樹木（等級為紅、紅黑）以非破壞檢測設備進行詳細儀器診斷評估，蒐集樹木參數 (Parameter)、形狀(Shape)、強度(Strength)等，再以樹木靜力學(static integrated assessment; SIA)綜合評估分析樹木結構安全性，接進行第 2 次分流識別（共分 2 個等級，為黑、紅），最後依綜合評估結果針對提出減緩風險建議，進行主動性及預防性減緩或消除風險，預期將可大幅提升都市用路的行人、行車安全，將行道樹木風險降低接近至 0 風險。

另本計畫的樹木研習課程，希望從事相關樹木保護工作之學員能夠學習簡易評估，找尋有健康與結構缺陷問題的之風險樹木，並能立即通報、標記，甚至處理等動作，迅速且使具風險樹木之危險性降低。

(二)派工範圍及項目

1. 工作範圍

- (1) 生產路椰子樹 (大同路-鐵路前兩側人行道)
- (2) 開山路金龜樹
- (3) 東豐路中央分隔島(前鋒路至林森路)
- (4) 長榮路樟樹 (大學路至東門路)、長榮路四段及五段
- (5) 南門路(湯德章圓環至健康路)
- (6) 府中街黃脈刺桐
- (7) 水交社路(柏油鋪面上行道樹)
- (8) 健康路一段及二段(府連路至建平路口)、健康路三段人行道
- (9) 小東路中央分隔島
- (10)海佃路一段中央分隔島
- (11)中山路兩側行道樹
- (12)中正路兩側行道樹
- (13)北安路一段柏油路
- (14)中華北路一段及二段中央分隔島及兩側行道樹
- (15)海安路三段(成功路至和緯路)
- (16)臨安路、臨安路一段柏油路
- (17)中華東路(凱旋路至小東路)
- (18)夏林路中央分隔島及人行道

(19)和緯路

(20)西門路四段兩側

(21)文賢路柏油路黑板樹

(22)中華南路中央分隔島(金華路至華南地下道口)

(23)中華西路二段中央分隔島及人行道

(24)安吉路中央分隔島

(25)前鋒路長葉垂榕

(26)安和路菩提樹

(27)林森路一段至三段人行道

(28)東光路二段臺灣檳

(29)開元路柏油路

2. 工作項目

(1) 第一階段目視評估：

包含樹木目視評估、第 1 次分流識別及生育地環境分析後，提出樹木初步風險等級與減緩建議。

(2) 第二階段詳細檢查：

針對目視評估樹體缺陷部位以精密儀器(生長錐、應力波、鑽孔阻抗儀等)詳細檢查後，提出分流及減緩建議。

(三)評估流程

本次行道樹風險評估方法與流程係以第一階段評估調查，應用目視評估方法簡易評估樹木健康活力與結構缺陷、結構形狀以及栽植環境逆境，樹木初步評估並分流後提出樹木風險等級與初步減緩建議。

分流紅黃、紅、紅黑之樹木進入第二階段以精密儀器(生長錐、應力波、鑽孔阻抗儀等)詳細檢查，分析樹體缺陷對樹木結構穩定之風險並提出分流及減緩策略。

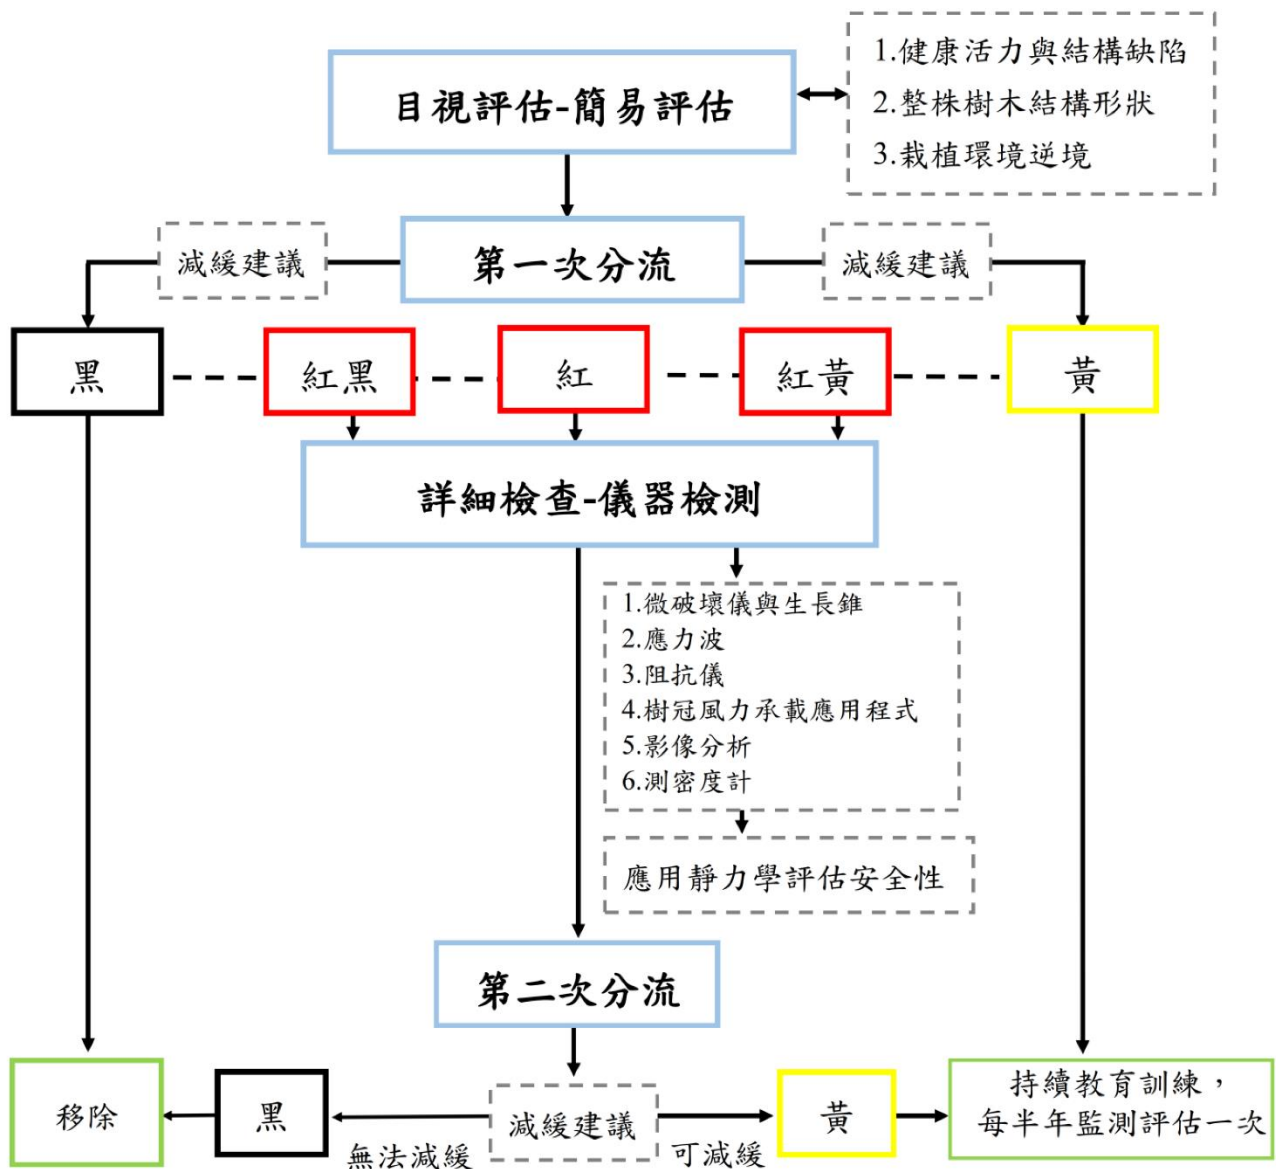


圖 1 行道樹風險評估流程圖

二、評估項目內容

(一)第一階段目視評估-簡易評估

調查並紀錄樹種、編號，使用測樹高儀(Tru Pulse 360oB)測量樹高 (H)、測樹徑儀 (Criterion RD 1000)測量胸高直徑 (D)、雷射測距儀(Bosch GLM80)測量樹冠幅、樹冠分析儀(LAI)測量樹冠密度 (CD)，拍攝樹木健康活力與結構缺陷、整株樹木結構形狀以及栽植環境逆境進行評估。



圖 2 使用之測量儀器

(A)測樹高儀(Tru Pulse 360°B)、(B)雷射測距儀(Bosch GLM80)、(C)測樹徑儀(Criterion RD 1000)、(D)樹冠分析儀(LAI)

1. 樹木健康活力與結構缺陷評估

(1) 生物學-健康活力情形

以目視評估方法依據堀大才、岩谷美苗 (2002)、王義仲等 (2017)、黃化生態研究室 (2019) 使用的樹木健康活力評估指標進行評估，各項評估因子說明如下。

a. 活樹冠比

活冠層佔整個樹高的百分比，計算方法為樹木高度(x)與活樹冠垂直高度(y)的比率(王義仲等，2017)。

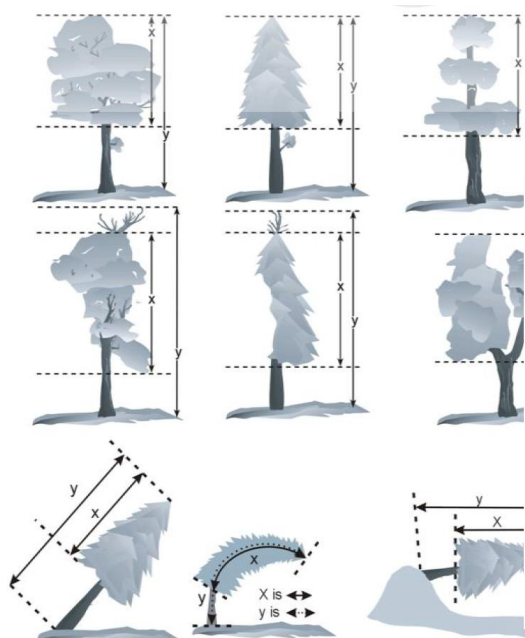


圖 3 活冠層比例計算方式(王義仲等，2017)

b. 樹冠密度

樹冠密度定義為樹木受樹冠中樹葉所阻擋住的光照可見度。

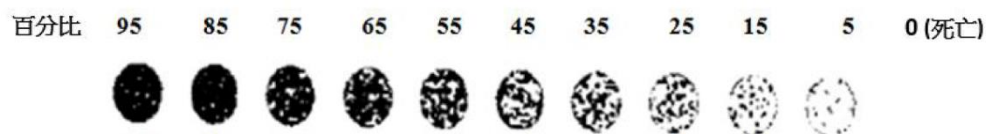


圖 4 樹冠密度判別方法(王義仲等，2017)

c. 枯梢比：樹冠中枯死的幼枝與小枝所佔之百分比。其判斷方法依次為：

- ① 於沒有遮擋到上層樹冠的位置觀察，若無可清楚觀察的地方，可於樹幹基部觀察，站立的位置須可以看見 40% 的樹冠。
- ② 忽略較老的枯死木材。
- ③ 適時的改變站立的位置。



0 度方向觀察，枯枝比 40%



90 度方向觀看，枯枝比 40%

圖 5 枯梢比判斷方法示意圖

d. 病蟲害

由昆蟲造成的傷害為蟲害，如：白蟻、天牛等；或由真菌造成的傷害，如：黑黴病、子實體。

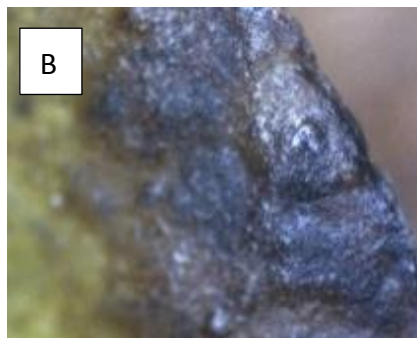


圖 6 常見病蟲害 (A)天牛、(B)黑黴病、(C)子實體

綜合上述評估因子，將生物學-健康活力分為 4 種情形(表 1)：枯死，樹皮脫落、落葉明顯枯死；衰退，樹冠密度或活樹冠比小於 35%、有病蟲害；逆境，樹冠密度或活樹冠比 65-36%、有病蟲害；一般，樹冠密度或活樹冠比大於 66%；無病蟲害。

表 1 生物學-健康活力情形評估標準

健康活力情形	評估標準
枯死	樹皮脫落；樹冠密度或活樹冠比、枯梢比 = 0%。
衰退	樹冠密度或活樹冠比<35%；枯梢比>46%；有病蟲害。
逆境	樹冠密度或活樹冠比 65-36%；枯梢比 11-45%；有病蟲害。
一般	樹冠密度或活樹冠比>66%；枯梢比<10%；無病蟲害。

(2)力學-形態結構缺陷

參考 Pokorny (1992)、堀大才、岩谷美苗(2002)、詹明勳等(2011)結構缺陷評估項目進行，其評估分流方法如表 2；各評估因子說明如下：

- a. 樹體傾斜-生長模式顯示主幹、枝條或樹木結構不平衡或脆弱(Pokorny, 1992)，需進行整株樹木結構形狀評估。
- b. 樹冠失衡-陽光或樹木間的競爭改變樹木生長方式，多數枝條於主幹某一側生長，使重量集中於主幹一側，需進行整株樹木結構形狀評估。
- c. 共優勢枝條-位置、直徑相當的兩個枝條隨著直徑增加無法展出一優勢枝條，需進行整株樹木結構形狀評估。
- d. 樹體縱裂-樹木無法承載應力(風力、重力)造成纖維形變發生縱裂；木材內部腐朽向外擴散而無法抑制。
- e. 腐朽-木材腐爛或消失。進階腐朽的指標為木材腐爛、子實體、孔洞、開裂或隆起(Pokorny, 1992)。
- f. 根問題-包含施工結構根盤切斷、土壤硬實造成根系裸露或根系浮出，需進行整株樹木結構形狀評估。

表 2 力學-形態結構缺陷項目評估標準

形態結構缺陷項目	缺陷情形	分流 ¹
樹體傾斜	進行樹木結構形狀評估	
樹冠失衡	進行樹木結構形狀評估	
共優勢枝條	進行樹木結構形狀評估	
樹體縱裂	樹體縱裂(主幹、骨架枝條、根部)	紅黑
腐朽	出現子實體、腐朽部位持續腐朽	黑
	腐朽部位癒合組織形成	紅黑
	腐朽，樹體膨大	紅
根問題	進行樹木結構形狀評估	

¹ 評估分數以關鍵問題與脆弱部位之最小評估值表示評估樹木之健康活力與結構缺陷整體情況。

2.樹木結構形狀評估

以目視評估樹木樹冠、樹幹及根冠是否有結構形狀上的不足，包含樹冠是否過度延伸、偏斜；樹幹使否有傾斜、彎曲等；根冠結構是否浮起、缺少等。

(1) 骨架枝條

- a. 骨架枝條枝徑比(L/D) - 針對**樹冠失衡**之樹木，以測樹高儀、測樹徑儀及雷射測距儀記錄樹木骨架枝條長度末徑比(L/D)，其標準值為 40%。

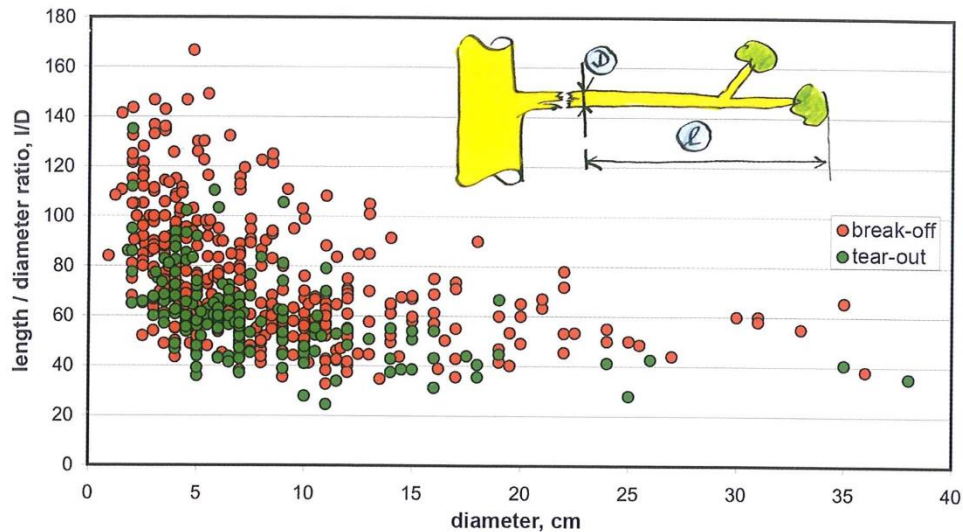


圖 7 骨架枝條枝徑長(L/D)標準曲線 (Mattheck, 2007)

b. 骨架枝條傾角 - 針對樹冠失衡或有共優勢枝條之樹木，使用影像分析與雷射測距儀(Bosch GLM80)量測骨架枝條傾斜角度。

(2) 樹幹

a. 樹幹尖削度 (H/D) - 以測樹高儀、測樹徑儀及雷射測距儀記錄樹木高度與胸高直徑比值 (H/D)，其標準值為 50%。

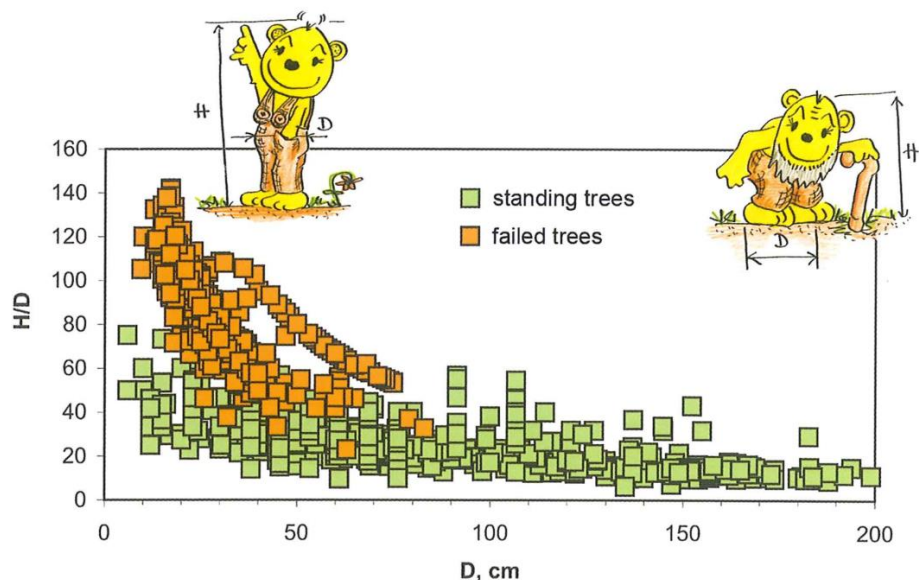


圖 8 樹高胸徑比(H/D)標準曲線 (Mattheck, 2007)

b. 主幹傾角 - 針對樹體傾斜、樹冠失衡之樹木使用影像分析與雷射測距儀(Bosch GLM80)量測主幹生長方向與垂直方向之間的角度。

(3) 根冠

- a. 根冠幾何形狀 - 針對有**根問題**之樹木以目視評估觀察樹木結構根盤形態，包含有無浮起、缺少或是破壞等情形。

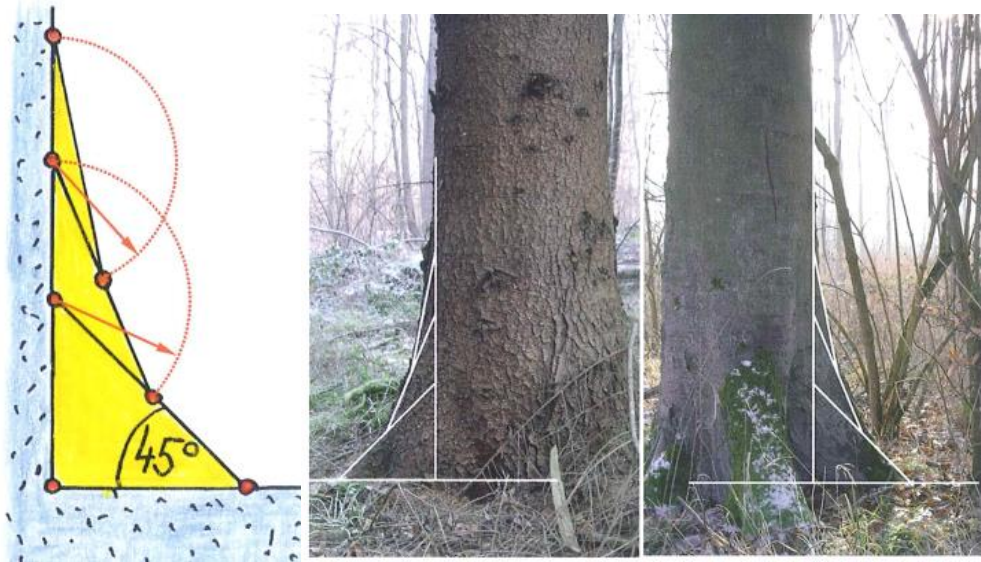


圖 9 理想根冠生長形態 (Mattheck, 2007)

表 3 樹木結構形狀評估

部位	項目	分流 ¹				
		黃	紅黃	紅	紅黑	黑
骨架	枝徑比(%)	<40	41-55	56-70	71-110	>111
枝條	傾角(度)	<10	11-20	21-30	31-45	>46
樹幹	尖削度(%)	<50	51-60	61-80	81-100	>101
	傾角(度)	<10	11-20	21-30	31-50	>51
根部	根冠幾何形狀	正常	結構根 浮出土壤	結構根 浮出土壤	根盤缺損 <1/3	根盤缺損>1/3； 露出根系枯死

¹ 評估分數以關鍵問題與脆弱部位之最小評估值表示評估樹木之健康活力與結構缺陷整體情況。

(二)第一階段第一次分流識別與初步減緩建議

1. 分流識別

臺灣地處副熱帶季風區，加上地形複雜，來自不同方向的天氣系統會在不同地區造成不同的天氣變化，甚至引發各種災害性天氣現象，依據交通部中央氣象局災害性天氣作業要點，第二條第十二款所規定之可能造成生命或財產損失之颱風、大雨、豪雨、強風等異常天氣現象；颱風是臺灣最主要造成氣象災害的天氣，另外大雨(豪)最常發生在5、6月的梅雨季及7至9月颱風季，或因春秋季的鋒面及夏季強盛西南氣流產生對流性降雨所致，而在蒲福風級表中，6級的平均風力常使樹枝搖動，電線發出呼嘯聲，張傘困難。臺灣在秋冬季節東北季風盛行、春夏季節旺盛對流雲發展、或颱風接近影響時，都容易有強風發生，詳細風力說明如表所示。

由許多國外研究可知，災害性天氣常造成樹木結構上的破壞，進而危害到民眾生命及財產，將樹木危險群的分類為樹木結構安全重要評估之重點(Lockard *et al.*, 1964; Ehsen, 1993; Matheny and Clark, 1994)。而本計畫為使評估結果能整合成一簡單明瞭之評估結果，彙整行政院農委會林試所出版的都市樹木風險性評估及管理參考手冊、日本國家研究所資料的街路樹の倒伏對策の手引き、美國的 Urban Tree Risk Management，並參考 ISA (2017) 調查表內容，分流為4個顏色等級，分流依據是以目視評估的健康活力與結構缺陷、樹木結構形狀的分數進行分流，並參考栽植環境逆境的評估作為權重(weight)，舉例：整體樹木結構形狀缺陷者，根據缺陷情形直接列為分流紅黑或黑，分數再依據栽植環境逆境權重進行加減，即目視評估法所記錄的生物學之健康活力評估分數及計算之評估分數：紅黃色、紅色、紅黑色及黑色，。

綜上，本計畫之樹木目視評估後，將各株樹木3個樹木主要崩壞位置(骨架枝條、樹幹及根部)，分流列為5個顏色等級，此外，再以外力氣候、天氣之乘載等列入考量，提供4個氣候、天氣狀況下3種外力乘載發生風險可能性，如下列說明。

表 4 不同風力級數之標準名稱、風速及陸地情形說明

級數	國際標準 (由 WMO 公布)		陸地情形
	名稱	風速 (km/h)	
0	無風	< 1	靜，煙直上。
	Calm		
1	軟風	1 - 5	炊煙可表示風向，風標不動。
	Light air		
2	輕風	6 - 11	風拂面，樹葉有聲，普通風標轉動。
	Light breeze		
3	微風	12 - 19	樹葉及小枝搖動，旌旗招展。
	Gentle breeze		
4	和風	20 - 28	塵沙飛揚，紙片飛舞，小樹幹搖動。
	Moderate breeze		
5	清風	29 - 38	有葉之小樹搖擺，內陸水面有小波。
	Fresh breeze		
6	強風	39 - 49	大樹枝搖動，電線呼呼有聲，舉傘困難。
	Strong breeze		
7	疾風	50 - 61	全樹搖動，迎風步行有阻力。
	Near gale		
8	大風	62 - 74	小枝吹折，逆風前進困難。
	Gale		
9	烈風	75 - 88	煙突屋瓦等將被吹損。
	Strong gale		
10	暴風	89 - 102	陸上不常見，見則拔樹倒屋或有其他損毀。
	Storm		
11	狂風	103 - 117	陸上絕少，有則必有重大災害。
	Violent storm		
12	颶風	64 - 71	
	Hurricane		

表 5 分流顏色等級結果與相對應之天氣狀況及崩壞部位、崩壞可能性之代號

分流結果	黃 (Yellow, Y)	紅黃 (Red Yellow, RY)	紅 (Red, R)	紅黑 (Red Black, RB)	黑 (Black, B)
樹木崩壞 相對天氣狀況	極端氣候	豪雨、颱風	大雨、大風	強風	一般天氣
樹木崩壞部位 及代號	骨架枝條折斷 (B, Branch)		樹幹折斷 (T, Trunk)		根部倒伏 (R, Root)
樹木發生崩壞的 可能性及代號	有可能 (P, Possible)		非常有可能 (VP, Very Possible)		即將發生 (SP, Soon Possible)

本計畫依據第一階段目視評估結果，將各株樹木 3 個部位（樹冠、樹幹及根部）分流顏色後，詳細如表 4 所示。

表 6 第一階段目視評估結果與初步減緩建議範例

樹木編號	崩壞 部位	第一階段風險評估評結果					初步減 緩建議
		黑 一般天氣	紅黑 強風	紅 大雨、強風	紅黃 豪雨、颱風	黃 極端氣候	
340-XX01	B		P	VP	SP		
	T				P		
	R			P	VP		
340-XX02	B				P		
	T				P		
	R				P		
340-XX03	B				P		
	T			P	VP		
	R	P	VP	SP	SP		
340-XX04	B				P		
	T		P	VP	SP		
	R				P		

⁽¹⁾：B 為骨架枝條 (Branch)；T 為樹幹 (Trunk)；R 為根部 (Root)

⁽²⁾：P 為有可能發生崩壞 (Possible)；VP 為非常有可能發生崩壞 (Very Possible)；SP 為即將發生發生崩壞 (Soon Possible)

a. 範例 340-XX01

由該株樹木評估之結果可知，評估於強風的天氣情況下，其骨架枝條有可能發生折斷之風險，因此骨架枝條評估為紅黑色；而根部於大雨、大風的天氣情況下有可能發生倒伏之風險，進而評估為紅色；樹幹部份則評估在颱風、或豪雨的天氣情況下，才有可能發生折斷之風險，因此評估為紅黃色。

綜上，該株樹木 3 個部位崩壞等級之分流結果分別為骨架枝條為紅黑色 (RB)、主幹為紅黃色 (RY) 及根部為紅色 (R)。

b. 範例 340-XX02

由樹木評估之結果可知，該株評估於颱風、豪雨的天氣情況下，其骨架枝條、樹幹及根部位置才有可能發生折斷、倒伏之風險，因此該株樹木 3 個部位崩壞等級之分流結果分別為骨架枝條為紅黃色 (RY)、主幹為紅黃色 (RY) 及根部為紅黃色 (RY)。

c. 範例 340-XX03

由該株樹木評估之結果可知，評估於一般的天氣情況下，其根部有可能發生倒伏之風險，因此根部評估為黑色；而樹幹於大雨、大風的天氣情況下有可能發生折斷之風險，進而評估為紅色；骨架枝條部份則評估在颱風、或豪雨的天氣情況下，才有可能發生折斷之風險，因此評估為紅黃色。

綜上，該株樹木 3 個部位崩壞等級之分流結果分別為骨架枝條為紅黃色 (RY)、主幹為紅色 (R) 及根部為黑色 (B)。

d. 範例 340-XX04

由該株樹木評估之結果可知，評估於強風的天氣情況下，其樹幹有可能發生折斷之風險，因此根部評估為紅黑色；而骨架枝條、根部則評估在颱風、或豪雨的天氣情況下，才有可能發生折斷之風險，因此評估為紅黃色。

綜上，該株樹木 3 個部位崩壞等級之分流結果分別為骨架枝條為黃色 (Y)、主幹為紅黑色 (RB) 及根部為紅黃色 (RY)。

2. 初步風險減緩建議

最後樹木不同崩壞部位的顏色等級給予初步風險減緩之建議如環境監測、移除、修剪、及生育地改善，如下所示。

- 黃 – 行道樹樹高及樹徑不具有危害之風險。
- 紅黃 – 建議每年進行樹木及生育地環境的目視評估。
- 紅 – 建議修剪、改善生育地，視缺陷情形進行儀器詳細檢測評估，並於每半年進行樹木及生育地環境的目視評估。
- 紅黑 – 建議修剪枯枝、枝條以降低樹高，進行儀器詳細檢測評估，若風險減緩策略無法降低崩壞風險則進行預防性移除。
- 黑 – 建議直接移除，解除風險。

(三)第二階段詳細檢查-儀器檢測

依據各株樹木缺陷部位選擇適當之檢測儀器進行：

1.使用儀器

a.微破壞儀(fractometer)與生長錐(Haglofs Increment Borer)-藉由樹芯取樣實際觀察樹木內部腐朽程度，取得下列參數做為樹木靜力學安全係數計算使用 (Fournier *et al.*, 2013)。

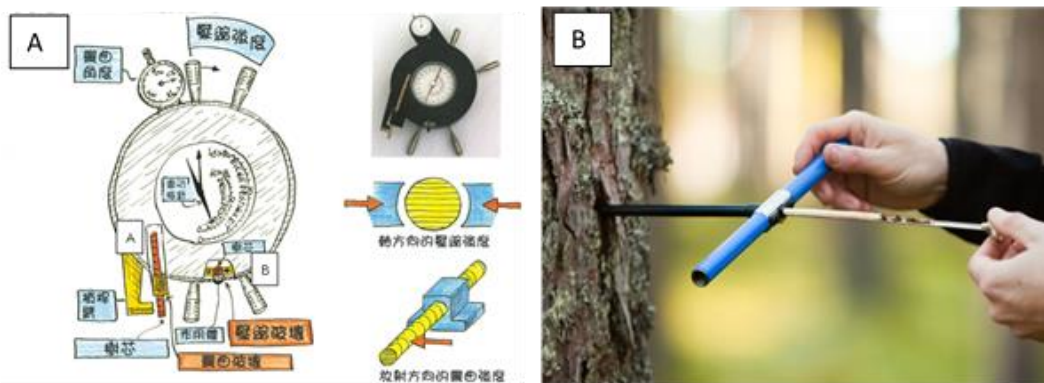


圖 10 微破壞儀與生長錐 (A)微破壞儀、(B)生長錐

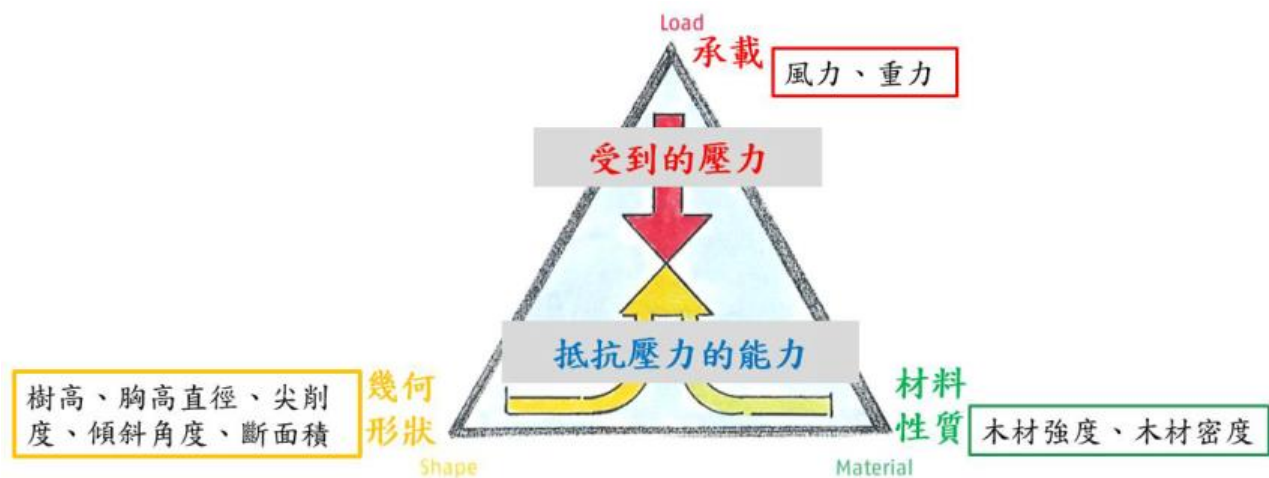


圖 11 樹木靜力學三因子

a-1.風力承載

利用軟體 ArboStApp 計算(圖 14)，使用方法如下述，將樹木全景照匯入軟體，輸入樹高、胸高直徑等樹木基本資料，繪製樹冠受風區域以及標示樹木基部，得軟體所計算之當風速為 36m/s 時樹幹基部彎曲與傾斜動量 ($M_{b/t}$)，計算公式如下：

樹幹基部彎曲與傾斜動量 $M_{b/t}(\text{kNm}) = C_d \times A \times h_s \times V^2 \times \rho / 2$

式中： C_d 為風阻係數，為一常數=0.3； A 為樹冠受風面積(m^2)；

H_s 為樹木重心高，約 2/3 樹高(m)； V 為風速=36 m/s； ρ 為空氣密度=1.2(kg/m^3)

a-2.重力承載-樹木自身重量：

樹木部位若出現傾斜，依據 Almeras and Fournier (2009)因其所受之重力重心偏離、力臂長度增加，所需承受的自身承載應力增加，需加入傾斜角度計算其重量應力(kNm^{-2})，計算公式如下述：

$$\text{傾斜枝條重量應力}(\text{kNm}^{-2}) = \frac{\text{重量}(\text{kN}) \times \text{枝條長度}(\text{m}) \times \text{角度} \sin \theta}{\text{枝條半徑}(\text{R}', \text{m})^3 \times \pi}$$

a-4.幾何形狀

幾何形狀的參數包含樹高、胸高直徑、樹冠面積，其中樹冠面積為影響樹木風力承載的重要因子，而菩提樹分叉的枝條直徑及其與主幹垂直的夾角亦影響樹木承載自身重量的大小。

a-5. 木材性質

a-5-1 木材強度 - 木材強度試驗以生長錐作為鑽取樹芯之工具取得樹芯樣本，藉由樹芯取樣實際觀察樹木內部腐朽程度，並將取得之樹芯以微破壞儀測試其彎曲強度(σ_B)、彎曲角度以及壓縮強度。

a-5-2 木材密度 - 以生長錐取樣得到之樹芯秤重、計算體積，求得各株菩提樹的木材含水密度。

$$\text{木材含水密度}(\text{kgm}^{-3}) = \text{樹芯含水重}(\text{g}) / \text{樹芯體積}(\text{m}^3)$$

a-6.安全係數

安全係數為樹木承載能力與實際承載的比率，參考 Mattheck (2007)之研究結果，以樹芯樣本經微破壞儀檢測所算得的壓縮強度，樹木需承載的作應力相互比較，而安全係數若大於 1.5 則代表樹木相對安全，其中若低於 1.5 則需採取措施來降低樹木崩壞風險，如下公式所示：

$$\text{安全係數} = \frac{\text{承載能力}}{\text{實際承載}} = \frac{\text{木材壓縮強度}(\text{kNm}^{-2})}{\text{FR-承載應力}(\text{kNm}^{-2})}$$

$$= \frac{\text{幾何形狀} \times \text{材料性質}}{\text{承載}}$$

$$= \frac{\text{胸高斷面體積} R^3/3 (\text{m}^3) \times \text{壓縮強度}(\text{kNm}^{-2})}{\text{傾斜動量}(\text{KNm}) + \text{受風面彎曲動量}(\text{KNm})}$$

(修改自 Mattheck and Bethge, 1991; Gardiner et al., 2008)

b. 應力波 1ML-位置斷層掃描圖，解析腐朽或缺陷百分比。

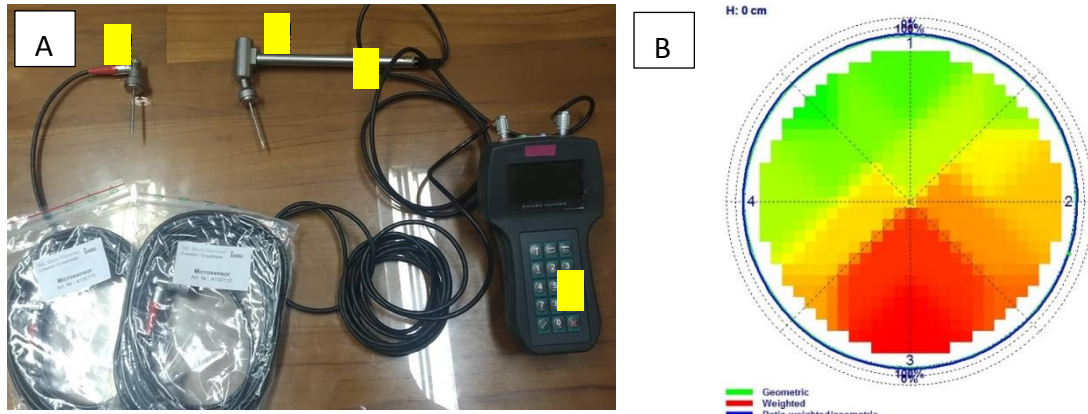


圖 12 應力波檢測儀 (A)應力波儀器組，A探測端及鉚釘、B接收端及鉚釘、C主機、D為微型槌)，(B)斷層掃描圖

c. 阻抗儀 1ML-木材抵抗強度與密度


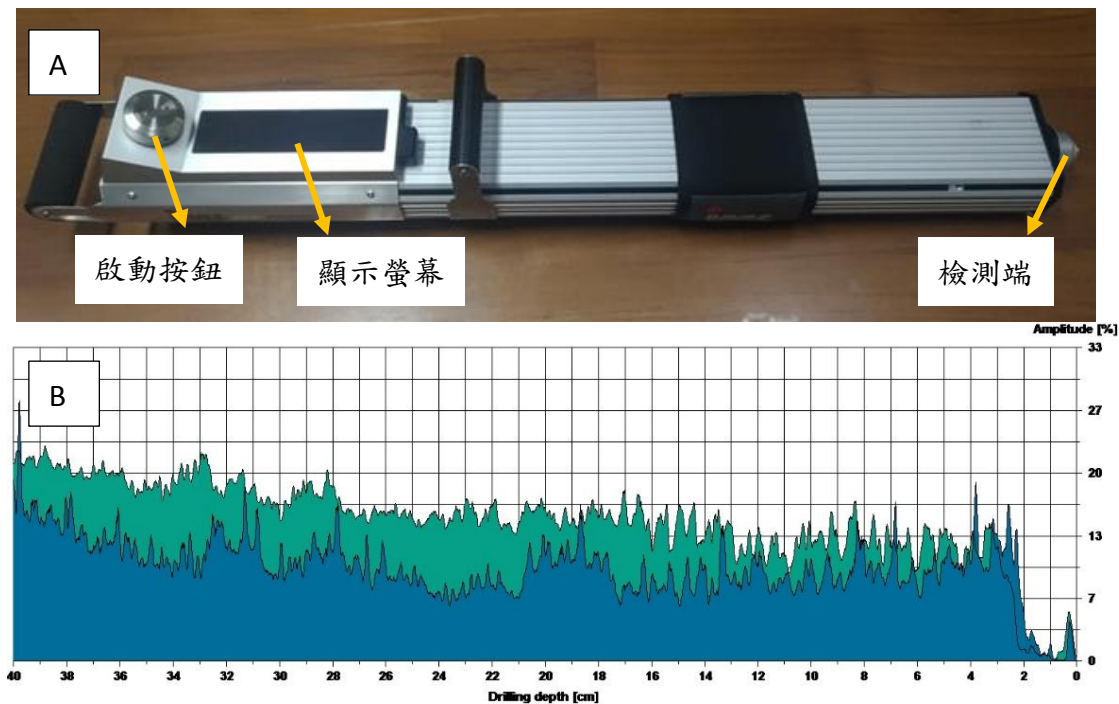


圖 13 阻抗儀 (A)阻抗儀、(B)阻抗圖譜

d.樹冠風力承載應用程式-使用軟體為 ArboStApp，取得 A_w -樹冠面積、 c_d -風的拖曳係數

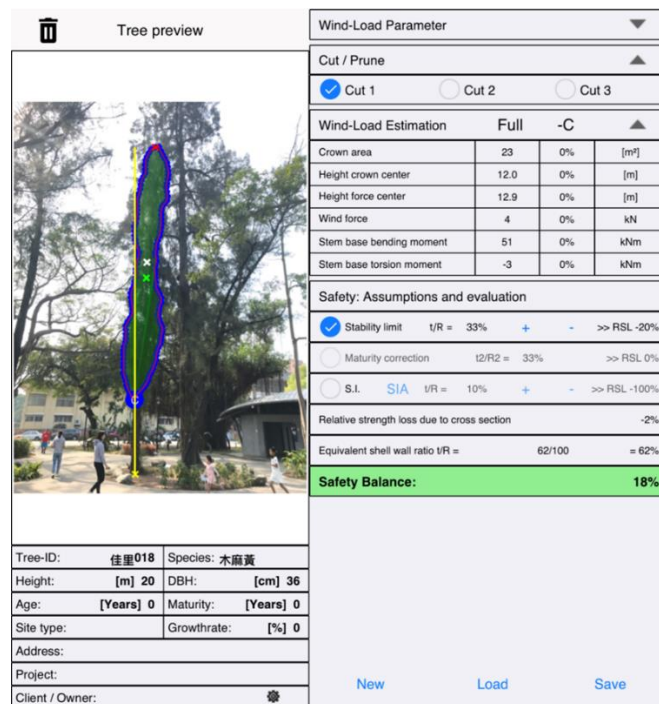

The screenshot displays the ArboStApp interface. On the left, a 'Tree preview' window shows a photograph of a tree with a green outline and a vertical line indicating its height. Below the preview is a table with tree details:

Tree-ID:	佳里018	Species:	木麻黃
Height:	[m] 20	DBH:	[cm] 36
Age:	[Years] 0	Maturity:	[Years] 0
Site type:		Growthrate:	[%] 0
Address:			
Project:			
Client / Owner:			

On the right, the 'Wind-Load Parameter' section includes a 'Cut / Prune' dropdown with 'Cut 1' selected. Below is a 'Wind-Load Estimation' table:

	Full	-C	
Crown area	23	0%	[m²]
Height crown center	12.0	0%	[m]
Height force center	12.9	0%	[m]
Wind force	4	0%	kN
Stem base bending moment	51	0%	kNm
Stem base torsion moment	-3	0%	kNm

Below the table is a 'Safety: Assumptions and evaluation' section with several checkboxes and numerical values. At the bottom, a green bar indicates 'Safety Balance: 18%'. At the very bottom, there are buttons for 'New', 'Load', and 'Save'.

圖 14 樹冠風力承載應用程式- ArboStApp®使用介面

e.影像分析-使用軟體為 Image-Pro PLUS，以影像分析軟體分析得出樹木部位之材積與重量後，應用生物力學、靜力學評估檢查樹木各接合部位的安全性。



圖 15 影像分析軟體 Image-Pro PLUS®


1. 分流識別

a. 微破壞儀(fractometer)與生長錐(Haglofs Increment Borer)

根據 Mattech(2003)，樹木靜力學安全係數大於 1.5 者為安全(分流黃)；小於 1.5 者則為重度(分流黑)。


b. 應力波

根據應力波斷層掃描圖結果，計算斷面腐朽空洞比例，判別方法如下述。

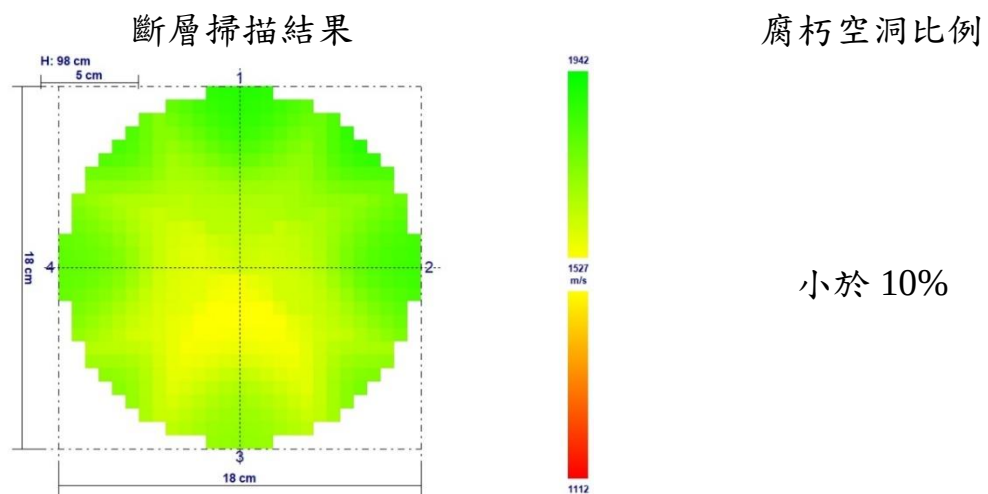

說明 斷層掃描圖中無腐朽之情形(均為綠色-黃色)。


分流 黃

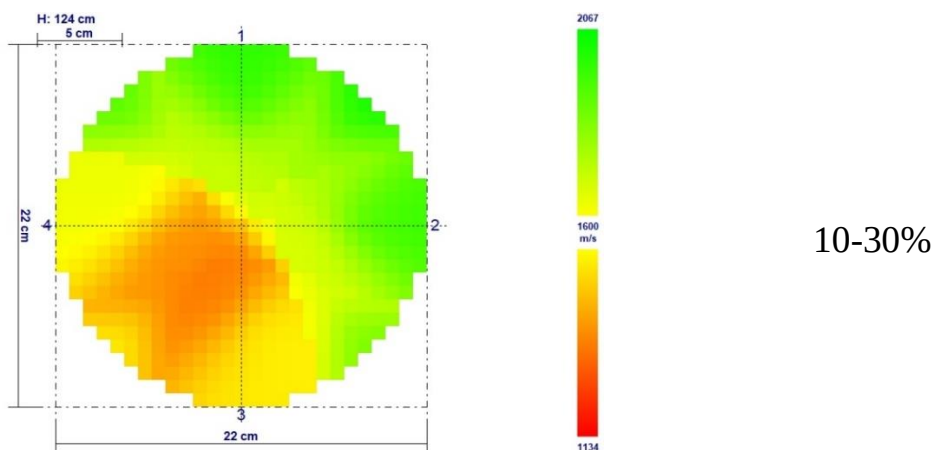

說明 斷層掃描圖中有輕微腐朽之情形(黃橘-紅)，顏色較深之區域無向外擴張之現象，表示腐朽無持續擴散。

分流 黃

斷層掃描結果

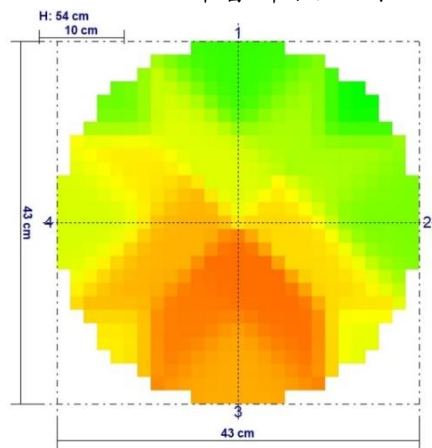


腐朽空洞比例

30-50%

說明 斷層掃描圖中有中度腐朽之情形(橘-深紅)，顏色較深之區域有向外擴張之現象，表示腐朽持續擴散。

分流 黑

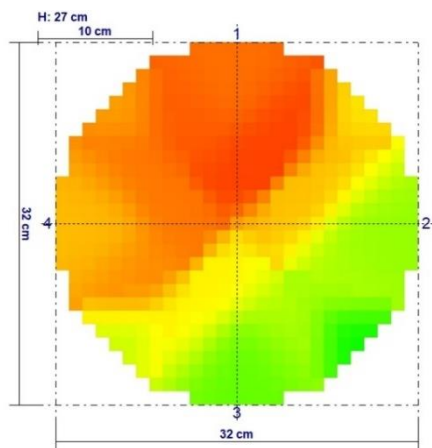

大於 50%

說明 斷層掃描圖中有重度腐朽之情形(深紅)。

分流 黑

圖 16 應力波斷層掃描圖分流辨識示意圖

c. 阻抗儀

透過阻抗圖譜可確認結構缺陷部位周邊的健全木材深度、強度，進而判斷木材健全部分及計算腐朽空洞比例。

根據 Mattech(2003)，腐朽空洞比例大於周長 30% 屬於危險，均列為分流黑；比率若小於 30% 則根據缺陷空洞部位及樹木整體缺陷情形進行分流，如位於根部，可能影響結構穩定則列為分流黑、位於主幹中心且

出現木材增生(樹幹膨大)則列為分流紅持續監測。

如下圖 17 所示，樹皮往樹幹中心 15 至 20 公分處阻抗值急遽下降至接近 5%，可知此處有腐朽空洞之情形，約占樹幹直徑 10-30%。

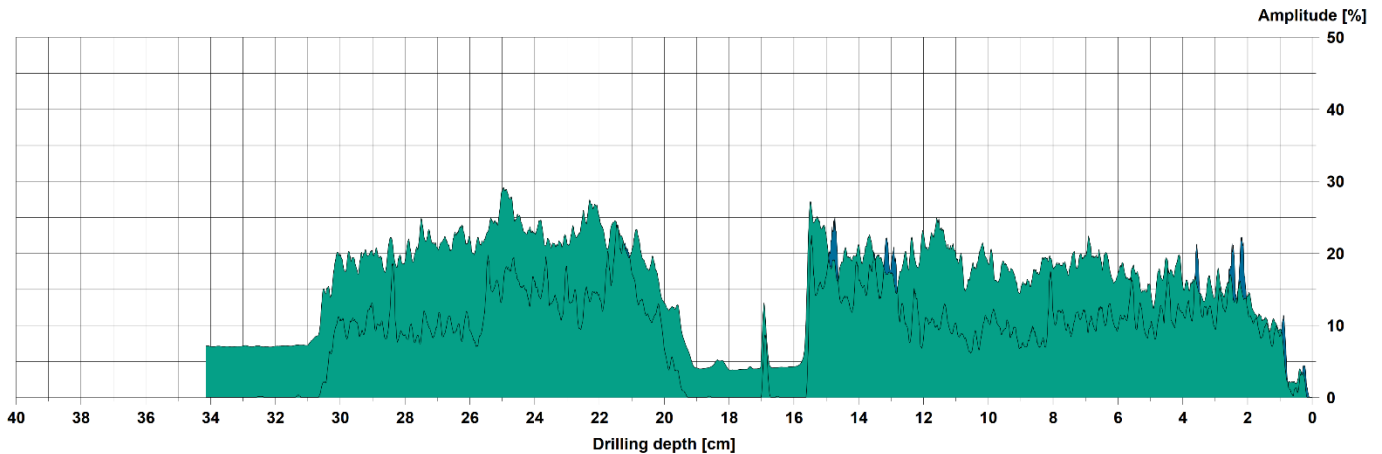


圖 17 阻抗圖譜分流辨識示意圖

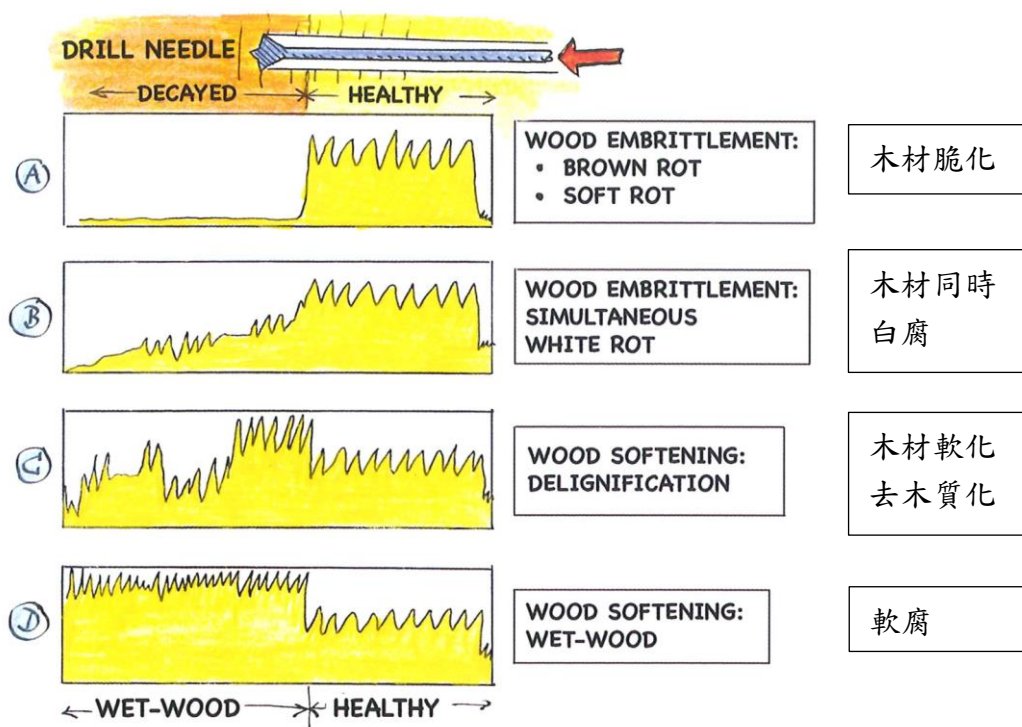


圖 18 阻抗圖譜辨識示意圖(Matteck et al., 2015)

2. 減緩策略建議

- 黃 – 執行減緩策略建議並於每年進行樹木及生育地環境的目視評估。
- 黑 – 建議直接移除，解除風險。

3. 建議養護處置

(1) 樹木移除 - 將樹木直接移除，解除潛在風險及危險。

(2) 修剪

適當的修剪有助於提升樹木健康活力、維持整齊的樹型以增加景觀，而樹木修剪主要原則為最小化造成的傷口，避免傷害主幹以及讓傷口部位有發生積水之疑慮，降低修剪部位感染腐朽菌發生腐朽的機會。

a. 降低樹高

依據樹木靜力學方法降低樹高，使樹木重心高度下降，同步使受風作用力降低。使用修剪方法為減剪：移除枝條末端、剪短枝條長度並回到活側枝枝條的位置(圖 19)，須注意活的或未修剪的枝條需留在新的樹冠邊緣，而避免使用頭剪以縮小樹冠。



圖 19 減剪示意圖 虛線為修剪處

b. 縮減樹冠密度

依據樹木靜力學方法縮減樹冠受風面積，同步使受風作用力降低。使用修剪方法為疏剪：若進行不適當疏剪(圖 20-B)-僅留存樹冠邊緣枝條，將使樹木容易遭受風及其他逆境的危害。適當疏剪(圖 20-C)僅移除樹冠邊緣活的主要枝條，而保留的活枝條沿著所有的大枝分布。



圖 20 疏剪示意圖 (A)疏剪前、(B)不適當疏剪、(C)適當疏剪

c. 修除枯枝

使用修剪方法為清潔剪：由於暴風、颱風及野生動物所造成自然遮蔭與機械危害，成熟樹木通常累積枯枝、樹樁及垂掛枝條。因此，樹木在進行清潔剪時應移除死及垂掛於樹冠之枝條。

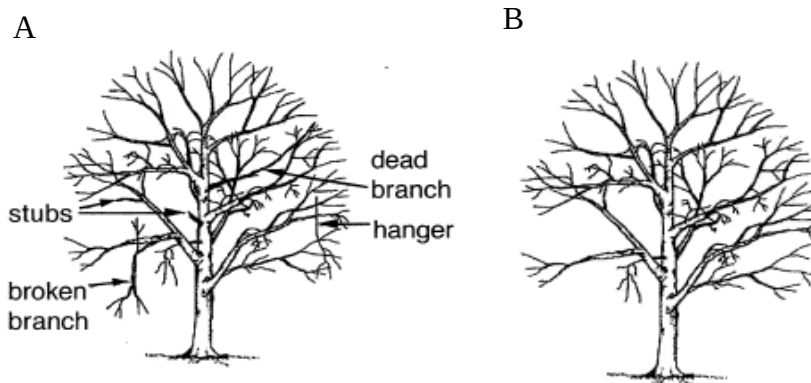


圖 21 清潔剪示意圖 (A)清潔剪前、(B)清潔剪後

d. 移除附生植物

名稱

附生、寄生及競爭植物移除

圖示



說明

若樹木因為受到附生、寄生及競爭植物影響處於劣勢，就需要進行移除使其恢復生長

圖 22 移除附生植物

(3) 支撐

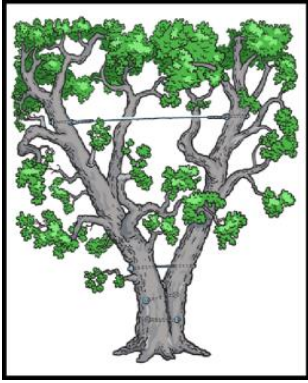
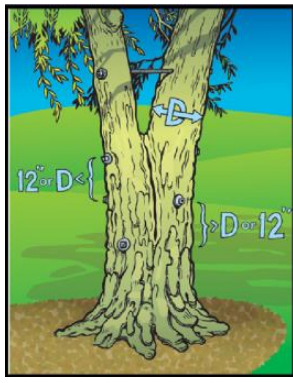
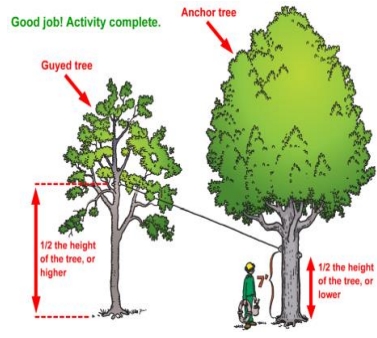
名稱	鋼索	鋼棒	鋼纜
圖示			
說明	單株分岔幹之間以鋼索連接，強化樹木的自體拉力。	接近分叉幹底部以 1 根鋼棒貫穿，強化樹木的自體拉力。	在樹幹或樹冠(約 $\frac{1}{2}$ 樹高)位置拉 1 條鋼纜到地上或另 1 株數上固定。

圖 23 支撐系統 - 鋼索、鋼棒及鋼纜

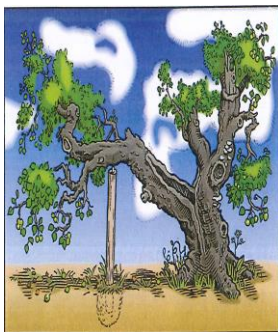
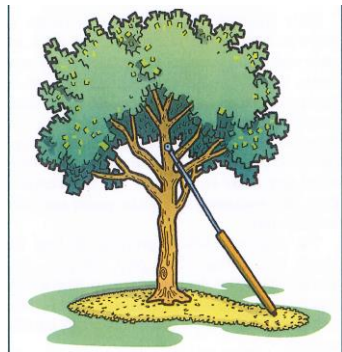
名稱	支架	支架與護根層	
圖示			
說明	以木質或金屬支架支撐樹體，讓樹幹的受力傳到地上。	設置堅固的支柱以支持下方的枝條。支柱不能阻擋到枝條的生長	可以在支撐的下方樹幹周圍鋪設護根層，以避免草坪危害

圖 24 支撐系統 - 支架


(4) 生育地改善

a. 增加有效土壤容積

名稱

增加有效土壤容積

圖示

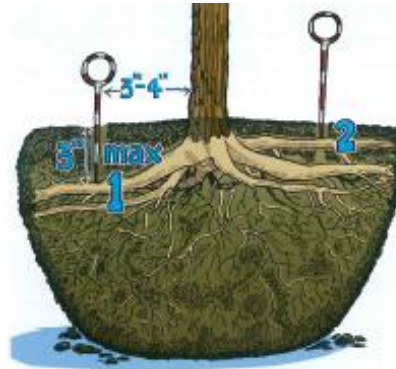

說明

使樹木根系有足夠生長空間，表層根系應要離樹幹 7.5-10.0 cm 及深 2.5-7.5 cm 處，大部分根系多分布在表層 30 cm 及樹冠投影範圍。

圖 25 增加有效土壤容積

b. 擴大植栽穴

名稱

移除花檯

鋪面打開

圖示



說明

露出根系，打破限制生長。

擴展其生長有效土壤容積。

圖 26 擴大植栽穴

三、評估結果清冊

(一)生產路椰子樹 (大同路-鐵路前兩側人行道)

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階段 分流結果	初步建議	使用 儀器	樹木靜力學安全係數	腐朽空 洞比(%)	第二階段 分流結果	最終分 流	養護建議	備註
320-01236	大王椰子	Oreodoxia regia H. B. & K.	生產路	169710.5	2540592.5	14.2	35.7	紅黃						紅黃		
320-01237	大王椰子	Oreodoxia regia H. B. & K.	生產路	169699.3	2540592.6	11.7	27.2	紅黑						紅黑	持續監測	
320-01238	大王椰子	Oreodoxia regia H. B. & K.	生產路	169695.3	2540590.6	14.1	45.7	紅黃						紅黃		
320-01239	大王椰子	Oreodoxia regia H. B. & K.	生產路	169689.9	2540589.9	16.3	40.7	紅黑						紅黑	持續監測	
320-01241	大王椰子	Oreodoxia regia H. B. & K.	生產路	169679.8	2540589.4	12.3	35.6	黑	移除					黑	移除	
320-01590	大王椰子	Oreodoxia regia H. B. & K.	生產路	169710.5	2540567.0	5.0	15.5	紅黃						紅黃		
320-01592	大王椰子	Oreodoxia regia H. B. & K.	生產路	169694.0	2540567.0	5.4	14.4	紅黃						紅黃		

(二)開山路金龜樹

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階段 分流結果	初步建議	使用 儀器	樹木靜力學安全係數	腐朽空 洞比(%)	第二階段 分流結果	最終分 流	養護建議	備註
370-01530	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168801.5	2543238.1	8.8	41.3	紅	修剪(縮減樹冠面積)					紅	修剪(縮減樹冠面積)	
370-01531	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168806.7	2543232.9	13.2	54.0	紅黃	修剪(縮減樹冠面積)					紅黃	修剪(縮減樹冠面積)	
370-01532	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168808.0	2543229.5	7.4	28.0	紅黃						紅黃		
370-01533	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168811.6	2543225.6	11.2	80.0	紅黃	修剪(縮減樹冠面積、降低樹高)					紅黃	修剪(縮減樹冠面積、降低樹高)	
370-01534	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168819.0	2543215.6	11.6	101.0	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	20.3		黃	黃	修剪(降低樹高 1/2)	
370-01535	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168824.8	2543208.3	8.0	73.5	紅黃						紅黃		
370-01536	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168833.5	2543195.9	8.9	38.3	紅黃	修剪(縮減樹冠面積)					紅黃	修剪(縮減樹冠面積)	
370-01537	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168842.8	2543185.1	8.5	116.0	紅						紅		
370-01538	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168852.7	2543167.9	13.5	99.5	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	9.8		黃	黃	修剪(降低樹高 1/2)	
370-01539	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168860.3	2543162.3	8.6	22.7	紅黃						紅黃		
370-01540	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168863.6	2543157.8	7.4	33.8	紅						紅		
370-01541	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168866.9	2543152.1	9.2	143.0	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	24.5		黃	黃	修剪(降低樹高 1/2)	
370-01542	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168877.3	2543135.6	10.5	101.0	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	樹芯破碎無法計算		黃	黃	修剪(降低樹高 1/2)	
370-01543	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168880.8	2543129.2	10.5	103.0	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	16.5		黃	黃	修剪(降低樹高 1/2)	
370-01544	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168889.6	2543119.2	7.5	20.9	紅黃						紅黃		
370-01545	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168894.7	2543113.6	12.0	91.6	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	5.8		黃	黃	修剪(降低樹高 1/2)	
370-01546	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168899.1	2543105.1	12.4	150.0	紅	修剪(降低樹冠密度)					紅	修剪(降低樹冠密度)	
370-01547	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168916.4	2543084.9	7.9	142.0	紅黃						紅黃		
370-01548	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168921.6	2543079.0	11.2	85.7	紅黃						紅黃		
370-01549	金龜樹	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	開山路	168925.7	2543073.7	12.6	110.0	紅黃						紅黃		

(三)東豐路中央分隔島(前鋒路至林森路)

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
340-00582	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170497.5	2544781.5	9.9	35.0	黃						黃		
340-00583	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170488.5	2544782.2	7.0	22.5	黃						黃		
340-00584	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170483.3	2544782.5	3.5	18.2	黑	移除					黑	移除	
340-00585	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170476.2	2544783.9	7.0	23.4	黃						黃		
340-00586	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170470.3	2544784.3	7.6	20.9	黃						黃		
340-00587	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170465.5	2544785.2	6.5	21.8	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
340-00588	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170461.4	2544786.3	6.1	18.4	黃						黃		
340-00589	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170456.9	2544787.1	7.5	18.5	黃						黃		
340-00590	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170451.7	2544788.2	4.9	15.8	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-00591	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170449.4	2544789.1	7.0	16.8	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-00592	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170445.1	2544789.5	7.3	24.0	黃						黃		
340-00593	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170442.7	2544789.8	7.8	18.6	黃						黃		
340-00594	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170438.4	2544790.8	8.1	24.9	黃						黃		
340-00595	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170433.2	2544791.4	7.0	19.5	黃						黃		
340-00596	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170428.3	2544791.7	7.0	27.5	黃						黃		
340-00597	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170402.7	2544796.3	11.4	38.2	黃						黃		
340-00598	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170400.1	2544796.4	7.7	20.5	黃						黃		
340-00599	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170395.4	2544797.0	8.3	23.4	黃						黃		
340-00600	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170390.3	2544798.5	9.5	25.5	黃						黃		
340-00601	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170387.4	2544799.7	9.7	26.6	黃						黃		
340-00602	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170384.2	2544800.2	7.3	21.5	黃						黃		
340-00603	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170381.0	2544800.7	8.7	27.1	黃						黃		
340-00604	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170377.5	2544801.5	7.9	19.4	黃						黃		
340-00605	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170373.4	2544802.6	11.4	27.0	黃						黃		
340-00606	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170369.4	2544803.4	7.9	23.3	黃						黃		
340-00607	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170366.2	2544804.3	10.1	25.7	黃						黃		
340-00608	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170361.7	2544805.4	7.9	27.0	黃						黃		
340-00609	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170357.0	2544806.4	7.4	23.4	黃						黃		
340-00610	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170352.1	2544807.2	7.8	22.0	黃						黃		
340-00611	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170346.6	2544807.1	8.6	23.7	黃						黃		
340-00612	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170343.5	2544807.8	7.6	21.5	黃						黃		
340-00613	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170339.7	2544808.2	7.3	18.5/14.9	黃						黃		
340-00614	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170320.7	2544811.1	7.3	22.8	黃						黃		
340-00615	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170318.2	2544811.5	7.7	28.4	黃						黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
340-00616	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170273.3	2544819.5	10.3	34.3	黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-00618	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170253.6	2544823.5	9.5	32.6	紅黃						紅黃		
340-00619	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170250.1	2544823.9	9.2	24.6	黃						黃		
340-00620	紅花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	東豐路分隔島	170245.3	2544823.2	5.8	10.9	黑	移除					黑	移除	
340-00621	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170225.5	2544827.2	8.7	21.1	黃						黃		
340-00622	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170219.9	2544827.8	8.5	20.0	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-00623	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170215.4	2544828.7	9.2	23.8	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-00624	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170211.1	2544829.0	8.1	20.2	黃						黃		
340-00625	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170206.7	2544829.7	8.7	16.8	紅黃						紅黃		
340-00626	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170203.0	2544830.0	9.4	21.3	黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-00627	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170197.3	2544831.1	8.8	24.7	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00628	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170180.7	2544833.7	4.3	5.0	黃						黃		2019 年調查為空樹穴，2020 年調查補植為阿勃勒
340-00629	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170177.0	2544834.4	3.1	4.1	黑	移除					黑	移除	2019 年調查為空樹穴，2021 年調查補植為阿勃勒
340-00629-1	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170177.0	2544834.4	3.6	4.6	黃						黃		2021 年調查新增
340-00630	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170162.0	2544837.3	3.4	4.6	黃						黃		
340-00631	紅花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	東豐路分隔島	170156.2	2544838.4	9.9	40.6	黃						黃		
340-00631-1	未知		東豐路分隔島	170156.2	2544838.4	3.0	4.8	黑	移除					黑	移除	2021 年調查新增
340-00633	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170148.2	2544839.9	9.2	27.3	黃						黃		
340-00634	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170136.8	2544841.9	9.5	36.4	黃	修剪(降低樹冠密度)					黃	修剪(降低樹冠密度)	
340-00635	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170127.3	2544843.1	8.5	40.5	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-00636	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170100.6	2544846.4	5.4	18.4	黃						黃		
340-00638	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170083.9	2544850.4	7.5	18.9	黃						黃		
340-00641	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170071.3	2544851.9	5.7	15.8	黃						黃		
340-00643	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170056.7	2544854.8	5.6	14.9	黃						黃		
340-00644	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170052.9	2544855.3	6.2	17.4	黃						黃		
340-00645	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170020.4	2544860.4	7.1	29.4	黃						黃		
340-00650	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	169979.0	2544867.2	5.6	14.4	黃						黃		
340-00651	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	169975.6	2544867.7	5.2	18.4	黃						黃		
340-00652	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	169970.8	2544868.2	6.7	23.1	黃						黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
340-00656	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169894.6	2544882.1	11.7	40.7	黃						黃		
340-00657	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169892.1	2544882.6	12.4	36.6	黃						黃		
340-00658	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169890.5	2544882.7	12.3	28.3	黃						黃		
340-00659	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169888.5	2544883.3	14.9	35.8	黃						黃		
340-00660	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169885.6	2544884.0	11.0	32.6	黃						黃		
340-00661	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169880.6	2544884.5	11.3	30.8	黃						黃		
340-00662	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169864.6	2544887.7	10.1	25.1	黃						黃		
340-00663	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169856.0	2544889.3	11.0	29.5	黃						黃		
340-00664	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169852.1	2544890.2	11.3	39.2	黃						黃		
340-00665	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169848.0	2544891.2	10.1	35.1	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
340-00666	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169843.6	2544892.2	9.9	37.8	黃						黃		
340-00667	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169838.4	2544892.8	9.7	25.6	黃						黃		
340-00668	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169830.8	2544893.6	10.8	38.8	黃						黃		
340-00669	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169828.7	2544893.6	10.9	33.1	黃						黃		
340-00670	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169826.8	2544894.0	11.7	29.9	黃						黃		
340-00671	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169821.9	2544894.8	11.0	30.1	黃						黃		
340-00672	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169817.5	2544895.0	11.5	37.7	黃						黃		
340-00673	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169811.4	2544895.4	11.4	29.2	黃						黃		
340-00674	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169806.9	2544896.0	11.2	46.3	黃						黃		
340-00675	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	東豐路分隔島	169781.1	2544900.5	12.8	61.4	黃						黃		
340-00676	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169774.7	2544900.5	12.1	27.3	黃						黃		
340-00678	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169762.4	2544903.2	13.0	44.0	黃						黃		
340-00679	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169759.8	2544903.7	12.4	26.3	黃						黃		
340-00680	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169756.5	2544905.2	13.9	27.1	紅黃						紅黃		
340-00681	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169753.2	2544906.2	9.9	33.2	黃						黃		
340-00682	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169750.3	2544907.2	12.9	26.3	黃						黃		
340-00683	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169745.6	2544907.5	13.7	45.9	黃						黃		
340-00684	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169739.5	2544908.0	13.9	32.9	黃						黃		
340-00685	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169735.6	2544909.7	12.9	25.5	紅黃						紅黃		
340-00686	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169732.8	2544911.1	13.6	24.3	紅黃						紅黃		
340-00687	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169729.7	2544911.5	13.8	36.6	黃						黃		
340-00688	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169725.7	2544912.6	12.4	32.6	黃						黃		
340-00689	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169718.1	2544913.5	12.1	24.4	黃						黃		
340-00690	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169712.7	2544915.0	12.4	27.0	黃						黃		
340-00691	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169709.5	2544915.4	16.9	34.4	黃						黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
340-00693	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169703.5	2544915.9	13.2	25.4	紅黃						紅黃		
340-00694	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169692.9	2544916.0	13.9	24.9	紅黃						紅黃		
340-00695	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169689.3	2544916.7	12.0	21.5	紅黃						紅黃		
340-00696	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169683.1	2544917.1	14.6	38.0	黃						黃		
340-00697	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169678.6	2544918.8	11.5	18.8	紅						紅		
340-00698	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169673.0	2544920.1	13.8	32.7	黃						黃		
340-00699	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169669.0	2544920.6	15.7	31.6	黃						黃		
340-00700	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169664.3	2544921.3	14.4	32.7	黃						黃		
340-00701	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169660.0	2544922.0	2.1	9.1	黃						黃		
340-00702	酒瓶椰子	Hyophorbe lagenicaulis (L. H. Bailey) H. E. Moore	東豐路分隔島	169624.6	2544921.0	2.4	21.9	黃						黃		
340-00703	洋紅黑風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路分隔島	169620.6	2544921.6	5.3	11.1	黃						黃		2019 年調查為空樹穴，2020 年調查已補植
340-00704	洋紅黑風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路分隔島	169613.2	2544923.4	4.0	7.7	黃						黃		2019 年調查為樹頭，2021 年調查已補植
340-00705	洋紅黑風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路分隔島	169604.9	2544925.5	5.0	6.8	黃						黃		2019 年調查為空樹穴，2022 年調查已補植
340-00706	風鈴木	Tabebuia impetiginosa	東豐路分隔島	169601.0	2544925.6	4.7	7.2	黃						黃		
340-00707	洋紅黑風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路分隔島	169595.2	2544927.0	4.7	9.6	黃						黃		2019 年調查為空樹穴，2020 年調查已補植
340-00708	洋紅黑風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路分隔島	169581.5	2544934.8	4.6	8.8	黃						黃		2019 年調查為無葉樹，2020 年調查已改植
340-00708-1	洋紅黑風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路分隔島	169581.5	2544934.8	4.6	7.6	黃						黃		2020 年調查新增
340-00708-2	洋紅黑風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路分隔島	169581.5	2544934.8	5.4	8.2	黃						黃		2021 年調查新增
340-00708-3	洋紅黑風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路分隔島	169581.5	2544934.8	5.2	8.4	黃						黃		2022 年調查新增
340-00709	洋紅黑風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路分隔島	169572.6	2544937.0	5.5	8.5	黃						黃		2019 年調查為空樹穴，2020 年調查已補植
340-00710	洋紅黑風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路分隔島	169569.0	2544936.5	7.5	27.0	黃						黃		
340-00711	洋紅黑風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路分隔島	169563.5	2544938.6	6.9	21.8	黃						黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
340-00721	洋紅黑風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路分隔島	169572.0	2544931.4	7.0	22.8	黃						黃		
340-00722	洋紅黑風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路分隔島	169582.3	2544929.4	4.6	11.5	黃						黃		
340-00723	洋紅黑風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路分隔島	169594.9	2544925.9	7.8	17.3	黃						黃		
340-00725	風鈴木	Tabebuia impetiginosa	東豐路分隔島	169616.3	2544921.1	3.1	6.4	黃						黃		
340-00726	洋紅黑風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路分隔島	169619.0	2544920.3	3.4	7.1	黃						黃		
340-00727	風鈴木	Tabebuia impetiginosa	東豐路分隔島	169622.1	2544919.6	2.5	5.9	黃						黃		
340-00728	酒瓶椰子	Hyophorbe lagenicaulis (L. H. Bailey) H. E. Moore	東豐路分隔島	169625.4	2544919.1	2.7	18.8	黃						黃		
340-00730	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169664.3	2544918.8	9.4	32.4	黃						黃		
340-00731	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169668.7	2544918.2	9.9	29.6	黃						黃		
340-00732	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169672.7	2544917.7	11.4	31.3	黃						黃		
340-00733	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169678.7	2544916.6	13.4	32.8	黃						黃		
340-00734	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169683.2	2544915.5	15.5	29.5	紅黃						紅黃		
340-00735	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169689.2	2544914.8	11.3	27.2	黃						黃		
340-00736	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169692.7	2544913.7	2.2	4.4	紅黃						紅黃		
340-00737	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169703.4	2544913.0	12.8	33.2	黃						黃		
340-00738	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169706.7	2544912.7	11.7	26.2	黃						黃		
340-00739	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169709.9	2544912.2	12.8	26.0	黃						黃		
340-00740	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169712.5	2544912.3	14.3	27.0	紅黃						紅黃		
340-00741	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169718.1	2544910.9	13.6	26.7	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-00742	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169725.7	2544909.6	10.7	27.6	黃						黃		
340-00743	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169729.4	2544909.4	12.8	26.6	黃						黃		
340-00744	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169732.6	2544908.9	14.4	26.4	紅黃						紅黃		
340-00745	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169735.3	2544908.0	13.2	19.4	紅						紅		
340-00746	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169739.5	2544906.9	13.8	31.6	黃						黃		
340-00747	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169745.4	2544905.7	11.9	28.8	黃						黃		
340-00748	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169750.3	2544905.1	11.5	26.9	黃						黃		
340-00749	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169753.3	2544904.7	12.0	25.9	紅黃						紅黃		
340-00750	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169756.3	2544903.9	7.8	15.0	紅黃						紅黃		
340-00751	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169759.7	2544902.4	10.6	27.9	黃						黃		
340-00752	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169762.4	2544902.0	11.9	30.0	黃						黃		
340-00753	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169771.0	2544899.4	11.8	32.6	黃						黃		
340-00754	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169775.1	2544898.4	11.7	29.5	黃						黃		
340-00755	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169781.2	2544897.4	12.1	35.7	黃						黃		
340-00756	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169807.1	2544894.1	10.9	42.2	黃						黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
340-00757	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169811.3	2544893.7	10.7	36.1	黃						黃		
340-00758	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169817.3	2544893.2	11.0	27.4	黃						黃		
340-00759	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169821.9	2544892.8	9.5	27.2	黃						黃		
340-00760	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169826.7	2544892.1	10.2	29.1	黃						黃		
340-00761	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169828.9	2544891.7	10.9	31.0	黃						黃		
340-00762	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169831.3	2544891.5	10.7	40.0	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-00763	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169838.3	2544890.9	9.9	28.1	黃						黃		
340-00764	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169843.6	2544890.0	10.3	29.2	黃						黃		
340-00765	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169847.9	2544889.3	13.2	33.7	黃						黃		
340-00766	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169851.9	2544888.5	10.4	23.6	黃						黃		
340-00767	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169855.8	2544887.7	11.3	40.4	黃						黃		
340-00768	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169864.4	2544886.1	11.4	27.6	黃						黃		
340-00769	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169880.5	2544882.5	11.0	29.2	黃						黃		
340-00770	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169885.9	2544881.8	9.5	30.3	黃						黃		
340-00771	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169888.3	2544881.5	9.4	29.7	黃						黃		
340-00772	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169890.5	2544881.1	10.2	27.5	黃						黃		
340-00773	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169891.4	2544881.1	9.7	29.2	黃						黃		
340-00774	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169892.2	2544881.0	9.6	33.2	黃						黃		
340-00775	木棉	Bombax ceiba	東豐路分隔島	169894.5	2544880.8	11.3	42.0	黃						黃		
340-00777	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	169944.6	2544867.7	7.6	29.9	黃						黃		
340-00780	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	169971.0	2544864.7	5.0	16.3	黃						黃		
340-00781	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	169975.6	2544864.1	6.6	19.0	黃						黃		
340-00782	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	169978.6	2544863.9	5.1	15.7	黃						黃		
340-00783	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	169984.3	2544863.5	3.5	9.7/9.3	黃						黃		
340-00784	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	169989.3	2544862.8	7.6	38.1	黃						黃		
340-00785	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	169998.1	2544861.3	5.0	12.2	黃						黃		
340-00789	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170017.2	2544858.3	6.7	25.5	黃						黃		
340-00790	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170018.7	2544858.0	5.4	11.4	黃						黃		
340-00791	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170020.4	2544857.9	6.4	16.6	黃						黃		
340-00792	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170028.9	2544856.9	3.8	10.8	黃						黃		
340-00793	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170032.2	2544856.6	4.8	11.6	黃						黃		
340-00795	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170056.9	2544852.0	4.9	15.1	黃						黃		
340-00796	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170066.0	2544850.4	6.1	24.9	黃						黃		
340-00797	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170068.4	2544849.9	5.5	17.1	黃						黃		
340-00798	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170071.2	2544849.8	5.4	20.4	黃						黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
340-00801	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170078.1	2544848.8	5.6	18.8	黃						黃		
340-00802	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170079.7	2544848.8	6.3	25.1	黃						黃		
340-00804	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路分隔島	170090.7	2544847.3	6.2	20.5	黃						黃		
340-00806	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170127.4	2544840.3	11.6	32.2	黃						黃		
340-00807	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170136.8	2544839.3	11.8	25.1	黃						黃		
340-00808	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170148.0	2544837.9	11.1	26.4	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黑	黑	移除	
340-00809	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170150.9	2544837.3	11.6	27.4	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-00810	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	東豐路分隔島	170153.9	2544836.7	3.9	4.7	黃						黃		
340-00811	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	東豐路分隔島	170156.5	2544836.3	3.5	4.5	黃						黃		2019 年調查為空 樹穴，2021 年調 查已補植
340-00812	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	東豐路分隔島	170162.3	2544835.0	3.6	4.4	黃						黃		2019 年調查為空 樹穴，2021 年調 查已補植
340-00813	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170168.2	2544833.7	8.5	32.9	紅黃	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-00815	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170180.8	2544830.6	9.7	24.7	黃						黃		
340-00816	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170197.1	2544828.1	9.3	21.2	黃						黃		
340-00817	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170203.1	2544827.6	10.4	23.1	黃						黃		
340-00818	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170206.4	2544827.2	9.8	19.9	黃						黃		
340-00819	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170211.0	2544826.8	7.9	17.9	黃						黃		
340-00820	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170215.3	2544826.3	8.2	17.8	黃						黃		
340-00821	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170219.9	2544825.7	8.0	18.4	黃						黃		
340-00822	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170225.2	2544824.6	8.7	27.2	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-00823	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170229.7	2544822.8	9.5	25.2	黃						黃		
340-00824	水紅皮	Pongamia pinnata (L.) Pierre	東豐路分隔島	170238.7	2544821.0	2.8	5.6	黃						黃		
340-00827	水紅皮	Pongamia pinnata (L.) Pierre	東豐路分隔島	170248.4	2544819.3	3.6	7.6	黃						黃		
340-00828	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170250.5	2544818.9	9.9	29.5	黃						黃		
340-00829	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路分隔島	170253.6	2544818.7	13.8	38.7	黃						黃		
340-00831	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170318.2	2544809.7	8.1	26.5	黃						黃		
340-00832	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170320.7	2544809.4	7.3	27.5	黃						黃		
340-00833	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170339.8	2544805.8	8.1	20.7	黃						黃		
340-00834	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170343.4	2544805.2	8.2	21.5/19.5	黃						黃		
340-00835	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170346.7	2544804.2	8.5	29.0	黃						黃		
340-00836	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170351.9	2544803.4	8.8	27.1	黃						黃		
340-00837	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170356.9	2544803.1	8.8	14.9	黃						黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
340-00838	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170361.6	2544802.1	8.6	26.1	黃						黃		
340-00839	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170366.0	2544801.3	7.7	26.6	黃						黃		
340-00840	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170369.8	2544800.6	9.1	25.4	黃						黃		
340-00841	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170373.0	2544799.5	10.5	28.1	黃						黃		
340-00842	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170377.3	2544798.8	9.4	26.2	黃						黃		
340-00843	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170380.5	2544798.1	7.1	18.8	黃						黃		
340-00844	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170383.9	2544797.5	9.8	29.0	黃						黃		
340-00845	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170387.6	2544797.0	9.4	22.0	黃						黃		
340-00846	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170390.4	2544796.0	7.2	23.0	紅黃						紅黃		
340-00847	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170395.0	2544794.6	9.9	31.2	黃						黃		
340-00848	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170399.7	2544793.7	10.7	24.2	黃						黃		
340-00849	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170403.0	2544793.2	8.7	27.4	黃						黃		
340-00850	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170428.2	2544787.0	5.8	23.9	黃						黃		
340-00851	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170433.5	2544786.6	6.3	19.8	黃						黃		
340-00852	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170438.7	2544786.1	6.6	18.8	黃						黃		
340-00853	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170442.3	2544785.3	7.1	23.0	黃						黃		
340-00854	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170444.8	2544784.7	7.4	19.8	黃						黃		
340-00855	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170448.9	2544784.6	6.8	25.2	黃						黃		
340-00856	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170451.5	2544784.3	6.7	22.0	黃						黃		
340-00857	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170456.5	2544783.3	6.1	21.0	黃						黃		
340-00858	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170461.1	2544783.0	5.3	20.1	黃						黃		
340-00859	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170465.3	2544782.3	7.1	25.6	黃						黃		
340-00860	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170470.3	2544781.7	7.0	23.9	黃						黃		
340-00861	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170475.7	2544781.1	6.2	16.0	黃						黃		
340-00862	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170482.7	2544780.2	8.5	28.9	黃						黃		
340-00863	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170488.5	2544779.8	7.9	25.4	黃						黃		
340-00864	臺灣樂樹	Koelreuteria elegans	東豐路分隔島	170497.4	2544778.8	6.4	23.0	黃						黃		
340-00894	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170460.8	2544771.6	9.4	31.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-00895	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170458.2	2544771.3	11.1	50.0	紅黃						紅黃		
340-00897	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170453.1	2544772.2	8.6	30.1	紅						紅	持續監測	
340-00898	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170447.8	2544772.5	12.5	46.5	紅黃						紅黃		
340-00901	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170429.6	2544774.7	11.4	61.3	紅						紅	持續監測	
340-00902	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170398.1	2544781.4	14.8	49.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-00903	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170391.7	2544782.6	13.3	49.0	紅黃						紅黃		
340-00904	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170389.7	2544782.9	12.1	35.7	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
340-00905	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170384.0	2544784.2	15.4	49.7	紅黃						紅黃		
340-00906	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170378.5	2544784.0	15.3	53.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-00907	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170374.0	2544784.2	14.4	40.2	紅黃						紅黃		
340-00909	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170363.3	2544784.8	14.2	40.9	紅黃						紅黃		
340-00910	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170358.8	2544785.9	14.6	65.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	修剪(縮短延伸枝條)	
340-00911	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170237.3	2544807.9	10.2	30.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00912	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170233.0	2544808.3	13.5	34.9	紅黃						紅黃		
340-00913	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170230.1	2544809.2	15.4	48.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-00916	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170220.0	2544810.6	13.3	40.2	紅黃	修剪(縮短延伸枝條)					紅黃	修剪(縮短延伸枝條)	
340-00917	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170215.9	2544811.3	12.1	40.4	紅黃						紅黃		
340-00918	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170210.8	2544812.1	11.8	33.1	紅黃						紅黃		
340-00919	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170207.7	2544812.2	12.0	32.5	紅黃						紅黃		
340-00920	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170204.6	2544812.4	7.1	32.8	紅黃						紅黃		
340-00923	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170196.1	2544814.5	7.3	35.8	紅黃						紅黃		
340-00924	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170194.2	2544814.7	7.4	35.0	紅						紅	持續監測	
340-00925	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170192.4	2544814.7	10.0	35.4	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	無	
340-00926	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170189.8	2544814.8	7.8	23.3	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	7.7		黃	黃	持續監測	
340-00927	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170186.6	2544815.1	6.6	15.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-00928	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170184.2	2544815.3	11.1	41.5	紅黃						紅黃		
340-00929	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170180.4	2544815.7	7.2	16.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-00931	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170175.3	2544815.8	6.2	15.1	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-00932	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170172.0	2544816.2	9.9	36.7	黑	移除					黑	移除	
340-00934	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170097.5	2544830.3	10.0	53.1	紅黃						紅黃		
340-00936	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170086.4	2544831.0	13.0	44.0	紅黃						紅黃		
340-00938	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170079.9	2544831.7	11.0	48.0	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	修剪(縮短延伸枝條)	
340-00941	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170067.9	2544833.8	13.7	52.3	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	持續監測	
340-00943	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170055.0	2544837.4	10.1	31.0	紅黃						紅黃		
340-00944	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170049.0	2544839.5	6.3	32.0	紅黃						紅黃		
340-00945	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170042.3	2544840.2	10.5	30.3	紅黃						紅黃		
340-00946	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170037.3	2544840.5	10.3	30.0	紅黃						紅黃		
340-00947	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170033.7	2544840.7	12.2	39.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-00948	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170028.8	2544840.8	11.4	34.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-00949	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170022.8	2544840.0	11.5	33.6	紅						紅	持續監測	
340-00950	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170019.6	2544842.6	12.7	40.6	紅黃						紅黃		
340-00951	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170016.1	2544842.2	10.3	40.8	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
340-00952	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170012.1	2544841.9	12.3	26.0	黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-00953	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170008.8	2544842.4	10.0	47.9	紅黃						紅黃		
340-00954	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	170004.7	2544843.8	14.8	41.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(縮短延伸枝條)	
340-00955	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169999.9	2544845.3	12.8	16.9	黑	移除					黑	移除	
340-00956	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169994.9	2544846.1	9.0	27.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
340-00957	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169991.5	2544846.6	10.0	21.3	紅	修剪(移除腐朽枝條)					紅	修剪(移除腐朽枝條)	
340-00958	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169987.3	2544847.4	12.4	38.5	紅黃						紅黃		
340-00959	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169980.9	2544849.5	11.8	38.7	紅黃						紅黃		
340-00960	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169972.0	2544852.5	14.8	34.2	紅黃						紅黃		
340-00961	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169858.0	2544871.1	14.0	40.7	紅黃						紅黃		
340-00962	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169852.3	2544870.2	10.3	59.5	紅黃						紅黃		
340-00964	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169844.0	2544871.6	13.7	44.2	紅黃						紅黃		
340-00965	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169839.2	2544873.0	16.7	36.0	紅黃						紅黃		
340-00966	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169835.9	2544872.8	13.0	47.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-00967	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169833.2	2544872.9	13.0	52.1	紅黃						紅黃		
340-00969	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169825.8	2544873.8	10.0	40.1	紅黃						紅黃		
340-00971	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169813.1	2544876.4	9.3	41.9	紅黃						紅黃		
340-00972	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169783.1	2544889.0	16.2	36.0	紅黃						紅黃		
340-00973	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169778.7	2544888.8	13.5	35.8	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-00974	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169774.3	2544888.6	13.5	51.9	紅黃						紅黃		
340-00975	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169771.2	2544889.0	13.7	54.7	紅黃						紅黃		
340-00976	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169767.8	2544888.9	13.5	40.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-00977	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169764.9	2544888.8	11.4	33.7	紅黃						紅黃		
340-00978	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169761.2	2544888.8	9.0	31.3	紅黃						紅黃		
340-00979	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169757.0	2544889.1	11.3	42.5	黑	移除					黑	移除	
340-00980	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169753.8	2544889.0	11.5	32.6	紅黃						紅黃		
340-00981	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169750.5	2544890.3	13.2	42.4	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-00983	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169742.5	2544891.4	12.1	42.6	紅黃						紅黃		
340-00984	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169735.3	2544892.4	9.9	38.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-00985	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169730.8	2544893.0	8.4	35.9	紅黃						紅黃		
340-00986	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169726.2	2544893.4	10.0	41.5	紅黑	移除(無法透過減緩 策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策 略改善)	
340-00987	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169722.6	2544894.3	14.6	43.5	紅黃						紅黃		
340-00988	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169714.9	2544894.7	16.0	51.6	紅黃						紅黃		
340-00990	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169697.3	2544897.5	11.0	38.3	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
340-00991	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169689.8	2544897.1	13.5	57.6	紅黃						紅黃		
340-00992	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169686.2	2544898.0	15.0	43.3	紅黃						紅黃		
340-00993	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169682.3	2544898.0	12.3	31.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00994	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169678.8	2544897.9	12.5	47.6	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-00995	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169674.9	2544899.3	13.1	30.9	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	3.1		黃	黃	持續監測	
340-00996	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169669.8	2544900.8	13.7	42.7	紅黃						紅黃		
340-00997	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169662.3	2544902.1	15.5	48.9	紅黃						紅黃		
340-00998	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169625.7	2544911.5	13.7	58.8	紅黃						紅黃		
340-01000	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169617.6	2544912.8	9.5	43.2	紅黃						紅黃		
340-01001	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169615.1	2544913.0	13.7	49.9	紅黃						紅黃		
340-01002	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169610.9	2544913.0	13.5	46.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-01003	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169606.6	2544913.3	11.1	33.6	紅黃						紅黃		
340-01004	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169601.5	2544913.7	12.8	44.7	紅	修剪(縮短延伸枝條)					紅	修剪(縮短延伸枝條)	
340-01005	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東豐路中央分隔島	169590.0	2544915.6	16.1	73.8	紅						紅	持續監測	
340-01009	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	169574.0	2544910.1	12.1	40.8	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	無	
340-01017	洋紅風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路中央分隔島	169623.6	2544900.4	4.6	8.6	黑	移除					黑	移除	
340-01018	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169660.3	2544896.1	15.1	44.6	紅黃						紅黃		
340-01019	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169667.7	2544895.3	10.4	30.8	紅黃						紅黃		
340-01021	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169677.6	2544892.2	12.4	32.1	紅黃						紅黃		
340-01023	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169687.8	2544890.6	9.8	30.2	紅黃						紅黃		
340-01025	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169695.6	2544888.6	12.8	36.6	紅黃						紅黃		
340-01026	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169699.7	2544887.9	9.5	30.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01037	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169749.2	2544879.7	13.5	32.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-01038	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169752.8	2544879.1	12.2	28.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-01041	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169769.1	2544877.3	8.3	22.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-01042	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169808.7	2544866.5	9.8	36.4	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01044	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169825.0	2544865.5	10.5	32.8	紅黃						紅黃		
340-01046	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169837.3	2544863.7	11.1	35.4	紅						紅	持續監測	
340-01048	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169851.7	2544862.3	12.4	35.0	紅黃						紅黃		
340-01050	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169863.7	2544860.2	9.3	35.0	紅黃						紅黃		
340-01051	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169868.7	2544859.3	10.0	32.0	紅黃						紅黃		
340-01053	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169875.3	2544857.6	10.4	30.0	紅黃						紅黃		
340-01054	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169876.9	2544857.8	9.7	35.2	紅黃						紅黃		
340-01055	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169878.0	2544857.7	10.5	28.3	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-01056	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169879.0	2544857.3	10.1	35.2	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
340-01057	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169881.9	2544856.8	9.4	35.2	紅黃								紅黃
340-01058	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169885.5	2544856.0	9.6	30.3	紅黃								紅黃
340-01059	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169889.0	2544855.0	13.8	41.0	紅黃								紅黃
340-01060	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169892.9	2544854.4	12.6	43.8	紅黃								紅黃
340-01065	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路中央分隔島	169940.6	2544846.0	5.4	28.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
340-01066	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路中央分隔島	169971.0	2544842.6	5.0	14.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
340-01067	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路中央分隔島	169979.2	2544841.6	4.7	22.5	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	10.5		黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
340-01069	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路中央分隔島	169990.8	2544839.2	5.2	27.6	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01071	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路中央分隔島	169999.0	2544837.2	7.0	40.1	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	無	
340-01073	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路中央分隔島	170007.1	2544836.4	6.8	40.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-01076	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路中央分隔島	170015.8	2544834.5	5.4	27.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
340-01078	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路中央分隔島	170022.6	2544833.0	5.4	26.0	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	14.8		黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
340-01089	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路中央分隔島	170077.5	2544823.8	6.4	28.0	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	無	
340-01092	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路中央分隔島	170092.0	2544820.5	5.3	27.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
340-01093	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路中央分隔島	170096.9	2544819.7	5.4	30.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-01094	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170131.5	2544816.8	11.0	31.1	紅						紅	持續監測	
340-01095	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170136.9	2544815.6	9.6	27.6	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	無	
340-01096	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170143.1	2544814.3	8.5	22.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-01097	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170147.0	2544813.8	8.2	19.5	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	5.0		黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
340-01099	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170154.4	2544811.6	7.6	17.0	紅黃						紅黃		
340-01108	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170184.7	2544806.8	7.7	24.0	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	持續監測	
340-01109	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170187.7	2544805.9	12.1	27.0	紅黃						紅黃		
340-01114	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170203.8	2544803.2	9.0	24.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-01117	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170221.2	2544799.8	10.4	31.4	紅黃						紅黃		
340-01119	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170236.8	2544797.2	7.9	21.0	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	持續監測	
340-01120	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170243.5	2544795.8	8.6	22.3	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	持續監測	
340-01121	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170250.3	2544794.6	10.1	31.2	黃						黃		
340-01122	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170257.5	2544793.5	8.6	31.2	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
340-01123	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170265.7	2544791.7	9.5	42.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-01129	臺灣欒樹	Koelreuteria elegans	東豐路中央分隔島	170345.6	2544778.3	8.5	32.8	黃						黃		
340-01138	臺灣欒樹	Koelreuteria elegans	東豐路中央分隔島	170379.3	2544771.5	7.0	20.3	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
340-01139	臺灣欒樹	Koelreuteria elegans	東豐路中央分隔島	170385.1	2544770.1	4.9	15.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01141	臺灣欒樹	Koelreuteria elegans	東豐路中央分隔島	170392.9	2544768.6	8.6	24.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	持續監測	
340-01263	臺灣欒樹	Koelreuteria elegans	東豐路中央分隔島	170367.2	2544768.4	6.6	22.2	紅						紅	持續監測	
340-01264	臺灣欒樹	Koelreuteria elegans	東豐路中央分隔島	170362.5	2544769.8	7.6	23.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黃	黃	修剪(移除腐朽枝條)	
340-01275	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170266.2	2544787.3	10.9	31.0	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-01281	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170222.0	2544794.1	8.4	36.3	紅黃						紅黃		
340-01282	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170215.8	2544795.6	11.1	41.0	紅黃						紅黃		
340-01286	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170196.8	2544798.7	8.6	17.0	紅黃						紅黃		
340-01289	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170188.0	2544801.2	4.9	15.4	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
340-01295	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170166.5	2544804.9	7.3	16.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
340-01297	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170161.0	2544805.1	7.8	18.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-01298	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170157.5	2544805.7	9.5	30.4	紅黃						紅黃		
340-01299	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170154.6	2544806.3	8.8	18.8	紅黃						紅黃		
340-01301	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	東豐路中央分隔島	170146.9	2544807.6	8.3	24.6	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
340-01303	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路中央分隔島	170096.9	2544815.9	4.7	28.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
340-01322	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路中央分隔島	170016.2	2544828.9	5.6	30.5	紅黃						紅黃		
340-01325	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路中央分隔島	170006.9	2544830.5	6.2	36.0	紅黃						紅黃		
340-01326	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路中央分隔島	170003.7	2544831.0	5.9	34.8	紅黃						紅黃		
340-01330	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路中央分隔島	169986.4	2544833.5	5.7	31.6	紅黃						紅黃		
340-01331	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	東豐路中央分隔島	169979.5	2544835.1	5.1	22.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01339	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169892.8	2544849.5	10.7	42.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01340	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169889.4	2544850.6	12.9	31.2	黑	移除					黑	移除	
340-01348	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169868.5	2544854.2	10.5	31.0	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黑	黑	移除	
340-01351	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169851.8	2544857.0	11.1	26.7	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
340-01354	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169831.1	2544860.7	11.9	31.0	紅黃						紅黃		
340-01355	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169825.4	2544861.3	12.4	33.8	紅黃						紅黃		
340-01356	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169818.2	2544862.0	5.0	14.4	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-01357	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169809.3	2544863.2	12.3	31.3	紅黃						紅黃		
340-01358	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169774.0	2544871.7	8.8	34.4	紅黃						紅黃		
340-01359	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169767.5	2544871.1	12.5	34.2	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01362	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169759.3	2544871.5	9.0	22.5	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
340-01365	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169741.2	2544872.0	8.9	26.0	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-01366	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169735.7	2544872.3	11.5	32.6	紅黃						紅黃		
340-01368	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169722.1	2544872.2	6.1	26.9	黑	移除					黑	移除	
340-01383	木棉	Bombax ceiba	東豐路中央分隔島	169663.2	2544884.2	14.3	35.6	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	無	
340-01384	洋紅風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路中央分隔島	169623.2	2544893.3	5.3	11.3	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-01392	洋紅風鈴木	Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.	東豐路中央分隔島	169582.2	2544901.3	8.9	26.2	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	

(四)長榮路樟樹 (大學路至東門路)、長榮路四段及五段

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
320-00052	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170216.2	2544032.5	10.7	40.6	紅黃						紅黃		
320-00053	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170215.6	2544019.9	15.9	36.8	紅黃						紅黃		
320-00054	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170218.7	2544009.5	8.9	42.9	紅黃						紅黃		
320-00055	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170215.6	2544004.4	9.7	28.1	紅黃						紅黃		
320-00056	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170214.1	2543998.9	10.2	36.9	紅						紅		
320-00057	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170213.5	2543972.2	9.5	26.3	紅黃						紅黃		
320-00058	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170209.0	2543916.9	6.7	22.9	紅						紅		
320-00059	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170208.8	2543912.1	6.5	28.1	紅黑						紅黑	持續監測	
320-00060	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170209.0	2543903.9	3.9	17.6	紅黑						紅黑	持續監測	
320-00061	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170209.0	2543897.9	8.9	40.1	紅						紅		
320-00062	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170205.8	2543884.6	6.7	23.9	紅黑						紅黑	持續監測	
320-00063	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170205.4	2543877.2	9.1	31.4	紅	生育地改善(土壤改良)					紅	生育地改善(土壤改良)	
320-00064	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170205.5	2543869.8	8.6	37.3	紅黑						紅黑	持續監測	
320-00065	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170205.0	2543860.7	11.2	41.1	紅黃						紅黃		
320-00066	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170203.7	2543850.2	12.1	38.6	黑	移除					黑	移除	
320-00067	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170204.5	2543840.8	10.0	15.8	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	
320-00068	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170201.8	2543833.9	10.6	43.6	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-00069	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170200.2	2543832.9	10.2	61.2	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-00070	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170201.4	2543828.6	9.7	17.0	紅黃	修剪(降低樹高)					紅黃	修剪(降低樹高)	
320-00071	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170201.0	2543820.4	10.8	28.3	紅黑	生育地改善(土壤改良)					紅黑	生育地改善(土壤改良)	
320-00072	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170201.2	2543814.0	8.5	26.6	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	避免修剪萌蘗	
320-00074	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170195.1	2543771.9	9.1	20.6	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
320-00075	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170196.1	2543762.0	6.2	16.7	紅黃	生育地改善(土壤改良、 避免修剪萌蘗)					紅黃	生育地改善(土壤改良、避 免修剪萌蘗)	
320-00076	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170197.5	2543746.7	17.3	46.3	紅黑	生育地改善(土壤改良)					紅黑	生育地改善(土壤改良)	
320-00077	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170196.7	2543736.0	11.6	39.8	紅	生育地改善(土壤改良)					紅	生育地改善(土壤改良)	
320-00078	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170195.5	2543729.0	15.4	48.3	紅	生育地改善(土壤改良)					紅	生育地改善(土壤改良)	
320-00079	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170194.8	2543718.8	11.2	43.2	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
320-00081	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170189.5	2543670.1	7.9	34.5	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-00082	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170188.5	2543666.1	12.7	52.6	紅黑	生育地改善(土壤改良)					紅黑	生育地改善(土壤改良)	
320-00083	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170187.2	2543655.5	13.4	33.9	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-00084	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170185.2	2543649.0	14.9	67.5	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-00085	麵包樹	Artocarpus altilis	長榮路	170201.0	2543629.3	6.7	26.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
320-00086	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170201.5	2543639.0	9.1	20.2	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
320-00087	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170206.2	2543678.3	4.7	11.7	黃	修剪(移除枯死枝條)					黃	修剪(移除枯死枝條)	
320-00088	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170209.7	2543746.9	9.5	34.4	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-00089	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170213.7	2543776.9	9.8	26.6	紅黑	生育地改善(土壤改良)					紅黑	生育地改善(土壤改良)	
320-00090	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170216.3	2543843.8	9.0	47.7	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-00091	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170220.4	2543854.2	12.1	36.3	紅黑	修剪(移除枯死枝條)					紅黑	修剪(移除枯死枝條)	
320-00092	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170222.1	2543879.6	9.8	34.6	紅	生育地改善(土壤改良)					紅	生育地改善(土壤改良)	
320-00093	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170223.3	2543888.3	8.3	25.2	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-00094	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170223.5	2543895.5	7.5	23.4	紅	生育地改善(土壤改良)					紅	生育地改善(土壤改良)	
320-00095	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170226.1	2543905.2	6.7	12.7	黑	移除					黑	移除	
320-00096	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170227.7	2543912.9	7.7	26.8	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-00097	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170227.6	2543917.7	2.8	6.5	黃	生育地改善(土壤改良)					黃	生育地改善(土壤改良)	
320-00098	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170227.0	2543923.0	3.2	6.2	黃	生育地改善(土壤改良)					黃	生育地改善(土壤改良)	
320-00099	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170225.3	2543926.0	8.1	32.2	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-00100	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170226.8	2543933.6	6.7	24.3	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-00101	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170228.2	2543940.1	10.6	34.2	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-00103	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170230.5	2543966.2	12.5	36.6	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	修剪(縮小樹冠受風面積)	
320-00104	光蠟樹	Fraxinus formosana Hayata	長榮路	170231.6	2543973.1	3.2	4.2	黃						黃		
320-00105	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170233.7	2543980.3	12.3	31.4	紅黑	修剪(縮減樹冠面積)					紅黑	修剪(縮減樹冠面積)	
320-00106	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170231.1	2543986.5	10.3	31.5	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-00107	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170232.4	2543994.9	9.1	35.7	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-00108	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170234.3	2544003.0	3.2	5.7	黃						黃		
320-00109	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170234.3	2544009.7	9.5	30.6	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-00110	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170234.1	2544017.7	13.0	34.2	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-00111	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170236.7	2544030.8	11.9	37.9	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-04332	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169921.1	2543056.8	11.0	46.5	紅	生育地改善(土壤改良)					紅	生育地改善(土壤改良)	
320-04333	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169923.3	2543064.5	8.3	29.7	紅	生育地改善(土壤改良)					紅	生育地改善(土壤改良)	
320-04334	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169926.8	2543072.0	16.0	47.0	紅	生育地改善(土壤改良)					紅	生育地改善(土壤改良)	
320-04335	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169940.0	2543116.2	5.9	28.3	紅黑	修剪(移除枯死枝條)					紅黑	修剪(移除枯死枝條)	
320-04336	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169949.5	2543144.1	10.3	36.4	紅黑	修剪(縮減樹冠面積)					紅黑	修剪(縮減樹冠面積)	
320-04337	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169953.3	2543156.5	8.4	41.6	紅						紅		
320-04338	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169960.2	2543179.1	13.0	58.6	紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04339	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169965.8	2543191.5	8.5	26.4	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-04340	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169967.8	2543197.2	8.4	33.3	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-04341	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169969.2	2543204.5	5.2	16.4	黃	生育地改善(土壤改良)					黃	生育地改善(土壤改良)	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
320-04342	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169972.1	2543211.3	5.3	14.2	黃	生育地改善(土壤改良)					黃	生育地改善(土壤改良)	
320-04343	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169976.3	2543221.4	8.9	37.0	紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04344	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169978.6	2543230.4	9.2	22.8	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-04345	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169982.1	2543238.5	7.7	17.9	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-04346	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169984.0	2543245.1	7.3	19.6	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-04347	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169985.4	2543253.0	10.5	36.6	紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04348	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169988.8	2543258.9	6.9	29.4	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-04349	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169991.2	2543264.2	6.8	27.6	紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04350	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169994.1	2543274.9	8.7	27.9	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
320-04351	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169995.7	2543286.9	13.1	51.2	紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04352	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169997.8	2543292.4	12.3	52.2	紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04353	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170001.8	2543301.9	7.7	26.2	黑	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-04355	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170052.5	2543370.9	12.7	42.2	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-04356	桂花	Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour.	長榮路	170073.0	2543399.1	2.4	4.5/4.6	黃						黃		2019 年調查為 空樹穴，2020 年調查已補植
320-04357	馬拉巴栗	Pachira aquatica	長榮路	170087.7	2543419.8	4.4	11.3	黃						黃		
320-04358	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170121.0	2543459.5	8.1	31.3	紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04359	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170125.0	2543465.3	12.9	28.9	紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04360	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170128.7	2543474.5	13.1	42.1	紅	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04361	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170133.2	2543479.4	9.4	37.5	紅	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04362	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170162.3	2543512.5	5.9	27.2	黑	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					黑	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04363	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170186.9	2543573.4	12.2	31.2	紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04364	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170189.8	2543583.0	12.7	32.5	紅黃	生育地改善(擴大植栽					紅黃	生育地改善(擴大植栽	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
320-04365	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170197.6	2543534.2	5.8	12.7	黃	穴、土壤改良) 生育地改善(擴大植栽					黃	穴、土壤改良) 生育地改善(擴大植栽	
320-04366	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170168.2	2543492.8	7.1	19.9	黑	穴、土壤改良) 第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-04368	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170138.8	2543455.7	5.3	19.5	黃	生育地改善(擴大植栽 穴、移除草皮)					黃	生育地改善(擴大植栽 穴、移除草皮)	
320-04369	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170128.9	2543443.7	11.8	37.3	紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)					紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)	
320-04370	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170115.0	2543425.8	15.5	44.9	紅黃	修剪(縮減樹冠面積)					紅黃	修剪(縮減樹冠面積)	
320-04371	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170110.5	2543418.9	11.7	45.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-04372	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170104.9	2543413.7	14.1	32.4	紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)					紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)	
320-04373	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170099.2	2543407.9	12.9	34.6	紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04374	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	長榮路	170092.9	2543397.1	13.4	32.9	紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)					紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)	
320-04375	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170089.4	2543391.5	13.6	48.9	紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04376	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170086.0	2543386.0	12.2	56.7	紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04377	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170082.8	2543381.5	10.4	39.1	紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04378	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170074.7	2543374.2	7.9	49.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-04379	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170059.9	2543354.5	12.3	45.6	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-04380	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170043.3	2543333.0	12.6	36.2	紅	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04381	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170022.1	2543310.2	12.0	40.9	紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)					紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)	
320-04382	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170010.2	2543279.0	12.0	41.2	紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)					紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)	
320-04383	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170008.6	2543270.1	10.2	22.8	紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)					紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)	
320-04384	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	170002.9	2543245.7	7.0	20.2	紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)					紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)	
320-04385	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169998.5	2543234.9	7.6	23.5	紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)					紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)	
320-04386	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169994.5	2543228.6	6.2	18.1	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	避免修剪萌蘗	
320-04387	光蠟樹	Fraxinus formosana Hayata	長榮路	169993.3	2543225.1	6.4	12.5	紅黃						紅黃		
320-04388	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169989.1	2543218.0	12.8	37.8	紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04389	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169984.1	2543203.2	10.6	36.9	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-04390	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169981.6	2543192.4	9.6	35.2	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-04391	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169978.8	2543185.8	10.3	41.1	紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)					紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
320-04392	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169975.7	2543179.9	12.2	43.3	紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)					紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)	
320-04393	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169974.4	2543159.6	9.5	32.7	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	支撐	
320-04394	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169956.1	2543119.1	12.8	30.6	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-04395	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169951.9	2543104.9	12.4	38.0	紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)					紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)	
320-04396	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169948.0	2543092.3	10.2	38.8	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-04397	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169945.2	2543081.0	12.4	38.9	紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04398	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169942.8	2543072.7	9.2	34.0	紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)					紅黃	生育地改善(擴大植栽 穴、土壤改良)	
320-04399	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路	169933.4	2543045.3	2.4	11.4	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-01486	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170302.4	2544830.5	8.6	36.0	紅						紅	持續監測	
340-01487	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170303.0	2544841.4	12.1	34.0	紅黃						紅黃		
340-01489	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170309.2	2544916.3	9.7	35.0	紅						紅	持續監測	
340-01490	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170308.3	2544924.3	9.9	33.0	紅						紅	持續監測	
340-01491	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170309.0	2544929.5	9.8	34.0	紅黃						紅黃		
340-01492	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170310.7	2544937.8	8.6	33.8	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
340-01493	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170312.8	2544952.7	9.3	59.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免修剪萌蘗)	
340-01494	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170312.5	2544975.1	10.7	46.1	紅						紅	持續監測	
340-01495	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170312.3	2544980.5	10.3	36.3	紅黃	生育地改善(清除堆積物)					紅黃	生育地改善(清除堆積物)	
340-01496	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170311.0	2545031.5	8.5	40.8	紅黃						紅黃		
340-01500	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170290.5	2545091.4	9.2	34.2	黑	移除					黑	移除	
340-01501	茄苳	Bischofia jabanica Blume.	長榮路四段	170285.7	2545101.3	7.5	42.8	紅	生育地改善(清除堆積物)					紅	生育地改善(清除堆積物)	
340-01505	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170243.1	2545168.5	9.9	39.5	黑	移除					黑	移除	
340-01506	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170238.9	2545173.2	8.0	40.8	紅黃						紅黃		
340-01509	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170226.1	2545197.5	12.0	44.9	紅	修剪(縮短延伸枝條)					紅	修剪(縮短延伸枝條)	
340-01510	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170222.2	2545202.4	11.6	43.4	紅	修剪(縮短延伸枝條、移 除枯枝)					紅	修剪(縮短延伸枝條、移 除枯枝)	
340-01513	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170181.1	2545265.4	9.4	34.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免獅子尾)	
340-01514	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170168.2	2545290.8	4.8	32.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01518	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170151.5	2545320.9	11.5	39.0	紅	生育地改善(解除生育地 限制)					紅	生育地改善(解除生育地 限制)	
340-01581	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170177.0	2545245.0	9.6	30.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗 儀、生長錐	2.6	10-30%	黃	黃	持續監測(避免修剪萌蘗)	
340-01586	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170294.9	2545027.6	10.5	35.5	紅	生育地改善(移除堆積 物)；修剪(移除枯枝)					紅	生育地改善(移除堆積 物)；修剪(移除枯枝)	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
340-01587	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170293.5	2544967.5	10.8	49.2	紅	生育地改善(解除生育地水泥限制)					紅	生育地改善(解除生育地水泥限制)	
340-01591	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170284.8	2544837.1	11.0	38.5	紅						紅	持續監測	
340-01592	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170278.0	2544760.5	8.6	43.0	黑	移除					黑	移除	
340-01593	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170278.0	2544752.4	8.6	34.0	紅	修剪(移除枝條附生植物)					紅	修剪(移除枝條附生植物)	
340-01594	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170277.2	2544744.9	12.8	33.0	紅	修剪(縮減樹冠受風面積)					紅	修剪(縮減樹冠受風面積)	
340-01597	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170276.1	2544724.1	9.1	31.8	紅黃						紅黃		
340-01598	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170275.1	2544716.8	10.6	43.5	紅黃						紅黃		
340-01599	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170273.6	2544703.9	10.0	33.2	紅						紅	持續監測	
340-01600	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170273.2	2544697.1	11.4	42.9	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
340-01601	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170273.1	2544690.0	10.7	34.2	紅黃						紅黃		
340-01602	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170272.7	2544683.1	8.0	34.2	紅黃						紅黃		
340-01605	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170270.4	2544663.2	8.4	35.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免修剪萌蘗)	
340-01609	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170267.4	2544632.4	8.7	43.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免修剪萌蘗)	
340-01610	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170267.4	2544627.6	8.8	35.5	紅黃						紅黃		
340-01617	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170281.3	2544604.2	5.4	31.4	黑	移除					黑	移除	
340-01618	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170281.4	2544608.7	7.8	32.2	紅黃						紅黃		
340-01623	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170284.9	2544648.4	7.1	33.3	黑	移除					黑	移除	
340-01627	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170290.0	2544688.1	9.0	34.0	紅						紅	持續監測	
340-01628	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170290.6	2544693.6	11.0	36.0	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測(避免獅子尾)	
340-01629	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170290.9	2544701.7	8.8	31.2	紅黃						紅黃		
340-01637	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路四段	170298.2	2544764.2	9.6	35.0	紅						紅	持續監測	
340-04033	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	長榮路五段	169616.6	2545936.3	12.0	33.2	紅						紅	持續監測	
340-04034	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169608.6	2545937.4	12.7	44.3	紅						紅	持續監測	
340-04035	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169585.9	2545942.4	10.7	46.3	紅	生育地改善(清除堆積物)					紅	生育地改善(清除堆積物)	
340-04036	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169570.8	2545945.9	14.9	50.6	紅	生育地改善(清除堆積物)					紅	生育地改善(清除堆積物)	
340-04039	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169492.0	2545964.2	8.7	34.0	紅						紅	持續監測	
340-04042	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169350.1	2545966.5	8.4	39.0	紅						紅	持續監測	
340-04043	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169365.2	2545949.0	13.0	47.1、 42.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
340-04044	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169377.5	2545949.8	12.0	46.3	紅黃	修剪(縮短延伸枝條)					紅黃	修剪(縮短延伸枝條)	
340-04045	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169387.3	2545949.5	10.4	51.1	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
340-04046	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169444.9	2545948.8	10.0	44.0	紅黃						紅黃		
340-04047	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169468.4	2545948.1	13.0	47.7	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
340-04048	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169480.5	2545946.9	12.1	43.0	黑	移除					黑	移除	
340-04049	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169489.1	2545946.2	11.6	39.2	紅黃						紅黃		
340-04050	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169502.0	2545944.6	10.4	39.7	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	4.2		黃	黃	修剪(縮小樹冠面積)	
340-04051	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169511.6	2545943.0	9.7	36.8、 26.2	紅黃						紅黃		
340-04055	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169710.9	2545909.9	11.9	34.1	黑	移除					黑	移除	
340-04065	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169752.2	2545907.9	8.7	33.3	紅						紅	持續監測	
340-04066	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169770.8	2545909.3	10.0	42.4	黑	移除					黑	移除	
340-04067	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169828.3	2545904.7	10.0	35、33.5	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
340-04068	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	長榮路五段	169840.9	2545902.6	11.5	44.0	紅	修剪(移除附生植物)					紅	修剪(移除附生植物)	

(五)南門路(湯德章圓環至健康路)

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
370-01453	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	南門路	168496.5	2543534.6	8.9	33.4	紅黃						紅黃		
370-01454	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	南門路	168498.8	2543548.7	6.8	24.5	紅黃						紅黃		
370-01455	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	南門路	168502.2	2543559.9	9.5	45.8	紅						紅		
370-01456	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	南門路	168483.3	2543599.4	3.6	9.9	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
370-01457	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	南門路	168484.2	2543586.4	8.0	43.3	紅	生育地改善(土壤改良)					紅	生育地改善(土壤改良)	
370-01458	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	南門路	168480.5	2543573.2	6.2	32.0	紅	生育地改善(土壤改良)					紅	生育地改善(土壤改良)	
370-01459	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	南門路	168480.0	2543566.1	5.1	18.6	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
370-01460	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	南門路	168477.8	2543559.0	8.5	37.8	紅	生育地改善(土壤改良)					紅	生育地改善(土壤改良)	
370-01461	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	南門路	168478.9	2543545.3	6.1	29.7	紅	生育地改善(土壤改良)					紅	生育地改善(土壤改良)	
370-01462	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	南門路	168478.0	2543537.4	6.2	34.9	紅黑	生育地改善(土壤改良)					紅黑	生育地改善(土壤改良)	
370-01463	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	南門路	168476.9	2543525.5	7.2	27.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	
370-01464	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	南門路	168475.7	2543517.8	6.3	29.3	紅	生育地改善(土壤改良)					紅	生育地改善(土壤改良)	
370-01465	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	南門路	168473.4	2543507.5	7.4	34.6	紅黃	生育地改善(土壤改良)					紅黃	生育地改善(土壤改良)	
370-01466	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	南門路	168473.9	2543463.3	3.7	8.1	紅黃						紅黃		
370-01468	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	南門路	168472.7	2543449.3	8.2	24.1	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
370-01469	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	南門路	168466.7	2543425.1	6.7	20.2	紅黃						紅黃		
370-01470	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	南門路	168466.0	2543416.0	4.5	11.2	紅黃						紅黃		
370-01471	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	南門路	168457.7	2543375.5	6.9	23.5	紅黃						紅黃		

(六)府中街黃脈刺桐

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直徑 (cm)	第一階段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力學安全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階段分流 結果	最終分流	養護建議	備註
370-01660	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168496.0	2543403.9	7.1	27.7	黃	生育地改善(移除周邊堆積物品)					黃	生育地改善(移除周邊堆積物品)	
370-01663	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168519.5	2543404.8	7.3	25.5	黃						黃		
370-01664	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168525.9	2543407.5	7.4	27.2	紅黃	支撐(移除現有花檯後支撐)					紅黃	支撐(移除現有花檯後支撐)	
370-01665	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168539.4	2543409.5	6.9	27.9	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黑	黑	移除	
370-01666	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168550.5	2543411.8	8.2	26.8	黃	生育地改善(移除周邊堆積物品)					黃	生育地改善(移除周邊堆積物品)	
370-01667	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168562.4	2543411.6	9.3	30.8	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
370-01668	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168576.9	2543414.1	8.4	26.6	黃	支撐(移除現有花檯後支撐)					黃	支撐(移除現有花檯後支撐)	
370-01669	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168597.2	2543414.0	9.1	25.8	黃	生育地改善(移除地面草皮)					黃	生育地改善(移除地面草皮)	
370-01670	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168606.2	2543415.7	8.4	23.5	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
370-01671	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168623.7	2543417.2	6.5	26.5	黃						黃		
370-01672	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168636.1	2543417.8	8.5	26.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
370-01673	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168648.5	2543416.0	6.0	28.0	紅黃	支撐(移除現有花檯後支撐)					紅黃	支撐(移除現有花檯後支撐)	
370-01674	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168654.4	2543417.3	5.2	29.9	黑	移除					黑	移除	
370-01675	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168654.6	2543420.3	5.8	31.4	紅黃	支撐(移除現有花檯後支撐)					紅黃	支撐(移除現有花檯後支撐)	
370-01676	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168662.0	2543412.7	7.6	27.7	紅黃	支撐(移除現有花檯後支撐)					紅黃	支撐(移除現有花檯後支撐)	
370-01677	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168654.5	2543411.8	7.2	25.9	紅黃	支撐(移除現有花檯後支撐)					紅黃	支撐(移除現有花檯後支撐)	
370-01678	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168647.4	2543413.5	6.3	21.3/17.9	紅黃	生育地改善(移除周邊堆積物品)					紅黃	生育地改善(移除周邊堆積物品)	
370-01679	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168637.4	2543412.7	7.3	26.2	黃	生育地改善(移除地面草皮)					黃	生育地改善(移除地面草皮)	
370-01681	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168611.4	2543410.5	7.7	31.6	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
370-01682	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168599.4	2543407.5	7.6	23.7	黃						黃		
370-01683	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168590.9	2543408.2	7.1	26.3	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黑	黑	移除	
370-01684	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168578.6	2543404.4	8.1	25.6	黃	生育地改善(移除周邊堆積物品)					黃	生育地改善(移除周邊堆積物品)	
370-01685	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168569.2	2543406.6	8.6	25.2	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黑	黑	移除	
370-01686	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168562.1	2543406.3	8.3	23.6	黃	修剪(降低樹冠密度)					黃	修剪(降低樹冠密度)	
370-01687	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168555.9	2543405.5	7.5	27.3	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黑	黑	移除	
370-01688	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168549.9	2543404.2	9.1	29.9	黃	支撐(移除現有花檯後支撐)					黃	支撐(移除現有花檯後支撐)	
370-01689	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168541.8	2543403.6	7.6	24.2	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黑	黑	移除	
370-01690	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168535.5	2543402.6	7.7	27.6	黃	支撐(移除現有花檯後支撐)					黃	支撐(移除現有花檯後支撐)	
370-01691	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168527.9	2543401.5	7.6	25.7	黃						黃		
370-01693	黃脈刺桐	Erythrina indica Lam.	府中街人行道	168495.2	2543398.1	6.8	22.4	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	

(七)水交社路(柏油鋪面上行道樹)

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	第一階段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力學安全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階段分流 結果	最終分流	養護建議	備註
330-00338	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	水交社路	168054.0	2542423.0	11.9	27.8	紅黑						紅黑	持續監測	
330-00339	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	水交社路	168052.2	2542399.6	6.5	21.4	紅黑						紅黑	持續監測	
330-00340	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	水交社路	168049.8	2542360.7	11.7	34.1	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
330-00341	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	水交社路	168050.7	2542336.7	10.4	34.2	紅黑	修剪(降低樹冠密度)					紅黑	修剪(降低樹冠密度)	
330-00342	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	水交社路	168047.4	2542322.7	10.9	30.3	黑	移除					黑	移除	
330-00345	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	水交社路	168050.6	2542290.6	1.3	8.9	黃						黃		2019 年調查為空樹穴，2021 年調查補植樟樹
330-00346	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	水交社路	168051.8	2542277.9	10.8	33.1	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
330-00348	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	水交社路	168036.6	2542323.0	13.4	39.2	紅	第二階段詳細檢查					黑	已伐除	已伐除
330-00349	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	水交社路	168038.5	2542331.8	11.1	44.4	黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
330-00350	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	水交社路	168039.0	2542340.6	9.6	35.4	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
330-00351	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	水交社路	168041.1	2542364.6	12.5	38.4	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
330-00352	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	水交社路	168040.9	2542373.0	11.6	26.0	紅黃						紅黃		
330-00353	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	水交社路	168039.0	2542394.7	13.7	36.1	紅黑	第二階段詳細檢查					黑	已伐除	已伐除
330-00354	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	水交社路	168040.9	2542407.1	12.7	45.2	黑	移除					黑	移除	
330-00355	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	水交社路	168040.5	2542417.1	9.4	32.1	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
330-00356	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	水交社路	168042.4	2542429.1	13.5	45.1	紅黃	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黑	黑	移除	

(八)健康路一段及二段(府連路至建平路口)、健康路三段人行道

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備 註
330-00116-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166512.2	2542538.4	5.7	30.1	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	23.8		黃	黃	支撐	
330-00117-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166508.0	2542539.4	7.8	24.0	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
330-00118-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166503.7	2542540.4	7.6	24.1	黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
330-00119-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166495.6	2542541.3	7.5	32.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
330-00120-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166488.2	2542542.4	5.8	21.9	黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
330-00121-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166481.2	2542543.9	8.3	34.8	黑	移除					黑	移除	
330-00122-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166467.1	2542545.0	6.9	34.2	紅						紅	持續監測	
330-00123-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166417.8	2542549.5	8.8	32.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
330-00124-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166315.7	2542562.2	7.7	33.6	紅黃						紅黃		
330-00125-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166289.5	2542566.7	9.1	36.5	紅黃						紅黃		
330-00126-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166269.2	2542567.2	13.7	48.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免修剪萌蘗)	
330-00127-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166262.4	2542567.9	13.5	58.6	紅黃						紅黃		
330-00128-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166252.6	2542568.0	12.4	72.0	紅黃						紅黃		
330-00129-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166241.8	2542568.3	11.3	43.2	紅黃						紅黃		
330-00130-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166233.2	2542569.2	12.5	46.2	紅黃						紅黃		
330-00131-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166225.6	2542569.3	11.5	37.8	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
330-00132-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166220.4	2542569.6	12.1	28.1	紅黃						紅黃		
330-00133-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166186.8	2542571.7	12.6	57.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
330-00134-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166178.3	2542572.5	8.3	28.0	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-51%	黑	黑	移除	
330-00135-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166167.4	2542574.6	8.1	33.0	紅黃	生育地改善(移除堆積物)					紅黃	生育地改善(移除堆積物)	
330-00136-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166160.6	2542575.2	9.6	54.0	紅黃						紅黃		
330-00137-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166157.7	2542575.6	9.6	52.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
330-00138-2	茄冬	Bischofia jabanica Blume.	健康路二段	166161.1	2542598.2	2.3	14.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
330-00139-2	水黃皮	Pongamia pinnata (L.) Pierre	健康路二段	166169.6	2542597.8	4.1	16.3	紅黃						紅黃		
330-00140-2	欖仁	Terminalia catappa L.	健康路二段	166194.7	2542597.3	5.9	19.0	紅黑	移除(周邊工程挖掘根系，無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(周邊工程挖掘根系，無法透過減緩策略改善)	
330-00141-2	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	健康路二段	166197.9	2542593.3	4.3	4.2	紅黑	移除(周邊工程挖掘根系，無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(周邊工程挖掘根系，無法透過減緩策略改善)	
330-00142-2	芒果	Mangifera indica L.	健康路二段	166202.6	2542593.6	6.7	25.4	紅黑	移除(周邊工程挖掘根系，無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(周邊工程挖掘根系，無法透過減緩策略改善)	
330-00143-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166213.5	2542595.9	9.2	50.7	紅黑	移除(周邊工程挖掘根系，無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(周邊工程挖掘根系，無法透過減緩策略改善)	
330-00144-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166215.8	2542595.3	5.7	38.7	紅黑	移除(周邊工程挖掘根系，無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(周邊工程挖掘根系，無法透過減緩策略改善)	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備 註
330-00145-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166220.8	2542595.2	6.8	39.8	紅黑	移除(周邊工程挖掘根系，無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(周邊工程挖掘根系，無法透過減緩策略改善)	
330-00146-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166232.8	2542594.8	8.8	56.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黑	黑	移除	
330-00147-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166239.1	2542592.6	6.4	34.0	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黑	黑	移除	
330-00148-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166316.4	2542582.7	8.1	27.6	紅黑	移除(周邊工程挖掘根系，無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(周邊工程挖掘根系，無法透過減緩策略改善)	
330-00149-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166321.0	2542584.0	7.7	37.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
330-00150-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166328.2	2542580.9	6.9	37.4	紅黑	移除(周邊工程挖掘根系，無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(周邊工程挖掘根系，無法透過減緩策略改善)	
330-00151-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166333.7	2542581.2	8.2	52.5	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
330-00152-2	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	健康路二段	166351.5	2542579.5	8.7	55.6	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
330-00153-2	黑板樹	Alstonia scholaris	健康路二段	166488.1	2542562.2	10.5	37.8	紅黃						紅黃		
330-00154-2	黑板樹	Alstonia scholaris	健康路二段	166493.4	2542562.4	9.0	35.9	紅						紅	持續監測	
330-00155-2	黑板樹	Alstonia scholaris	健康路二段	166499.4	2542562.7	7.9	24.2	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
330-00156-2	黑板樹	Alstonia scholaris	健康路二段	166504.8	2542563.5	11.7	39.4	紅黃	生育地改善(移除草皮)					紅黃	生育地改善(移除草皮)	
330-00157-2	黑板樹	Alstonia scholaris	健康路二段	166508.3	2542562.5	12.7	30.4	紅黃	生育地改善(移除草皮)					紅黃	生育地改善(移除草皮)	
330-00158-2	黑板樹	Alstonia scholaris	健康路二段	166511.5	2542561.8	10.5	31.5	紅黃	生育地改善(移除草皮)					紅黃	生育地改善(移除草皮)	
330-00159	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	健康路一段	168263.2	2542429.6	5.2	10.4	黃						黃		
330-00159-1	欖仁	Terminalia catappa L.	健康路一段	168305.1	2542431.8	7.1	32.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
330-00160	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	健康路一段	168203.6	2542429.7	6.3	17.4	紅黃						紅黃		
330-00161	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	健康路一段	168190.1	2542430.3	7.5	15.2	黃						黃		
330-00162	斑葉印度橡膠樹	Ficus elastica 'Variegata'	健康路一段	168174.4	2542429.9	7.1	20.1	黃						黃		
330-00163	斑葉印度橡膠樹	Ficus elastica 'Variegata'	健康路一段	168163.8	2542430.1	7.4	16.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
330-00164	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	168160.0	2542433.6	9.8	61.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
330-00335	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	168135.0	2542434.8	11.4	68.0	紅	修剪(降低樹冠密度)					紅	修剪(降低樹冠密度)	
330-00336	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	168122.8	2542435.7	12.2	58.0	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	2.3		黃	黃	修剪(降低樹冠密度、避免修剪萌蘖)	
330-00337	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	168082.8	2542435.5	13.1	55.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹冠密度)	
330-00357	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	167992.4	2542437.3	11.8	49.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黃	黃	修剪(降低樹冠密度)	
330-00358	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	167941.6	2542450.0	11.6	57.4	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
330-00359	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	167954.0	2542450.3	12.7	42.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀、生長錐	0.7	30-50%	黑	黑	移除	
330-00360	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	167977.2	2542452.2	11.8	61.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
330-00361	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	168000.8	2542454.6	11.3	41.5	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終 分流	養護建議	備 註
330-00362	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	168016.2	2542455.0	11.7	46.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
330-00363	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	168042.6	2542456.3	10.5	52.9	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
330-00364	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	168076.9	2542455.7	10.5	64.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹冠密度)	
330-00365	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	168086.9	2542455.1	11.4	52.0	紅	修剪(降低樹冠密度)					紅	修剪(降低樹冠密度)	
330-00366	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	168123.7	2542452.6	11.6	77.0	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	12.9		黃	黃	修剪(降低樹冠密度、避免修剪 萌蘗)	
330-00367	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	168129.2	2542451.5	13.2	58.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹冠密度)	
330-00368	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	168142.6	2542452.5	11.7	55.4	紅黃						紅黃		
330-00369	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	168173.2	2542451.1	13.4	52.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹冠密度)	
330-00370	紫薇	Lagerstroemia indica Linn.	健康路一段	168275.9	2542447.0	8.8	19.5	紅	支撐					紅	支撐	
330-00371	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	168295.7	2542447.3	8.8	41.2	紅	避免修剪萌蘗					紅	避免修剪萌蘗	
330-00372	苦楝	Melia azedarach Linn.	健康路一段	168468.7	2542443.0	6.8	15.1	紅黃						紅黃		
330-00373	苦楝	Melia azedarach Linn.	健康路一段	168505.4	2542441.4	8.0	24.8	紅黃						紅黃		
330-00374	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	168551.8	2542441.0	12.5	44.6	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
330-00375	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	健康路一段	168589.7	2542438.6	5.9	11.9	紅黃						紅黃		
330-00376	印度橡膠樹	Ficus elastica Roxb.	健康路一段	168759.5	2542425.6	9.6	30.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
JKR-001	肯氏蒲桃	Syzygium cumini (L.) Skeels	健康路三段人行道	165263.4	2542738.0	13.5	51.5			應力波		10-30%	黃	黃	修剪(移除西側枯枝)	
JKR-002	肯氏蒲桃	Syzygium cumini (L.) Skeels	健康路三段人行道	164574.6	2542844.5	10.1	43.1			應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	

(九)小東路中央分隔島

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	第一階段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-00161	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169548.9	2544638.9	10.1	39.5	紅黃						紅黃		
340-00162	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169552.3	2544637.1	11.1	41.4	紅黃						紅黃		
340-00163	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169557.8	2544638.1	9.2	29.6	紅黃						紅黃		
340-00164	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169563.4	2544637.3	7.8	26.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	白蟻；樹勢衰退
340-00165	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169569.0	2544635.9	8.5	37.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	白蟻；樹勢衰退
340-00166	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169575.2	2544634.8	7.7	24.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	白蟻
340-00167	龍眼	Euphoria longana Lam.	小東路中央分隔島	169585.5	2544632.9	5.8	10.0	紅黃						紅黃		
340-00168	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169596.5	2544630.2	10.2	40.7	紅黃						紅黃		
340-00169	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169606.1	2544627.0	9.1	39.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	白蟻；樹勢衰退
340-00170	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169614.6	2544626.6	10.7	31.9	紅黃						紅黃		
340-00171	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	小東路中央分隔島	169624.5	2544625.1	9.8	33.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00172	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169632.0	2544625.0	11.7	40.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-00173	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169641.3	2544625.2	10.3	30.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-00174	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169783.5	2544609.3	6.9	31.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00175	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169791.0	2544608.7	5.8	31.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00176	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169798.0	2544608.7	7.7	34.4	紅黃						紅黃		
340-00177	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169804.3	2544609.1	7.8	26.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-00178	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169815.3	2544608.6	10.8	34.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00179	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169824.5	2544609.1	7.7	38.2	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-00180	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169832.2	2544607.7	8.3	46.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-00181	黑板樹	Palaquium formosanum Hay.	小東路中央分隔島	169845.9	2544605.8	7.1	21.2	紅黃						紅黃		
340-00182	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	169986.6	2544592.8	10.8	47.0	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00183	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170000.6	2544591.0	8.7	26.0	黑	第二階段詳細檢查	生長錐	1.9		黃	黃	支撐	
340-00184	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170018.3	2544589.8	10.9	42.5	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00185	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170028.6	2544590.1	11.4	55.0	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黑	黑	移除	
340-00186	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170034.7	2544589.2	9.6	30.0	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00187	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170041.3	2544587.9	11.8	38.5	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00190	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170059.2	2544586.1	6.9	27.0	紅黃						紅黃		
340-00191	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170064.6	2544585.5	9.7	48.1	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00192	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170068.3	2544584.6	7.6	33.9	紅	修剪(降低樹冠密度)					紅	修剪(降低樹冠密度)	
340-00193	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170073.4	2544584.7	7.4	21.1	黑	移除					黑	移除	
340-00194	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170080.5	2544584.7	9.4	46.6	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00195	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170119.2	2544581.7	9.9	36.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00196	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170126.1	2544581.1	10.0	37.5	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	第一階段 分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階段 分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-00197	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170131.2	2544580.6	10.3	44.5	紅黃						紅黃		
340-00198	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170136.3	2544580.3	11.1	37.2	紅黃						紅黃		
340-00199	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170141.6	2544579.3	6.0	23.2	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00200	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170149.3	2544579.1	10.9	39.6	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00203	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170179.9	2544576.6	10.0	28.2	紅黃						紅黃		
340-00204	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170184.7	2544575.5	6.5	25.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00205	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170189.7	2544575.6	8.4	28.7	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00206	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170195.1	2544575.4	6.3	20.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00207	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170200.9	2544575.1	9.1	31.9	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00209	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170211.3	2544573.8	9.3	31.2	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-00209-1	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170211.3	2544573.8	9.2	31.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-00212	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170318.3	2544565.6	10.4	50.6	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00213	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170322.4	2544565.1	10.2	33.7	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00214	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170328.4	2544564.9	11.0	41.0	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00215	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170333.7	2544564.4	10.1	43.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-00216	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170355.7	2544562.9	9.2	34.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00217	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170374.1	2544561.5	11.2	50.4	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-00223	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170624.8	2544539.9	10.5	50.8	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00226	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170638.0	2544538.3	10.7	37.8	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00228	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170646.5	2544537.2	9.2	34.7	黑	移除					黑	移除	
340-00230	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170656.5	2544535.2	10.2	45.0	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00231	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170660.3	2544534.2	10.1	37.5	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	4.3		黃	黃	修剪(降低樹高、樹冠密度)	
340-00232	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170664.9	2544533.4	8.8	47.9	黑	移除					黑	移除	
340-00233	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170668.5	2544533.0	9.6	47.5	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	3.7		黃	黃	修剪(降低樹高、樹冠密度)	
340-00234	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170672.9	2544532.2	8.0	38.4	紅	修剪(降低樹冠密度)					紅	修剪(降低樹冠密度)	
340-00235	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170678.1	2544531.4	11.6	51.3	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黑	黑	移除	
340-00236	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170683.6	2544529.7	10.3	46.3	紅	修剪(降低樹冠密度)					紅	修剪(降低樹冠密度)	
340-00237	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170689.7	2544528.4	12.4	45.5	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黑	黑	移除	
340-00238	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170727.5	2544514.6	12.1	54.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	
340-00240	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170736.4	2544512.0	11.3	43.5	紅	修剪(降低樹冠密度)					紅	修剪(降低樹冠密度)	
340-00241	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170740.6	2544510.6	11.6	48.7	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00242	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170744.4	2544509.6	10.1	31.4	紅	修剪(降低樹冠密度)					紅	修剪(降低樹冠密度)	
340-00243	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170747.5	2544508.4	12.6	39.2	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00244	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170752.0	2544507.1	8.4	27.6	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	3.3		黑	黑	移除	樹勢衰退
340-00245	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170755.7	2544506.3	9.6	33.5	紅	持續監測					紅	持續監測	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	第一階段 分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階段 分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-00246	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170758.8	2544504.9	8.3	27.1	紅	修剪(降低樹冠密度)					紅	修剪(降低樹冠密度)	
340-00247	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170761.4	2544504.2	10.7	29.0	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00248	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170763.8	2544503.1	9.1	25.8	黑	第二階段詳細檢查	生長錐	3.7		黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-00249	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170767.0	2544502.1	10.1	35.2	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00250	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170769.6	2544501.3	11.7	39.9	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黑	黑	移除	
340-00251	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170772.3	2544500.5	10.3	30.6	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-00252	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170776.5	2544499.3	11.6	53.1	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00254	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170793.1	2544494.6	11.9	48.8	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00257	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170811.0	2544488.3	13.9	48.6	黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-00258	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170916.2	2544453.2	17.7	67.2	紅	修剪(降低樹冠密度)					紅	修剪(降低樹冠密度)	
340-00259	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170922.0	2544451.1	16.0	53.3	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00260	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170928.7	2544448.7	16.1	66.8	黑	第二階段詳細檢查	生長錐	6.8		黑	黑	移除	骨架枝條腐朽
340-00261	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170936.9	2544445.6	18.3	37.0	紅	修剪(降低樹冠密度)					紅	修剪(降低樹冠密度)	
340-00262	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170945.3	2544442.9	12.9	49.6	紅	修剪(降低樹冠密度)					紅	修剪(降低樹冠密度)	
340-00263	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170952.9	2544439.5	18.5	52.6	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00264	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	170960.0	2544437.8	15.4	54.5	紅	修剪(降低樹冠密度、縮短枝條長度)					紅	修剪(降低樹冠密度、縮短枝條長度)	
340-00265	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	170967.0	2544435.9	14.1	43.1	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00266	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171008.1	2544422.3	11.8	32.8	黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黑	黑	移除	
340-00268	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171019.8	2544419.5	16.0	81.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	
340-00269	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	171028.3	2544416.0	16.2	47.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00270	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171034.5	2544413.2	16.7	52.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	
340-00271	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	171042.5	2544410.0	15.3	44.0	紅	修剪(降低樹冠密度)					紅	修剪(降低樹冠密度)	
340-00272	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171047.8	2544408.2	16.3	61.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-00273	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	171051.9	2544406.1	15.2	41.2	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	0.7		黑	黑	移除	
340-00274	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171056.4	2544404.2	15.7	58.9	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00275	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	171060.4	2544403.1	15.3	43.8	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00276	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171064.4	2544402.1	13.9	56.5	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00278	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	171071.0	2544400.4	11.1	38.7	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹高)、支撐	
340-00279	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171075.7	2544399.3	10.3	40.6	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00280	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171203.46	2544356.1	10.6	57.2	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	11.1		黑	黑	移除	樹勢衰退
340-00281	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171208.0	2544354.5	8.7	27.9	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	3.4		黑	黑	移除	樹幹基部縱裂
340-00282	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171212.5	2544353.4	12.4	38.7/39.7	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	10.8		黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-00283	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	171217.8	2544352.2	8.3	32.4	紅	修剪(降低樹冠密度、縮短枝條長度)					紅	修剪(降低樹冠密度、縮短枝條長度)	
340-00284	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171225.0	2544349.9	11.5	32.2/28.2	黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00291	垂榕	Ficus benjamina L.	小東路中央分隔島	171297.6	2544337.7	14.3	28.4/24.8/8.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	第一階段 分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階段 分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-00292	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171302.1	2544337.4	13.0	65.9	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	7.9		黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-00293	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171316.5	2544337.0	11.7	40.4	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00294	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171322.4	2544336.1	8.9	26.4	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00295	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171330.0	2544334.8	9.4	25.3	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-00296	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171336.0	2544334.2	8.6	23.7	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00297	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171341.5	2544333.0	9.3	31.9	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00298	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171347.3	2544333.0	12.1	37.4	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-00299	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171351.9	2544332.5	13.7	41.4	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	2.4		黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-00300	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171354.9	2544332.2	14.5	48.2	紅	修剪(縮短枝條長度)					紅	修剪(縮短枝條長度)	
340-00301	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171361.6	2544332.3	12.3	34.3	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	4.1		黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-00302	黑板樹	Alstonia scholaris	小東路中央分隔島	171366.9	2544331.4	15.9	53.8	紅	持續監測					紅	持續監測	

(十)海佃路一段中央分隔島

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
350-10965	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167215.9	2546812.6	4.6	17.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10966	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167214.3	2546818.0	9.5	26.1	黑	移除					黑	移除	
350-10967	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167213.2	2546820.4	5.2	15.6	黑	移除					黑	移除	
350-10968	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167212.8	2546822.2	6.4	32.9	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-10969	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167212.7	2546824.6	5.5	24.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10970	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167212.1	2546827.0	5.4	21.5	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10971	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167211.8	2546829.8	4.0	15.7	黑	移除					黑	移除	
350-10972	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167211.3	2546831.7	5.5	14.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10973	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167211.0	2546833.4	5.6	27.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-10974	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167210.3	2546836.2	5.4	16.0	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	6.3		黃	黃	支撐	
350-10975	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167210.1	2546838.7	5.1	15.6	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10976	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167209.9	2546840.8	6.7	25.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10977	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167209.8	2546843.8	4.1	16.2	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10978	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167208.4	2546847.8	5.9	22.9	紅	持續監測					紅	持續監測	
350-10979	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167208.4	2546850.5	6.0	38.3	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10980	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167208.4	2546853.9	4.5	13.6	紅	持續監測					紅	持續監測	
350-10981	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167206.0	2546858.5	5.7	15.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10982	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167205.3	2546861.1	4.6	15.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10983	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167204.7	2546863.9	5.3	16.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10984	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167204.1	2546867.9	5.4	23.1	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10985	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167204.0	2546870.5	5.1	15.6	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10986	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167203.6	2546872.0	5.7	17.8	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10987	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167203.4	2546874.2	7.4	23.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10988	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167203.1	2546876.7	5.5	16.6	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10989	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167202.0	2546879.1	5.4	18.4	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10990	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167202.2	2546882.0	6.4	31.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10991	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167202.0	2546884.8	5.3	23.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10992	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167201.2	2546886.7	4.7	16.8	紅	持續監測					紅	持續監測	
350-10993	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167200.9	2546889.3	5.8	29.6	紅	持續監測					紅	持續監測	
350-10994	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167200.6	2546891.6	5.8	29.9	紅	持續監測					紅	持續監測	
350-10995	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167200.1	2546893.7	6.6	30.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10996	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167199.3	2546901.0	5.0	18.1	黑	移除					黑	移除	
350-10997	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167198.4	2546904.4	5.5	26.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-10998	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167197.4	2546906.6	4.1	29.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
350-11000	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167196.3	2546916.9	4.9	15.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11001	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167195.4	2546919.0	4.9	16.2	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11003	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167195.0	2546923.7	4.9	13.4	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11004	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167194.5	2546926.6	5.0	14.6	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11006	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167193.9	2546931.6	9.2	30.8	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-11008	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167186.2	2546971.0	10.2	27.6	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-11009	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167186.0	2546973.4	6.9	23.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11011	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167184.4	2546982.2	6.0	23.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11012	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167183.5	2546985.6	4.8	16.2	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11013	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167182.8	2546988.9	5.0	17.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11014	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167182.8	2546991.1	6.8	34.0	紅	持續監測					紅	持續監測	
350-11015	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167181.5	2546996.5	5.3	23.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11016	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167180.6	2546999.2	5.4	29.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-11017	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167179.9	2547002.5	8.7	40.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11023	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167152.6	2547156.6	6.6	24.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11027	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167144.3	2547199.0	6.0	19.5	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11028	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167144.2	2547201.4	5.4	29.0	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	8.6		黃	黃	支撐	
350-11029	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167142.9	2547203.4	5.0	15.7	黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11030	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167142.7	2547206.6	5.9	32.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11032	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167141.3	2547212.4	4.6	16.0	黑	第二階段詳細檢查	生長錐	樹芯粉碎		黑	黑	移除	
350-11033	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167140.6	2547214.6	5.6	34.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11035	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167139.7	2547220.1	5.0	15、10	黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11036	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167139.4	2547222.0	5.4	19.4	黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11037	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167139.1	2547225.0	5.6	21.8	黑	第二階段詳細檢查	生長錐	3.2		黑	黑	移除	樹勢衰退
350-11038	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167138.0	2547227.4	5.2	18.0	黑	第二階段詳細檢查	生長錐	9		黃	黃	支撐	
350-11039	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167138.3	2547230.0	7.0	43.0	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	13.3		黃	黃	支撐	
350-11042	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167128.0	2547279.0	6.9	19.8	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	
350-11043	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167127.6	2547282.2	7.1	39.2	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11044	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167126.7	2547284.9	7.4	31.2	紅	持續監測					紅	持續監測	
350-11045	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167126.2	2547287.8	8.5	29.0	紅	持續監測					紅	持續監測	
350-11046	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167125.2	2547290.7	6.0	33.0	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	10.6		黃	黃	修剪(降低樹冠密度)；支撐	
350-11047	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167124.9	2547293.0	5.8	25.0	黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11048	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167124.1	2547295.9	5.9	26.2	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11049	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167123.7	2547298.6	5.0	38.4	黑	第二階段詳細檢查	生長錐	11.2		黑	黑	移除	樹勢衰退
350-11050	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167122.8	2547302.6	6.3	19.0	黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
350-11051	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167122.3	2547305.2	10.4	32.3	紅	持續監測					紅	持續監測	
350-11052	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167121.3	2547308.2	7.9	27.5	黑	移除					黑	移除	
350-11053	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167103.1	2547412.0	6.7	30.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-11054	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167102.1	2547414.8	6.8	32.0	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
350-11057	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167097.9	2547434.7	6.5	37.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11059	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167096.8	2547438.9	5.0	22.0	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	15.2		黑	黑	移除	樹勢衰退
350-11060	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167096.5	2547442.9	5.3	28.7	黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
350-11061	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167095.7	2547445.4	5.1	20.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11062	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167095.5	2547447.9	5.2	22.0	紅	持續監測					紅	持續監測	
350-11063	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167094.9	2547451.3	5.7	17.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11066	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167092.6	2547460.8	7.1	37.5	黑	移除					黑	移除	
350-11067	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167090.3	2547468.5	7.0	32.4	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11070	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167087.1	2547486.0	6.3	28.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-11071	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167086.6	2547488.9	7.0	28.0	黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	修剪(降低樹高)；支撐	
350-11075	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167078.1	2547533.8	5.4	34.5	黑	移除					黑	移除	
350-11076	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	海佃路一段中央分隔島	167077.0	2547536.3	5.7	24.5	黑	移除					黑	移除	

(十一) 中山路兩側行道樹

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直徑(cm)	第一階段 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階段 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
370-01472	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168575.9	2543712.9	4.0	9.0	黃						黃		
370-01473	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168603.5	2543729.5	3.2	11.9	黃						黃		
370-01474	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168613.0	2543734.7	4.3	11.1	黃						黃		
370-01475	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168628.2	2543744.2	5.3	11.2	黃						黃		
370-01476	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168636.3	2543749.7	3.6	15.2	黃						黃		
370-01477	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168654.9	2543764.9	6.3	18.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	樹勢衰退
370-01478	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168660.6	2543768.9	7.3	17.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	樹勢衰退
370-01479	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168669.6	2543774.9	4.9	14.6	紅黃						紅黃		
370-01480	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168704.6	2543801.2	4.8	9.0	黃						黃		
370-01481	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168757.1	2543837.2	5.0	16.1	紅黃						紅黃		
370-01482	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168766.5	2543839.4	5.0	18.6	黃						黃		
370-01483	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168770.5	2543844.5	9.1	18.5	黃						黃		
370-01484	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168779.2	2543850.1	7.7	18.1	紅黃						紅黃		
370-01485	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168783.9	2543852.5	7.7	18.1/13.8	紅黃						紅黃		
370-01486	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168786.3	2543855.0	3.5	15.6	紅黃						紅黃		
370-01487	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168805.1	2543868.6	5.2	11.9/11.9	黃						黃		
370-01488	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168813.7	2543875.4	3.8	11.5	紅黃						紅黃		
370-01489	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168827.1	2543882.5	3.5	10.9	紅黃						紅黃		
370-01490	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168834.9	2543889.4	4.7	14.3	紅黃						紅黃		
370-01491	蘭嶼土肉桂	Cinnamomum kotoense Kanehira & Sasaki	中山路柏油路	168840.7	2543892.5	2.5	16.5/13.8	黃						黃		
370-01492	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168910.4	2543948.4	4.0	9.4	紅黃						紅黃		
370-01492-1	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168967.8	2543982.7	1.8	6.8	黃						黃		
370-01497	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	169027.7	2544031.5	8.1	23.5	黃						黃		
370-01498	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	169052.3	2544045.5	5.1	22.1	黃						黃		
370-01499	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	169058.7	2544048.1	5.4	16.2	紅黃						紅黃		
370-01500	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	169064.5	2544052.4	5.3	12.8	紅黃						紅黃		
370-01501	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	169073.7	2544060.3	5.2	16.2	黃						黃		
370-01502	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	169077.3	2544063.2	5.0	19.3	黃						黃		
370-01503	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	169086.7	2544068.1	5.4	15.6	黃						黃		
370-01504	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	169100.6	2544077.6	3.5	15.3	紅黃						紅黃		
370-01505	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	169103.8	2544079.9	5.0	18.2	紅黃						紅黃		
370-01506	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	169173.5	2544131.6	5.7	21.0	黃						黃		
370-01507	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中山路柏油路	168969.5	2544014.3	11.2	46.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	
370-01508	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168884.7	2543952.7	5.0	18.7	黃						黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直徑(cm)	第一階段 分流結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階段 分流結果	最終分 流	養護建議	備註
370-01509	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168879.5	2543947.6	4.5	17.9	黃						黃		
370-01510	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168876.0	2543945.0	5.7	12.5/13.8/14.5	黃						黃		
370-01511	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168871.9	2543940.3	5.4	15.5	紅黃						紅黃		
370-01512	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168832.4	2543908.7	3.5	11.1	黃						黃		
370-01513	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168816.5	2543898.4	6.2	15.7	黃						黃		
370-01514	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168809.2	2543892.3	4.5	16.2	紅黃						紅黃		
370-01515	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168799.1	2543886.8	3.0	13.6	黃						黃		
370-01516	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168783.6	2543877.6	3.7	7.3	黃						黃		
370-01517	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168777.1	2543872.5	4.7	13.3	黃						黃		
370-01518	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168773.4	2543869.9	5.0	14.9	黃						黃		
370-01519	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168742.2	2543850.1	2.3	12.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	生育地改善(避免生育地積水)	
370-01520	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168709.0	2543825.7	5.5	12.0	黃						黃		
370-01521	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168698.3	2543820.2	6.4	11.2/17.3	黃						黃		
370-01522	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168689.8	2543813.2	3.2	13.0	黃						黃		
370-01523	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168655.5	2543794.1	3.3	16.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
370-01524	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168652.3	2543792.9	5.1	22.1	紅黃						紅黃		
370-01525	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168648.5	2543789.8	4.6	16.0	紅黃						紅黃		
370-01526	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168643.0	2543784.2	4.3	12.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
370-01527	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168636.4	2543779.3	5.0	17.5	黃						黃		
370-01528	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168617.9	2543765.9	6.0	21.0	黃						黃		
370-01529	福木	Garcinia subelliptica Merr.	中山路柏油路	168593.8	2543747.9	3.2	8.3/10.9	黃						黃		
370-01550	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路柏油路	167814.1	2543718.5	7.4	17.3	紅	支撐					紅	支撐	
370-01551	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路柏油路	167802.8	2543721.5	10.8	20.5	紅	支撐					紅	支撐	
370-01552	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路柏油路	167791.1	2543724.2	6.8	17.4	紅黃						紅黃		
370-01553	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路柏油路	167778.2	2543726.7	6.8	15.0	紅黃						紅黃		

(十二) 中正路兩側行道樹

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直徑 (cm)	第一階段 分流結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力學 安全係數	腐朽空洞比 (%)	第二階段 分流結果	最終分流	養護建議	備註
370-01550	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167814.10	2543718.50	17.3	7.4	紅	支撐					紅	支撐	
370-01551	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167802.82	2543721.47	20.5	10.8	紅	支撐					紅	支撐	
370-01552	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167791.08	2543724.17	17.4	6.8	紅黃						紅黃		
370-01553	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167778.15	2543726.67	15	6.8	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直徑 (cm)	第一階段 分流結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力學 安全係數	腐朽空洞比 (%)	第二階 段分流 結果	最終分流	養護建議	備註
370-01554	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167765.93	2543730.00	16.4	6.9	紅黃						紅黃		
370-01555	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167753.21	2543732.60	13.7	5.1	紅黃						紅黃		
370-01556	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167737.64	2543737.49	14.8	4.3	紅黑	移除(樹勢衰退)					紅黑	移除(樹勢衰退)	
370-01557	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167703.92	2543743.48	17.9	5.6	紅黃						紅黃		
370-01558	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167695.00	2543745.16	16.9	6.5	紅	支撐					紅	支撐	
370-01559	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167672.70	2543750.51	16.7	7.8	紅	支撐					紅	支撐	
370-01560	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167643.08	2543757.50	16.8	6.1	紅黃						紅黃		
370-01561	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167611.52	2543765.73	17.1	5.5	紅黃						紅黃		
370-01562	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167553.09	2543779.77	12.8	6.6	紅黃						紅黃		
370-01563	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167540.37	2543780.90	14.9	6.2	紅黃						紅黃		
370-01566	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167518.81	2543787.26	16	5.4	紅黃						紅黃		
370-01567	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167497.12	2543791.84	17.1	5.6	紅黃						紅黃		
370-01568	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167492.13	2543793.16	16	8.2	紅黃						紅黃		
370-01569	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167471.73	2543797.44	16.6	6.8	紅黃						紅黃		
370-01570	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167459.85	2543801.57	16.2	8.6	紅黃						紅黃		
370-01591	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167454.80	2543783.41	14.8	6.8	紅黃						紅黃		
370-01592	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167462.18	2543780.42	14	7.4	紅黃						紅黃		
370-01593	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167470.48	2543779.61	13.8	6.7	紅黃						紅黃		
370-01594	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167480.39	2543777.73	20.9	7.9	紅黃						紅黃		
370-01595	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167491.80	2543774.72	15.5	9	紅黃						紅黃		
370-01596	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167498.77	2543773.38	12.6	5.1	紅黃						紅黃		
370-01597	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167509.96	2543770.43	16.4	5.5	紅黃						紅黃		
370-01598	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167529.43	2543766.53	14.8	7.5	紅黃						紅黃		
370-01599	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167540.00	2543763.98	15.4	7.4	紅黃						紅黃		
370-01600	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167551.13	2543762.01	17.2	7.2	紅黃						紅黃		
370-01601	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167610.96	2543749.19	21.1	7.6	紅	支撐					紅	支撐	
370-01602	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167631.19	2543743.62	15.1	5.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	支撐	
370-01603	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167655.67	2543738.72	22.2	7.1	紅	支撐					紅	支撐	
370-01604	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167681.44	2543732.67	14.7	7.8	紅黃						紅黃		
370-01605	水紅皮	Pongamia pinnata (L.) Pierre	中山路及中正路兩側	167744.65	2543718.76	8.9	2.4	紅黃						紅黃		
370-01606	無葉樹		中山路及中正路兩側	167761.85	2543714.02	10.8	3	黑	移除					黑	移除	
370-01607	光臘樹	Fraxinus formosana Hayata	中山路及中正路兩側	167778.89	2543709.28	17.3	7.5	紅	支撐					紅	支撐	

(十三) 北安路一段柏油路

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-03865	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168914.0	2546451.6	12.3	41.8	紅黃						紅黃		
340-03866	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168903.4	2546457.3	15.8	48.5	紅黃						紅黃		
340-03867	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168800.3	2546539.8	15.5	46.8	紅黃	修剪(降低樹冠密度)；生育地改善(解除生育地限制)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)；生育地改善(解除生育地限制)	
340-03868	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168793.0	2546545.9	15.2	40.6	紅	生育地改善(解除生育地限制)					紅	生育地改善(解除生育地限制)	
340-03869	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168786.7	2546552.2	13.4	37.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	
340-03870	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168769.2	2546566.0	7.2	25.8	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	修剪(縮減樹冠面積)	
340-03871	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168764.6	2546570.4	3.5	5.2	紅黃						紅黃		
340-03872	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168759.9	2546575.0	11.9	37.9	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-03873	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168740.5	2546593.3	12.8	51.1	黃						黃		
340-03874	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168691.4	2546659.8	6.3	13.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(縮減樹冠面積)	
340-03875	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168685.7	2546670.1	6.6	18.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	
340-03876	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168658.9	2546721.7	12.0	29.1	紅	生育地改善(解除生育地限制)					紅	生育地改善(解除生育地限制)	
340-03877	福木	Garcinia subelliptica Merr.	北安路一段柏油路	168654.9	2546729.3	14.3	37.7	黃						黃		
340-03878	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168652.0	2546733.7	13.3	36.8	紅	生育地改善(解除生育地限制)					紅	生育地改善(解除生育地限制)	
340-03879	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168644.5	2546695.8	2.7	12.4	紅黃						紅黃		
340-03880	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168650.3	2546688.5	7.4	32.5	紅黃						紅黃		
340-03881	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168653.9	2546681.5	15.1	40.5	紅黃						紅黃		
340-03882	光蠟樹	Fraxinus formosana Hayata	北安路一段柏油路	168659.7	2546670.8	12.3	41.2	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-03883	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168722.3	2546587.8	15.0	39.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-03884	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168728.0	2546579.7	13.4	35.2	紅黃						紅黃		
340-03885	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	北安路一段柏油路	168736.1	2546573.0	7.4	29.1	紅黃						紅黃		

(十四) 中華北路一段及二段中央分隔島及兩側行道樹

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	第一階段 分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階段 分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-02698	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168813.2	2546960.5	5.7	29.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	支撐	
340-02701	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168798.7	2546958.3	4.6	27.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-02703	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168790.1	2546957.9	8.3	37.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-02704	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168783.4	2546956.6	5.0	20.4	黑	移除					黑	移除	
340-02706	大葉桃花心木	Swietenia macrophylla King	中華北路二段中央分隔島	168777.5	2546955.5	7.1	13.0	紅	生育地改善(解除基盤水管)					紅	生育地改善(解除基盤水管)	
340-02708	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168760.0	2546951.8	8.1	32.8	紅						紅	持續監測	
340-02709	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168756.1	2546952.4	6.6	37.1	紅						紅	持續監測	
340-02712	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168742.3	2546949.7	8.2	32.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-02715	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168727.1	2546947.6	7.6	32.8	黑	移除					黑	移除	
340-02717	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168714.9	2546945.6	8.0	29.2	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	褐根病
340-02720	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168694.1	2546941.4	7.6	30.9	紅黃						紅黃		
340-02724	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168670.0	2546938.5	5.4	17.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	褐根病
340-02728	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168650.2	2546934.9	5.4	18.3	黑	移除					黑	移除	
340-02729	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168646.2	2546934.9	4.5	11.7	紅						紅	持續監測	
340-02732	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168630.5	2546932.3	8.6	37.2	黑	移除					黑	移除	
340-02746	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168471.1	2546902.8	8.3	31.1	黑	移除					黑	移除	
340-02747	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168466.8	2546901.4	9.4	18.6	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	
340-02751	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168447.0	2546897.5	6.7	18.1	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-02752	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168441.0	2546896.7	5.1	15.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-02753	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168436.6	2546895.4	6.0	13.2	黑	移除					黑	移除	
340-02760	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168402.1	2546888.8	8.7	29.4	紅						紅	持續監測	
340-02765	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168373.9	2546884.5	8.6	29.5	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-02769	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168343.4	2546877.9	8.3	26.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-02773	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168325.0	2546874.6	7.1	25.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-02783	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168262.6	2546860.0	6.4	16.9	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-02785	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168251.4	2546857.8	8.2	26.6	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-02788	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168242.4	2546856.2	7.3	24.6	黑	移除					黑	移除	
340-02789	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168237.7	2546854.1	7.7	18.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-02790	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168233.1	2546853.1	7.2	15.2	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	支撐	
340-02791	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168228.1	2546852.6	6.7	25.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-02808	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168143.9	2546831.8	8.4	30.4	黑	移除					黑	移除	
340-02811	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168131.5	2546827.7	5.7	15.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-02812	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168126.8	2546825.9	7.1	31.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-02814	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168116.9	2546823.9	4.6	18.5	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	支撐	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	第一階段 分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階段 分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-02826	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	168042.7	2546799.2	8.8	32.8	黑	移除					黑	移除	
340-02828	大葉桃花心木	Swietenia macrophylla King	中華北路二段中央分隔島	168031.1	2546795.0	6.4	11.1	黃	生育地改善(解除基盤水管)					黃	生育地改善(解除基盤水管)	
340-02832	大葉桃花心木	Swietenia macrophylla King	中華北路二段中央分隔島	168008.7	2546786.2	7.6	12.6/8.4/6.8	黃	生育地改善(解除基盤水管)					黃	生育地改善(解除基盤水管)	
340-02834	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167898.7	2546743.6	9.4	23.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(縮減樹冠受風面積)	
340-02835	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167891.9	2546740.9	8.0	27.8	紅						紅	持續監測	
340-02837	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167883.2	2546737.1	7.6	25.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-02843	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167850.7	2546724.4	6.5	31.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-02844	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167845.8	2546722.9	7.9	29.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-02845	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167841.0	2546720.7	9.4	29.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-02850	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167815.5	2546710.8	8.2	37.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黃	黃	支撐	
340-02851	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167809.7	2546709.0	9.0	35.8	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	7.7		黃	黃	持續監測(避免氣生根機械性損傷)	
340-02852	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167803.5	2546706.5	8.7	5.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-02853	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167798.8	2546704.3	6.9	33.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免氣生根機械性損傷)	
340-02854	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167794.2	2546702.7	7.6	31.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-02856	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167784.5	2546698.2	9.0	33.4	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	7.6		黃	黃	持續監測(避免氣生根機械性損傷)	
340-02858	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167772.6	2546693.8	8.1	27.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	支撐	
340-02859	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167766.1	2546692.2	7.4	31.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-02861	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167757.7	2546688.7	8.2	31.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-02862	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167752.9	2546687.0	9.6	31.0	紅黃						紅黃		
340-02867	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167728.9	2546676.5	9.7	27.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗 儀、生長錐	1.7	10-30%	黃	黃	持續監測	
340-02868	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167725.9	2546676.7	8.6	25.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
340-02869	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167721.3	2546674.8	9.1	31.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-02871	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167708.7	2546669.4	10.0	39.3	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
340-02873	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167700.5	2546666.6	6.9	15.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-02874	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167692.4	2546662.5	9.6	35.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(縮小樹冠面積、避免獅子尾)	
340-02875	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167686.7	2546660.7	7.0	30.9	紅						紅	持續監測	
340-02876	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167682.0	2546659.6	9.5	38.9	黑	移除					黑	移除	
340-02881	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167652.5	2546647.8	8.1	29.2	紅黃						紅黃		
340-02886	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167635.0	2546641.1	9.2	25.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-02887	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167625.2	2546637.4	8.7	36.2	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-02888	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167619.6	2546635.8	7.2	32.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免氣生根機械性損傷)	
340-02889	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167616.0	2546634.0	7.7	39.0	紅黃						紅黃		
340-02890	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167606.1	2546629.9	7.3	38.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-02894	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167588.0	2546622.6	8.0	36.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	第一階段 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階段 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-02895	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167584.7	2546622.0	8.7	31.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-02896	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167579.8	2546620.5	7.6	22.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-02898	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167569.9	2546615.7	6.7	26.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(縮小樹冠受風面積)	
340-02899	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167564.3	2546613.5	7.6	30.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高、避免獅子尾)	
340-02902	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167551.0	2546608.5	8.2	27.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-02904	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167542.1	2546605.4	7.3	31.5	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
340-02908	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167480.1	2546580.9	10.1	37.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免氣生根機械性損傷)	
340-02913	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167457.8	2546571.8	6.0	27.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	支撐	
340-02916	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167441.8	2546566.1	9.6	34.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-02918	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167428.8	2546560.9	7.1	31.0	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
340-02919	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167422.3	2546558.4	5.2	25.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-02921	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167414.1	2546554.7	7.3	31.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-02923	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167405.7	2546552.2	5.7	34.4	紅						紅	持續監測	
340-02924	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路二段中央分隔島	167399.7	2546550.5	6.7	28.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	枯死
340-02926	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167345.4	2546512.0	167.0	45.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-02927	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167468.3	2546560.8	9.6	35.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-02928	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167638.1	2546628.0	12.6	53.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(縮減樹冠面積)	
340-02929	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167647.5	2546629.8	12.6	42.2	紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)					紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)	
340-02930	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167659.4	2546633.8	11.4	46.1	紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)					紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)	
340-02931	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167669.7	2546638.6	8.9	31.5	紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)					紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)	
340-02932	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167712.9	2546654.8	14.3	53.8	紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)					紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)	
340-02933	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167722.2	2546661.3	7.4	37.5	紅黃						紅黃		
340-02934	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167782.9	2546683.2	14.4	53.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-02935	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167793.9	2546684.0	13.8	44.2	紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)					紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)	
340-02936	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167806.9	2546688.2	11.9	35.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	
340-02937	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167835.2	2546703.5	14.3	38.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-02938	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167847.9	2546705.6	9.7	28.9	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
340-02939	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167856.0	2546709.4	9.1	35.2	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-02940	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167867.0	2546715.2	8.8	38.8	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	8.6		黃	黃	修剪(縮減樹冠面積)	
340-02941	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167879.8	2546720.1	11.9	32.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-02942	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167885.5	2546720.5	9.8	32.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(縮減樹冠面積)	
340-02943	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167971.6	2546755.4	7.3	41.4	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
340-02944	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167985.8	2546761.1	15.4	41.3	紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)					紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)	
340-02945	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167990.8	2546761.9	9.6	32.2	紅黃						紅黃		
340-02946	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	167996.9	2546766.4	11.8	35.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(縮減樹冠面積)	

109 臺南市行道樹風險評估療物採購案(開口契約) 成果報告																
編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-02947	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168007.4	2546769.0	9.2	31.5	紅黃						紅黃		
340-02948	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168014.7	2546772.5	10.9	34.0	紅	修剪(降低樹冠密度)					紅	修剪(降低樹冠密度)	
340-02949	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168052.7	2546784.4	8.0	17.3	紅黃						紅黃		
340-02950	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168065.4	2546789.7	9.6	29.0	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
340-02951	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168083.1	2546796.4	9.4	34.2	紅黃	生育地改善(移除草皮)					紅黃	生育地改善(移除草皮)	
340-02952	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168133.7	2546815.3	6.3	27.2	紅	修剪(縮短延伸枝條長度)					紅	修剪(縮短延伸枝條長度)	
340-02953	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168139.5	2546817.6	7.0	27.1	紅黃						紅黃		
340-02954	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168146.9	2546819.5	5.5	26.8	紅黃						紅黃		
340-02955	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168152.1	2546821.2	8.1	30.9	紅黃						紅黃		
340-02956	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168164.8	2546825.1	8.9	32.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(縮減樹冠面積)	
340-02957	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168176.9	2546828.7	11.1	35.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	
340-02958	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168238.4	2546840.1	11.8	46.8	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
340-02959	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168249.8	2546845.3	11.4	42.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(縮減樹冠面積)	
340-02960	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168257.6	2546847.4	9.4	37.2	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
340-02961	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168264.5	2546848.3	8.8	33.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(縮減樹冠面積)	
340-02962	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168275.3	2546850.8	7.8	35.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(縮短延伸枝條)	
340-02963	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168306.6	2546855.2	96.0	37.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(縮減樹冠面積)	
340-02964	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168315.6	2546858.7	8.4	37.7	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-02965	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168325.9	2546860.3	10.0	36.5	紅黃						紅黃		
340-02966	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168335.8	2546863.3	11.0	42.4	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	修剪(縮減樹冠面積)	
340-02967	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168343.4	2546864.8	11.2	38.9	紅黃						紅黃		
340-02968	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168352.0	2546867.0	12.0	49.5	紅黃						紅黃		
340-02969	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168511.7	2546895.8	2.9	25.4	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
340-02970	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168523.6	2546899.3	5.5	36.8	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
340-02971	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168537.0	2546900.0	8.8	30.3	紅黃						紅黃		
340-02972	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168684.6	2546926.4	13.0	47.0	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
340-02973	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168716.4	2546931.8	9.6	49.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(縮減樹冠面積)	
340-02974	死亡、 榕樹灌叢		中華北路二段柏油路	168727.0	2546932.7			紅黃						紅黃		
340-02975	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168747.4	2546937.9	10.6	29.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-02976	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168754.5	2546939.0	10.5	31.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-02977	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168761.7	2546939.9	11.0	46.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-02978	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168771.5	2546942.6	13.0	44.8	紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)					紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)	
340-02979	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168780.2	2546943.4	16.4	53.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-02980	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168805.6	2546970.3	11.0	37.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	第一階段 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階段 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-02981	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168799.0	2546968.7	12.0	32.3	紅黃						紅黃		
340-02982	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168791.3	2546967.6	10.0	25.9	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-02983	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168784.4	2546966.5	10.7	33.5	紅黃						紅黃		
340-02984	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168778.3	2546965.2	13.7	36.2	紅黃						紅黃		
340-02985	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168771.2	2546964.3	9.0	35.0	紅黃						紅黃		
340-02986	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168765.1	2546963.1	12.5	35.0	紅黃						紅黃		
340-02987	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168757.0	2546962.6	16.0	33.0	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	1.2		黑	黑	移除	
340-02988	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168750.8	2546961.0	11.7	32.6	紅黃						紅黃		
340-02989	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168744.3	2546961.4	11.6	27.1	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-02990	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168735.7	2546960.7	11.0	30.6	紅黃						紅黃		
340-02991	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168726.6	2546958.2	10.4	25.8	紅黃						紅黃		
340-02992	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168719.2	2546958.3	11.0	27.8	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	1.9		黃	黃	修剪(降低樹高、縮短傾斜枝條)	
340-02993	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168714.2	2546956.9	10.8	29.2	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	4		黃	黃	修剪(降低樹冠密度)	
340-02994	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168706.3	2546955.4	14.5	33.4	紅黃						紅黃		
340-02995	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168702.1	2546955.5	15.3	34.4	紅黃						紅黃		
340-02996	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168698.8	2546953.9	13.0	30.7	紅黃						紅黃		
340-02997	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168691.8	2546952.9	15.5	35.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-02998	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168683.7	2546951.3	15.0	40.4	紅黃						紅黃		
340-02999	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168676.3	2546948.6	14.5	36.0	紅黃						紅黃		
340-03000	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168563.8	2546930.7	13.6	44.1	紅黃						紅黃		
340-03001	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168554.8	2546927.8	15.2	45.8	紅黃						紅黃		
340-03002	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168546.8	2546925.9	12.1	33.9	紅	修剪(縮短延伸枝條長度)					紅	修剪(縮短延伸枝條長度)	
340-03003	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168533.7	2546926.4	12.4	21.3	紅黃						紅黃		
340-03004	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168526.4	2546925.5	14.0	38.5	紅黃						紅黃		
340-03005	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168519.1	2546923.9	13.5	32.5	紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)					紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)	
340-03006	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168513.0	2546922.7	13.7	40.3	紅黃						紅黃		
340-03007	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168507.3	2546922.0	14.0	39.5	紅黃						紅黃		
340-03008	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168499.5	2546919.5	14.5	45.4	紅黃						紅黃		
340-03009	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168477.6	2546913.1	12.0	26.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-03010	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168470.2	2546912.9	11.5	30.6	紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)					紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)	
340-03011	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168465.2	2546911.5	11.2	24.2	紅黃						紅黃		
340-03012	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168457.0	2546909.4	11.5	35.4	紅黃						紅黃		
340-03013	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168430.5	2546904.7	11.5	28.8	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-03014	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168422.0	2546903.6	11.3	34.0	紅黃						紅黃		
340-03015	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168416.5	2546903.2	10.9	26.1	紅黃						紅黃		

109 臺南市行道樹風險評估療物採購案(開口契約) 成果報告																
編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-03016	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168411.4	2546902.0	10.4	25.9	紅黃						紅黃		
340-03017	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168404.3	2546901.1	10.4	19.4	紅黃						紅黃		
340-03018	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168397.0	2546899.3	10.6	28.6	紅黃						紅黃		
340-03019	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168388.6	2546898.0	10.7	35.5	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-03020	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168380.3	2546895.6	10.6	27.8	紅黃						紅黃		
340-03021	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168372.1	2546893.8	11.2	30.9	紅黃						紅黃		
340-03022	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路二段柏油路	168363.0	2546893.0	11.1	38.8	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-03027	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	167124.8	2546430.8	7.1	31.8	紅						紅	持續監測	
340-03028	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	167120.5	2546428.0	5.0	15.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
340-03033	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	167099.8	2546414.7	5.5	16.9	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
340-03038	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	167034.4	2546373.2	6.2	22.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
340-03039	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	167031.2	2546370.2	6.5	35.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-03041	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	167023.8	2546364.8	5.7	31.8	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
340-03045	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	167003.9	2546349.9	6.9	26.0	黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-03047	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	166996.3	2546343.9	4.9	22.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	支撐	
340-03062	掌葉蘋婆	Sterculia foetida Linn.	中華北路一段中央分隔島	166892.3	2546267.7	4.6	17.1/14.1/ 15.1/11.1	紅黃						紅黃		
340-03070	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	166831.8	2546222.7	7.9	22.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-03075	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	166805.4	2546203.4	8.7	26.3/22.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-03078	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	166793.5	2546195.3	7.1	32.1	黑	移除					黑	移除	
340-03081	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	166783.3	2546187.3	5.3	13.5	黑	移除					黑	移除	
340-03083	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	166773.0	2546180.0	5.6	19.4	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
340-03085	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	166764.0	2546173.2	6.1	23.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-03086	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	166759.7	2546169.8	6.3	14.7/10.7	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-03087	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	166755.9	2546167.5	6.6	27.6	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-03088	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	166752.2	2546165.0	6.5	35.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免修剪萌蘗)	
340-03090	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	166742.0	2546155.5	8.2	21.4	黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-03092	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	166733.0	2546151.0	10.0	40.1	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免獅子尾)	
340-03093	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	166730.1	2546148.0	13.8	36.6	黑	移除					黑	移除	
340-03104	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	166669.8	2546101.9	7.7	16.3/14.6/1 2.8	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	13.0		黃	黃	持續監測(避免獅子尾)	
340-03134	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	166483.8	2545924.8	4.7	18.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-03136	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	中華北路一段中央分隔島	166477.9	2545907.6	4.9	16.8/11/ 10.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-03149	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華北路一段中央分隔島	166464.5	2545717.3	8.6	32.0	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	第一階段 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階段 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-03157	水黃皮	Pongamia pinnata (L.) Pierre	中華北路一段中央分隔島	166480.7	2545659.5	3.4	19.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	
340-03160	水黃皮	Pongamia pinnata (L.) Pierre	中華北路一段中央分隔島	166495.0	2545602.1	4.5	19.1	紅黃						紅黃		
340-03167	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華北路一段中央分隔島	166507.4	2545556.8	7.2	32.2	紅黃						紅黃		
340-03170	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華北路一段中央分隔島	166511.6	2545536.3	7.9	30.4	紅黃						紅黃		
340-03185	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華北路一段中央分隔島	166558.4	2545368.9	8.7	34.6	黃						黃		
340-03187	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華北路一段人行道	166555.8	2545334.0	4.0	18.5	黑	移除					黑	移除	
340-03188	盾柱木	eltophorum pterocarpum (DC.)	中華北路一段人行道	166478.6	2545629.7	12.7	45.7	紅黃						紅黃		
340-03189	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華北路一段人行道	166464.8	2545683.0	6.0	24.9	紅黃						紅黃		
340-03190	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華北路一段人行道	166462.0	2545696.0	3.3	20.2	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
340-03191	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華北路一段人行道	166454.3	2545709.0	5.8	35.3	紅黃						紅黃		
340-03192	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華北路一段人行道	166448.8	2545718.9	2.0	7.3	黑	移除					黑	移除	
340-03195	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華北路一段人行道	166513.7	2545589.7	6.7	32.2	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
340-03197	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段人行道	166491.9	2545662.9	10.3	24.7	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-03198	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段人行道	166489.5	2545677.5	7.8	18.2	紅黃						紅黃		
340-03199	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段人行道	166486.6	2545687.5	6.8	25.5	紅黃						紅黃		
340-03200	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段人行道	166484.2	2545699.5	7.7	29.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-03201	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166520.7	2545960.9	11.6	60.0	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
340-03202	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166524.4	2545968.9	8.3	36.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-03204	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166549.0	2545993.7	9.7	40.5	紅黃						紅黃		
340-03205	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166559.5	2546001.4	10.0	39.5	紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)					紅黃	修剪(縮短延伸枝條長度)	
340-03206	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166566.9	2546007.3	13.0	42.9	紅黃						紅黃		
340-03207	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166604.3	2546036.3	13.0	46.5	紅黃						紅黃		
340-03208	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166612.6	2546041.0	14.9	43.3	紅	修剪(移除腐朽枝條)					紅	修剪(移除腐朽枝條)	
340-03209	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166661.3	2546083.4	10.0	31.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-03210	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166671.8	2546089.8	13.0	37.8	紅黃						紅黃		
340-03211	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166678.6	2546094.8	9.0	27.2	紅黃						紅黃		
340-03212	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166685.2	2546099.4	9.8	30.1	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	3.6		黃	黃	修剪(縮短延伸枝條)	
340-03213	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166693.6	2546104.6	8.7	32.3	紅黃						紅黃		
340-03214	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166702.1	2546111.7	10.9	24.2	紅	第二階段詳細檢查	無人機		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-03215	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166712.8	2546119.7	10.7	29.3	紅黃						紅黃		
340-03216	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166752.5	2546147.1	10.5	36.2	紅黃						紅黃		
340-03217	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166769.2	2546160.1	97.0	31.3	紅黃						紅黃		
340-03218	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166789.6	2546173.0	13.5	41.2	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-03219	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166808.1	2546187.7	7.6	32.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-03220	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166822.3	2546198.2	14.7	63.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(縮減樹冠面積)	

109 臺南市行道樹風險評估療物採購案(開口契約) 成果報告																
編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-03221	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166895.0	2546250.9	6.7	27.6	紅黃						紅黃		
340-03222	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166904.1	2546259.1	7.6	33.7	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-03223	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166964.7	2546302.7	8.0	36.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(縮短延伸枝條)	
340-03224	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166983.2	2546314.7	9.2	37.4	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-03225	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	166992.4	2546322.5	8.6	32.8	紅黃						紅黃		
340-03226	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	167001.0	2546328.8	8.2	36.2	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-03227	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	167020.6	2546339.9	6.1	23.5	紅黃						紅黃		
340-03228	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	167029.7	2546347.7	8.1	32.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(縮短延伸枝條)	
340-03229	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	167038.1	2546355.7	9.3	41.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-03230	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	167045.9	2546361.0	9.4	36.1	紅黃						紅黃		
340-03231	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	167054.1	2546367.2	7.0	32.5	紅黃						紅黃		
340-03232	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	167061.1	2546371.9	7.0	32.5	紅黃						紅黃		
340-03233	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	167068.8	2546377.8	7.8	35.9	紅黃						紅黃		
340-03234	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	167115.0	2546404.0	10.8	49.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(縮短延伸枝條)	
340-03235	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	167147.2	2546426.7	3.2	31.3	紅	持續監測					紅	持續監測	
340-03236	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	167158.4	2546435.0	13.0	43.3	紅	修剪(移除腐朽枝條)					紅	修剪(移除腐朽枝條)	
340-03237	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	167178.3	2546440.9	12.3	37.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹冠密度)	
340-03238	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	167197.9	2546453.3	14.2	45.4	紅黃						紅黃		
340-03239	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華北路一段柏油路	167206.2	2546456.5	12.4	47.2	紅	持續監測					紅	持續監測	

(十五) 海安路三段(成功路至和緯路)

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-03561	黃連木	Pistacia chinensis Bunge	海安路三段	167884.2	2544588.7	10.9	32.8	黃						黃		
340-03566	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	海安路三段	167979.1	2544818.5	8.3	37.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀、生長錐	23.2	30-50%	黃	黃	持續監測	
340-03568	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	海安路三段	167981.9	2544828.5	8.1	25.3	紅黃						紅黃		
340-03569	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	海安路三段	167983.2	2544831.9	9.0	31.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-03570	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	海安路三段	167984.9	2544835.3	8.2	28.3	紅黃						紅黃		
340-03571	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	海安路三段	167986.1	2544839.1	8.1	30.0	紅黃						紅黃		
340-03619	鐵刀木	Senna siamea (Lamarck) Irwin & Barneby	海安路三段	167977.9	2544864.6	6.5	19.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
340-03620	鐵刀木	Senna siamea (Lamarck) Irwin & Barneby	海安路三段	167975.6	2544860.0	7.1	20.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
340-03622	鐵刀木	Senna siamea (Lamarck) Irwin & Barneby	海安路三段	167972.9	2544852.6	6.0	16.3	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
340-03623	鐵刀木	Senna siamea (Lamarck) Irwin & Barneby	海安路三段	167971.0	2544848.3	8.7	20.6	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-03626	鐵刀木	Senna siamea (Lamarck) Irwin & Barneby	海安路三段	167964.7	2544832.9	9.0	19.0	紅黃						紅黃		
340-03627	鐵刀木	Senna siamea (Lamarck) Irwin & Barneby	海安路三段	167962.7	2544828.4	9.2	26.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
340-03628	鐵刀木	Senna siamea (Lamarck) Irwin & Barneby	海安路三段	167961.0	2544822.6	11.1	26.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-03630	鐵刀木	Senna siamea (Lamarck) Irwin & Barneby	海安路三段	167920.9	2544719.5	10.0	28.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
340-03631	鐵刀木	Senna siamea (Lamarck) Irwin & Barneby	海安路三段	167918.6	2544716.1	12.0	26.7	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	3.7		黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-03633	鐵刀木	Senna siamea (Lamarck) Irwin & Barneby	海安路三段	167916.1	2544706.6	12.8	39.0	紅黃	修剪(縮小樹冠受風面積)					紅黃	修剪(縮小樹冠受風面積)	
340-03635	黃連木	Pistacia chinensis Bunge	海安路三段	167915.7	2544741.7	8.1	32.0	紅黃						紅黃		
340-03639	黃連木	Pistacia chinensis Bunge	海安路三段	167894.6	2544690.0	9.3	29.5	黃						黃		
340-03641	黃連木	Pistacia chinensis Bunge	海安路三段	167864.6	2544617.4	4.6	18.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	

(十六) 臨安路、臨安路一段柏油路

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備 註
340-03584	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	臨安路	168313.8	2545052.8	11.2	38.8	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	修剪(降低樹高、縮小樹冠面積)	
340-03601	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	臨安路	167695.4	2544812.9	7.7	31.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀、生長錐	6.3	10-30%	黃	黃	持續監測(避免修剪萌蘗)	
340-03612	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	臨安路	167946.2	2544911.0	12.9	43.4	黑	移除					黑	移除	
340-03615	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路	167967.7	2544919.9	8.5	32.0	紅黃						紅黃		
370-00727	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	166921.2	2544293.9	5.2	13.3	紅黃						紅黃		
370-00728	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	166922.9	2544297.7	5.1	11.2	紅黃						紅黃		
370-00729	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	166931.2	2544306.0	5.9	13.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
370-00731	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	166986.1	2544365.9	6.4	14.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
370-00732	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	166992.0	2544372.0	4.2	14.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
370-00733	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	166999.2	2544376.7	2.9	11.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
370-00735	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167061.4	2544432.5	7.2	20.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
370-00736	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167072.9	2544441.4	3.7	23.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
370-00737	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167080.6	2544446.8	6.8	16.1	紅						紅	持續監測	
370-00739	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167093.9	2544458.6	3.9	15.6	黑	移除					黑	移除	
370-00741	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167118.1	2544479.7	6.5	17.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
370-00742	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167121.1	2544484.2	6.4	18.2	紅	修剪(移除附生植物)					紅	修剪(移除附生植物)	
370-00743	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167136.5	2544494.9	5.3	13.0	紅	修剪(移除附生植物)					紅	修剪(移除附生植物)	
370-00744	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167155.6	2544514.3	5.3	17.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
370-00745	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167166.5	2544521.2	6.4	16.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
370-00746	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167192.7	2544545.4	4.4	13.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
370-00747	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167197.7	2544551.3	5.8	22.5	紅						紅	持續監測	
370-00748	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167226.8	2544575.6	5.9	12.2	紅						紅	持續監測	
370-00749	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167234.1	2544581.5	6.6	18.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
370-00750	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167247.1	2544593.2	5.7	14.1	紅						紅	持續監測	
370-00751	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167280.9	2544622.6	4.4	15.5	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	7.2		黃	黃	無	
370-00752	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167286.2	2544626.8	3.6	11.6	紅						紅	持續監測	
370-00753	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167299.7	2544637.8	5.2	16.0	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	樹芯粉碎 無法計算		黑	黑	移除	
370-00754	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167307.7	2544644.4	7.2	15.2	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	4.4		黃	黃	生育地改善(移除堆積物)	
370-00755	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167313.5	2544651.0	6.0	17.2	紅						紅	持續監測	
370-00756	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167329.0	2544661.7	4.1	12.9	紅						紅	持續監測	
370-00757	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167335.9	2544665.5	5.7	10.3	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	0.9		黑	黑	移除	
370-00758	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167357.9	2544680.1	6.3	13.4	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	4.4		黃	黃	生育地改善(移除堆積物)	
370-00759	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167368.3	2544685.2	5.8	16.6	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備 註
370-00760	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167380.5	2544692.1	4.5	11.9	紅黃						紅黃		
370-00761	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167390.1	2544696.3	5.1	17.0	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	9.0		黃	黃	無	
370-00762	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167403.4	2544700.9	3.4	5.3	黃						黃		
370-00763	黑板樹	Alstonia scholaris	臨安路	167428.5	2544710.0	10.6	43.5	紅黃						紅黃		
370-00764	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167413.8	2544725.3	5.6	13.2	紅黃						紅黃		
370-00765	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167404.9	2544721.7	5.2	17.4	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	22.0		黃	黃	無	
370-00766	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167397.8	2544719.0	5.4	14.7	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	6.5		黃	黃	無	
370-00767	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167390.7	2544715.8	5.7	14.1	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	3.6		黃	黃	無	
370-00768	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167374.4	2544708.9	2.4	6.9	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	0.6		黑	黑	移除	
370-00770	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167352.3	2544697.6	3.7	8.4	紅黃						紅黃		
370-00772	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167302.3	2544665.3	6.6	15.3	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	2.2		黃	黃	修剪(降低樹高)	
370-00773	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167287.6	2544653.6	5.9	17.9	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	8.6		黃	黃	無	
370-00775	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167273.2	2544642.2	5.2	11.3	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	2.2		黃	黃	無	
370-00776	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167249.7	2544621.3	6.3	19.5	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	5.9		黃	黃	無	
370-00777	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167228.4	2544603.7	5.2	19.8	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	14.9		黃	黃	無	
370-00778	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167222.0	2544596.7	5.4	13.9	紅黃						紅黃		
370-00779	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167215.6	2544590.5	6.1	16.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
370-00780	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167208.6	2544584.3	5.9	15.3	紅						紅	持續監測	
370-00781	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167168.1	2544549.2	5.3	14.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
370-00782	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167158.7	2544541.5	5.9	26.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
370-00783	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167152.4	2544535.1	2.7	22.2	黑	移除					黑	移除	
370-00784	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167118.4	2544503.5	9.1	14.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
370-00785	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167110.9	2544498.2	7.6	14.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	生育地改善(移除附生植物)	
370-00786	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167102.8	2544492.2	8.7	21.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
370-00787	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167083.8	2544475.1	11.3	19.9	紅	修剪(移除斷枝)					紅	修剪(移除斷枝)	
370-00788	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167070.3	2544462.1	4.7	18.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
370-00789	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167063.1	2544456.0	7.5	18.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
370-00791	垂榕	Ficus benjamina L.	臨安路	167038.4	2544435.7	13.3	31.3	黑	移除					黑	移除	
370-00792	大花紫薇	Lagerstroemia speciosa (Linn.) Pers.	臨安路一段柏油路	167029.3	2544427.2	5.1	12.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	

(十七) 中華東路(凱旋路至小東路)

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
320-01754	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171535.2	2544228.9	10.4	31.5	紅黃						紅黃		
320-01756	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171531.8	2544210.7	12.3	39.0	紅黃						紅黃		
320-01759	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171531.5	2544198.2	11.8	36.1	紅黃						紅黃		
320-01760	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171530.0	2544190.4	15.6	42.2	紅黃						紅黃		
320-01761	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171529.1	2544185.2	5.7	30.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
320-01762	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171528.9	2544177.7	13.5	32.5	黑	移除					黑	移除	
320-01764	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171526.4	2544165.0	8.6	35.9	黑	移除					黑	移除	
320-01766	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171526.2	2544155.7	14.0	38.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-01768	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171525.2	2544148.2	11.7	33.0	紅黃						紅黃		
320-01769	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171524.8	2544145.6	14.9	35.6	紅黃						紅黃		
320-01770	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171524.2	2544143.1	10.3	41.1	紅黃						紅黃		
320-01771	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171520.8	2544115.0	13.4	34.4	紅黃						紅黃		
320-01772	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171520.2	2544111.2	13.6	40.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-01773	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171519.9	2544105.2	15.0	45.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-01776	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171519.0	2544088.9	13.3	33.0	紅黃						紅黃		
320-01777	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171518.5	2544083.7	10.9	30.3	紅黃						紅黃		
320-01780	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171517.0	2544067.9	9.7	32.7	紅黃						紅黃		
320-01786	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171512.8	2544032.1	7.0	31.0	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	持續監測	
320-01795	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171508.1	2543993.6	10.0	30.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
320-01804	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171503.5	2543953.9	14.6	39.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-01806	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171503.0	2543943.4	12.5	30.9	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-01807	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171502.4	2543938.5	16.7	40.3	紅						紅	持續監測	
320-01808	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171501.8	2543932.6	16.0	37.8	紅黃						紅黃		
320-01809	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171501.6	2543927.6	12.5	34.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀、生長錐	3	10-30%	黃	黃	持續監測	
320-01810	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171501.6	2543923.8	14.0	32.7	紅黃						紅黃		
320-01811	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171500.5	2543920.0	14.0	31.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-01812	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171499.5	2543916.3	18.5	49.3	紅黃						紅黃		
320-01813	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171491.2	2543874.1	18.1	51.1	紅黃						紅黃		
320-01814	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171491.3	2543869.5	12.8	38.8	紅						紅	持續監測	
320-01815	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171490.9	2543864.1	14.7	32.3	紅黃						紅黃		
320-01818	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171489.4	2543850.7	11.5	32.6	紅						紅	持續監測	
320-01820	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171488.3	2543840.2	12.9	37.9	紅黃						紅黃		
320-01821	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171487.3	2543833.1	12.9	33.8	紅						紅	持續監測	
320-01824	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171487.5	2543816.6	15.0	45.3	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
320-01825	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171487.3	2543813.5	10.7	33.9	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
320-01826	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171487.2	2543810.3	9.3	39.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-01828	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171486.5	2543803.3	11.4	33.6	紅						紅	持續監測	
320-01829	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171486.1	2543797.6	11.7	36.0	紅黃						紅黃		
320-01831	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171484.5	2543782.8	14.4	37.8	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
320-01832	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171484.1	2543778.9	11.9	34.9	紅黃						紅黃		
320-01833	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171483.8	2543775.0	14.9	43.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
320-01834	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171483.1	2543770.0	16.4	37.0	紅黃						紅黃		
320-01836	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華東路中央分隔島	171481.7	2543759.7	14.1	40.1	紅黃						紅黃		

(十八) 夏林路中央分隔島及人行道

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階段 分流結果	最終分 流	養護建議	備註
330-00165	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167451.4	2543072.8	9.4	29.5	紅						紅	持續監測	
330-00166	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167453.7	2543066.5	4.5	10.5	黑	移除					黑	移除	
330-00167	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167452.6	2543060.3	7.8	34.1	黑	移除					黑	移除	
330-00168	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167455.6	2543056.1	9.3	34.3	紅黃						紅黃		
330-00171	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167457.7	2542978.7	9.2	32.1	紅						紅	持續監測	
330-00172	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167457.2	2542972.0	7.0	24.5	紅						紅	持續監測	
330-00173	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167458.0	2542966.3	7.8	27.5	紅						紅	持續監測	
330-00175	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167458.2	2542956.4	9.0	30.0	紅						紅	持續監測	
330-00181	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167459.5	2542862.8	9.0	31.7	紅黃						紅黃		
330-00183	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167458.9	2542853.6	10.4	33.5	紅黃						紅黃		
330-00184	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167461.2	2542851.0	8.5	26.2	紅						紅	持續監測	
330-00185	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167461.7	2542847.4	8.2	28.0	紅						紅	持續監測	
330-00186	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167462.0	2542842.1	9.8	32.8	紅						紅	持續監測	
330-00187	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167461.0	2542820.3	9.0	30.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
330-00188	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167459.5	2542814.9	9.4	36.1	紅黃						紅黃		
330-00189	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167462.0	2542810.7	10.0	45.8	紅黃						紅黃		
330-00190	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167460.3	2542807.5	9.5	36.9	紅黃						紅黃		
330-00191	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167464.0	2542804.5	8.3	28.4	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
330-00192	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167464.5	2542799.1	9.5	31.2	紅						紅	持續監測	
330-00195	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167465.3	2542784.8	9.0	29.8	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階段 分流結果	最終分 流	養護建議	備註
330-00196	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167465.3	2542779.9	10.2	41.2	紅黃						紅黃		
330-00197	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167464.8	2542773.7	9.0	36.8	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
330-00198	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167464.7	2542702.2	10.0	34.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
330-00199	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167462.7	2542697.3	10.0	40.3	紅黃						紅黃		
330-00200	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167464.9	2542692.9	11.3	32、44.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
330-00201	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167465.5	2542689.1	11.3	34.0	黑	移除					黑	移除	
330-00202	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167465.1	2542684.1	11.0	33.7	紅						紅	持續監測	
330-00203	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167465.5	2542678.9	11.3	53.8	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
330-00204	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167466.4	2542674.0	11.0	40.5	黑	移除					黑	移除	
330-00205	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167465.9	2542670.6	11.0	39.0	紅						紅	持續監測	
330-00206	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167466.0	2542665.2	13.2	46.6	紅黃						紅黃		
330-00207	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167466.4	2542566.5	12.0	45.7	紅						紅	持續監測	
330-00208	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167468.4	2542562.7	11.4	32.4	紅黃						紅黃		
330-00209	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167468.8	2542558.0	9.7	37.3	紅黃						紅黃		
330-00210	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167468.5	2542553.4	5.8	10.4	黑	移除					黑	移除	
330-00211	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167469.6	2542546.7	11.6	40.1	紅黃						紅黃		
330-00212	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167468.7	2542543.8	9.2	30.3	紅						紅	持續監測	
330-00213	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167468.6	2542539.0	6.8	20.5	黑	移除					黑	移除	
330-00214	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167469.7	2542536.7	7.7	25.1	紅						紅	持續監測	
330-00215	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167469.5	2542531.8	9.5	30.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
330-00216	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167470.3	2542527.5	11.6	37.1	紅黃						紅黃		
330-00217	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167470.7	2542523.1	13.0	37.0	紅黃						紅黃		
330-00218	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167469.5	2542517.7	11.2	34.6	紅黃						紅黃		
330-00219	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167469.8	2542512.7	11.0	39.5	紅黃						紅黃		
330-00221	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167470.8	2542503.0	10.0	43.0	紅黃						紅黃		
330-00222	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167471.0	2542498.2	6.4	23.8	黑	移除					黑	移除	
330-00223	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167470.1	2542408.0	8.5	29.4	黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
330-00224	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167471.4	2542402.5	8.0	21.1	紅						紅	持續監測	
330-00225	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167472.1	2542398.2	8.0	28.5	紅						紅	持續監測	
330-00226	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167472.6	2542392.0	9.4	29.3	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
330-00228	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167473.2	2542382.1	9.5	30.7	紅黃						紅黃		
330-00229	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167473.8	2542376.1	10.0	31.0	紅黃						紅黃		
330-00231	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167474.3	2542367.7	9.4	33.1	紅黃						紅黃		
330-00237	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167476.3	2542339.7	9.5	36.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
330-00238	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167477.3	2542338.3	8.6	33.5	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階段 分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階段 分流結果	最終分 流	養護建議	備註
330-00239	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167477.6	2542334.4	11.0	36.5	紅黃						紅黃		
330-00240	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167474.8	2542332.9	10.0	32.2	紅黃						紅黃		
330-00241	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167478.0	2542330.4	8.5	24.5	紅						紅	持續監測	
330-00242	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167477.3	2542328.1	9.1	36.5	紅						紅	持續監測	
330-00243	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167477.3	2542325.0	10.7	39.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
330-00246	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167477.2	2542255.4	6.0	31.2	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
330-00248	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167477.0	2542247.1	6.0	24.8	紅						紅	持續監測	
330-00249	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167477.8	2542243.5	7.9	29.6	紅黃						紅黃		
330-00253	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167477.4	2542225.6	7.5	30.0	紅黃						紅黃		
330-00254	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167477.5	2542223.5	6.5	29.5	紅黃						紅黃		
330-00255	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167478.1	2542218.1	6.5	20.5	黑	移除					黑	移除	
330-00264	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167478.9	2542177.9	8.3	29.5	紅黃						紅黃		
330-00266	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167480.7	2542168.0	4.7	14.0	黑	移除					黑	移除	
330-00270	黑板樹	Alstonia scholaris	夏林路中央分隔島	167480.6	2542155.5	6.3	31.0	紅黃						紅黃		
330-00290	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	夏林路人行道	167482.2	2542518.6	13.0	29、29.8	紅黃	修剪(縮小樹冠受風面積)					紅黃	修剪(縮小樹冠受風面積)	
330-00306	黃連木	Pistacia chinensis Bunge	夏林路人行道	167444.6	2542758.2	8.0	29.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	無	
330-00315	黃連木	Pistacia chinensis Bunge	夏林路人行道	167450.9	2542587.3	7.0	19.0	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	無	
330-00320	黃連木	Pistacia chinensis Bunge	夏林路人行道	167457.8	2542400.2	7.0	29.0	黑	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	無	

(十九) 和緯路

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力學 安全係數	腐朽空洞 比(%)	第二 階段 分流 結果	最終 分流	養護建議	備註
340-02338	苦楝	Melia azedarach Linn.	和緯路一段人行道	169587.0	2545533.4	8.2	42.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-02342	苦楝	Melia azedarach Linn.	和緯路一段人行道	169499.1	2545560.3	10.8	36.6	紅黃						紅黃		
340-02347	苦楝	Melia azedarach Linn.	和緯路一段人行道	169412.8	2545589.4	9.0	30.5	紅	支撐					紅	支撐	
340-02348	苦楝	Melia azedarach Linn.	和緯路一段人行道	169401.1	2545593.4	10.8	41.2	紅黃						紅黃		
340-02349	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	和緯路一段人行道	169373.0	2545602.4	7.8	35.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根部機械性傷害)	
340-02350	苦楝	Melia azedarach Linn.	和緯路一段人行道	169366.5	2545605.1	7.8	54.0	紅黃						紅黃		
340-02352	苦楝	Melia azedarach Linn.	和緯路一段人行道	169340.7	2545612.4	7.9	56.2	紅	生育地改善(擴大植栽穴)					紅	生育地改善(擴大植栽穴)	
340-02363	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	和緯路一段人行道	169193.7	2545662.2	5.5	30.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根部機械性傷害)	
340-02371	苦楝	Melia azedarach Linn.	和緯路一段人行道	169127.1	2545665.6	7.3	31.3	紅黃						紅黃		
340-02373	苦楝	Melia azedarach Linn.	和緯路一段人行道	169142.0	2545661.0	8.3	45.2	紅	生育地改善(擴大植栽穴)					紅	生育地改善(擴大植栽穴)	
340-02376	苦楝	Melia azedarach Linn.	和緯路一段人行道	169167.1	2545651.8	8.7	31.5	紅黃						紅黃		
340-02377	苦楝	Melia azedarach Linn.	和緯路一段人行道	169177.2	2545648.7	6.9	40.5	紅	生育地改善(擴大植栽穴)					紅	生育地改善(擴大植栽穴)	
340-02378	苦楝	Melia azedarach Linn.	和緯路一段人行道	169192.6	2545644.6	7.7	47.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	生育地改善(增加植栽穴有效土壤)	
340-02382	苦楝	Melia azedarach Linn.	和緯路一段人行道	169228.4	2545632.2	8.0	40.1	紅	生育地改善(擴大植栽穴)					紅	生育地改善(擴大植栽穴)	
340-02383	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	和緯路一段人行道	169260.6	2545621.7	9.2	37.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-02384	苦楝	Melia azedarach Linn.	和緯路一段人行道	169269.2	2545619.7	10.0	32.0	紅	生育地改善(擴大植栽穴)					紅	生育地改善(擴大植栽穴)	
340-02385	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	和緯路一段人行道	169277.6	2545617.5	11.0	38.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根部機械性傷害)	
340-02389	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	和緯路一段人行道	169455.2	2545560.6	9.8	38.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根部機械性傷害)	
340-02390	苦楝	Melia azedarach Linn.	和緯路一段人行道	169462.7	2545558.7	8.3	35.0	紅黃						紅黃		
340-02393	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	和緯路一段人行道	169495.5	2545545.5	5.1	35.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根部機械性傷害)	
340-02398	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168760.4	2545834.5	12.2	36.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-02399	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168751.0	2545838.5	9.6	36.7	紅	修剪(過度延伸枝)					紅	修剪(過度延伸枝)	
340-02400	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168721.3	2545846.3	10.6	38.4	紅黃						紅黃		
340-02401	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168714.4	2545849.3	10.2	30.3	紅黃						紅黃		
340-02402	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168706.2	2545850.6	11.4	29.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-02403	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168701.6	2545851.2	11.2	34.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-02404	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168693.5	2545853.2	12.1	33.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根部機械性傷害)	
340-02407	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168636.0	2545865.9	12.7	36.8	紅黃						紅黃		
340-02408	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168626.9	2545866.5	10.3	35.3	紅黃						紅黃		
340-02409	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168618.3	2545867.6	8.7	34.5	紅黃						紅黃		
340-02413	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168589.8	2545874.2	9.0	30.8	紅黃						紅黃		
340-02414	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168582.3	2545877.4	10.8	32.4	紅	生育地改善(清除堆積物)					紅	生育地改善(清除堆積物)	
340-02415	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168575.6	2545876.7	10.4	36.0	紅	生育地改善(清除堆積物)					紅	生育地改善(清除堆積物)	

109 臺南市行道樹風險評估療物採購案(開口契約) 成果報告																
編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階	初步建議	使用儀器	樹木靜力學 安全係數	腐朽空洞 比(%)	第二	最終	養護建議	備註
								段分流 結果					階段 分流 結果	分流 分流		
340-02416	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168557.3	2545879.1	10.7	30.0	紅黃						紅黃		
340-02417	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168550.1	2545881.2	11.1	32.0	紅黃						紅黃		
340-02418	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168543.6	2545880.2	11.3	32.0	紅黃						紅黃		
340-02420	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168466.5	2545890.7	28.5	9.3	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
340-02421	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168458.0	2545889.8	9.9	33.5	紅黃						紅黃		
340-02422	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168449.3	2545890.2	12.6	33.5	紅黃						紅黃		
340-02423	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168444.0	2545891.0	11.7	31.4	紅黃						紅黃		
340-02426	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168411.8	2545893.0	9.4	29.0	紅	生育地改善(清除堆積物)					紅	生育地改善(清除堆積物)	
340-02427	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168400.2	2545893.7	11.0	30.0	黑	移除					黑	移除	
340-02429	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168389.4	2545893.6	11.2	31.2	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黑	黑	移除	
340-02430	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168339.7	2545891.0	9.0	31.5	紅						紅	持續監測	
340-02431	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168332.3	2545889.4	9.3	32.0	紅黃						紅黃		
340-02432	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168316.6	2545890.3	11.0	37.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-02433	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168305.7	2545887.2	11.5	36.0	紅黃						紅黃		
340-02434	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168261.4	2545881.0	10.2	42.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-02435	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168250.5	2545878.7	10.2	35.5	紅	生育地改善(清除堆積物)					紅	生育地改善(清除堆積物)	
340-02436	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168244.4	2545877.7	10.8	41.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-02437	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168239.8	2545876.9	10.4	43.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-02438	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168230.6	2545874.1	11.3	35.0	紅黃						紅黃		
340-02443	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168165.0	2545852.5	8.7	32.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-02446	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168140.7	2545843.2	14.3	34.9	紅黃						紅黃		
340-02449	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路二段人行道	168101.6	2545826.9	9.3	39.5	紅	生育地改善(清除堆積物)					紅	生育地改善(清除堆積物)	
340-02469	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	168005.3	2545791.8	6.8	30.1	紅黃						紅黃		
340-02470	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	168002.0	2545791.0	32.0	7.8	紅黃						紅黃		
340-02473	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	167984.2	2545784.0	35.9	9.6	紅黃						紅黃		
340-02474	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	167976.5	2545780.7	30.0	7.4	紅黃						紅黃		
340-02476	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	167963.0	2545776.1	29.5	7.6	紅黃						紅黃		
340-02477	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	167955.5	2545771.0	13.9	45.6	紅黃						紅黃		
340-02482	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	167865.2	2545738.6	11.5	37.0	紅黃						紅黃		
340-02483	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	167850.8	2545734.4	12.2	48.5	紅黃						紅黃		
340-02484	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	167820.5	2545720.8	11.7	34.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-02485	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	167813.1	2545718.1	9.5	36.3	紅	生育地改善(避免傾倒廢土)					紅	生育地改善(避免傾倒廢土)	
340-02488	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	167783.9	2545707.3	11.0	31.3	紅黃						紅黃		
340-02497	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	167685.8	2545670.3	11.5	41.0	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階段 分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力學 安全係數	腐朽空洞 比(%)	第二		養護建議	備註
													階段 分流	最終 分流		
340-02498	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	167680.0	2545668.2	11.6	41.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(縮減樹冠受風面積)	
340-02499	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	167671.2	2545661.4	13.7	41.4	紅黃						紅黃		
340-02502	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	167634.7	2545649.0	15.4	44.1	紅黃						紅黃		
340-02504	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	167587.8	2545631.4	12.4	39.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-02505	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	167570.3	2545625.2	11.0	36.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	
340-02507	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	167529.2	2545609.9	12.2	47.0	紅黃						紅黃		
340-02531	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	和緯路三段人行道	167423.6	2545600.5	11.1	37.2	紅黃						紅黃		
340-02541	黑板樹	Alstonia scholaris	和緯路四段人行道	167123.7	2545531.8	11.8	62.5	紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)					紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)	
340-02543	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	和緯路四段人行道	167105.3	2545524.0	7.0	36.0	紅黃						紅黃		
340-02547	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	和緯路四段人行道	167069.8	2545506.9	8.0	31.3	紅黃						紅黃		
340-02554	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	和緯路四段人行道	167006.2	2545477.0	8.1	33.3	紅黃						紅黃		
340-02557	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	和緯路四段人行道	166979.4	2545464.8	8.6	33.0	黑	移除					黑	移除	
340-02560	茄苳	Bischofia jabanica Blume.	和緯路四段人行道	166952.2	2545453.5	7.9	32.7	紅黃						紅黃		
340-02562	茄苳	Bischofia jabanica Blume.	和緯路四段人行道	166933.9	2545444.7	10.0	57.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-02563	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	和緯路四段人行道	166923.2	2545439.7	9.7	42.3	紅黃						紅黃		
340-02564	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	和緯路四段人行道	166913.7	2545434.5	10.6	33.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-02565	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	和緯路四段人行道	166905.9	2545430.6	8.9	51.4	紅黃	修剪(縮短延伸枝條)					紅黃	修剪(縮短延伸枝條)	
340-02566	樟樹	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	和緯路四段人行道	166897.8	2545427.5	8.6	33.9	紅黃						紅黃		
340-02658	榔榆	Ulmus parvifolia Jacq.	和緯路四段人行道	165885.2	2545100.4	5.4	16.4	紅黃	修剪(避免獅子尾)					紅黃	修剪(避免獅子尾)	
340-02660	榔榆	Ulmus parvifolia Jacq.	和緯路四段人行道	165866.3	2545100.3	3.5	11.0	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
340-02662	榔榆	Ulmus parvifolia Jacq.	和緯路四段人行道	165849.3	2545103.5	6.0	16.3	紅						紅	持續監測	
340-02663	榔榆	Ulmus parvifolia Jacq.	和緯路四段人行道	165838.7	2545105.6	3.7	15.5	紅	生育地改善(解除基盤水管)					紅	生育地改善(解除基盤水管)	
340-02670	榔榆	Ulmus parvifolia Jacq.	和緯路四段人行道	165734.1	2545110.0	2.9	7.5	紅						紅	持續監測	
340-02673	水黃皮	Pongamia pinnata (L.) Pierre	和緯路四段人行道	165708.5	2545111.5	3.0	10.4	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
340-02674	榔榆	Ulmus parvifolia Jacq.	和緯路四段人行道	165698.1	2545111.4	2.5	7.2	紅	生育地改善(解除基盤水管)					紅	生育地改善(解除基盤水管)	
340-02684	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	和緯路四段人行道	165603.6	2545119.7	4.6	12.0	紅	生育地改善(解除基盤水管)					紅	生育地改善(解除基盤水管)	
340-02687	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	和緯路四段人行道	165576.0	2545119.2	6.7	16.2	紅	生育地改善(解除基盤水管)					紅	生育地改善(解除基盤水管)	
340-02688	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	和緯路四段人行道	165564.6	2545119.6	6.7	20.1/14	黑	移除					黑	移除	已伐除
340-02689	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	和緯路四段人行道	165554.2	2545121.4	5.5	18.1	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀、 生長錐	6.2	小於 10%	黃	黃	持續監測	
370-00355	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166563.2	2545243.0	10.2	30.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
370-00356	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166559.2	2545240.8	10.4	28.1	紅黃						紅黃		
370-00358	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166532.0	2545228.8	10.1	30.0	紅黃						紅黃		
370-00359	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166525.7	2545225.5	12.4	25.0	紅黃	修剪(移除交錯枝)					紅黃	修剪(移除交錯枝)	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階段 分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力學 安全係數	腐朽空洞 比(%)	第二		養護建議	備註
													階段 分流	最終 分流		
370-00360	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166519.4	2545223.5	8.7	27.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
370-00363	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166502.9	2545213.5	5.7	20.0	紅						紅	持續監測	
370-00365	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166493.7	2545210.7	8.2	22.3	紅黃						紅黃		
370-00366	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166491.4	2545209.5	6.4	22.3	黑	移除					黑	移除	
370-00367	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166488.1	2545207.9	8.3	15.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
370-00369	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166479.5	2545204.2	6.4	23.7	紅						紅	持續監測	
370-00370	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166471.0	2545202.8	7.1	20.5	紅黃						紅黃		
370-00371	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166466.2	2545199.8	70.0	24.7	紅黃						紅黃		
370-00372	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166462.2	2545197.3	7.6	21.0	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
370-00374	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166450.9	2545189.2	7.2	23.4	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	4.1		黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
370-00376	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166359.2	2545142.6	7.2	15.2	紅						紅	持續監測	
370-00377	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166349.9	2545139.2	5.6	15.0	紅						紅	持續監測	
370-00378	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166346.7	2545136.9	7.3	17.0	紅黃						紅黃		
370-00382	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166283.3	2545113.7	8.2	20.0	紅黃						紅黃		
370-00387	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166218.6	2545084.3	6.7	24.0	紅黃						紅黃		
370-00391	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166189.4	2545070.6	4.6	17.6	紅黃						紅黃		
370-00395	盾柱木	Eltophorum pterocarpum (DC.)	和緯路五段人行道	166107.2	2545057.4	10.7	25.1	紅	生育地改善(清除堆積物)					紅	生育地改善(清除堆積物)	
370-00413	竹柏	Nageia nagi (Thunb.) O. Ktze.	和緯路五段人行道	165741.4	2545077.1	3.7	9.9/7.2	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
370-00421	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	和緯路五段人行道	165614.5	2545084.5	4.4	11.5	紅	生育地改善(解除基盤水管)					紅	生育地改善(解除基盤水管)	
370-00423	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	和緯路五段人行道	165589.2	2545085.2	3.8	8.3	黑	移除					黑	移除	
370-00428	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	和緯路五段人行道	165518.3	2545099.8	5.3	20.4	黑	移除					黑	移除	

(二十) 西門路四段兩側

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-03974	波羅蜜	Artocarpus heterophyllus Lam.	西門路四段	169188.9	2546401.9	5.9	19.7	紅黃						紅黃		
340-03975	黑板樹	Alstonia scholaris	西門路四段	169179.8	2546392.0	2.5	24.9	黑	移除					黑	移除	
340-03976	黑板樹	Alstonia scholaris	西門路四段	169176.1	2546383.0	4.7	25.5	紅黃						紅黃		
340-03977	茄苳	Bischofia jabanica Blume.	西門路四段	169146.3	2546347.0	5.8	23.8	紅黃	生育地改善(移除堆積花盆)					紅黃	生育地改善(移除堆積花盆)	
340-03978	黑板樹	Alstonia scholaris	西門路四段	169134.9	2546336.1	8.4	20.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	
340-03979	黑板樹	Alstonia scholaris	西門路四段	169131.6	2546330.2	14.5	51.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	
340-03980	黑板樹	Alstonia scholaris	西門路四段	169128.5	2546325.4	13.7	41.6	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	8.7		黃	黃	支撐	
340-03981	黑板樹	Alstonia scholaris	西門路四段	169122.8	2546317.6	10.1	34.4	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-03982	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	西門路四段	168922.0	2545837.1	14.8	47.6	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
340-03983	茄苳	Bischofia jabanica Blume.	西門路四段	168912.9	2545810.4	9.0	36.4	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
340-03984	茄苳	Bischofia jabanica Blume.	西門路四段	168905.3	2545780.5	9.9	43.9	紅黃						紅黃		
340-03985	茄苳	Bischofia jabanica Blume.	西門路四段	168864.2	2545658.7	7.9	27.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免過度昇剪)	
340-03986	茄苳	Bischofia jabanica Blume.	西門路四段	168841.5	2545602.7	7.2	40.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-03987	茄苳	Bischofia jabanica Blume.	西門路四段	168809.9	2545550.1	6.8	30.2	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
340-03988	茄苳	Bischofia jabanica Blume.	西門路四段	168781.5	2545507.1	9.7	31.2	紅黃	修剪(降低樹冠密度)					紅黃	修剪(降低樹冠密度)	
340-03989	茄苳	Bischofia jabanica Blume.	西門路四段	168775.2	2545491.1	7.4	18.6	紅	生育地改善(移除堆積花盆)					紅	生育地改善(移除堆積花盆)	
340-03990	黑板樹	Alstonia scholaris	西門路四段	168693.4	2545329.1	13.1	7.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-03991	黑板樹	Alstonia scholaris	西門路四段	168684.8	2545315.8	12.9	61.6	黑	移除					黑	移除	
340-03992	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	西門路四段	168675.5	2545301.6	13.8	44.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹冠密度)	
340-03993	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	西門路四段	168670.1	2545289.0	15.7	46.5	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	2.2		黃	黃	持續監測(避免修剪萌蘗)	
340-03994	茄苳	Bischofia jabanica Blume.	西門路四段	168657.0	2545256.5	12.1	54.0	紅						紅	持續監測	
340-03995	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	西門路四段	168566.6	2545125.5	6.5	17.0	紅黃						紅黃		
340-03996	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	西門路四段	168568.4	2545133.2	8.4	21.6	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黑	黑	移除	
340-03997	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	西門路四段	168572.1	2545138.5	8.7	21.7	紅黃						紅黃		
340-03998	黑板樹	Alstonia scholaris	西門路四段	168574.0	2545144.1	14.9	42.0	黑	移除					黑	移除	
340-03999	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	西門路四段	168576.8	2545149.8	11.4	39.3	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	修剪(縮小樹冠面積)	

(二十一) 文賢路柏油路黑板樹

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直徑 (cm)	第一階段 分流結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞比 (%)	第二階段 分流結果	最終分流	養護建議	備註
340-03887	黑板樹	Alstonia scholaris	文賢路柏油路	167351.1	2546108.7	11.5	46.5	紅黃						紅黃		
340-03894	黑板樹	Alstonia scholaris	文賢路柏油路	167363.9	2545746.7	4.8	31.1	黑	移除					黑	移除	
340-03897	黑板樹	Alstonia scholaris	文賢路柏油路	167361.5	2545671.2	5.0	25.1	紅						紅	持續監測	
340-03901	黑板樹	Alstonia scholaris	文賢路柏油路	167375.6	2545865.4	8.8	41.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀、生長錐	8.8	30-50%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-03902	黑板樹	Alstonia scholaris	文賢路柏油路	167370.7	2545980.5	13.7	47.2	紅黃						紅黃		
340-03905	黑板樹	Alstonia scholaris	文賢路柏油路	167336.5	2546332.0	9.5	59.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-03906	黑板樹	Alstonia scholaris	文賢路柏油路	167335.2	2546349.5	10.4	40.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-03907	黑板樹	Alstonia scholaris	文賢路柏油路	167328.5	2546381.3	5.0	33.0	紅黃						紅黃		
340-03908	黑板樹	Alstonia scholaris	文賢路柏油路	167328.8	2546398.5	12.0	54.4	紅						紅	持續監測	
340-WS010	黑板樹	Alstonia scholaris	文賢路柏油路	168157.6	2545066.0	15.0	50.0	紅黃						紅黃		
340-WS011	黑板樹	Alstonia scholaris	文賢路柏油路	168163.6	2544984.5	12.0	36.1	黑	移除					黑	移除	

(二十二) 中華南路中央分隔島(金華路至華南地下道口)

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備 註
330-02755	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168300.2	2540814.8	6.3	49.2	黃						黃		
330-02756	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168294.8	2540811.8	11.7	69.0	紅黃						紅黃		
330-02757	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168289.2	2540807.9	9.2	38.6	紅黃						紅黃		
330-02758	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168282.4	2540802.9	9.6	49.5	紅黃						紅黃		
330-02759	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168274.5	2540798.9	7.6	50.9	紅黃						紅黃		
330-02760	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168270.1	2540793.7	10.9	74.0	紅黃						紅黃		
330-02761	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168261.3	2540791.3	10.0	70.4	紅黃						紅黃		
330-02762	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168255.1	2540784.1	9.8	46.2	紅黃						紅黃		
330-02763	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168249.6	2540781.4	6.6	45.8	黃						黃		
330-02764	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168243.1	2540775.5	7.1	42.4	紅黃						紅黃		
330-02765	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168235.1	2540771.5	8.2	32.5	紅						紅	持續監測	
330-02766	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168229.4	2540765.6	6.5	33.9	紅黃						紅黃		
330-02768	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168215.7	2540756.7	10.9	45.0	紅黃						紅黃		
330-02769	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168208.3	2540754.1	10.3	42.6	紅黃						紅黃		
330-02770	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168201.7	2540748.7	6.9	30.0	紅						紅	持續監測	
330-02771	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168194.7	2540744.4	8.8	35.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀	10-30%	黃	黃	無		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備 註
330-02772	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168185.9	2540738.8	8.0	28.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
330-02773	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168181.5	2540735.4	5.1	22.6	紅黃						紅黃		
330-02774	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168172.8	2540731.4	11.4	52.6	紅黃						紅黃		
330-02775	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168166.7	2540727.2	8.3	40.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
330-02776	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168160.3	2540720.5	8.0	42.9	紅黃						紅黃		
330-02777	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168152.4	2540717.6	7.2	38.6	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	5.5		黃	黃	持續監測(避免根部機械性損傷)	
330-02778	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168147.7	2540715.0	8.4	35.8	黃						黃		
330-02779	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168141.2	2540709.8	9.9	50.5	紅黃						紅黃		
330-02780	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168135.8	2540705.0	8.4	29.4	紅黃						紅黃		
330-02781	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168127.0	2540701.2	8.9	42.0	紅黃						紅黃		
330-02782	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168121.6	2540696.0	7.5	44.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
330-02783	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168116.1	2540691.7	9.6	42.1	紅黃						紅黃		
330-02784	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168107.1	2540685.7	9.7	46.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
330-02786	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168089.1	2540671.5	8.8	31.7	黃						黃		
330-02787	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168076.4	2540664.7	8.4	38.4	紅黃						紅黃		
330-02788	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168068.5	2540659.9	11.1	44.5	紅黃						紅黃		
330-02789	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168062.2	2540652.9	10.4	58.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	
330-02790	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168053.8	2540647.3	10.3	58.2	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	19.6		黃	黃	持續監測(避免根部機械性損傷)	
330-02791	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168047.8	2540644.0	8.4	41.7	紅黃						紅黃		
330-02792	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168041.3	2540639.5	8.3	58.7	紅黃						紅黃		
330-02793	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168034.2	2540634.2	8.3	44.5	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	17.1		黃	黃	持續監測(避免修剪萌蘗)	
330-02794	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168023.9	2540627.8	7.3	41.2	紅黃						紅黃		
330-02795	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168018.7	2540622.2	7.3	32.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
330-02796	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168014.5	2540622.4	10.6	46.0	紅黃						紅黃		
330-02797	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168009.7	2540617.9	12.2	71.2	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	13.9		黃	黃	持續監測(避免修剪萌蘗)	
330-02799	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	168000.5	2540613.0	9.3	44.6	紅黃						紅黃		
330-02800	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167955.0	2540578.5	8.3	48.3	紅黃						紅黃		
330-02801	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167948.8	2540575.5	7.9	31.1	紅黃						紅黃		
330-02803	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167927.6	2540560.2	7.3	23.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
330-02804	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167921.4	2540556.6	6.7	28.6	紅黃						紅黃		
330-02805	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167913.5	2540550.1	8.2	32.3	紅黃						紅黃		
330-02806	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167906.5	2540545.7	8.8	26.6	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
330-02807	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167902.3	2540542.9	9.8	37.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
330-02808	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167897.3	2540539.9	7.4	24.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
330-02809	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167892.3	2540535.6	9.4	40.0	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備 註
330-02810	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167883.8	2540530.6	9.7	48.9	黑	移除					黑	移除	
330-02811	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167877.9	2540527.9	9.9	35.7	紅黃						紅黃		
330-02812	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167872.7	2540525.3	12.5	47.1	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	5.8		黃	黃	持續監測(避免修剪萌蘖、根部機械性傷害)	
330-02813	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167867.5	2540520.1	9.9	44.3	紅黃						紅黃		
330-02814	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167861.0	2540516.3	8.7	29.9	紅黃						紅黃		
330-02815	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167853.5	2540510.9	9.1	37.5	紅黃						紅黃		
330-02818	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167762.2	2540448.4	6.2	18.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
330-02819	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167756.2	2540444.9	6.6	23.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
330-02820	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167750.5	2540439.4	8.2	47.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
330-02821	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167744.9	2540435.9	5.9	30.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
330-02822	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167742.2	2540432.9	6.9	61.7	紅黃						紅黃		
330-02823	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167737.2	2540428.5	11.4	36.3	紅黃	修剪(降低樹高，移除傾斜、延伸枝條)					紅黃	修剪(降低樹高，移除傾斜、延伸枝條)	
330-02824	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167721.6	2540420.8	11.9	67.0	紅黃	修剪(降低樹高，移除傾斜、延伸枝條)					紅黃	修剪(降低樹高，移除傾斜、延伸枝條)	
330-02825	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167716.7	2540416.5	10.7	55.1	紅黃						紅黃		
330-02826	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167713.5	2540415.6	13.0	68.5	紅黃						紅黃		
330-02827	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167707.7	2540410.3	1.6	64.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
330-02828	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167701.6	2540407.4	8.7	43.0	紅黃						紅黃		
330-02829	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167697.3	2540403.8	7.1	34.6	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黑	黑	移除	
330-02831	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167675.6	2540391.8	10.7	63.7	紅黃						紅黃		
330-02832	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167667.5	2540388.8	10.0	53.3	紅黃						紅黃		
330-02833	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167658.6	2540387.0	6.2	24.2	紅黃						紅黃		
330-02834	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167653.6	2540383.0	8.0	39.2	紅黃						紅黃		
330-02835	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167648.7	2540381.1	9.2	40.0	紅黃						紅黃		
330-02836	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167637.8	2540376.8	9.3	52.9	紅黃						紅黃		
330-02837	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167624.8	2540372.9	10.6	40.5	黃						黃		
330-02838	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167620.5	2540371.0	10.3	55.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
330-02839	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167615.8	2540368.7	9.2	50.7	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
330-02840	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167604.9	2540364.8	10.1	53.1	紅黃						紅黃		
330-02841	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167597.3	2540360.8	8.9	29.2	紅黃						紅黃		
330-02842	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167592.8	2540360.1	9.5	46.8	紅黃						紅黃		
330-02843	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167587.2	2540356.3	11.1	51.4	紅黃						紅黃		
330-02847	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167449.2	2540328.5	7.5	35.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備 註
330-02848	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167442.1	2540326.5	6.1	33.7	紅黃						紅黃		
330-02849	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167433.6	2540324.0	10.4	68.0	紅黃						紅黃		
330-02850	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167424.3	2540322.2	11.6	34.5	紅黃						紅黃		
330-02851	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167411.4	2540319.7	10.2	41.5	紅黃						紅黃		
330-02852	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167402.3	2540318.9	9.6	42.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
330-02853	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167396.3	2540316.8	9.2	34.6	紅黃						紅黃		
330-02854	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167387.6	2540315.1	9.5	49.2	紅黃						紅黃		
330-02855	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167382.1	2540314.1	8.8	35.8	紅黃						紅黃		
330-02856	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167372.4	2540311.3	11.9	60.6	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	21.1		黃	黃	持續監測(避免修剪萌蘗、根部機械性傷害)	
330-02857	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167366.1	2540311.1	10.6	36.7	紅黃						紅黃		
330-02858	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167362.6	2540310.6	10.6	36.5	紅黃						紅黃		
330-02859	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167360.2	2540309.5	10.0	49.0	紅黃						紅黃		
330-02860	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167351.6	2540307.3	10.1	37.8	紅黃						紅黃		
330-02861	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167346.9	2540307.1	11.3	52.7	紅黃						紅黃		
330-02862	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167339.2	2540305.5	7.8	37.0	紅黃						紅黃		
330-02863	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167323.2	2540301.1	10.1	29.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
330-02864	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167315.8	2540300.3	8.7	27.9	紅黃						紅黃		
330-02865	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167310.1	2540298.3	10.9	41.0	紅黃						紅黃		
330-02866	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167302.6	2540298.1	11.5	51.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
330-02867	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167295.3	2540296.6	10.1	37.0	紅黃						紅黃		
330-02868	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167287.5	2540295.6	10.3	38.0	紅黃						紅黃		
330-02869	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167280.1	2540293.9	12.1	35.5	紅黃						紅黃		
330-02870	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167273.4	2540291.8	10.8	46.2	紅黃						紅黃		
330-02871	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167261.9	2540289.8	11.2	45.7	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
330-02872	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167254.8	2540287.9	9.2	31.7	紅黃						紅黃		
330-02873	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167249.5	2540287.3	8.4	42.3	紅黃						紅黃		
330-02874	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167240.6	2540284.9	8.9	48.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
330-02875	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167235.4	2540284.5	8.2	25.0	紅黃						紅黃		
330-02876	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167155.6	2540267.7	9.0	39.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
330-02877	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167149.0	2540266.8	8.0	41.7	紅黃						紅黃		
330-02878	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167140.3	2540266.3	8.8	33.2	紅黃						紅黃		
330-02879	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167132.3	2540263.8	11.0	52.0	紅黃						紅黃		
330-02880	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167124.4	2540261.6	9.6	47.9	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
330-02881	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167115.5	2540260.4	9.9	47.7	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備 註
330-02882	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167102.9	2540257.8	10.8	48.5	紅黃						紅黃		
330-02883	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167087.2	2540254.9	11.1	44.1	紅黃						紅黃		
330-02884	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167076.4	2540251.7	10.4	43.0	紅黃						紅黃		
330-02885	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167069.1	2540251.7	10.1	35.1	紅黃						紅黃		
330-02886	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167062.3	2540249.0	10.2	46.0	黑	移除					黑	移除	
330-02887	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167056.7	2540247.5	6.9	26.2	紅黃						紅黃		
330-02889	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167038.1	2540244.8	8.0	27.0	紅黃						紅黃		
330-02890	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167008.5	2540238.4	7.4	40.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免修剪萌蘗)	
330-02891	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	167000.1	2540236.8	7.6	41.0	紅黃						紅黃		
330-02892	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	166993.2	2540235.4	8.0	39.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
330-02893	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	166986.3	2540234.5	7.9	30.2	紅黃						紅黃		
330-02894	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	166978.7	2540233.3	8.3	35.7	紅						紅	持續監測	
330-02895	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	166970.2	2540231.0	8.8	45.5	紅						紅	持續監測	
330-02896	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	166961.2	2540228.7	8.6	33.6	紅黃						紅黃		
330-02897	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	166951.8	2540225.7	8.5	39.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
330-02898	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華南路中央分隔島	166944.2	2540224.6	8.7	42.6	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	

(二十三) 中華西路二段中央分隔島及人行道

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
360-01955	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	中華西路二段人行道	166581.4	2543900.0	8.6	26.3	紅黃						紅黃		
360-01958	大葉山欖	Palaquium formosanum Hay.	中華西路二段人行道	166593.9	2543860.5	3.2	15.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
360-01966	大葉山欖	Palaquium formosanum Hay.	中華西路二段人行道	166615.5	2543794.7	3.0	16.5	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
360-01967	大葉山欖	Palaquium formosanum Hay.	中華西路二段人行道	166616.9	2543787.2	3.5	14.1	紅						紅	持續監測	
360-01970	大葉山欖	Palaquium formosanum Hay.	中華西路二段人行道	166618.5	2543760.4	3.7	10.4	紅						紅	持續監測	
360-01971	大葉山欖	Palaquium formosanum Hay.	中華西路二段人行道	166620.1	2543744.1	7.0	20.4	紅						紅	持續監測	
360-01975	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166623.7	2543687.0	6.8	28.7	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
360-01976	欖仁	Terminalia catappa L.	中華西路二段人行道	166625.0	2543681.3	9.4	38.0	紅黃						紅黃		
360-01977	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166625.8	2543674.8	6.5	28.6	紅						紅	持續監測	
360-01978	欖仁	Terminalia catappa L.	中華西路二段人行道	166627.1	2543667.0	7.1	45.9	紅黃						紅黃		
360-01980	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166629.5	2543644.9	8.5	36.0	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
360-01981	欖仁	Terminalia catappa L.	中華西路二段人行道	166629.4	2543634.6	7.9	28.5	紅黃						紅黃		
360-01982	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166630.2	2543627.3	6.7	38.9	紅黃						紅黃		
360-01986	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166632.2	2543593.7	5.2	32.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
360-01987	欖仁	Terminalia catappa L.	中華西路二段人行道	166633.4	2543584.8	7.8	54.3	紅黃						紅黃		
360-01988	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166634.3	2543578.0	8.3	33.8	紅黃						紅黃		
360-01989	欖仁	Terminalia catappa L.	中華西路二段人行道	166634.4	2543568.5	9.2	31.2	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	13.1		黃	黃	無	
360-01992	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166635.4	2543547.5	6.4	28.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
360-01993	欖仁	Terminalia catappa L.	中華西路二段人行道	166635.9	2543538.2	7.2	31.5	紅黃						紅黃		
360-01994	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166638.0	2543495.2	5.3	39.6	紅黃						紅黃		
360-01998	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166638.3	2543464.0	4.7	30.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	
360-02000	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166638.5	2543446.8	5.5	33.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根部機械性損傷)	
360-02009	欖仁	Terminalia catappa L.	中華西路二段人行道	166636.9	2543374.6	7.0	38.2	紅黃						紅黃		
360-02011	欖仁	Terminalia catappa L.	中華西路二段人行道	166635.2	2543359.0	3.4	13.7	紅黃						紅黃		
360-02015	大葉山欖	Palaquium formosanum Hay.	中華西路二段人行道	166626.0	2543274.9	6.4	32.6	黑	移除					黑	移除	
360-02017	大葉山欖	Palaquium formosanum Hay.	中華西路二段人行道	166624.9	2543259.2	6.1	17.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
370-00059	大葉山欖	Palaquium formosanum Hay.	中華西路二段人行道	166659.8	2543543.7	5.1	20.4	紅黃						紅黃		
370-00081	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166637.3	2543636.9	5.4	27.4	黑	移除					黑	移除	
370-00083	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166638.8	2543624.9	6.2	18.0	黑	移除					黑	移除	
370-00086	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166639.0	2543614.2	6.7	24.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免修剪萌蘗)	
370-00088	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166640.9	2543601.0	6.8	33.2	紅						紅	持續監測	
370-00089	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166642.7	2543586.3	8.3	32.5	紅黃						紅黃		
370-00090	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166643.3	2543582.2	9.2	56.4	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	修剪(縮小樹冠面積)	
370-00091	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166644.2	2543577.7	9.1	36.9	紅黃						紅黃		
370-00092	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166645.1	2543571.6	8.6	33.9	紅黃						紅黃		
370-00093	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166645.1	2543564.4	8.0	37.3	紅黃						紅黃		
370-00094	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166645.4	2543558.5	7.9	48.2	紅黃						紅黃		
370-00095	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166647.3	2543543.9	7.8	41.3	紅黃						紅黃		
370-00096	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166652.1	2543492.2	8.2	34.9	紅黃						紅黃		
370-00097	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166652.6	2543486.3	7.6	43.2	紅黃						紅黃		
370-00098	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166653.3	2543476.6	8.5	53.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
370-00106	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166652.9	2543427.2	6.6	46.6	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
370-00107	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166653.2	2543422.5	7.4	41.2	紅黃						紅黃		
370-00108	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166652.8	2543417.1	6.2	34.1	紅黃						紅黃		
370-00109	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166652.9	2543409.9	6.4	35.4	紅黃						紅黃		
370-00110	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166653.0	2543404.5	7.5	44.7	紅黃	避免修剪萌蘗					紅黃	避免修剪萌蘗	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
370-00111	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166650.3	2543401.2	7.9	46.2	紅黃						紅黃		
370-00112	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166620.1	2543113.0	7.8	45.9	紅黃	避免修剪萌蘖					紅黃	避免修剪萌蘖	
370-00114	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166617.5	2543088.8	7.2	45.3	紅黃	避免修剪萌蘖					紅黃	避免修剪萌蘖	
370-00115	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166612.5	2543051.6	7.4	33.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	
370-00116	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166612.6	2543045.7	6.3	28.6	紅						紅	持續監測	
370-00117	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166611.8	2543039.2	8.2	43.4	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
370-00118	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166629.3	2543769.9	8.5	51.6	紅黃						紅黃		
370-00119	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166628.1	2543781.3	7.4	32.7	紅						紅	持續監測	
370-00120	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166624.6	2543805.8	8.1	36.9	紅黃						紅黃		
370-00125	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166609.3	2543851.3	8.8	41.5	紅黃						紅黃		
370-00126	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166607.4	2543855.7	7.8	48.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
370-00131	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166596.4	2543886.0	5.2	51.3	紅黃						紅黃		
370-00132	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166595.2	2543889.7	8.6	39.7	紅黃						紅黃		
370-00133	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166592.9	2543896.9	6.9	31.5	紅黃						紅黃		
370-00136	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166589.3	2543915.1	7.5	48.2	紅黃	修剪(縮短延伸枝條)					紅黃	修剪(縮短延伸枝條)	
370-00137	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166587.6	2543925.9	6.8	33.2	黑	移除					黑	移除	
370-00138	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166586.0	2543934.5	8.6	45.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
370-00143	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166585.7	2543967.0	5.7	28.0	黑	移除					黑	移除	
370-00148	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166585.0	2544008.9	7.6	36.3	紅黃						紅黃		
370-00149	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166585.6	2544011.5	7.4	56.3	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	28.6		黃	黃	修剪(降低樹高)	
370-00152	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166586.9	2544028.9	8.5	44.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
370-00156	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166589.8	2544066.5	7.2	32.2	紅黃	修剪(縮短延伸枝條)					紅黃	修剪(縮短延伸枝條)	
370-00159	白千層	Melaleuca leucadendra Linn.	中華西路二段中央分隔島	166592.6	2544088.4	8.6	34.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
370-00197	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166637.3	2544470.6	9.8	37.8	紅黃						紅黃		
370-00201	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166642.2	2544503.4	10.6	36.9	紅						紅	持續監測	
370-00203	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166643.1	2544519.0	8.1	29.0	紅黃						紅黃		
370-00214	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166651.7	2544622.3	11.1	36.2	紅黃						紅黃		
370-00217	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166655.4	2544646.4	8.5	29.6	紅黃						紅黃		
370-00222	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166657.9	2544685.4	9.1	31.0	紅黃						紅黃		
370-00225	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166657.6	2544700.9	8.7	26.2	紅黃						紅黃		
370-00227	中東海棗	Phoenix dactylifera Linnaeus	中華西路二段中央分隔島	166657.8	2544711.6	4.7	56.7	黃						黃		
370-00230	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166658.8	2544734.2	11.2	36.8	紅黃						紅黃		
370-00233	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166658.7	2544782.2	11.3	37.3	紅黃						紅黃		
370-00237	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166657.4	2544818.8	10.2	31.5	紅黃						紅黃		
370-00238	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166657.6	2544823.9	10.9	29.4	紅黃						紅黃		

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
370-00239	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166657.0	2544831.7	8.6	29.2	紅黃						紅黃		
370-00243	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166654.9	2544855.2	8.6	32.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
370-00246	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166652.1	2544875.2	9.5	30.0	紅						紅	持續監測	
370-00247	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166650.5	2544881.9	4.5	18.8	黑	移除					黑	移除	
370-00254	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166644.5	2544924.3	9.7	30.1	紅						紅	持續監測	
370-00257	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166641.8	2544957.1	10.2	33.2	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
370-00258	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166641.8	2544964.0	12.2	34.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	無	
370-00276	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166615.8	2545116.0	7.4	21.2	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
370-00278	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166612.4	2545132.9	7.0	21.0	紅						紅	持續監測	
370-00284	小葉桃花心木	Swietenia mahagoni	中華西路二段中央分隔島	166604.9	2545163.0	11.5	30.8	紅黃						紅黃		
370-00287	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166577.6	2545218.9	6.3	36.2	黑	移除					黑	移除	
370-00288	大葉山欖	Palaquium formosanum Hay.	中華西路二段人行道	166588.2	2545174.7	3.7	11.7	黑	移除					黑	移除	
370-00289	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166590.7	2545164.4	6.0	27.0	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
370-00290	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166597.7	2545130.6	5.8	27.5	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
370-00291	大葉山欖	Palaquium formosanum Hay.	中華西路二段人行道	166599.9	2545120.6	5.3	10.2	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
370-00293	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166605.0	2545084.9	4.3	29.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
370-00295	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166608.8	2545060.5	3.5	24.0	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
370-00297	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166628.9	2544967.1	4.9	30.0	紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)					紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)	
370-00298	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166628.8	2544958.8	4.4	31.8	紅黃						紅黃		
370-00301	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166630.3	2544921.6	4.2	27.3	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
370-00302	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166631.8	2544903.1	4.2	26.9	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
370-00303	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166636.7	2544867.7	3.6	12.0	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
370-00304	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166637.6	2544850.2	5.4	33.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
370-00306	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166641.1	2544813.7	4.5	38.2	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
370-00307	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166643.3	2544804.8	5.0	29.2	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
370-00309	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166644.4	2544780.4	5.2	29.4	紅黃						紅黃		
370-00310	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166644.7	2544765.7	5.5	35.7	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
370-00311	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166645.1	2544755.4	4.5	21.0	紅						紅	持續監測	
370-00312	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166643.8	2544727.8	5.7	22.8	紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改善)	
370-00313	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166642.3	2544696.9	5.3	17.8	紅黃	生育地改善(移除競爭綠籬)					紅黃	生育地改善(移除競爭綠籬)	
370-00314	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166641.5	2544679.9	4.1	23.6	紅黃	生育地改善(移除競爭綠籬)					紅黃	生育地改善(移除競爭綠籬)	
370-00316	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166640.8	2544662.1	4.7	30.2	黑	移除					黑	移除	
370-00317	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166641.0	2544650.5	4.6	30.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
370-00319	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166640.0	2544624.7	6.3	34.0	紅黃						紅黃		
370-00320	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166640.2	2544613.2	4.5	33.9	紅						紅	持續監測	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
370-00323	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166634.7	2544581.6	4.9	33.2	紅黃						紅黃		
370-00324	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166633.9	2544565.2	3.3	8.8	紅黃						紅黃		
370-00325	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166651.5	2544475.9	8.0	29.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
370-00326	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166657.2	2544509.8	4.0	25.7	黑	移除					黑	移除	
370-00329	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166660.7	2544540.5	6.8	27.0	黑	移除					黑	移除	
370-00331	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166662.0	2544577.4	3.7	24.8	黑	移除					黑	移除	
370-00332	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166663.4	2544601.6	6.1	34.5	紅黃						紅黃		
370-00333	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166670.5	2544681.0	3.6	18.2	紅						紅	持續監測	
370-00334	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166670.7	2544696.4	4.7	29.0	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
370-00336	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166672.2	2544719.4	4.5	42.7	紅黃						紅黃		
370-00337	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166672.2	2544731.7	5.8	29.7	紅						紅	持續監測	
370-00338	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166672.8	2544762.6	6.3	28.5	紅黃						紅黃		
370-00339	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166673.8	2544771.7	4.3	22.4	紅黃						紅黃		
370-00340	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166671.0	2544800.3	4.9	36.0	紅黃						紅黃		
370-00341	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166669.3	2544833.4	6.5	32.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
370-00342	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166665.6	2544864.4	7.4	31.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
370-00344	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166656.4	2544924.6	4.6	29.2	紅黃						紅黃		
370-00345	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166654.9	2544948.5	4.3	31.2	紅黃						紅黃		
370-00346	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166646.6	2545005.0	7.3	28.2	紅	修剪(移除腐朽枝條)					紅	修剪(移除腐朽枝條)	
370-00350	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166626.5	2545133.8	6.3	36.0	紅黃						紅黃		
370-00351	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166619.4	2545155.3	5.2	39.9	紅	修剪(移除腐朽枝條)					紅	修剪(移除腐朽枝條)	
370-00352	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166618.5	2545166.8	8.2	34.0	紅黃						紅黃		
370-00354	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	中華西路二段人行道	166610.4	2545202.2	8.2	26.0	紅	支撐					紅	支撐	

(二十四) 安吉路中央分隔島

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空 洞比(%)	第二階 段分流 結果	最終分流	養護建議	備註
350-11243	印度紫檀	Pterocarpus indicus Willd.	安吉路中央分隔島	167084.6	2550921.9	10.0	33.0	紅						紅	持續監測	
350-11393	印度紫檀	Pterocarpus indicus Willd.	安吉路中央分隔島	167040.2	2550696.1	9.2	30.2	紅黃						紅黃		

(二十五) 前鋒路長葉垂榕

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
320-04420	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169467.5	2544594.8	10.4	71.7	紅						紅	持續監測	
320-04421	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169459.7	2544550.7	8.8	45.5	紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)					紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)	
320-04422	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169457.8	2544537.5	8.8	56.5	紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)					紅黃	生育地改善(擴大植栽穴)	
320-04423	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169453.6	2544525.5	7.1	46.1	紅						紅	持續監測	
320-04424	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169448.4	2544505.7	11.4	64.0	紅	生育地改善(增加植穴有效土壤)					紅	生育地改善(增加植穴有效土壤)	
320-04425	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169446.7	2544494.5	8.1	44.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹高)；避免修剪萌蘗	
320-04426	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169444.4	2544482.7	8.6	51.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹高)；避免修剪萌蘗	
320-04427	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169443.8	2544473.1	9.8	62.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
320-04428	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169439.3	2544464.0	10.2	51.5	紅						紅	持續監測	
320-04429	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169435.9	2544450.9	10.8	47.5	紅						紅	持續監測	
320-04430	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169434.4	2544441.9	11.7	63.5	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
320-04431	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169432.1	2544428.3	9.8	73.5	紅	修剪(降低樹冠密度)					紅	修剪(降低樹冠密度)	
320-04432	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169428.2	2544419.4	9.6	46.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹高)；避免修剪萌蘗	
320-04433	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169427.9	2544408.1	10.4	51.6	紅						紅	持續監測	
320-04434	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169424.1	2544396.7	10.9	53.2	紅						紅	持續監測	
320-04435	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169419.7	2544375.6	11.7	57.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹高)；避免修剪萌蘗	
320-04436	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169418.1	2544366.3	9.1	47.1	紅						紅	持續監測	
320-04437	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169416.2	2544353.9	11.6	70.0	紅						紅	持續監測	
320-04440	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169399.9	2544286.7	11.5	60.7	紅						紅	持續監測	
320-04444	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169387.0	2544220.8	10.1	44.7	紅	生育地改善(擴大植栽穴)					紅	生育地改善(擴大植栽穴)	
320-04445	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169385.7	2544206.7	10.0	46.5	紅	生育地改善(擴大植栽穴)					紅	生育地改善(擴大植栽穴)	
320-04449	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	東區前鋒路柏油路	169406.1	2544241.4	12.3	37.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
320-04450	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169407.3	2544250.9	11.0	67.3	紅	生育地改善(擴大植栽穴)					紅	生育地改善(擴大植栽穴)	
320-04451	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169419.5	2544304.2	9.9	53.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)；避免修剪萌蘗	
320-04452	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169421.5	2544312.2	9.4	55.5	紅						紅	持續監測	
320-04453	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169423.5	2544320.0	8.5	40.7	紅						紅	持續監測	
320-04454	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169424.9	2544329.7	8.6	38.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
320-04455	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169426.8	2544339.3	9.0	37.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
320-04456	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169428.8	2544349.2	9.2	53.5	紅						紅	持續監測	
320-04457	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169432.4	2544360.7	8.6	36.2	紅						紅	持續監測	
320-04458	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169435.0	2544372.5	9.4	48.0	紅						紅	持續監測	
320-04459	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169437.5	2544390.0	13.5	64.5	紅						紅	持續監測	
320-04460	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169445.9	2544428.3	11.9	42.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
320-04461	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169448.8	2544436.4	10.3	52.6	紅						紅	持續監測	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
320-04462	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169452.0	2544447.6	10.4	47.6	紅						紅	持續監測	
320-04463	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169460.2	2544471.8	10.0	42.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)；避免修剪萌蘗	
320-04464	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169464.7	2544503.0	9.9	41.3	紅黃						紅黃		
320-04465	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169469.6	2544537.1	11.7	51.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-04466	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169479.5	2544585.4	11.0	43.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
320-04467	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	東區前鋒路柏油路	169489.3	2544615.8	9.2	51.6	紅						紅	持續監測	
340-01403	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169538.5	2544879.7	8.3	65.0	紅黃						紅黃		
340-01404	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169529.0	2544863.9	11.6	82.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-01405	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169523.8	2544843.0	8.2	45.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01406	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169523.3	2544837.7	8.1	41.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01407	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169522.9	2544832.6	9.4	46.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01408	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169522.5	2544827.3	9.6	54.5	紅						紅	持續監測	
340-01409	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169516.8	2544780.5	10.4	49.9	黑	移除					黑	移除	
340-01410	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169515.6	2544774.0	8.7	47.0	紅黃						紅黃		
340-01411	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169515.3	2544768.1	8.9	42.0	紅黃						紅黃		
340-01412	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169515.4	2544762.3	9.1	48.2	紅黃						紅黃		
340-01413	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169514.4	2544751.4	9.6	47.1	紅黃						紅黃		
340-01414	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169511.0	2544735.8	9.5	43.7	紅黃	避免修剪萌蘗					紅黃	避免修剪萌蘗	
340-01415	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169508.5	2544723.6	10.1	48.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免修剪萌蘗)	
340-01416	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169507.0	2544711.3	10.3	47.6	紅						紅	持續監測	
340-01417	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169506.7	2544703.8	10.7	74.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	
340-01418	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169507.2	2544697.1	9.9	43.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-01419	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169505.1	2544691.2	9.0	42.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-01420	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169503.8	2544684.6	9.1	35.0	紅黃						紅黃		
340-01421	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169493.9	2544728.6	10.0	85.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01422	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169496.6	2544753.9	7.8	53.2	紅						紅	持續監測	
340-01423	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169499.5	2544774.7	9.9	48.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01424	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169500.4	2544784.6	10.0	49.4	紅						紅	持續監測	
340-01425	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169506.2	2544821.5	8.7	59.2	紅						紅	持續監測	
340-01426	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169538.7	2544965.8	10.5	53.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-01427	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169551.0	2544988.3	10.5	62.2	紅黃						紅黃		
340-01428	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169577.7	2545036.4	9.8	45.5	紅黃						紅黃		
340-01432	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169659.9	2545128.7	8.0	46.5	紅黃						紅黃		
340-01482	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169660.6	2545109.1	10.0	51.5	紅						紅	持續監測	
340-01483	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169643.5	2545087.6	10.8	69.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-01484	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	北區前鋒路柏油路	169628.8	2545072.7	11.9	74.5	紅	生育地改善(移除堆積物品)					紅	生育地改善(移除堆積物品)	

(二十六) 安和路菩提樹

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
350-14229	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169461.5	2548616.6	9.8	47.2	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	持續監測	
350-14230	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169462.8	2548620.9	9.5	26.5	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14231	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169465.7	2548625.6	10.3	35.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14232	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169467.9	2548630.8	11.3	55.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14233	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169469.8	2548634.1	10.3	47.2	紅						紅	持續監測	
350-14234	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169471.2	2548636.7	6.2	23.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	
350-14235	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169473.4	2548641.3	7.3	32.1	紅						紅	持續監測	
350-14236	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169481.2	2548664.0	9.2	57.4	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	28.7		黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14237	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169501.1	2548714.0	8.8	41.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14239	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169526.4	2548773.3	6.5	37.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14240	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169528.2	2548777.1	6.6	32.1	紅						紅	持續監測	
350-14241	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169529.4	2548780.6	3.4	24.6	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14243	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169530.8	2548787.4	4.6	18.2	紅						紅	持續監測	
350-14244	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169532.6	2548789.7	4.2	10.4	紅黃						紅黃		
350-14245	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169533.8	2548793.0	4.9	14.8	紅黃						紅黃		
350-14246	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169535.1	2548794.4	3.6	11.3	紅						紅	持續監測	
350-14247	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169537.3	2548798.2	6.1	31.8	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14248	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169539.3	2548804.4	7.9	43.8	紅						紅	持續監測	
350-14249	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169543.4	2548812.7	5.4	31.8	黑	移除					黑	移除	
350-14250	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169546.1	2548818.3	5.5	34.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14251	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169548.9	2548822.0	8.2	74.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14253	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169580.4	2548911.2	9.2	54.3	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	9.1		黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14254	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169582.7	2548915.8	8.3	50.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14255	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169702.8	2549226.6	8.4	40.7	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14256	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169721.0	2549272.6	9.6	54.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14257	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169734.9	2549307.9	9.4	53.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14258	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169745.4	2549334.6	7.1	32.1	黑	移除					黑	移除	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
350-14259	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169747.8	2549338.6	8.6	48.2	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14260	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169750.9	2549343.1	7.2	38.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14261	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169766.7	2549383.5	7.3	51.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14262	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169768.6	2549389.4	7.7	38.2	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14263	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169775.5	2549409.5	8.1	48.6	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14264	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169785.8	2549431.9	9.2	47.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14265	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169793.7	2549450.7	6.5	37.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14266	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169798.4	2549462.9	3.6	22.8	紅						紅	持續監測	
350-14267	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169822.4	2549525.3	8.2	52.3	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14268	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169879.5	2549693.7	7.9	49.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14269	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169909.4	2549798.7	9.1	59.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14270	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169915.4	2549835.6	7.6	41.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
350-14271	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169917.9	2549841.7	7.7	35.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14272	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169919.1	2549844.9	7.7	35.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14273	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169918.8	2549851.1	7.8	40.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14274	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169925.2	2549874.3	8.2	48.3	紅						紅	持續監測	
350-14276	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169946.3	2549962.3	10.9	52.9	紅						紅	持續監測	
350-14277	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169946.5	2549967.1	10.1	53.6	紅						紅	持續監測	
350-14278	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169953.3	2549992.1	10.2	63.1	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14279	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169965.0	2550040.6	8.2	43.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14280	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169967.8	2550046.2	9.4	55.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14282	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169970.4	2550060.6	7.5	50.7	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
350-14283	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169970.5	2550066.7	7.9	52.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14284	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169974.8	2550086.6	3.2	32.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14285	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169975.0	2550089.3	4.9	31.8	黑	移除					黑	移除	
350-14286	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169948.8	2550373.5	9.8	46.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14287	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169948.9	2550383.4	9.2	42.3	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14288	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169945.5	2550394.3	7.8	35.5	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
350-14289	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169935.8	2550571.3	8.9	48.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14290	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169936.6	2550577.7	9.1	56.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14291	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169936.5	2550583.5	8.8	48.7	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14292	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169937.4	2550608.4	6.9	45.9	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14293	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169935.6	2550644.1	8.3	54.5	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14294	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169938.8	2550674.9	6.8	52.1	黑	移除					黑	移除	
350-14295	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169937.9	2550680.2	7.8	65.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
350-14296	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169938.6	2550699.0	8.7	63.9	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14297	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169938.8	2550702.2	6.8	51.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14298	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169938.1	2550706.7	6.6	46.5	紅						紅	持續監測	
350-14299	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169938.2	2550711.8	6.6	54.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14300	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169938.6	2550716.5	6.6	45.7	紅						紅	持續監測	
350-14301	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169939.2	2550722.2	6.9	47.0	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14302	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169941.8	2550733.3	8.8	71.1	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14303	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169939.5	2550778.9	9.1	48.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14304	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169940.5	2550793.6	10.3	68.5	紅						紅	持續監測	
350-14305	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169938.1	2550799.3	3.8	35.5	紅						紅	持續監測	
350-14306	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169940.1	2550808.6	6.8	46.1	紅						紅	持續監測	
350-14307	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169941.3	2550818.5	7.9	60.1	紅						紅	持續監測	
350-14309	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169951.7	2550925.3	9.8	77.8	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14310	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169927.1	2550828.8	8.6	43.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14311	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169924.7	2550797.7	8.2	59.7	紅						紅	持續監測	
350-14312	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169923.1	2550786.1	10.3	80.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14313	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169921.9	2550763.3	8.1	58.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14314	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169922.7	2550756.5	6.8	40.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
350-14315	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169922.6	2550751.1	9.2	44.8	紅						紅	持續監測	
350-14316	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169922.3	2550745.2	9.2	54.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14317	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169921.8	2550740.8	10.1	47.8	紅						紅	持續監測	
350-14318	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169921.7	2550734.9	9.7	31.0	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14319	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169921.9	2550730.9	9.7	32.9	紅						紅	持續監測	
350-14320	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169921.6	2550727.6	9.9	32.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14321	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169921.9	2550717.9	9.7	48.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14324	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169917.2	2550606.7	8.4	44.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14325	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路四段柏油路	169917.3	2550589.5	8.5	50.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14326	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169936.8	2550005.1	8.5	34.7	黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
350-14327	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169935.1	2549987.0	11.7	32.6	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
350-14328	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169934.0	2549983.3	9.9	28.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	
350-14329	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169933.1	2549979.0	7.2	25.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14330	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169932.3	2549973.3	9.7	62.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14331	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169914.7	2549903.0	12.7	44.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14332	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169914.1	2549899.2	9.0	40.1	黑	移除					黑	移除	
350-14333	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169913.5	2549895.3	9.2	40.3	紅						紅	持續監測	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
350-14334	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169912.4	2549891.6	9.2	50.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14335	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169911.7	2549888.1	9.3	46.7	紅						紅	持續監測	
350-14336	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169910.6	2549884.7	9.5	36.3	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14337	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169910.1	2549880.6	6.7	50.1	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
350-14338	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169909.3	2549876.1	6.8	20.0	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14340	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169906.7	2549866.7	7.1	30.4	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
350-14341	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169905.5	2549861.5	9.7	40.1	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
350-14342	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169903.4	2549858.2	10.4	39.4	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
350-14343	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169896.5	2549836.9	7.8	30.2	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
350-14345	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169895.5	2549822.3	9.7	28.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
350-14346	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169894.3	2549818.8	9.7	25.3	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
350-14347	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169893.8	2549815.9	8.8	32.2	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14348	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169892.8	2549812.7	9.2	34.6	紅						紅	持續監測	
350-14349	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169890.1	2549803.6	9.4	40.7	紅	修剪(移除腐朽枝條)					紅	修剪(移除腐朽枝條)	
350-14350	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169888.8	2549800.2	10.6	41.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
350-14351	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169881.9	2549784.0	8.4	42.4	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
350-14352	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路三段柏油路	169881.1	2549779.1	9.2	47.8	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
350-14353	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169714.6	2549300.5	6.6	29.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免修剪萌蘖)	
350-14354	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169658.7	2549161.5	9.3	34.0	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
350-14355	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169656.2	2549152.8	7.0	45.3	黑	移除					黑	移除	
350-14356	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169536.0	2548843.4	7.9	38.1	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
350-14357	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169529.0	2548827.5	8.0	46.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14358	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169524.8	2548817.4	10.8	63.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
350-14359	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169499.7	2548753.7	9.1	37.1	黑	移除					黑	移除	
350-14360	菩提樹	Ficus religiosa Linn.	安和路二段柏油路	169446.3	2548620.0	8.4	46.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	

(二十七) 林森路一段至三段人行道

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
320-00174	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170480.7	2544522.0	9.8	35.7	紅黃						紅黃		
320-00175	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170479.1	2544512.1	8.4	25.3	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	無	
320-00177	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170480.4	2544502.5	10.2	29.0	紅黃						紅黃		
320-00179	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170480.9	2544488.6	10.6	31.9	紅黃						紅黃		
320-00180	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170478.6	2544475.2	9.0	24.9	紅						紅	持續監測	
320-00182	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170478.5	2544466.0	7.6	24.3	紅						紅	持續監測	
320-00184	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170476.3	2544453.1	8.9	34.1	紅黃						紅黃		
320-00187	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170477.2	2544445.3	8.0	23.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	
320-00189	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170475.4	2544436.1	11.3	35.2	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-00190	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170473.3	2544429.3	6.4	18.3	紅黃						紅黃		
320-00191	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170472.5	2544423.6	7.4	16.0	紅黃						紅黃		
320-00192	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170474.1	2544417.9	7.7	26.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-00194	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170472.0	2544407.8	9.7	32.1	紅黃						紅黃		
320-00196	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170471.0	2544395.6	6.6	21.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	
320-00197	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170470.8	2544388.4	10.6	22.7	紅黃						紅黃		
320-00199	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170469.9	2544376.9	8.1	18.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(避免樹冠傾斜、降低樹冠重量)	
320-00200	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170469.7	2544368.8	7.8	25.0	紅黃						紅黃		
320-00202	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170467.9	2544358.2	7.6	21.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-00203	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170468.4	2544354.3	7.8	15.0	紅						紅	持續監測	
320-00204	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170467.9	2544348.8	8.5	31.3	紅						紅	持續監測	
320-00207	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170463.5	2544302.7	7.8	31.2	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-00208	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170465.2	2544290.9	7.5	19.8	紅						紅	持續監測	
320-00209	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170464.4	2544284.2	10.3	28.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-00210	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170463.7	2544279.6	8.9	29.7	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-00211	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170463.1	2544272.6	8.6	22.1/16.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-00212	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170463.2	2544262.9	7.2	24.0	紅黃						紅黃		
320-00213	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170462.5	2544253.7	8.6	21.7	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-00214	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170460.4	2544243.2	7.5	27.5	黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-00215	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170461.4	2544224.6	7.4	31.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黃	黃	持續監測	
320-00216	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170459.0	2544211.4	8.1	22.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黃	黃	持續監測	
320-00217	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170459.4	2544200.7	9.3	24.5	紅						紅	持續監測	
320-00218	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170455.7	2544182.9	7.8	27.0	紅	修剪(移除腐朽枝條)					紅	修剪(移除腐朽枝條)	
320-00219	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170455.2	2544170.2	8.6	26.4	紅						紅	持續監測	

109 臺南市行道樹風險評估療物採購案(開口契約) 成果報告																
編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
320-00220	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170453.5	2544160.2	7.8	28.0	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高、縮小樹冠面積)	
320-00221	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170454.5	2544151.3	8.2	26.4	紅						紅	持續監測	
320-00222	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170451.4	2544142.8	8.5	21.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-00223	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170451.7	2544131.5	9.0	30.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黃	黃	持續監測	
320-00224	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170450.9	2544123.4	8.1	26.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-00225	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170447.5	2544116.5	9.1	30.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	
320-00226	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170447.5	2544104.0	9.3	25.3	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-00227	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170446.8	2544093.5	7.6	30.0	紅						紅	持續監測	
320-00228	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170448.1	2544087.0	9.0	35.9	紅						紅	持續監測	
320-00229	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170446.0	2544081.4	8.8	22.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-00230	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170447.0	2544075.0	7.8	29.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-00231	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170445.8	2544063.8	8.0	32.9	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	持續監測	
320-00232	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170444.2	2544052.5	9.7	34.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-00233	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170440.8	2544016.1	8.9	39.2	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-00234	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170442.5	2544002.5	7.3	28.5	紅						紅	持續監測	
320-00235	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170441.3	2543992.9	6.6	25.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
320-00236	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170439.9	2543985.0	7.6	30.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	持續監測	
320-00237	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170439.8	2543974.0	7.6	20.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黃	黃	持續監測	
320-00238	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170438.5	2543964.2	7.1	27.5	黑	移除					黑	移除	
320-00239	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170438.7	2543954.6	8.4	28.9	紅						紅	持續監測	
320-00240	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170437.7	2543943.8	7.7	34.4	紅						紅	持續監測	
320-00241	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170436.1	2543934.7	8.0	30.0	紅						紅	持續監測	
320-00242	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170436.0	2543923.8	7.7	30.4	紅						紅	持續監測	
320-00243	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170433.9	2543913.6	9.2	42.5	紅						紅	持續監測	
320-00244	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170434.3	2543903.2	9.3	34.7	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-00245	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170432.1	2543894.0	8.4	30.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	
320-00246	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170430.5	2543882.9	7.7	27.8	紅						紅	持續監測	
320-00247	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170429.9	2543871.3	7.4	28.0	黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	
320-00248	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170429.5	2543860.7	8.5	31.8	黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-00249	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170429.2	2543850.7	8.4	29.2	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	持續監測	
320-00250	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170428.6	2543842.7	9.1	26.0	紅						紅	持續監測	
320-00251	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170427.0	2543830.9	7.8	33.6	黑	移除					黑	移除	
320-00252	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170427.0	2543822.9	7.4	23.2	紅						紅	持續監測	

109 臺南市行道樹風險評估療物採購案(開口契約) 成果報告																
編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
320-00253	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170428.0	2543813.2	7.8	34.7	紅						紅	持續監測	
320-00254	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170426.0	2543802.3	7.6	37.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-00255	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170424.2	2543792.4	10.6	32.0	紅						紅	持續監測	
320-00256	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170420.0	2543765.6	9.4	22.5	黑	移除					黑	移除	
320-00257	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170419.8	2543749.7	9.9	32.6	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-00258	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170418.0	2543737.8	8.7	32.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黃	黃	持續監測	
320-00259	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170416.6	2543730.9	8.2	27.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-00260	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170419.2	2543721.6	8.2	31.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-00261	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170418.8	2543713.2	9.0	32.5	紅						紅	持續監測	
320-00262	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170415.9	2543706.5	9.1	33.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-00263	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170415.7	2543696.2	7.1	27.5	紅						紅	持續監測	
320-00264	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170414.6	2543686.6	7.0	17.6	紅						紅	持續監測	
320-00265	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170413.9	2543672.9	7.9	32.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-00266	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170414.5	2543661.9	8.1	26.7	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	持續監測	
320-00267	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170413.9	2543647.9	8.8	26.0	紅						紅	持續監測	
320-00268	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170412.7	2543639.1	8.8	29.3	紅						紅	持續監測	
320-00269	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170413.2	2543631.4	9.5	33.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	
320-00270	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路二段人行道	170412.1	2543622.2	7.6	39.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性 損傷)	
320-00274	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	林森路二段人行道	170401.9	2543569.4	7.9	39.0	紅						紅	持續監測	
320-00275	鳳凰木	Delonix regia (Boj.) Rafinisque	林森路二段人行道	170399.9	2543560.0	7.8	32.0	紅						紅	持續監測	
320-00418	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170514.0	2544518.3	6.8	62.0	黑	移除					黑	移除	
320-00419	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170512.0	2544510.3	7.8	47.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性 損傷)	
320-00420	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170512.2	2544502.4	8.6	41.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性 損傷)	
320-00421	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170510.4	2544491.3	10.8	43.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
320-00422	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170507.6	2544480.9	11.4	33.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性 損傷)	
320-00423	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170508.9	2544461.7	9.4	29.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
320-00424	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170508.5	2544452.4	12.1	40.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性 損傷)	
320-00425	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170507.0	2544440.8	9.8	25.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-00426	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170507.2	2544430.9	13.1	39.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
320-00427	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170507.2	2544412.5	9.1	38.9	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	40.3		黃	黃	持續監測	

109 臺南市行道樹風險評估療物採購案(開口契約) 成果報告																
編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
320-00428	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170506.9	2544404.7	11.7	31.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
320-00429	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170504.4	2544380.5	7.2	26.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性 損傷)	
320-00430	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170503.3	2544360.5	10.2	31.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
320-00431	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170502.4	2544349.2	11.8	38.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗 儀、生長錐	4.3	小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性 損傷)	
320-00432	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170495.9	2544302.3	12.3	67.7	紅						紅	持續監測	
320-00433	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170496.2	2544297.6	11.4	41.7	紅						紅	持續監測	
320-00434	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170492.8	2544285.5	13.4	55.6	紅						紅	持續監測	
320-00435	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170491.8	2544275.4	12.8	59.2	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	13.4		黃	黃	持續監測(避免根系機械性 損傷)	
320-00436	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170489.7	2544266.4	14.3	47.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	避免過度昇剪	
320-00437	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170489.5	2544257.9	10.2	44.5	紅						紅	持續監測	
320-00438	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170489.5	2544248.2	12.4	32.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性 損傷)	
320-00439	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170490.4	2544226.4	10.8	59.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
320-00440	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170488.9	2544211.2	10.4	35.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
320-00441	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170487.6	2544203.3	7.9	24.8	黑	移除					黑	移除	
320-00442	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170487.3	2544193.4	10.9	69.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
320-00443	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170487.8	2544180.6	9.4	32.1	黑	移除					黑	移除	
320-00444	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170488.0	2544169.9	9.7	29.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
320-00445	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170486.9	2544161.8	8.1	27.3	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	6.7		黃	黃	持續監測(避免根系機械性 損傷)	
320-00446	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170486.6	2544151.5	10.2	37.2	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	10.6		黃	黃	持續監測(避免根系機械性 損傷)	
320-00447	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170486.7	2544145.8	9.5	35.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-00448	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170483.4	2544130.9	10.6	42.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
320-00449	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170483.0	2544120.3	11.5	46.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
320-00450	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170482.0	2544110.0	11.2	50.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高),避免過度 昇剪	
320-00451	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170482.1	2544105.0	9.7	59.2	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	24.9		黃	黃	持續監測(避免根系機械性 損傷)	
320-00452	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170480.7	2544095.5	10.6	76.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
320-00453	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170482.7	2544081.5	11.4	59.7	紅						紅	持續監測	
320-00458	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170481.2	2544057.8	9.9	54.6	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	18.9		黃	黃	持續監測(避免根系機械性	

109 臺南市行道樹風險評估療物採購案(開口契約) 成果報告																
編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
320-00459	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170477.5	2544020.2	8.2	54.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	損傷)	移除
320-00461	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170478.2	2544009.6	9.8	62.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	損傷)	移除
320-00465	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170473.8	2544000.2	7.2	67.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性	損傷)
320-00468	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170472.5	2543991.7	7.5	81.9	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	67.6		黃	黃	持續監測(避免根系機械性	損傷)
320-00471	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170470.4	2543980.2	7.1	60.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	損傷)	移除
320-00476	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170470.9	2543970.5	10.0	72.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-00477	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170468.3	2543961.3	8.2	72.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性	損傷)
320-00480	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170467.6	2543950.1	7.3	63.2	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	69.6		黃	黃	持續監測(避免根系機械性	損傷)
320-00483	軟毛柿	Diospyros eriantha Champ. ex Benth.	林森路二段人行道	170466.9	2543940.8	7.8	57.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	避免過度昇剪	
320-00488	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170466.8	2543930.0	9.4	53.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	避免過度昇剪	
320-00491	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170466.8	2543920.2	12.3	69.0	紅	修剪(降低樹冠密度)					紅	修剪(降低樹冠密度)	
320-00492	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170464.6	2543911.1	12.2	52.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性	損傷)
320-00496	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170463.9	2543898.9	112.0	57.5	紅						紅	持續監測	
320-00500	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170463.4	2543891.9	10.5	56.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性	損傷)
320-00503	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170462.0	2543880.6	11.7	52.0	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	11.5		黃	黃	持續監測(避免根系機械性	損傷)
320-00508	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170460.6	2543867.5	11.8	65.5	紅						紅	持續監測	
320-00509	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170458.1	2543851.3	13.0	71.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性	損傷)
320-00511	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170457.2	2543837.1	12.5	71.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性	損傷)
320-00517	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170457.3	2543816.0	12.0	60.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高);避免過度	昇剪
320-00521	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170453.3	2543806.4	13.4	67.0	紅						紅	持續監測	
320-00522	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170456.2	2543795.9	10.2	52.5	紅						紅	持續監測	
320-00525	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170452.0	2543781.3	11.6	56.2	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	5.5		黃	黃	修剪(降低樹高);避免根系	機械性損傷
320-00530	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170451.7	2543770.0	11.4	54.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	損傷)	移除

109 臺南市行道樹風險評估療物採購案(開口契約) 成果報告																
編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
320-00531	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170450.2	2543762.1	10.8	54.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
320-00535	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170449.4	2543751.7	11.0	51.1	紅						紅	持續監測	
320-00539	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170448.4	2543741.1	10.4	59.7	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	12.9		黃	黃	修剪(降低樹高);避免根系機械性損傷	
320-00544	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170447.9	2543730.8	12.0	60.7	紅						紅	持續監測	
320-00545	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170447.4	2543721.2	11.1	59.0	紅						紅	持續監測	
320-00550	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170446.8	2543709.0	11.7	58.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
320-00554	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170446.2	2543700.0	9.8	61.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(縮小樹冠面積)	
320-00566	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170445.6	2543671.3	9.0	58.2	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	21.6		黃	黃	持續監測(避免根系機械性損傷)	
320-00567	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170445.2	2543656.7	8.4	50.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
320-00569	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170444.6	2543647.9	8.9	45.0	黑	移除					黑	移除	
320-00570	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170443.4	2543641.7	8.8	338.5	紅	修剪(縮短延伸枝)					紅	修剪(縮短延伸枝)	
320-00574	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170443.2	2543627.0	9.5	49.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
320-00578	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170441.7	2543612.2	7.9	27.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
320-00580	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170440.7	2543601.3	11.5	68.1	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	樹芯粉碎 無法計算		黑	黑	移除	
320-00581	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路二段人行道	170439.6	2543590.2	11.7	84.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
320-00582	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170469.7	2543492.6	8.9	23.4	紅黃						紅黃		
320-00583	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170468.0	2543485.6	7.9	19.3	紅黃						紅黃		
320-00584	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170465.9	2543477.8	8.5	19.8	紅黃						紅黃		
320-00585	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170461.6	2543469.7	8.4	18.8	紅黃						紅黃		
320-00586	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170459.1	2543463.2	9.3	22.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	感染真菌
320-00587	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170457.7	2543456.0	9.5	20.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	感染真菌
320-00588	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170455.7	2543449.1	9.2	19.4	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
320-00589	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170453.2	2543437.4	9.9	19.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-00590	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170447.2	2543425.6	10.3	20.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
320-00591	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170442.2	2543412.1	7.9	19.5	紅						紅	持續監測	
320-00592	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170440.3	2543407.5	9.3	17.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	感染真菌
320-00593	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170436.7	2543395.9	9.4	22.5	紅						紅	持續監測	
320-00594	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170432.0	2543384.9	10.1	18.0	紅						紅	持續監測	
320-00595	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170429.4	2543378.2	11.6	24.5	紅						紅	持續監測	
320-00597	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170425.1	2543367.6	7.5	20.1	黑	移除					黑	移除	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
320-00598	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170423.3	2543361.3	7.4	22.1	黑	移除					黑	移除	
320-03752	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170418.9	2543337.9	9.1	23.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-03753	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170416.9	2543329.6	9.3	21.1	紅						紅	持續監測	
320-03754	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170413.6	2543322.8	9.4	20.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-03755	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170410.9	2543316.4	5.9	21.3	紅						紅	持續監測	
320-03756	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170407.5	2543310.2	7.4	24.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-03757	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170402.1	2543283.5	5.8	18.0	黑	移除					黑	移除	
320-03758	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170393.2	2543263.0	8.1	22.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
320-03760	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170387.1	2543247.9	7.7	20.4	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	白蟻
320-03762	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170381.8	2543235.0	8.1	17.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	白蟻
320-03763	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170380.0	2543228.7	7.1	18.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	支撐	感染真菌、白蟻
320-03764	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170376.4	2543220.3	8.6	22.0	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	白蟻
320-03766	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170371.1	2543208.0	7.3	23.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-03767	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170358.5	2543164.6	6.3	16.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-03771	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170338.3	2543107.2	9.5	19.3	紅						紅	持續監測	
320-03772	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170336.1	2543100.4	7.9	20.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-03773	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170334.3	2543093.7	8.3	21.6	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	白蟻
320-03774	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170331.6	2543085.4	8.0	18.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	白蟻
320-03775	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170320.3	2543051.3	8.4	21.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-03776	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170315.9	2543037.5	9.1	20.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-03777	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170310.5	2543021.1	7.8	19.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-03778	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170306.6	2543008.1	7.9	18.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-03780	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170288.1	2542954.8	10.6	21.9	紅						紅	持續監測	
320-03781	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170283.5	2542942.1	6.3	19.8	紅						紅	持續監測	
320-03782	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170281.4	2542933.8	7.0	18.9	紅						紅	持續監測	
320-03783	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170276.3	2542920.1	4.3	20.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	白蟻
320-03784	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170301.6	2542906.6	10.1	21.2	紅						紅	持續監測	
320-03785	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170303.2	2542913.3	8.6	24.4	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
320-03786	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170307.7	2542920.4	8.8	21.8	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	3.5		黃	黃	持續監測	感染真菌
320-03787	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170310.6	2542929.4	10.8	26.7	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
320-03789	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170315.6	2542948.3	10.4	23.0	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
320-03790	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170319.5	2542960.3	8.2	22.7	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	3.8		黃	黃	持續監測	感染真菌
320-03791	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170322.7	2542970.8	10.1	22.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
320-03793	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170334.6	2543005.4	9.7	24.4	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-03794	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170338.8	2543011.9	9.6	23.2	紅						紅	持續監測	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
320-03795	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170340.9	2543020.2	8.4	17.6	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
320-03797	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170346.9	2543036.2	10.6	27.5	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	3.5		黃	黃	持續監測	感染真菌
320-03798	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170349.0	2543044.6	10.6	25.6	紅						紅	持續監測	
320-03799	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170351.4	2543050.2	9.8	24.4	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
320-03800	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170353.7	2543056.4	9.9	24.1	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-03801	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170358.5	2543078.0	8.1	23.9	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-03802	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170364.4	2543090.4	5.8	24.2	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	18.2		黃	黃	持續監測	感染真菌
320-03803	黃槿	Hibiscus tiliaceus Linn.	林森路二段人行道	170367.8	2543097.6	10.8	25.5	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	白蟻
320-03804	黃槿	Hibiscus tiliaceus Linn.	林森路二段人行道	170374.5	2543112.7	10.8	34.4	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	4		黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-03805	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170378.4	2543124.8	7.5	23.7	紅						紅	持續監測	
320-03806	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	林森路二段人行道	170388.5	2543157.8	17.0	45.5	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	2.7		黃	黃	修剪(降低樹高)	
320-03807	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	林森路二段人行道	170391.4	2543162.6	17.2	52.7	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	6.9		黃	黃	修剪(降低樹高)	子實體
320-03808	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	林森路二段人行道	170394.0	2543167.2	17.8	46.1	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	3.5		黃	黃	無	
320-03809	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170395.3	2543180.5	7.5	20.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-03811	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170407.9	2543218.8	9.0	21.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-03812	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170412.6	2543230.6	10.3	19.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-03813	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170425.5	2543265.4	8.7	21.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-03814	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170426.9	2543282.5	8.1	24.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-03815	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170442.3	2543314.6	8.1	24.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-03816	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170446.8	2543326.7	10.3	20.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-03817	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170451.7	2543340.1	10.1	22.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-03818	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	林森路二段人行道	170454.6	2543351.3	11.8	31.8	紅						紅	持續監測	
320-03819	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170458.3	2543358.9	9.5	20.2	紅						紅	持續監測	
320-03820	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170460.1	2543365.5	8.2	21.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-03821	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170463.2	2543374.0	8.2	20.8	紅						紅	持續監測	
320-03822	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170467.1	2543384.7	8.6	21.5	紅						紅	持續監測	
320-03823	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170469.4	2543395.1	6.4	19.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	感染真菌
320-03824	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170474.8	2543408.7	8.6	20.9	紅						紅	持續監測	
320-03825	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170478.3	2543418.6	9.2	25.1	紅						紅	持續監測	
320-03826	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170479.6	2543423.4	10.3	21.1	紅						紅	持續監測	
320-03827	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170481.6	2543427.6	11.3	21.0	紅						紅	持續監測	
320-03829	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170484.8	2543436.2	8.4	24.5	紅						紅	持續監測	
320-03829-1	小葉欖仁	Terminalia mantaly	林森路二段人行道	170484.8	2543436.2	9.1	23.8	紅	生育地改善(擴大植栽穴)					紅	生育地改善(擴大植栽穴)	
320-03831	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170492.8	2543457.4	9.0	20.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	感染真菌

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
320-03832	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路二段人行道	170495.8	2543468.9	9.2	21.3	紅						紅	持續監測	
320-04159	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169256.1	2542383.8	6.2	21.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	感染真菌
320-04160	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169264.4	2542387.3	11.5	31.1	紅黑	移除(無法透過減緩 策略改善)					紅黑	移除(無法透過減緩策略改 善)	
320-04161	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169271.0	2542389.1	10.4	30.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04162	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169280.4	2542388.9	11.2	33.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04163	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169286.4	2542391.6	13.2	32.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04164	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169307.9	2542401.1	10.1	33.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黑	黑	移除	感染真菌
320-04165	楓香	Liquidambar formosana Hance	林森路一段人行道	169318.7	2542404.3	10.8	27.6	紅黃						紅黃		
320-04166	楓香	Liquidambar formosana Hance	林森路一段人行道	169327.8	2542407.5	10.3	26.0	紅						紅	持續監測	
320-04168	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169343.7	2542411.9	13.1	34.1	紅						紅	持續監測	
320-04169	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169351.0	2542413.3	12.9	26.4	紅						紅	持續監測	
320-04170	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169353.7	2542415.1	10.2	31.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04171	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169367.9	2542420.6	9.7	28.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	感染真菌
320-04172	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169373.0	2542422.5	12.6	29.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	感染真菌
320-04173	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169377.2	2542423.3	10.2	27.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	感染真菌
320-04174	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169382.3	2542424.9	7.8	27.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04176	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169444.9	2542444.5	8.5	23.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04177	蘋婆	Sterculia nobilis R. Brown	林森路一段人行道	169451.9	2542446.5	8.2	30.1	紅						紅	持續監測	
320-04178	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169636.7	2542544.2	9.4	25.9	紅						紅	持續監測	
320-04179	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169642.7	2542545.3	8.2	24.3	黑	移除					黑	移除	
320-04180	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169648.5	2542546.9	10.2	28.5	紅						紅	持續監測	
320-04181	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169651.7	2542549.5	9.9	22.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04182	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169656.8	2542550.2	11.2	26.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04184	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169669.5	2542555.4	10.3	22.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04185	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169673.0	2542556.9	9.1	22.6	紅						紅	持續監測	
320-04186	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169680.5	2542559.1	8.3	24.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04187	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169685.7	2542559.7	9.7	21.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04188	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169690.7	2542560.8	9.2	26.2	紅						紅	持續監測	
320-04189	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169694.5	2542561.0	9.6	22.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04190	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169700.1	2542562.9	8.7	20.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04191	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169703.9	2542565.4	9.3	22.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	感染真菌、白蟻
320-04192	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169709.5	2542567.1	7.2	24.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	白蟻
320-04193	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169714.2	2542568.7	7.7	16.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04194	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169719.6	2542571.4	6.5	17.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
320-04195	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169724.2	2542573.7	9.8	20.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04196	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169731.7	2542576.3	8.9	21.2	黑	移除					黑	移除	
320-04197	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169737.9	2542578.9	7.4	17.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04198	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169743.8	2542581.5	8.6	20.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04199	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169775.2	2542592.4	7.3	15.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04201	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169785.4	2542597.1	6.7	20.7	紅	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	白蟻
320-04202	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169803.8	2542601.6	8.3	19.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04203	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169809.0	2542604.0	8.4	19.8	紅						紅	持續監測	
320-04204	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169813.0	2542606.4	8.2	20.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04205	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169818.7	2542608.5	6.7	27.0	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	感染真菌
320-04206	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169827.0	2542610.5	8.5	23.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04207	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169833.0	2542612.9	8.8	15.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04211	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169863.4	2542622.7	7.3	16.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04212	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169870.5	2542624.7	9.4	21.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04213	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169877.7	2542626.6	9.2	22.2	紅						紅	持續監測	
320-04214	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169884.7	2542629.8	9.0	16.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04215	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169891.6	2542633.8	9.4	16.2	紅						紅	持續監測	
320-04217	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169906.3	2542638.9	7.6	17.9	紅						紅	持續監測	
320-04218	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169923.1	2542644.8	7.4	16.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04219	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169929.3	2542646.3	7.6	15.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04221	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169937.2	2542649.3	9.1	15.2	紅						紅	持續監測	
320-04222	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169941.1	2542650.7	8.5	19.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04223	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169946.7	2542652.8	9.5	17.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04224	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169950.4	2542654.7	6.6	16.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04227	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169959.6	2542657.4	9.5	17.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04228	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169962.4	2542658.6	8.3	20.8	紅						紅	持續監測	
320-04234	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170006.7	2542673.8	9.0	25.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04240	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170077.5	2542713.7	8.2	22.1	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	
320-04241	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170081.9	2542718.4	9.2	20.2	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
320-04242	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170086.2	2542722.6	9.8	19.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04243	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170089.2	2542726.9	8.1	22.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04245	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170098.5	2542737.5	8.8	21.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04246	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170102.2	2542740.9	8.4	21.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04247	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170105.8	2542744.6	7.8	23.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04248	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170134.1	2542778.9	8.5	17.2	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	白蟻

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
320-04249	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170136.6	2542782.3	9.2	19.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	感染真菌、白蟻
320-04250	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170140.0	2542786.7	11.2	24.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	感染真菌、白蟻
320-04251	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170182.6	2542841.5	8.8	20.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	感染真菌
320-04252	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170185.6	2542844.8	7.6	17.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	感染真菌
320-04253	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170187.8	2542847.5	8.1	18.3	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	白蟻
320-04254	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170189.1	2542850.2	7.8	17.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	感染真菌
320-04255	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170190.8	2542852.3	7.8	20.2	紅						紅	持續監測	
320-04256	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170198.4	2542862.2	4.6	15.0	黑	移除					黑	移除	
320-04258	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170208.9	2542873.5	8.9	19.1	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	
320-04260	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170219.6	2542887.9	6.7	16.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04263	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170195.6	2542801.4	7.7	20.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	感染真菌、白蟻
320-04264	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170191.4	2542792.3	8.3	23.1	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗 儀、應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04265	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170179.8	2542782.9	7.8	17.7	紅						紅	持續監測	
320-04267	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170175.9	2542778.7	5.2	19.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04269	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170171.7	2542774.2	6.9	21.3	紅黃						紅黃		
320-04270	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170169.7	2542771.4	6.0	19.0	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	白蟻
320-04271	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170166.8	2542767.1	6.8	22.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04275	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170138.1	2542732.2	8.5	22.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04276	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170124.9	2542715.8	8.3	17.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04277	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170122.3	2542713.9	8.5	18.8	紅黃						紅黃		
320-04278	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170121.3	2542711.4	5.8	18.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
320-04279	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170119.6	2542709.7	7.5	18.8	紅黃						紅黃		
320-04280	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170118.4	2542708.0	6.6	20.5	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	白蟻
320-04281	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170116.3	2542704.0	9.0	19.8	紅						紅	持續監測	
320-04282	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170114.7	2542701.9	9.8	23.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04283	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170113.4	2542700.6	8.5	18.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04284	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170101.6	2542685.4	7.2	18.2	黑	移除					黑	移除	
320-04285	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170094.6	2542677.9	12.6	17.8	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	白蟻
320-04286	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170090.2	2542675.5	10.6	21.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04287	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	170085.5	2542671.5	5.8	15.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04293	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169966.4	2542622.0	7.1	15.3	紅						紅	持續監測	
320-04294	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169943.8	2542614.2	6.7	22.1	紅						紅	持續監測	
320-04296	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	林森路一段人行道	169927.3	2542608.5	6.3	33.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗 儀、生長錐	20.5	30-50%	黃	黃	修剪(降低樹高)	

109 臺南市行道樹風險評估療物採購案(開口契約) 成果報告																
編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
320-04299	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	林森路一段人行道	169906.0	2542603.2	5.4	41.5	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	白蟻
320-04300	榕樹	Ficus microcarpa Linn. f.	林森路一段人行道	169900.2	2542600.3	6.8	36.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	生育地改善(擴大植栽穴)	擴大植栽穴後應 先進行支撐
320-04304	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169818.9	2542571.4	7.2	18.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
320-04306	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169808.2	2542568.9	6.4	15.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04308	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169798.9	2542565.4	5.8	15.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	感染真菌、白蟻
320-04309	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169794.7	2542563.4	7.4	15.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04310	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169791.4	2542562.4	7.8	16.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04311	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169783.6	2542559.5	6.4	16.0	紅黃						紅黃		
320-04312	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169778.5	2542557.2	10.6	21.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
320-04313	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169774.0	2542555.2	8.7	19.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	感染真菌、白蟻
320-04314	茄苳	Bischofia jabanica Blume.	林森路一段人行道	169746.3	2542547.5	13.7	50.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	生育地改善(擴大植栽穴)	擴大植栽穴後應 先進行支撐
320-04315	芒果	Mangifera indica L.	林森路一段人行道	169740.4	2542546.3	10.4	17.5	紅黃	生育地改善(移除堆 積物)					紅黃	生育地改善(移除堆積物)	
320-04317	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路一段人行道	169650.1	2542513.6	9.0	23.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
340-01638	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路三段人行道	170520.4	2544577.6	8.8	49.3	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	18.5		黃	黃	修剪(降低樹高);避免根系 機械性損傷	
340-01639	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路三段人行道	170520.6	2544592.5	13.6	55.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-01641	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路三段人行道	170521.6	2544616.3	9.6	37.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹冠密度)	
340-01642	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路三段人行道	170522.5	2544622.4	10.8	28.9	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-01643	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路三段人行道	170523.1	2544633.6	9.8	31.6	黑	移除					黑	移除	
340-01644	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路三段人行道	170523.9	2544641.6	9.4	23.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-01645	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路三段人行道	170525.1	2544650.6	9.8	31.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	
340-01646	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路三段人行道	170526.1	2544661.6	9.6	23.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	
340-01647	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路三段人行道	170527.0	2544672.1	9.6	28.9	紅						紅	持續監測	
340-01649	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路三段人行道	170528.8	2544691.1	9.5	28.3	黑	移除					黑	移除	
340-01650	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路三段人行道	170530.6	2544703.9	7.0	24.7	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	8.8		黃	黃	無	
340-01651	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路三段人行道	170531.6	2544712.6	8.8	29.3	紅						紅	持續監測	
340-01653	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路三段人行道	170499.6	2544711.3	6.2	20.8	紅						紅	持續監測	
340-01654	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路三段人行道	170499.4	2544702.9	6.5	19.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	
340-01655	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	林森路三段人行道	170499.4	2544695.7	7.1	18.8/14.5	紅黃						紅黃		
340-01656	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路三段人行道	170499.8	2544689.4	7.3	26.5	紅						紅	持續監測	
340-01657	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路三段人行道	170498.2	2544672.0	6.2	16.6	紅	修剪(移除斷枝)					紅	修剪(移除斷枝)	
340-01658	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路三段人行道	170496.2	2544659.2	7.6	26.2	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	無	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-01660	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路三段人行道	170495.7	2544639.3	8.8	35.1	紅	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	無	白蟻
340-01661	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路三段人行道	170494.6	2544631.8	7.7	24.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	白蟻
340-01662	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路三段人行道	170493.3	2544622.0	6.7	30.1	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
340-01663	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路三段人行道	170492.3	2544612.3	8.4	32.3	紅	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黃	黃	無	
340-01664	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路三段人行道	170491.9	2544601.7	7.4	23.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	無	
340-01665	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路三段人行道	170491.0	2544588.6	10.5	35.4	紅						紅	持續監測	
340-01666	阿勃勒	Cassia fistula Linn.	林森路三段人行道	170490.2	2544579.3	11.0	33.1	紅	修剪(縮小樹冠面積)					紅	修剪(縮小樹冠面積)	
340-01683	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170547.4	2544885.3	7.0	24.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	白蟻；感染真菌
340-01684	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	林森路三段人行道	170549.1	2544906.1	9.4	34.7	紅						紅	持續監測	
340-01685	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170550.2	2544914.6	7.6	22.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	感染真菌
340-01686	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170551.0	2544924.9	8.6	23.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
340-01687	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170553.9	2544956.6	8.4	24.5	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	白蟻
340-01689	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170510.0	2544844.1	7.7	26.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	感染真菌
340-01690	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170508.9	2544832.2	9.5	31.0	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	白蟻；感染真菌
340-01691	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170508.8	2544821.6	5.6	25.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	白蟻；感染真菌
340-01692	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170508.9	2544810.3	8.7	23.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	白蟻；感染真菌
340-01693	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	林森路三段人行道	170508.0	2544802.0	11.1	48.2	紅						紅	持續監測	
340-01712	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170553.8	2544996.5	8.4	26.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
340-01713	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170555.0	2545006.7	7.3	24.7	紅						紅	持續監測	
340-01714	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170556.0	2545018.0	7.6	23.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
340-01715	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170555.4	2545038.2	7.8	24.5	黑	移除					黑	移除	
340-01718	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170548.5	2545114.5	7.3	23.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
340-01719	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170546.1	2545125.0	5.5	18.1	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	5.1		黃	黃	修剪(降低樹高)；避免根系 機械性損傷	
340-01720	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170516.3	2545217.7	8.6	24.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
340-01722	光蠟樹	Fraxinus formosana Hayata	林森路三段人行道	170500.1	2545261.2	5.6	27.2	紅黃						紅黃		
340-01723	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170495.7	2545268.7	7.2	22.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
340-01724	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170489.8	2545278.4	7.5	19.4	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	白蟻
340-01725	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170487.1	2545285.4	6.8	22.9	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
340-01726	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170478.6	2545292.7	6.5	16.2	紅						紅	持續監測	
340-01727	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170478.2	2545301.1	7.2	21.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
340-01729	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170469.8	2545317.8	8.0	23.6	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		30-50%	黑	黑	移除	白蟻
340-01731	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170439.7	2545363.4	6.0	17.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
340-01732	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170430.5	2545370.9	5.6	22.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	修剪(降低樹高)	感染真菌、白蟻
340-01733	小葉欖仁	Terminalia mantalyi H. Perrier.	林森路三段人行道	170375.2	2545465.7	2.3	34.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-01786	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170521.2	2544979.2	7.6	29.0	紅黑	第二階段詳細檢查	生長錐	6		黃	黃	修剪(降低樹高)	白蟻
340-01787	蛋黃果	Lucuma nervosa A. DC.	林森路三段人行道	170523.8	2544989.4	8.5	29.7	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	修剪(降低樹高)	
340-01788	茄苳	Bischofia jabanica Blume.	林森路三段人行道	170524.8	2545001.4	6.3	35.9	紅黃						紅黃		
340-01789	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170524.7	2545021.2	6.7	27.8	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
340-01790	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170526.2	2545030.6	7.4	23.8	紅						紅	持續監測	
340-01791	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170526.4	2545041.0	8.3	22.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
340-01792	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170524.4	2545050.6	6.6	19.5	紅	第二階段詳細檢查	生長錐	4.4		黃	黃	持續監測(避免根系機械性 損傷)	白蟻
340-01793	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170524.3	2545057.2	5.2	16.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
340-01795	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170524.2	2545072.5	5.3	17.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
340-01796	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170521.7	2545082.2	5.9	20.1	黑	移除					黑	移除	
340-01797	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170521.6	2545090.5	6.6	18.7	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	白蟻；感染真菌
340-01798	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170513.8	2545132.7	8.8	22.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
340-01799	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170511.4	2545140.0	6.5	19.7	紅	第二階段詳細檢查	應力波		小於 10%	黃	黃	無	
340-01800	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170508.4	2545147.5	7.0	20.5	紅						紅	持續監測	
340-01801	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170507.4	2545159.4	5.3	23.0	紅						紅	持續監測	
340-01802	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170503.9	2545169.7	5.9	23.5	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	白蟻；感染真菌
340-01804	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170463.8	2545260.1	8.9	32.1	黑	第二階段詳細檢查	應力波		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01805	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170461.8	2545266.4	7.6	20.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	無	
340-01806	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170456.7	2545272.3	8.5	22.4	紅						紅	持續監測	
340-01807	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170452.1	2545281.7	8.1	23.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
340-01808	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170445.8	2545291.2	8.3	19.5	紅						紅	持續監測	
340-01809	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170444.6	2545298.6	7.8	20.0	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	白蟻
340-01810	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170441.5	2545305.9	6.6	18.1	紅						紅	持續監測	
340-01811	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170439.2	2545311.9	7.6	23.8	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		小於 10%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
340-01812	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170432.1	2545322.6	9.0	24.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	感染真菌
340-01813	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170425.5	2545334.2	8.5	23.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
340-01814	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170416.0	2545349.2	5.9	20.4	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
340-01815	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170406.8	2545361.4	6.4	22.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌
340-01816	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170391.7	2545382.4	7.5	29.2	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	感染真菌
340-01817	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170387.8	2545389.5	8.0	23.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	感染真菌、白蟻
340-01818	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170356.6	2545436.9	9.8	23.5	紅						紅	持續監測	
340-01819	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170350.0	2545448.2	6.3	20.2	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	感染真菌、白蟻
340-01820	黃花風鈴木	Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols.	林森路三段人行道	170345.8	2545457.3	7.2	25.2	紅						紅	持續監測	

(二十八) 東光路二段臺灣櫟

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直徑 (cm)	第一階段 分流結果	初步建議	使用儀器	樹木靜力 學安全係 數	腐朽空洞比 (%)	第二階段 分流結果	最終分流	養護建議	備註
320-03751	台灣櫟	Zelkova formosana Hayata	東光路二段柏油路	171229.2	2544204.9	14.6	34.5	紅						紅	持續監測	

(二十九) 開元路柏油路

編號	樹種 (中文)	學名	位置	X (TWD97)	Y (TWD97)	樹高(m)	胸高直 徑(cm)	第一階 段分流 結果	初步建議	使用儀器	樹木靜 力學安 全係數	腐朽空洞 比(%)	第二階 段分流 結果	最終分 流	養護建議	備註
340-01434	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	169659.5	2545158.1	8.0	33.0	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		30-50%	黑	黑	移除	
340-01435	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	169667.5	2545159.9	9.1	48.4	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01436	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	169726.0	2545179.4	10.3	49.4	紅	修剪(降低樹冠密度)；支撐				紅	紅	修剪(降低樹冠密度)；支撐	
340-01456	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	170200.9	2545397.3	8.7	35.1	紅黑	第二階段詳細檢查					紅黑		已伐除
340-01457	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	170210.4	2545403.4	7.8	43.6	紅						紅	持續監測	
340-01461	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	170392.4	2545522.1	9.2	31.6	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01462	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	170402.9	2545531.0	10.2	36.6	紅黃						紅黃		
340-01463	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	170414.0	2545538.8	8.0	36.4	紅						紅	持續監測	
340-01464	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	170467.7	2545580.7	11.7	60.5	紅	修剪(降低樹冠密度)					紅	修剪(降低樹冠密度)	
340-01466	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	170234.4	2545401.4	10.5	55.0	紅黃	避免修剪萌蘗					紅黃	避免修剪萌蘗	
340-01467	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	170229.2	2545398.3	8.6	39.6	紅黃	避免修剪萌蘗					紅黃	避免修剪萌蘗	
340-01468	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	170224.1	2545393.8	9.1	46.3	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01469	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	170211.8	2545388.8	9.5	51.4	紅						紅	持續監測	
340-01470	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	170202.3	2545382.1	9.3	45.3	紅黑	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		大於 50%	黑	黑	移除	
340-01471	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	170192.9	2545376.6	9.5	51.6	紅	第二階段詳細檢查	鑽孔阻抗儀		10-30%	黃	黃	持續監測	
340-01472	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	170188.0	2545372.6	8.8	35.8	紅黃						紅黃		
340-01473	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	170182.2	2545368.9	9.8	56.6	紅						紅	持續監測	
340-01474	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	170169.7	2545362.3	10.6	59.3	紅黃						紅黃		
340-01475	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	170162.9	2545358.3	11.0	54.4	紅黃						紅黃		
340-01476	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	170148.2	2545346.4	8.7	44.5	紅						紅	持續監測	
340-01481	長葉垂榕	Ficus maclellandii King	開元路柏油路	169700.0	2545141.4	6.4	32.0	紅黑	第二階段詳細檢查	應力波		10-30%	黃	黃	持續監測	

六、各路段總體養護建議

1. 開山路金龜樹：由於植栽穴限制樹木根系橫向錨固能力，因此修剪降低樹高能降低樹木受風重心，避免樹幹折斷，並需持續監測注意樹幹基部有無出現縱裂。
2. 長榮路：長榮路樟樹木材材質強度高，不容易折斷，監測時需注意樹冠有無出現枯梢或樹幹白蟻附生的情形，若有則建議進行詳細儀器檢查；長榮路四段及五段行道樹則建議進行清潔剪修除樹冠枯死枝條，修剪時避免獅子尾。
3. 府中街黃脈刺桐：支架過小，樹木出現包覆支架生長的情形，樹幹有腐朽且持續擴散，折斷之風險高。若將支架拆除反而使已經腐朽的主幹失去支撐，增加樹木折斷崩壞風險，建議此路段有出現包覆支架生長的植栽均進行預防性移除。
4. 小東路中央分隔島：應避免除草時造成樹木根系機械性損傷；由於樹木群聚效應能減少風力作用於各株樹木的強度，因此移除分隔島樹木時應避免株距過大，以防樹木因為生長無法反應突然的受風環境變化而折斷倒伏。
5. 海佃路一段中央分隔島：中央分隔島榕樹多因為除草時刀片機械性傷害造成支撐主幹及氣生根腐朽損傷，形成根盤缺損並影響結構安全，建議未來規劃設計時應避免將草皮種植於樹木根系周邊或至少種植於距離樹幹 2~4 倍胸高直徑處。
6. 中山路兩側行道樹：中山路福木因生育地植栽穴尺寸過小，根系有與鋪面衝突之情形，但目前尚無明顯影響樹木生長，建議可擴大植栽穴。
7. 中正路兩側行道樹：中正路光臘樹因修剪不當，枝條呈獅子尾、活樹冠高度過高，加上樹木因趨光性傾斜，容易於樹幹彎曲處折斷，建議進行支撐。
8. 健康路一段及二段(府連路至建平路口)：健康路一段印度橡膠樹樹冠密度多過高，應進行適當疏剪。

9. 中華北路一段及二段中央分隔島及兩側行道樹：避免截幹修剪、除草刀具傷害樹木根系。
10. 中華東路(凱旋路至小東路)：此段樹木因栽植深度過深，有根冠埋沒之情形，且因無解除植栽袋，隨著樹木持續生長已出現環根，應持續監測環根有無壓縮其結構根，造成樹木因無法吸收養分樹冠出現大量枯梢。
11. 夏林路中央分隔島及人行道：中央分隔島黑板樹因栽植時深度過深有根冠埋沒之情形，透過 google 歷史街景可知從 2009 年開始樹冠密度與正常黑板樹相比均低於 70%，推測樹木根系有受損，應持續監測，若樹幹出現白蟻侵蝕之情形則代表樹幹腐朽、樹勢嚴重衰退，則建議移除。
12. 西門路四段兩側：避免截幹等過度修剪。
13. 中華南路中央分隔島(金華路至華南地下道口)：在不影響交通視線的情況下避免過度昇剪、修剪萌蘗；綠籬修剪時應避免刀具傷害樹木主幹。
14. 中華西路二段中央分隔島及人行道：養護時應避免過度昇剪、修剪萌蘗；整理綠籬時應避免刀具傷害樹幹。
15. 前鋒路長葉垂榕：植栽穴過小導致植栽根系與構造物結合生長，可能造成根部壓迫生長導致腐朽，有崩壞之風險。若需擴大植栽穴尺寸則建議移除原植栽穴後先進行修剪及支撐以降低樹木重量承載。
16. 安和路菩提樹：柏油路面多覆蓋於樹木根系，所造成生育地限制將使樹木根系無法交換氣體及水份；柏油路的設置將持續反覆造成樹木根系機械性損傷，建議可設置植栽穴或植栽帶以避免直接對樹木根系造成傷害。
17. 林森路一至三段：黃花風鈴木有白蟻病蟲害之情形，經由儀器檢測發現木材抵抗植異常高，又以生長錐取樣樹芯發現木材呈現黑褐色且有腐朽異味，懷疑有感染真菌。
18. 開元路柏油路：植栽穴過小、根系多有除草造成的機械性損傷，可能造成根部腐朽，應避免持續反覆造成樹木根系機械性損傷。
19. 臨安路一段柏油路：應避免於樹木生育地堆積盆栽或種植其他附生植物。

附錄一、受評估樹木個別評估報告

附錄於成果報告電子檔

附錄二、樹木現況照片

附錄於成果報告電子檔