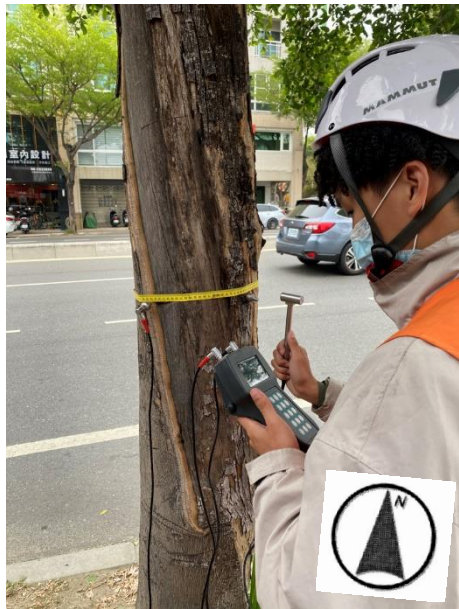
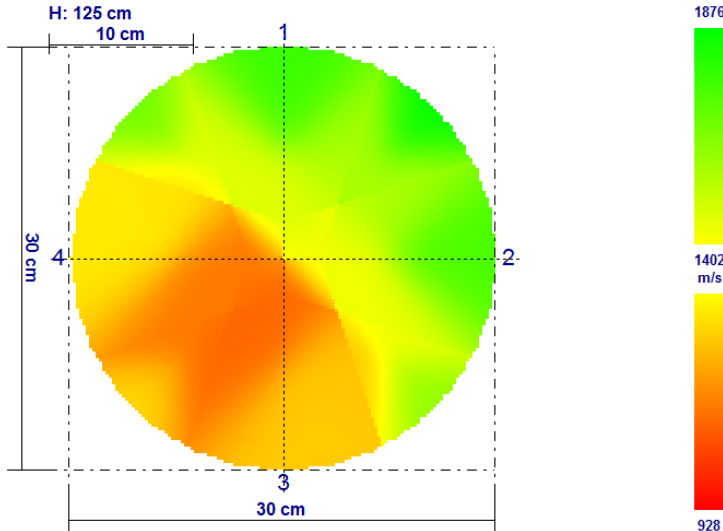
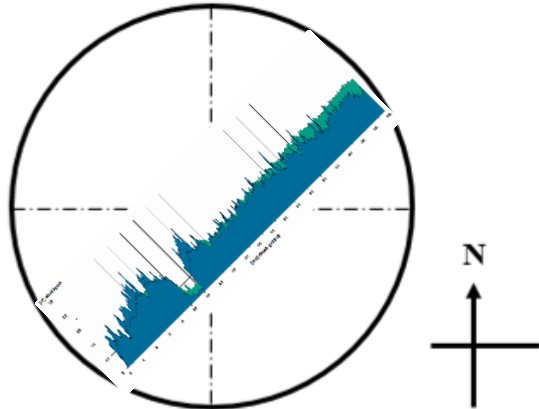
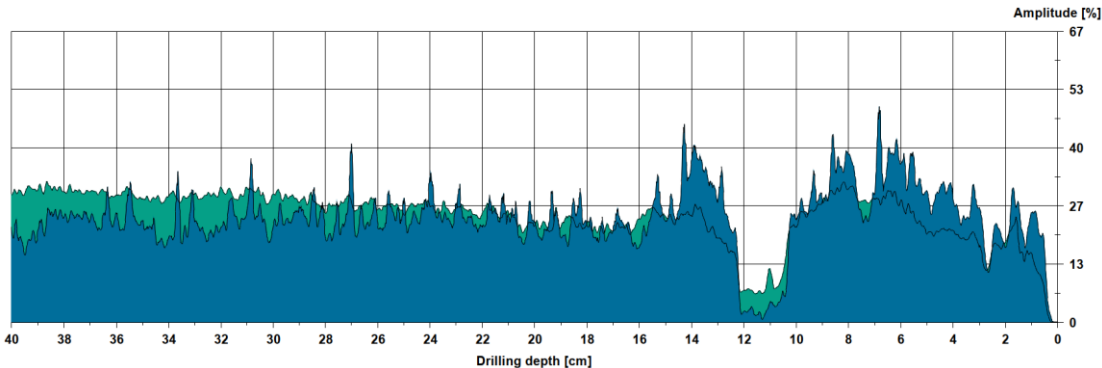
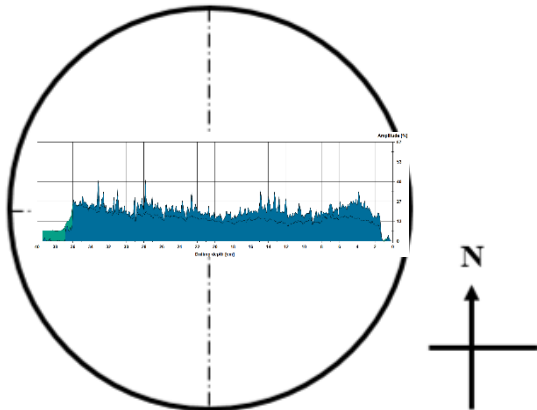
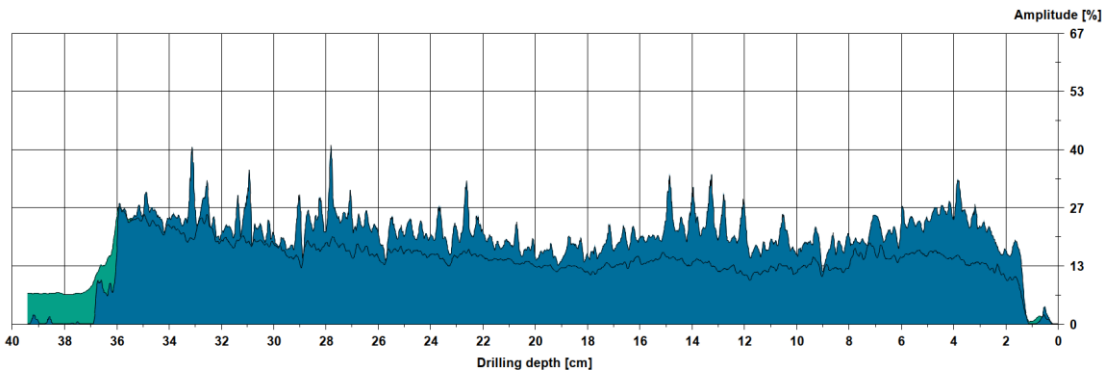
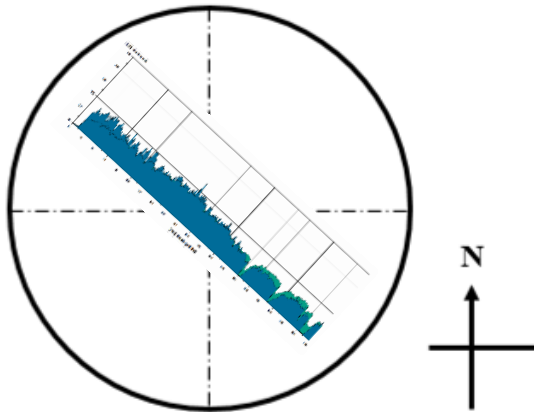
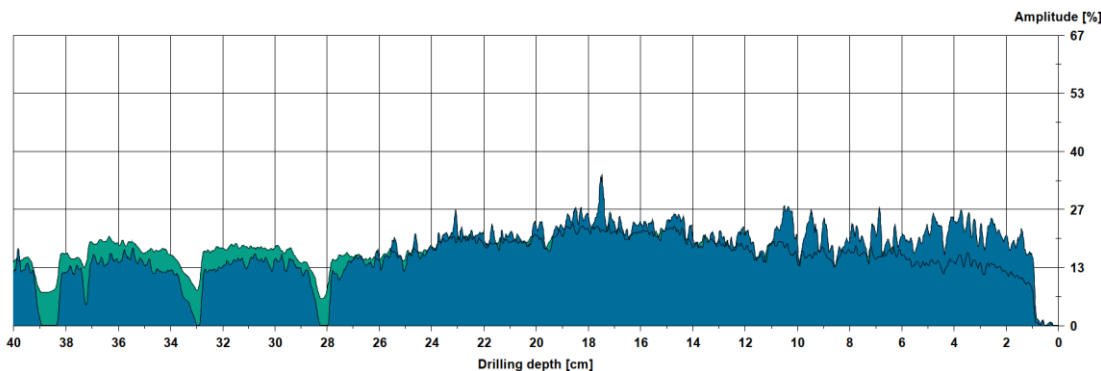
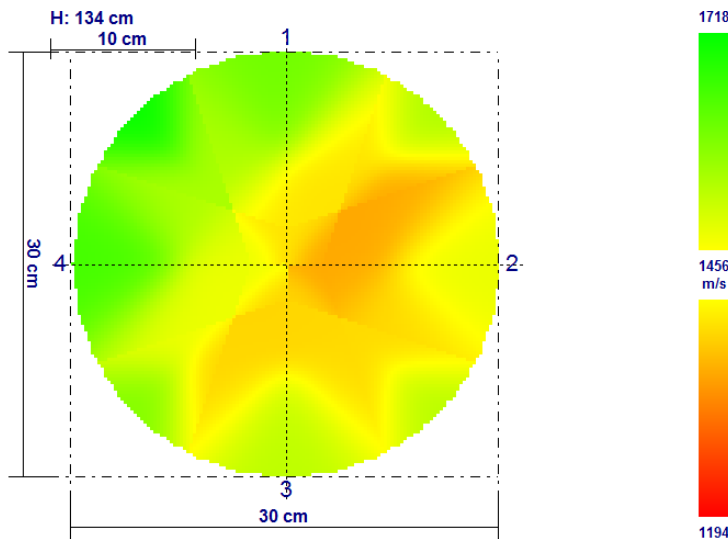




基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03846	北安路一段柏 油路	小葉欖仁	12.7	36.9		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.25	檢測直 徑(cm)	30	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)						
檢測結果描述						樹幹腐朽，腐朽比例大於 50%，且腐朽持續擴散。
減緩策略建議						移除
分流結果						第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑 第二階段分流： 黃 / 黑



基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03861	北安路一段柏油路	小葉欖仁	8.8	29.7		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.1	檢測直徑 (cm)	42	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	小於 10%					
檢測結果描述	環根造成樹幹輕微腐朽，木材有出現修復反應					
減緩策略建議	修剪(縮減樹冠面積)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					



基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03863	北安路一段柏 油路	小葉欖仁	10.7	31.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.22	檢測直 徑(cm)	35	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		小於 10%				
檢測結果描述		根部腐朽孔洞周邊木材已出現修補反應。				
減緩策略建議		修剪(縮減樹冠)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
340-03869	北安路一段柏 油路	小葉欖仁	13.4	37			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.23	檢測直 徑(cm)	41		
檢測成果影像							檢測部位照片
							
							
腐朽空洞比(%)		10-30%					
檢測結果描述		根部 23 公分處以 45 度角向下檢測，樹幹內多處縱裂。					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照		
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)				
340-03870	北安路一段柏 油路	小葉欖仁	7.2	25.8				
精密儀器檢測								
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀							
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.35	檢測直 徑(cm)	30			
檢測成果影像					檢測部位照片			
								
腐朽空洞比(%)					10-30%			
檢測結果描述					主幹東側腐朽，比例約 10-30%，腐朽有持續擴散之情形			
減緩策略建議					修剪(縮減樹冠面積)			
分流結果					第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑			
					第二階段分流： 黃 / 黑			

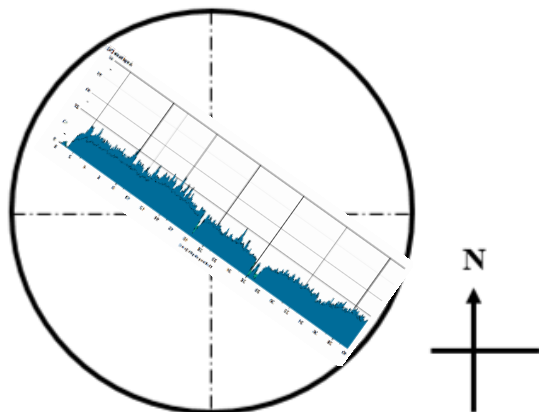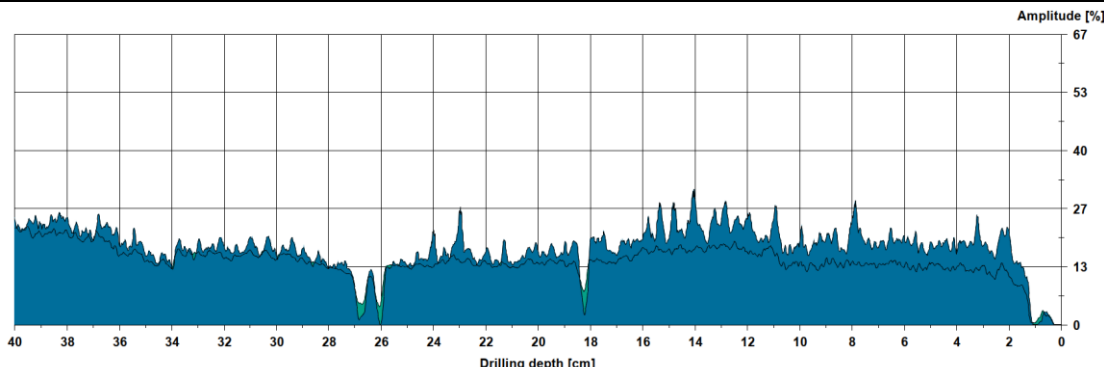基本資料						樹木全景照
編號	位置		樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	
340-03874	北安路一段柏油路		小葉欖仁	6.3	13.5	
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.15	檢測直徑(cm)	16	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)		小於 10%				
檢測結果描述		根部 15 公分處以 30 度角向下檢測，樹幹內有輕微縱裂				
減緩策略建議		修剪(縮減樹冠面積)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

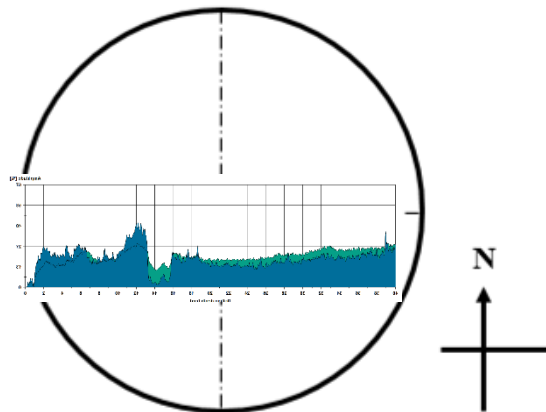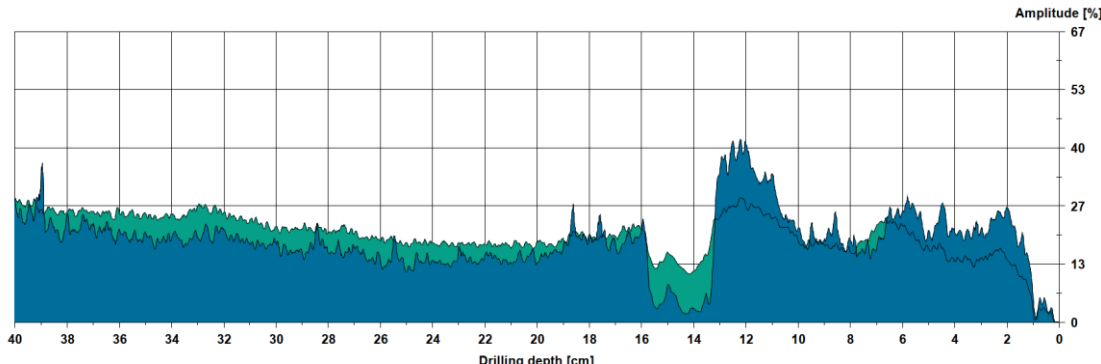基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03875	北安路一段柏 油路	小葉欖仁	6.6	18.6		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.23	檢測直 徑(cm)		19
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 23 公分處以 30 度角向下檢測，樹幹內 13-16 公分處腐朽空洞；樹幹傾斜。					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

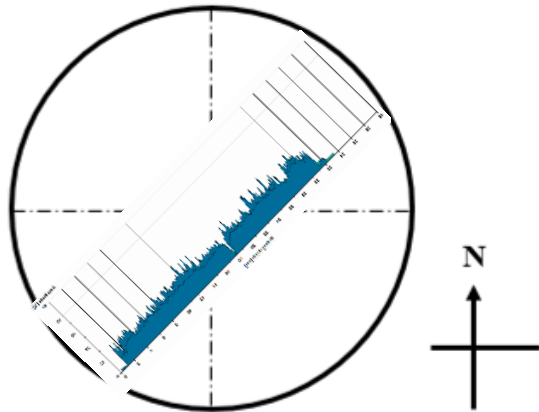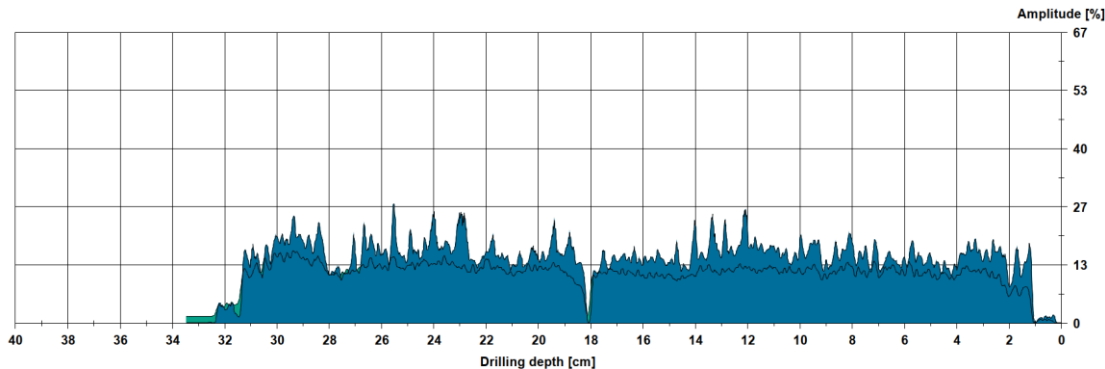基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03883	北安路一段柏油路	小葉欖仁	15	39.3		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.1	檢測直徑(cm)	39.5	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		小於 10%				
檢測結果描述		樹皮向內 18 公分處有一小縱裂				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				