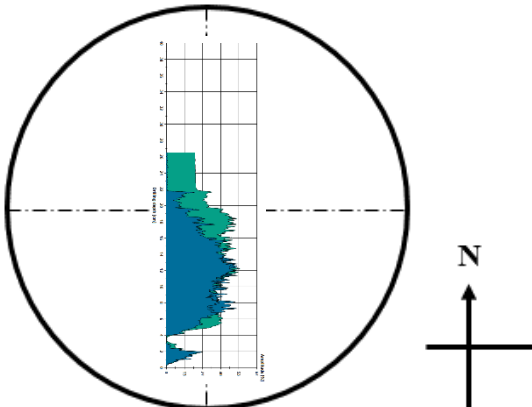
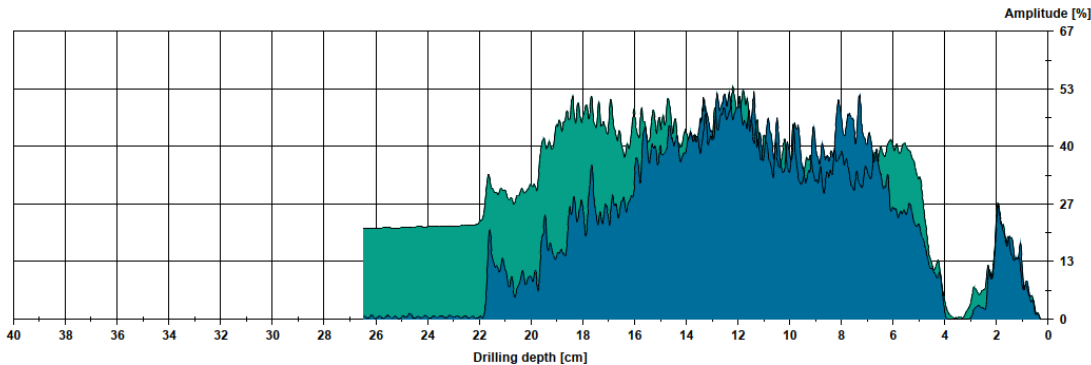
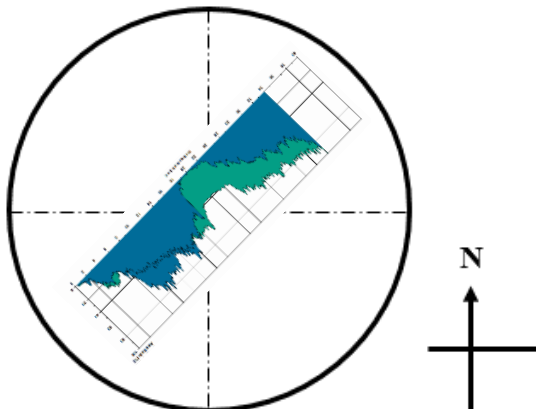
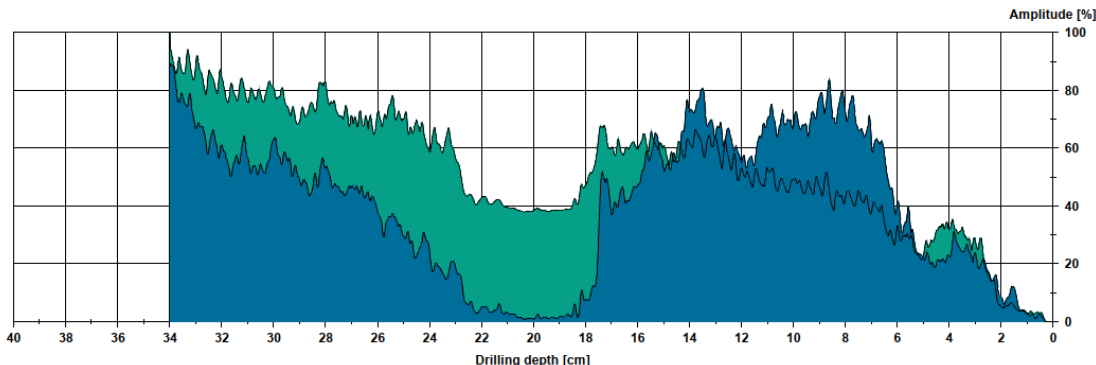
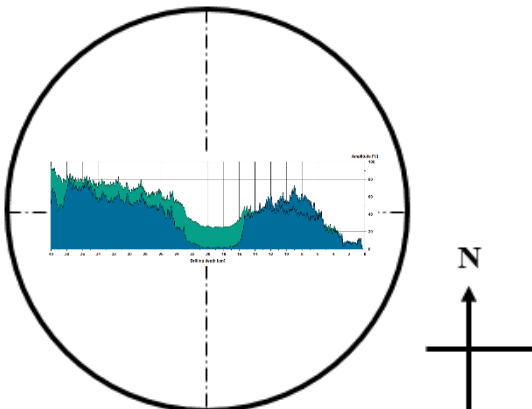
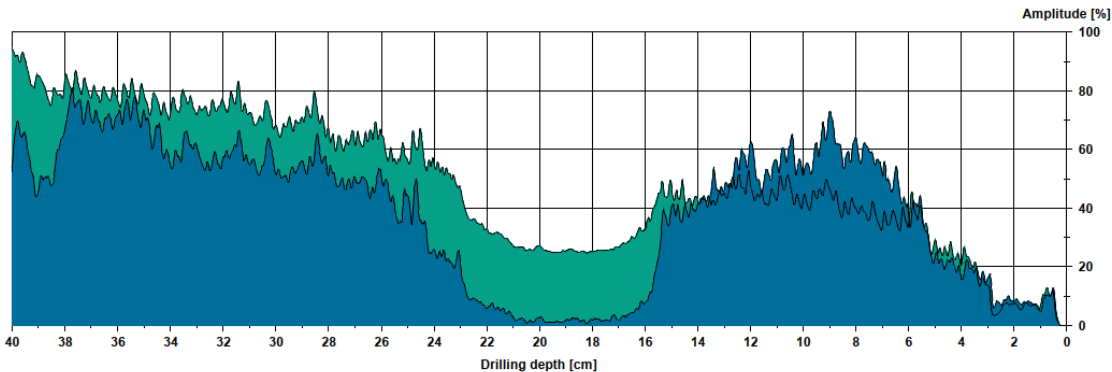
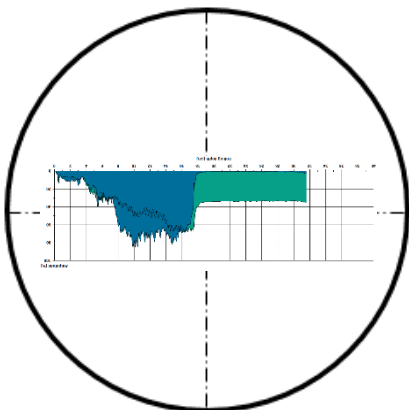
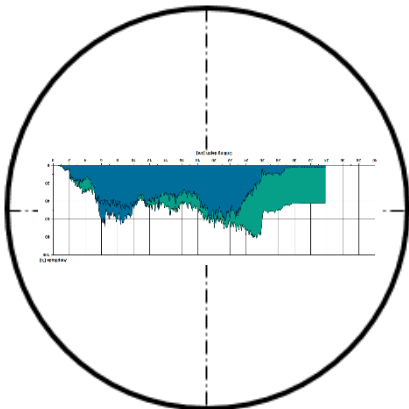
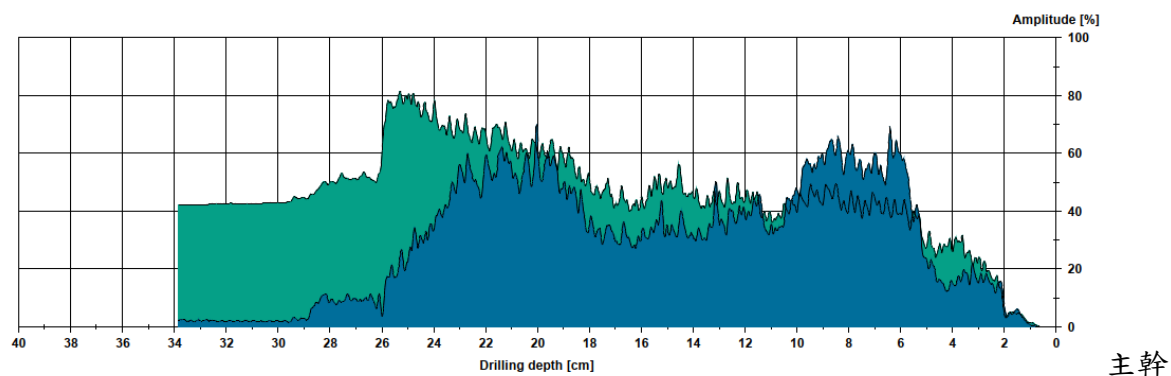
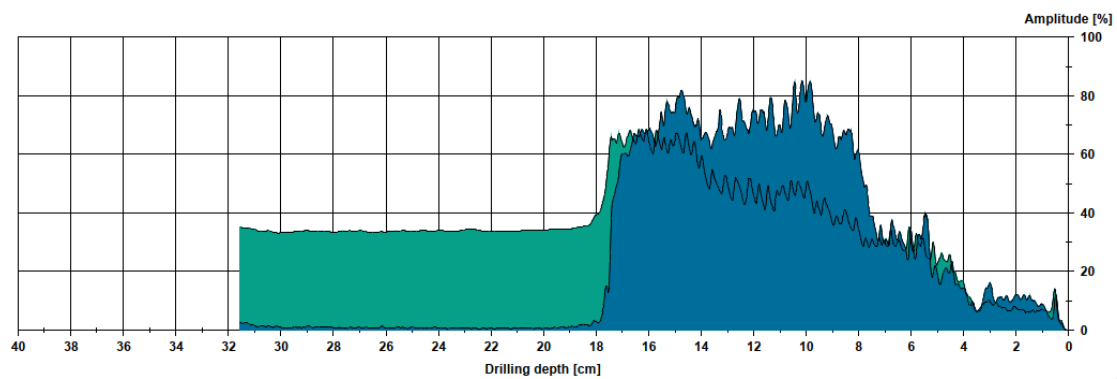


基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04159	林森路一段人行道	黃花風鈴木	6.2	21.9		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.55	檢測直 徑(cm)	21	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	主幹樹皮向內 3-4 公分處縱裂；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

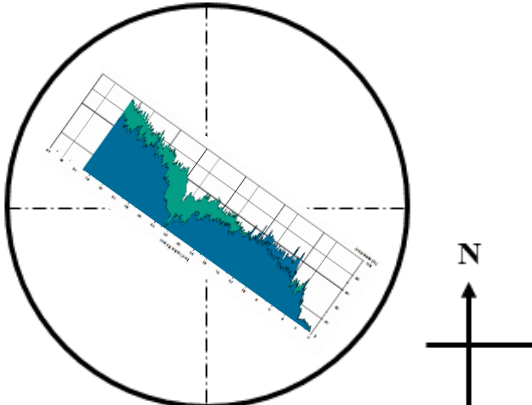
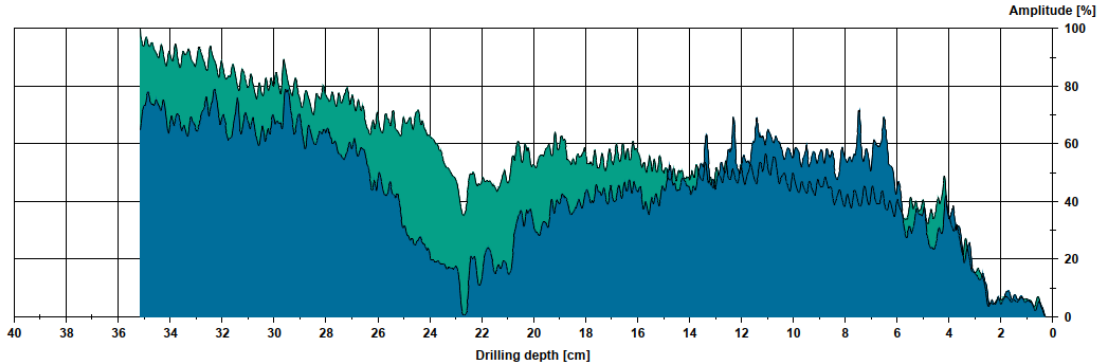
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04161	林森路一段人行道	黃花風鈴木	10.4	30.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.15	檢測直 徑(cm)	37	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，中央支撐主幹無明顯腐朽；；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

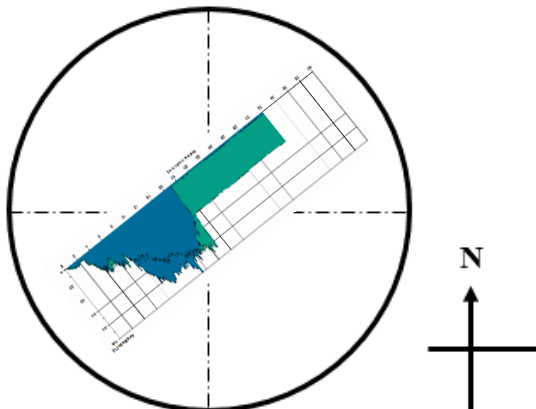
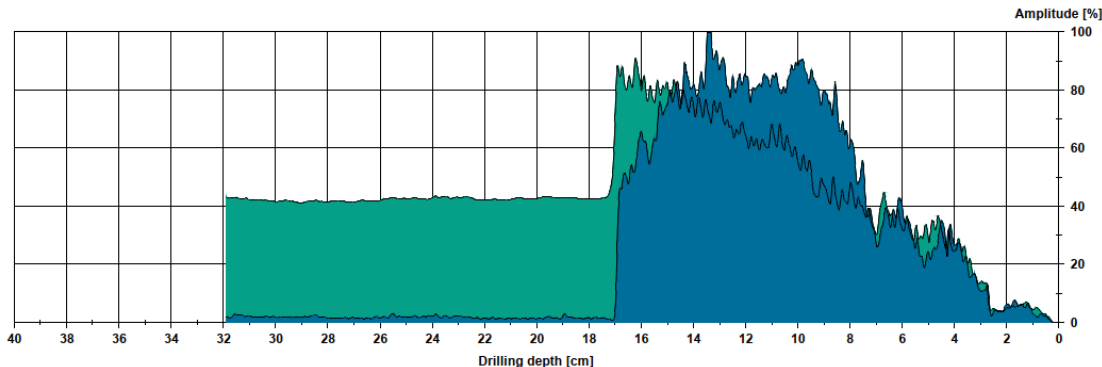
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04162	林森路一段人行道	黃花風鈴木	11.2	33.6		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.05	檢測直 徑(cm)	35.5	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，中央支撐主幹無明顯腐朽；；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

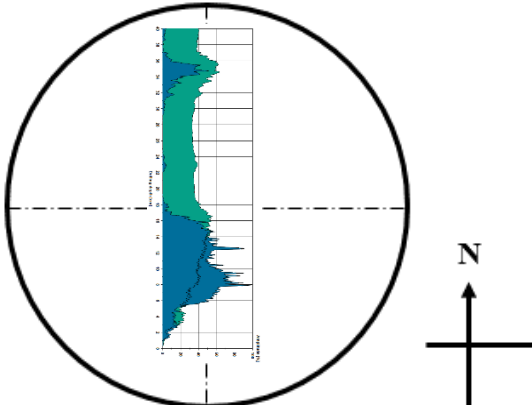
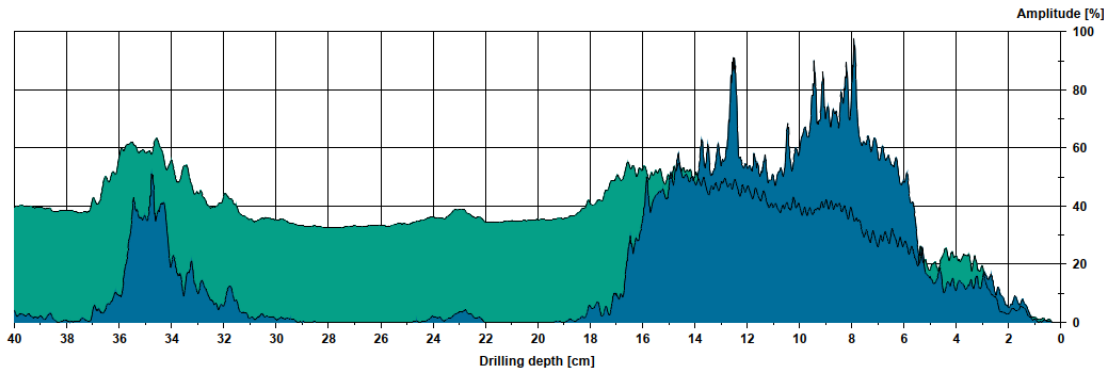
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04163	林森路一段人行道	黃花風鈴木	13.2	32.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1/1.6	檢測直 徑(cm)		36/33
檢測成果影像					檢測部位照片	
 N ↑ 根部  N ↑ 主幹					 	

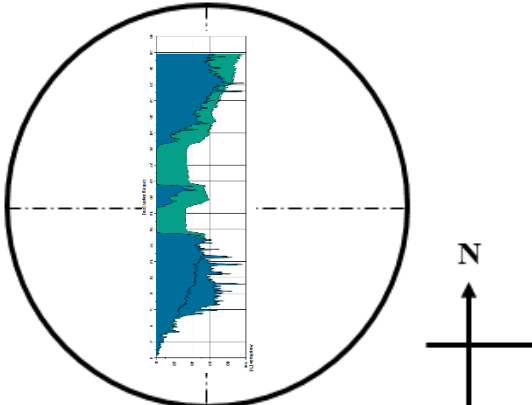
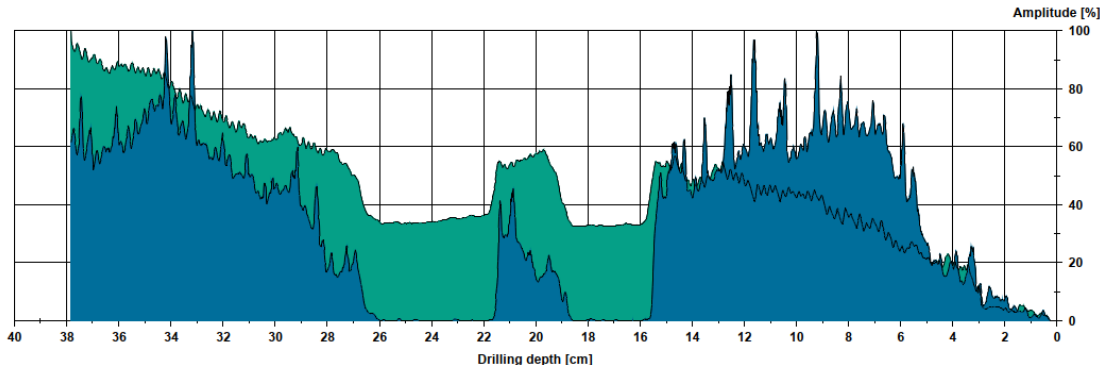


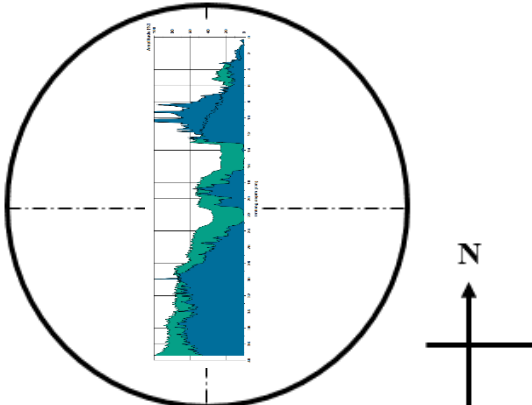
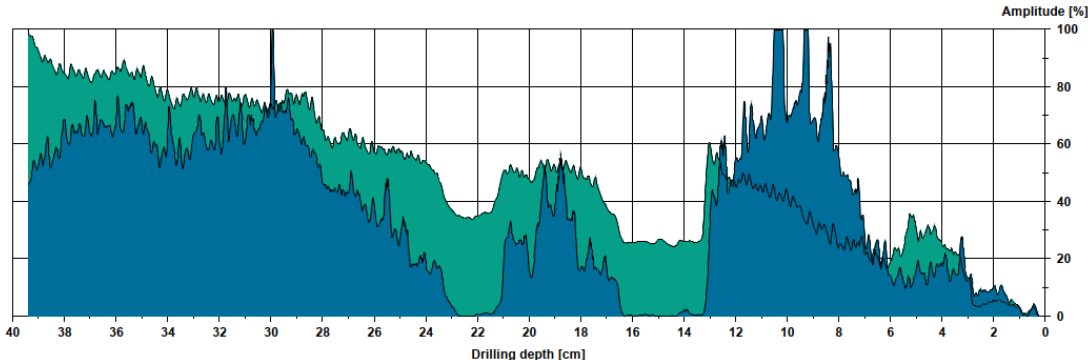
腐朽空洞比(%)	10-30%
檢測結果描述	根部、主幹無明顯腐朽孔洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成
減緩策略建議	持續監測
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / 黑

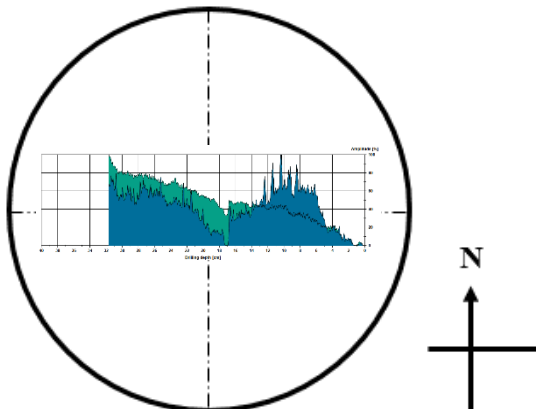
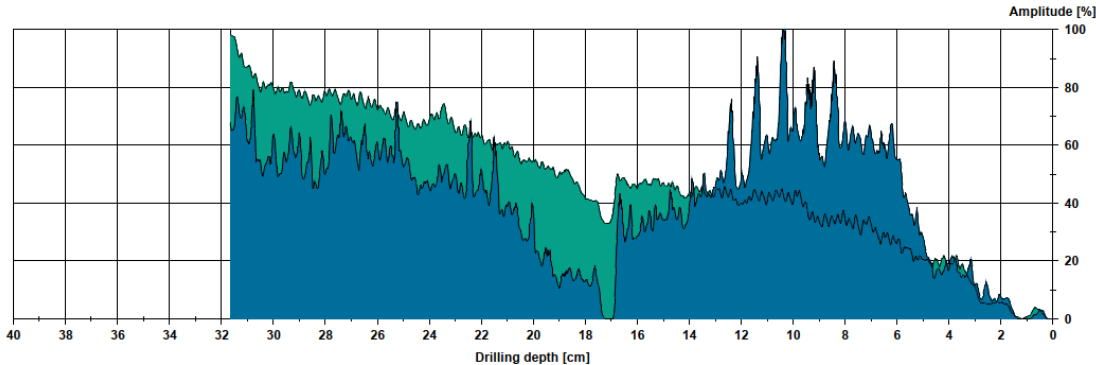
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04164	林森路一段人行道	黃花風鈴木	10.1	33.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)	35.5	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，中央支撐主幹無明顯腐朽；；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

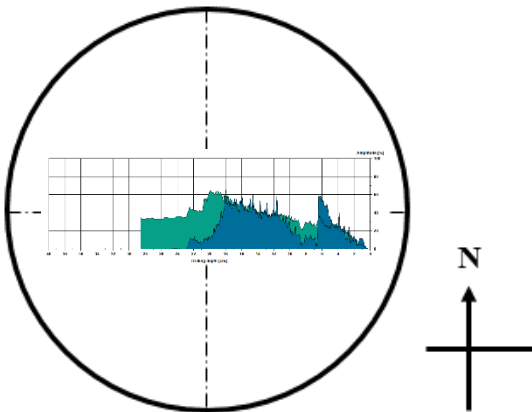
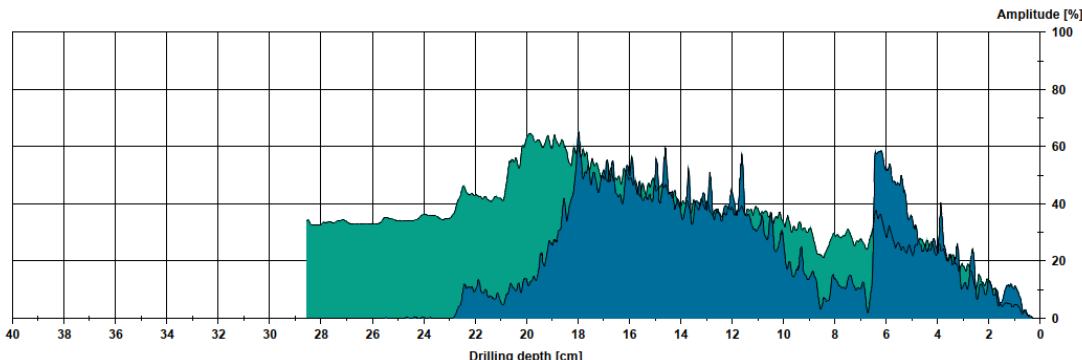
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04170	林森路一段人行道	黃花風鈴木	10.2	31.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.05	檢測直 徑(cm)		45.5
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，中央支撐主幹無明顯腐朽；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

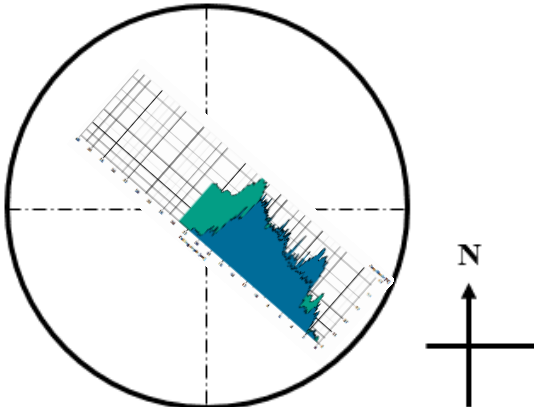
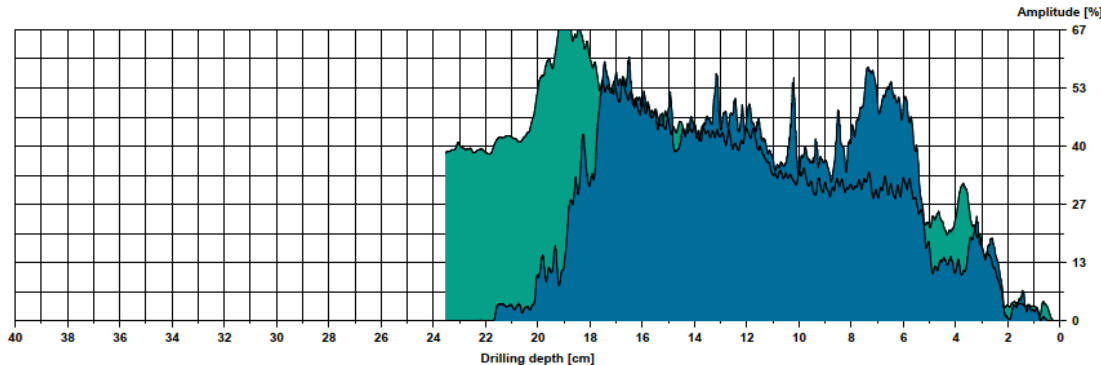
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04171	林森路一段人行道	黃花風鈴木	9.7	28.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)	34	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，中央支撐主幹腐朽；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

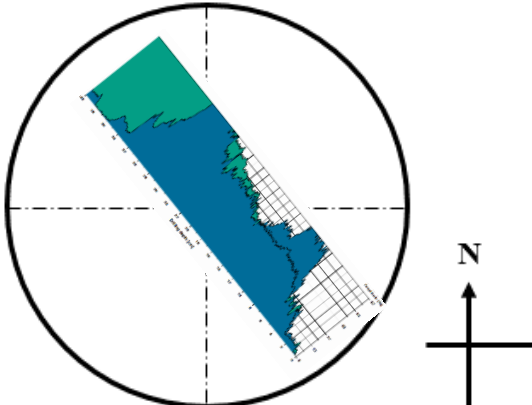
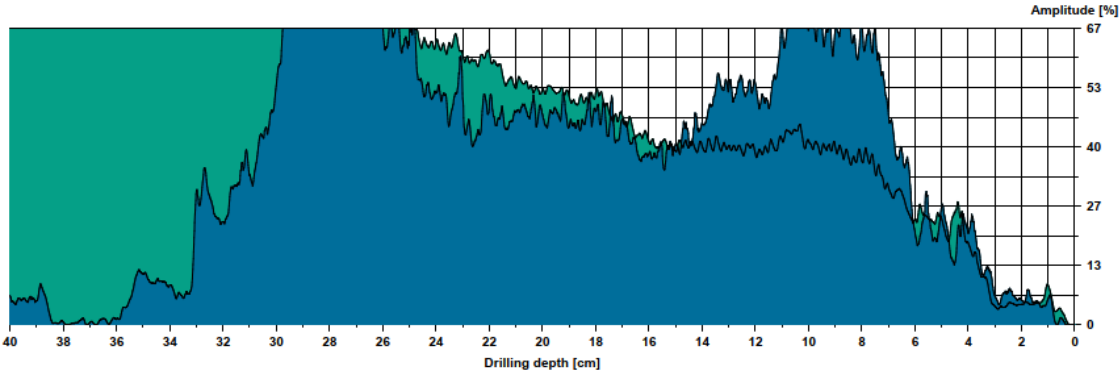
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04172	林森路一段人行道	黃花風鈴木	12.6	29		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)	35	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，中央支撐主幹腐朽；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

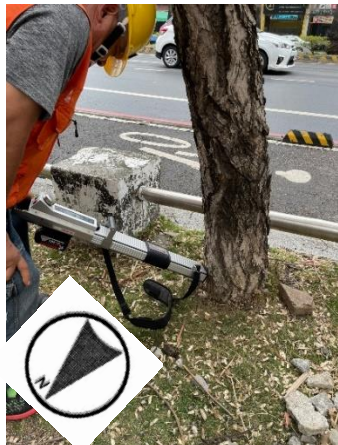
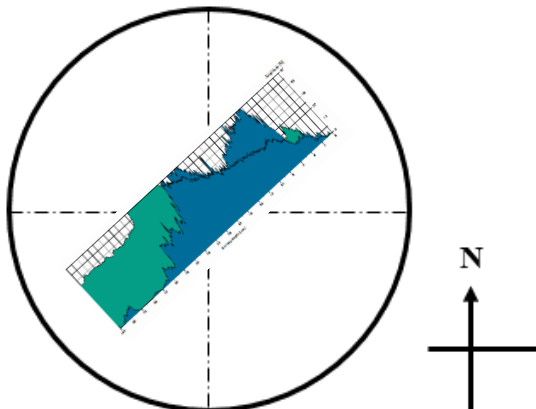
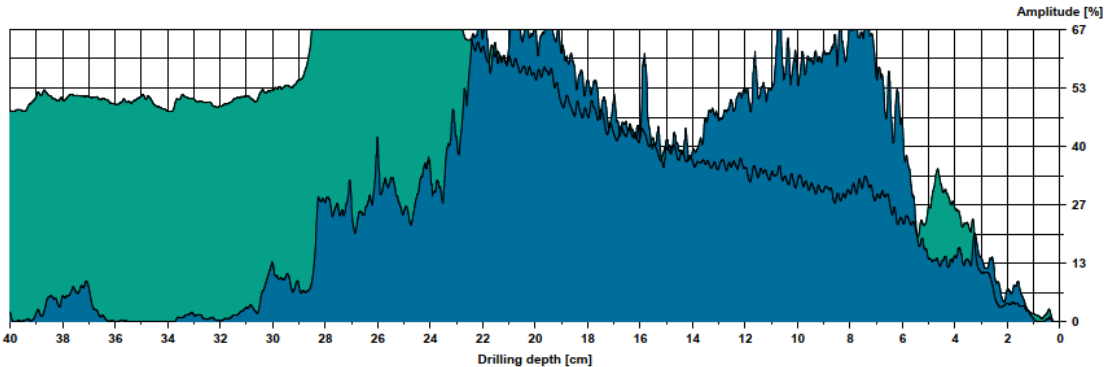
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04173	林森路一段人行道	黃花風鈴木	10.2	27.3		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)	33	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，中央支撐主幹腐朽；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

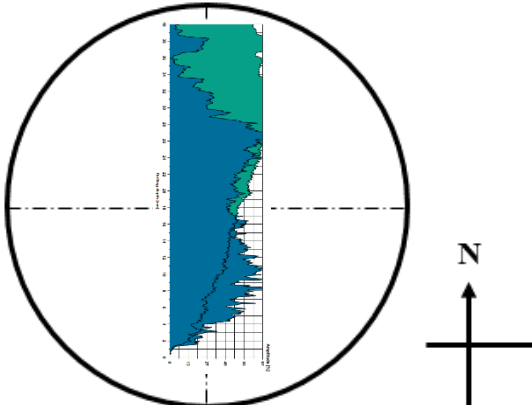
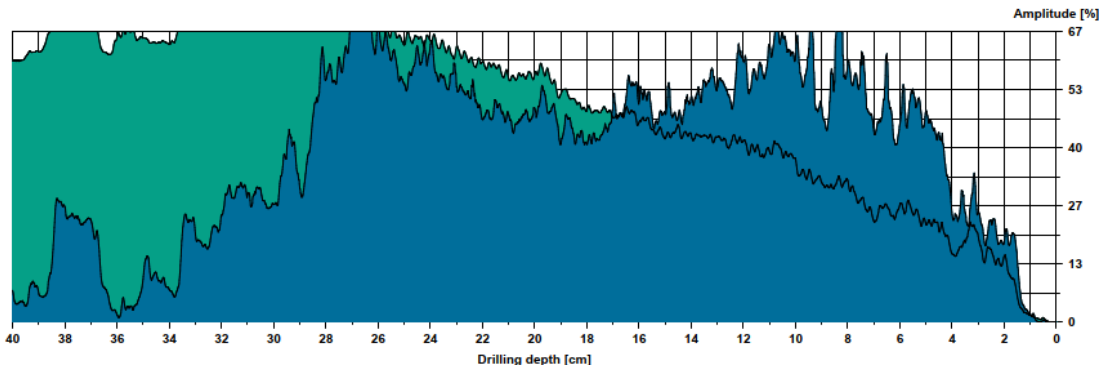
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04174	林森路一段人行道	黃花風鈴木	7.8	27.5		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)	26.5	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，中央支撐主幹無明顯腐朽；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

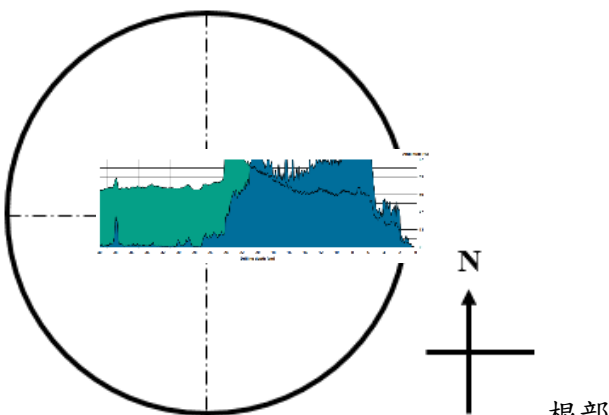
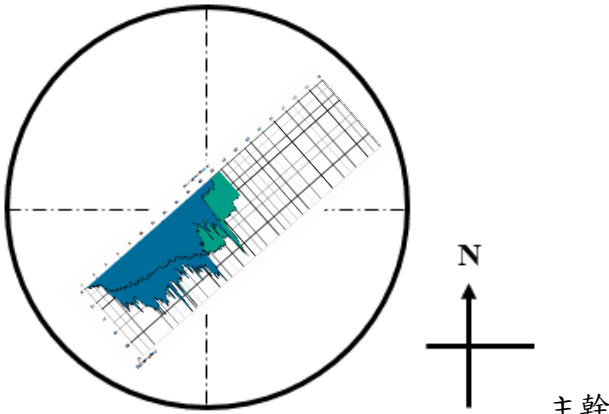
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04176	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.5	23.5		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.9	檢測直 徑(cm)	22	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹無明顯腐朽；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流：紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流：黃 / 黑				

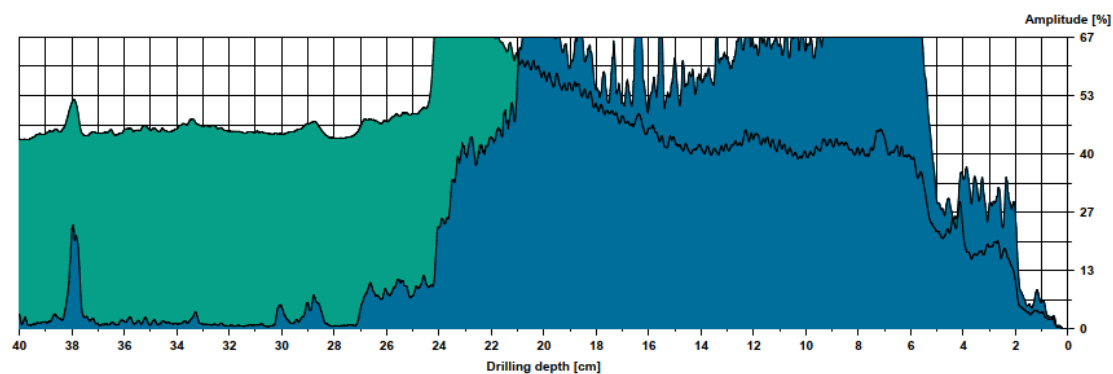
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04181	林森路一段人行道	黃花風鈴木	9.9	22.5		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.32	檢測直 徑(cm)	23	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹無明顯腐朽；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04182	林森路一段人行道	黃花風鈴木	11.2	26.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.08	檢測直 徑(cm)	30	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

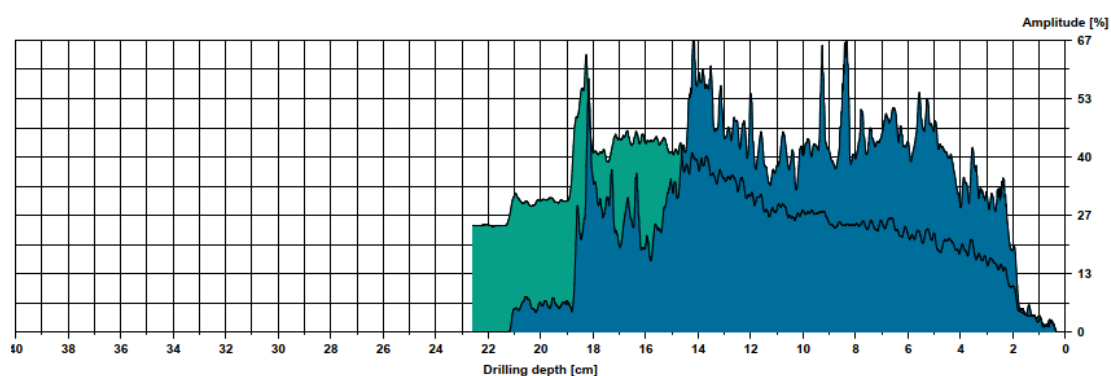
基本資料						樹木全景照		
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)				
320-04184	林森路一段人行道	黃花風鈴木	10.3	22.1				
精密儀器檢測								
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀							
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.07	檢測直 徑(cm)	20			
檢測成果影像								
						檢測部位照片		
								
腐朽空洞比(%)		10-30%						
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成						
減緩策略建議		持續監測						
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
		第二階段分流： 黃 / 黑						

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04186	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.3	24.9		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.12	檢測直 徑(cm)	31	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)		
320-04187	林森路一段人行道	黃花風鈴木	9.7	21.8		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.78/0.08	檢測直徑 (cm)	21/24	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						

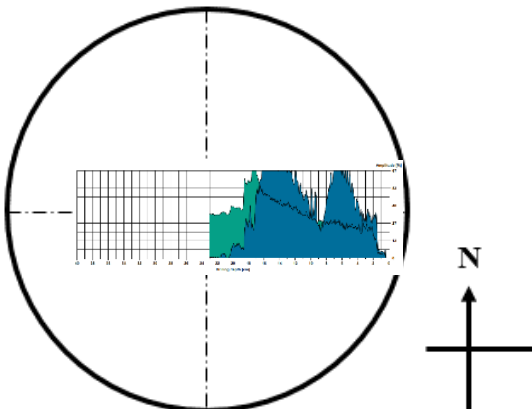
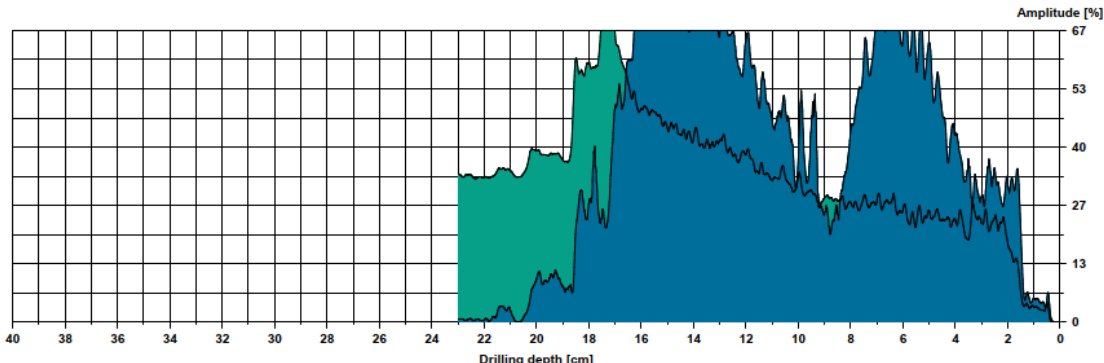


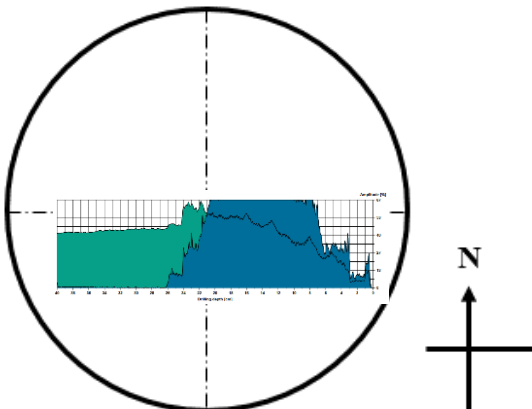
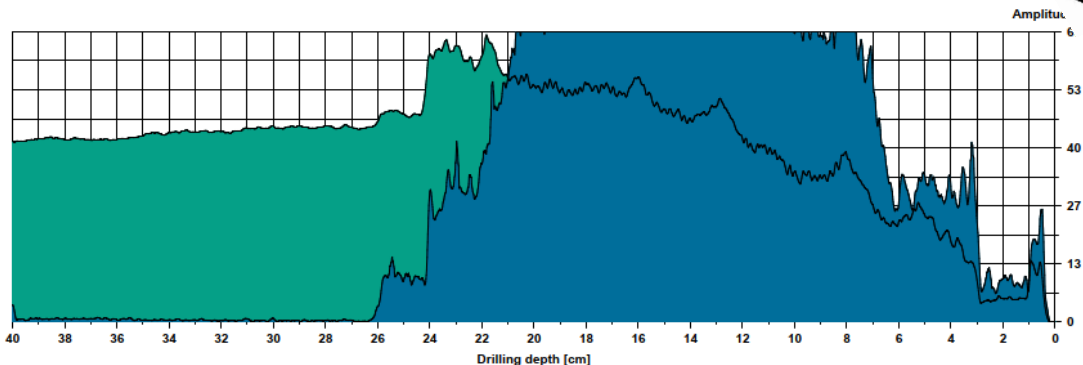
根部

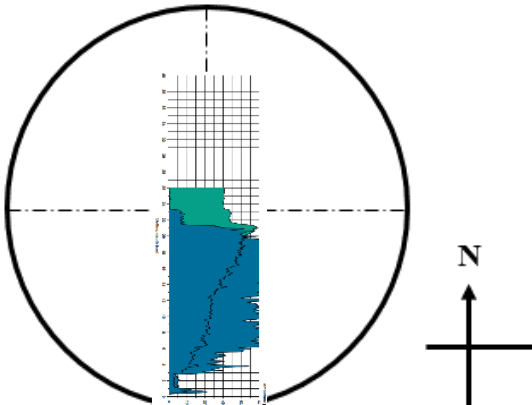
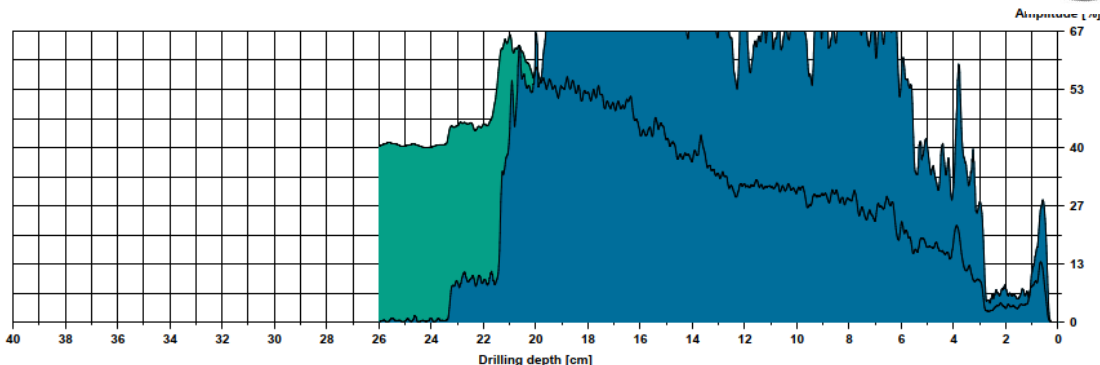


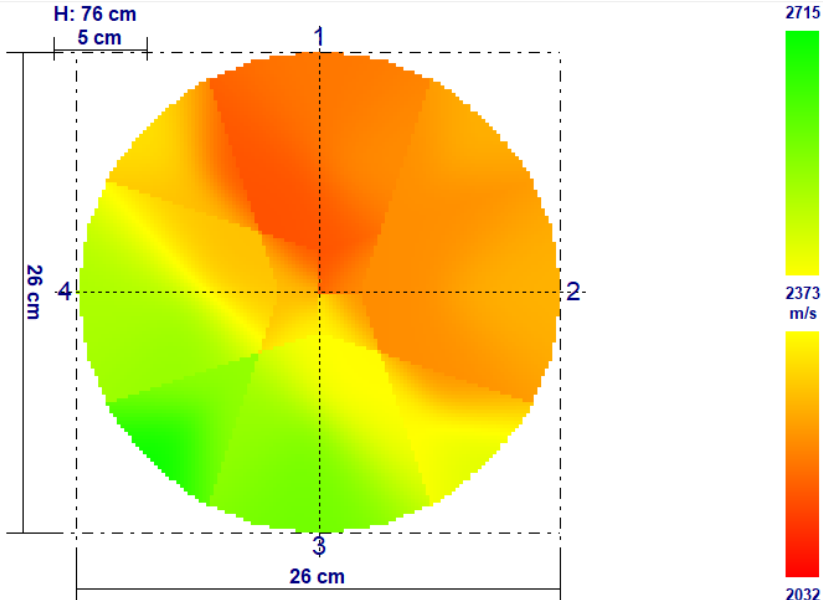
主幹

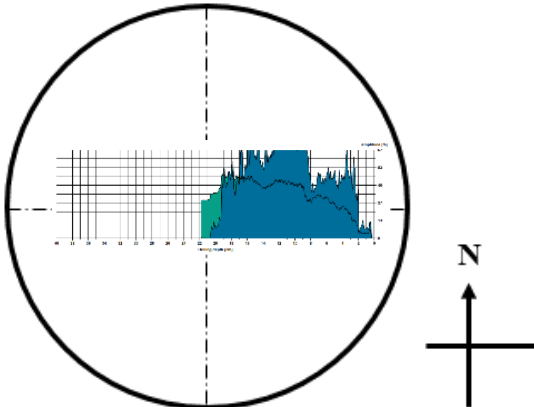
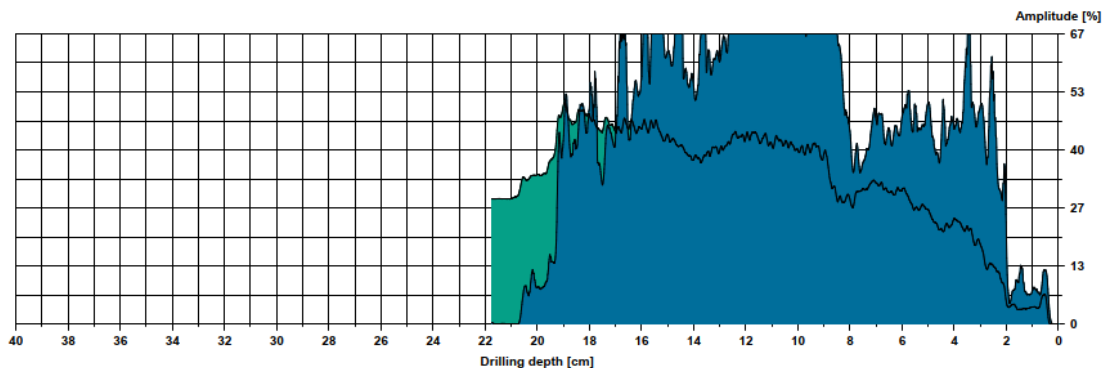
腐朽空洞比(%)	10-30%
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成
減緩策略建議	持續監測
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / 黑

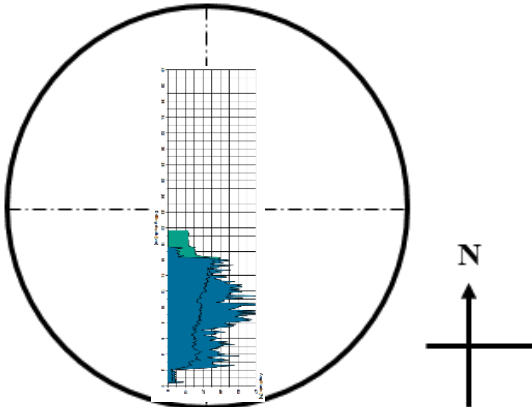
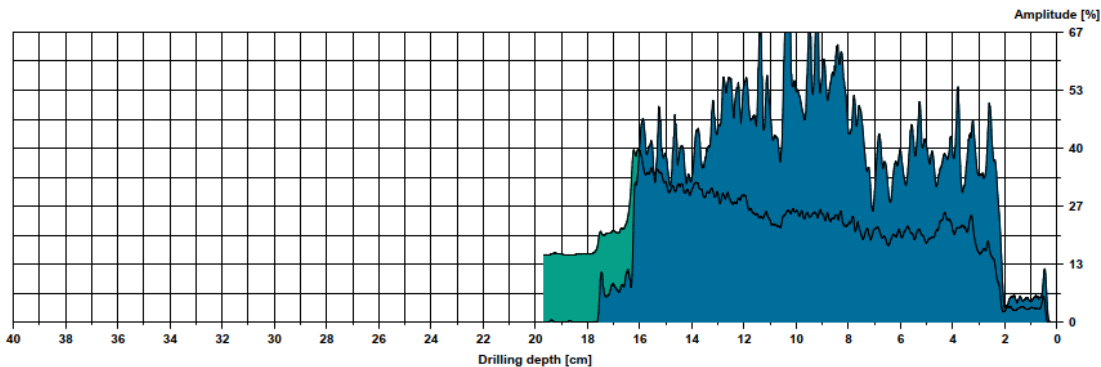
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04189	林森路一段人行道	黃花風鈴木	9.6	22.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.29	檢測直 徑(cm)	23	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

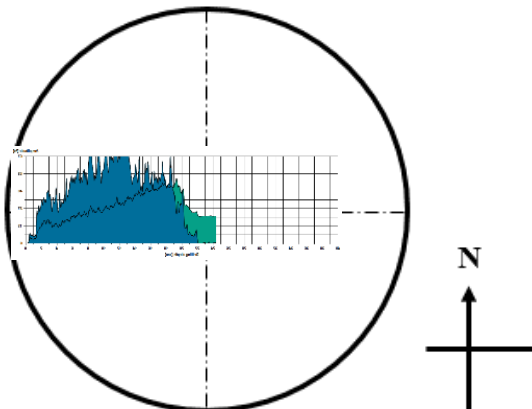
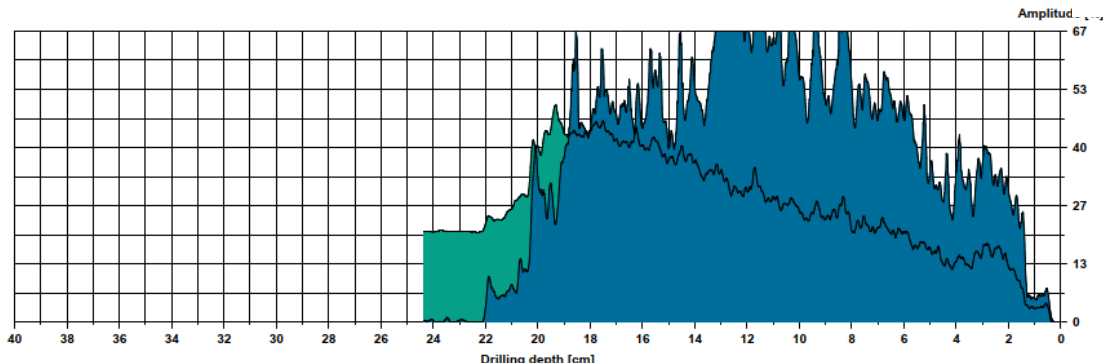
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04190	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.7	20.9		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.15	檢測直 徑(cm)	25	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

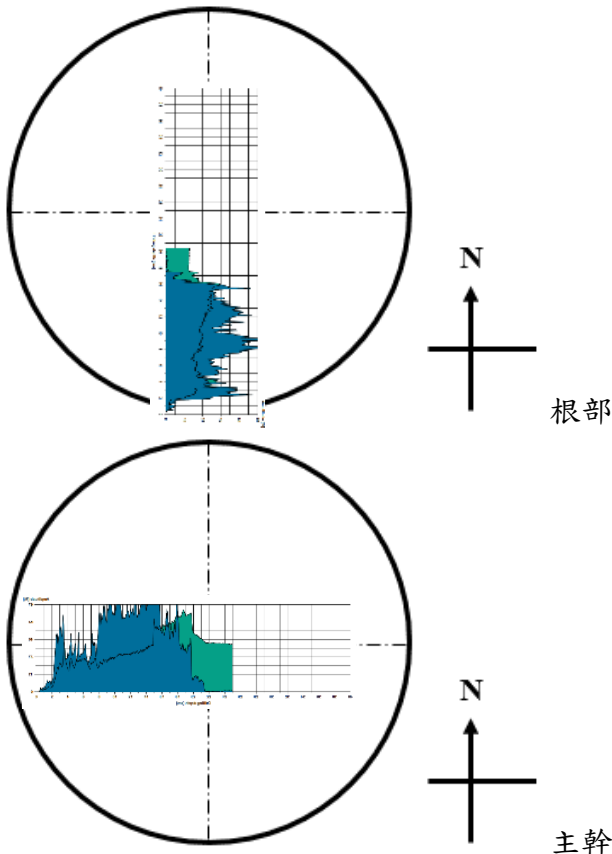
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04191	林森路一段人行道	黃花風鈴木	9.3	22.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.5	檢測直 徑(cm)	24	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		主幹樹皮向內 1-4 公分處明顯縱裂；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

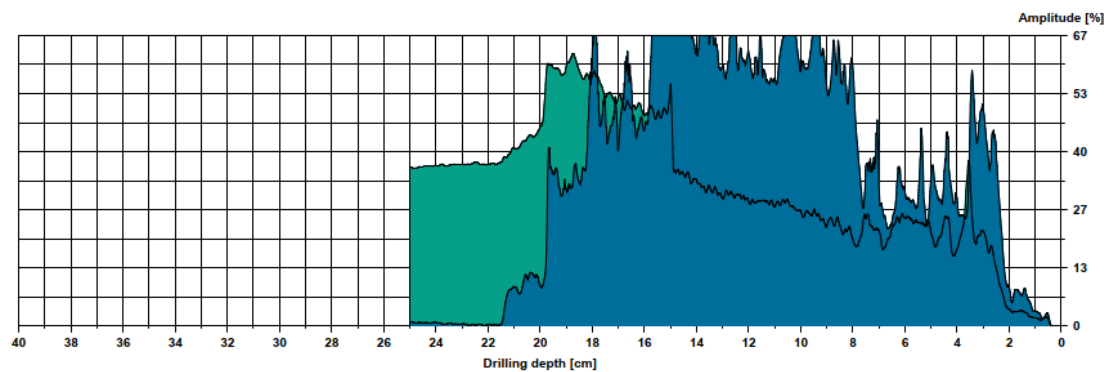
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04192	林森路一段人行道	黃花風鈴木	7.2	24.8		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.76	檢測直徑 (cm)	26	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		主幹東北側腐朽，有白蟻侵蝕				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04193	林森路一段人行道	黃花風鈴木	7.7	16.9		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.39	檢測直 徑(cm)	19	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

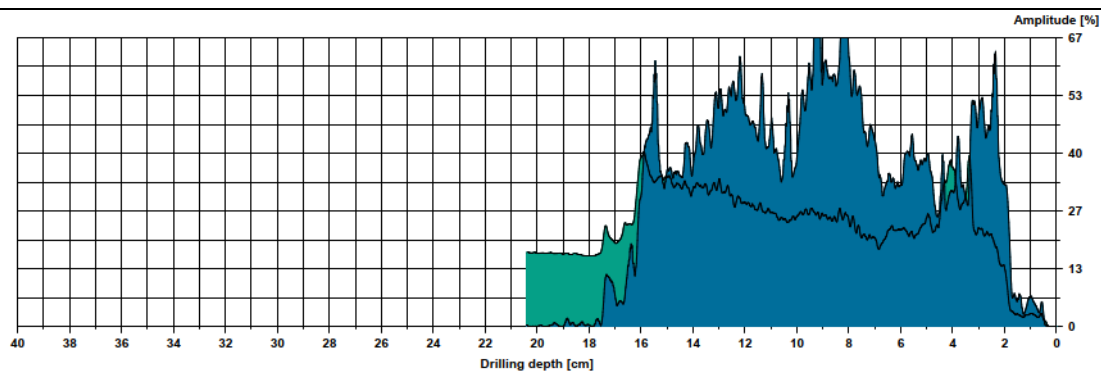
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04194	林森路一段人行道	黃花風鈴木	6.5	17.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.54	檢測直 徑(cm)	18	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹無明顯腐朽空洞；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04195	林森路一段人行道	黃花風鈴木	9.8	20.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.65	檢測直 徑(cm)	21	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹無明顯腐朽空洞；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)		
320-04197	林森路一段人 行道	黃花風鈴木	7.4	17.6		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨 架枝條	檢測高 度(m)	0.69/0.09	檢測直 徑(cm)	20/18	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						

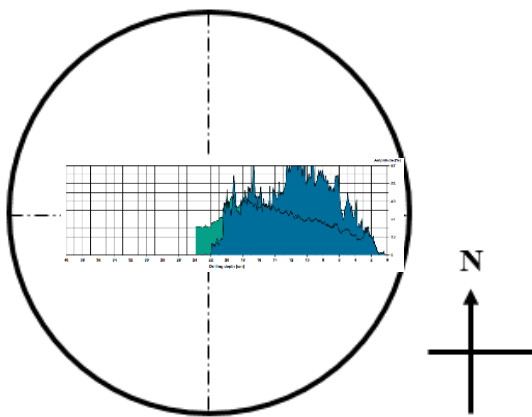
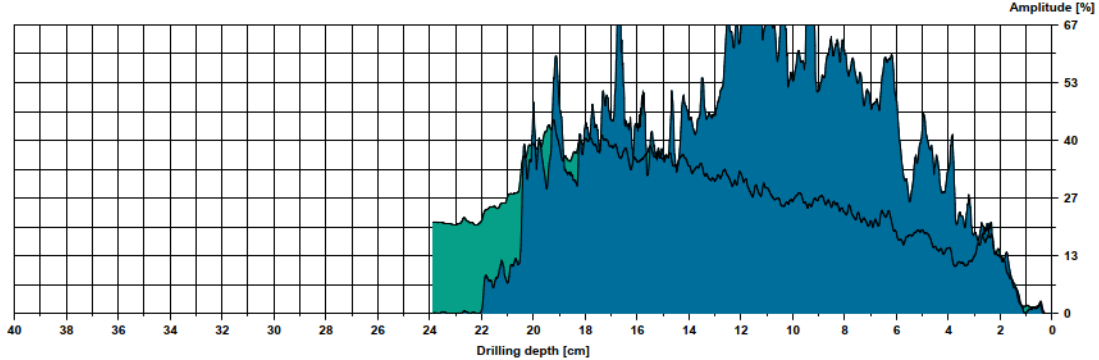


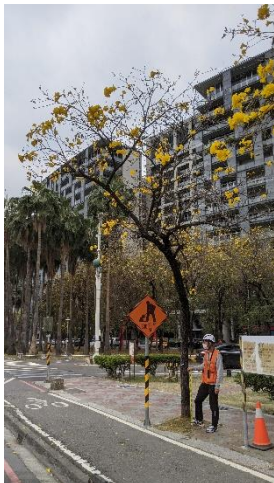
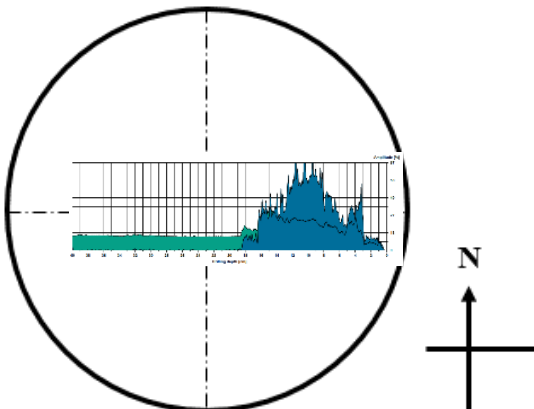
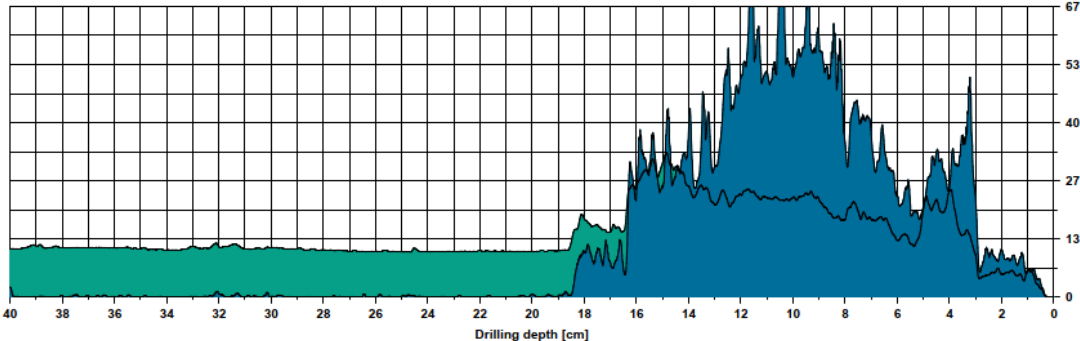
根部

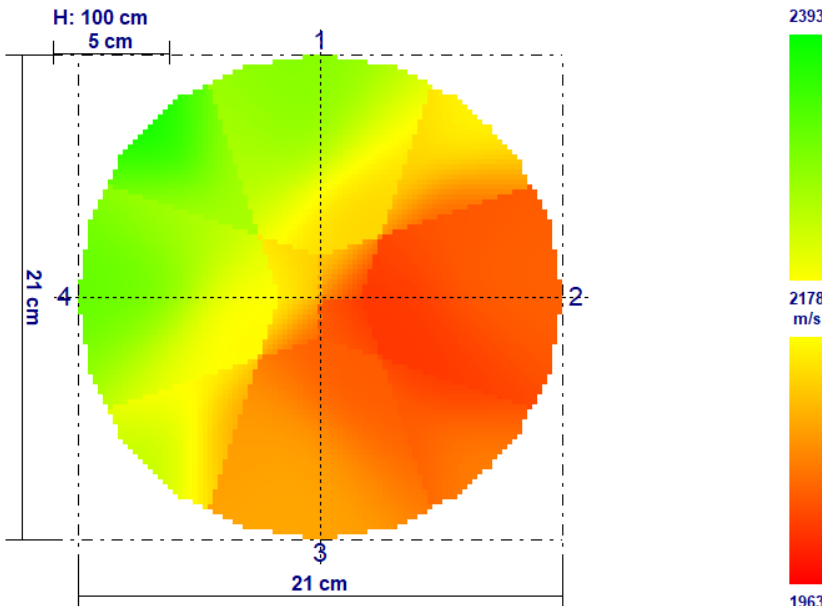


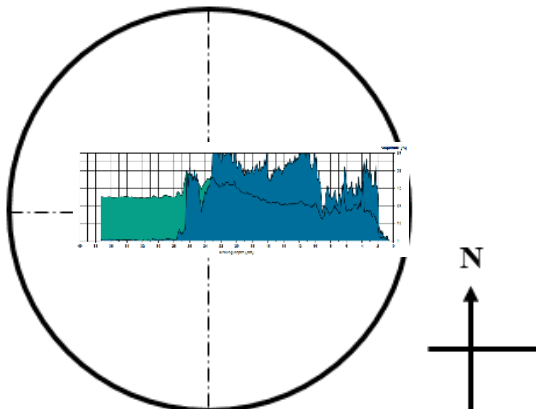
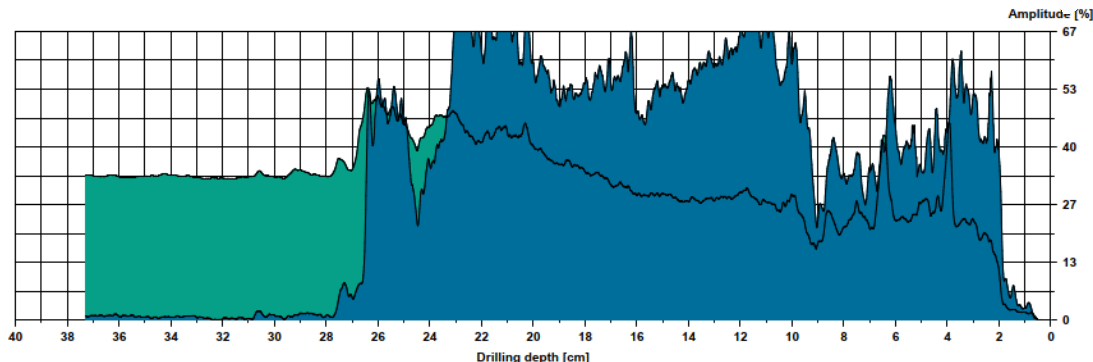
主幹

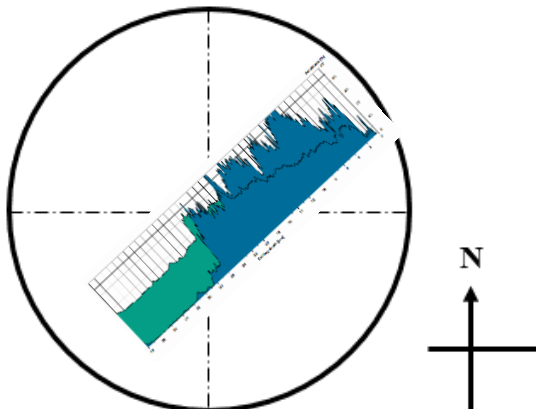
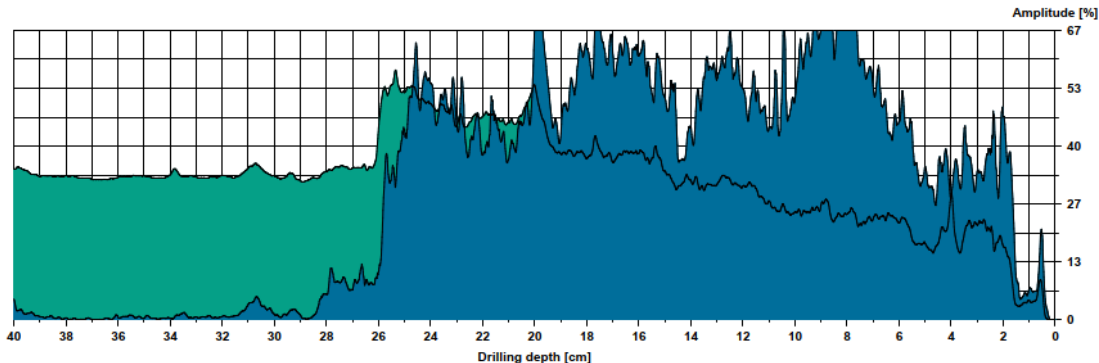
腐朽空洞比(%)	10-30%
檢測結果描述	支撐主幹無明顯腐朽空洞；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成
減緩策略建議	持續監測
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / 黑

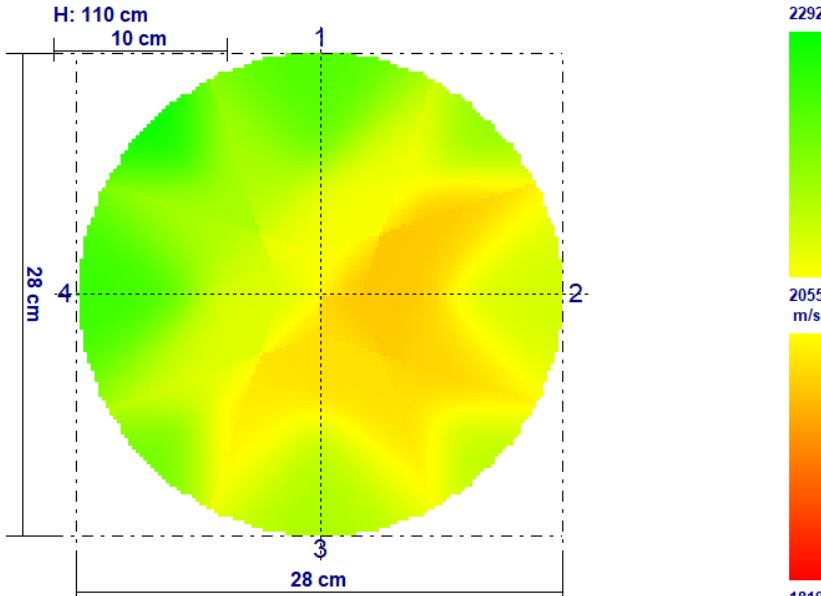
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04198	林森路一段人行 道	黃花風鈴木	8.6	20.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.53	檢測直 徑(cm)	23	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	支撐主幹無明顯腐朽空洞；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

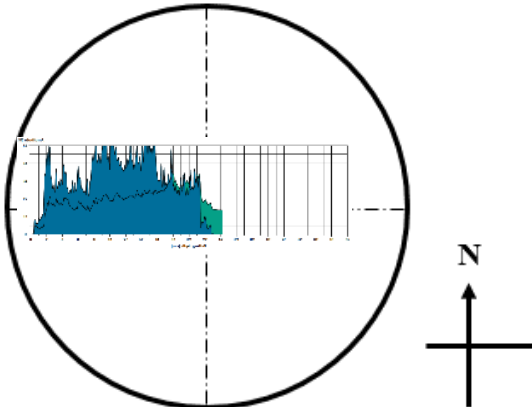
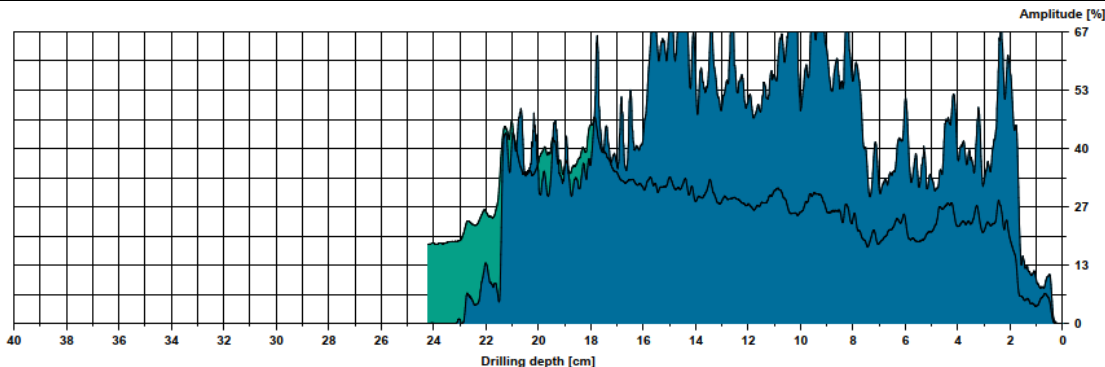
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04199	林森路一段人行道	黃花風鈴木	7.3	15.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.08	檢測直 徑(cm)	20	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

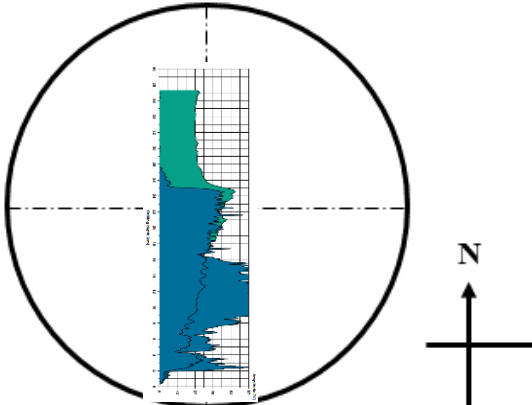
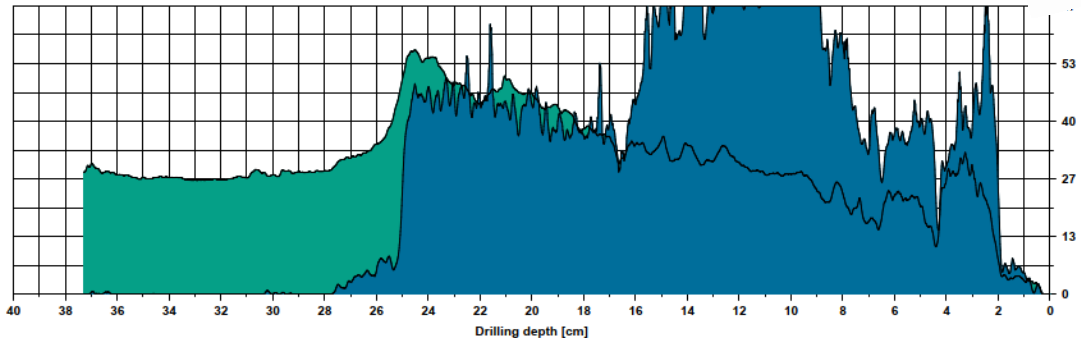
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04201	林森路一段人行道	黃花風鈴木	6.7	20.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1	檢測直徑 (cm)		21
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		主幹東南側腐朽，有白蟻侵蝕				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

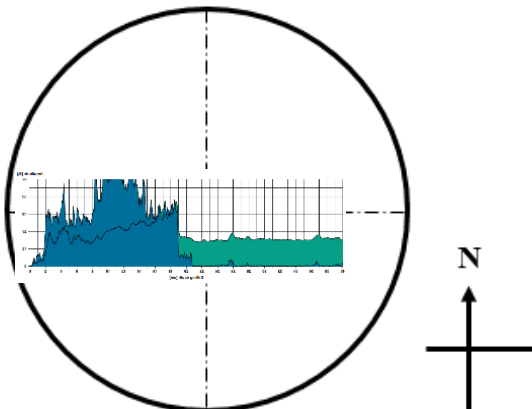
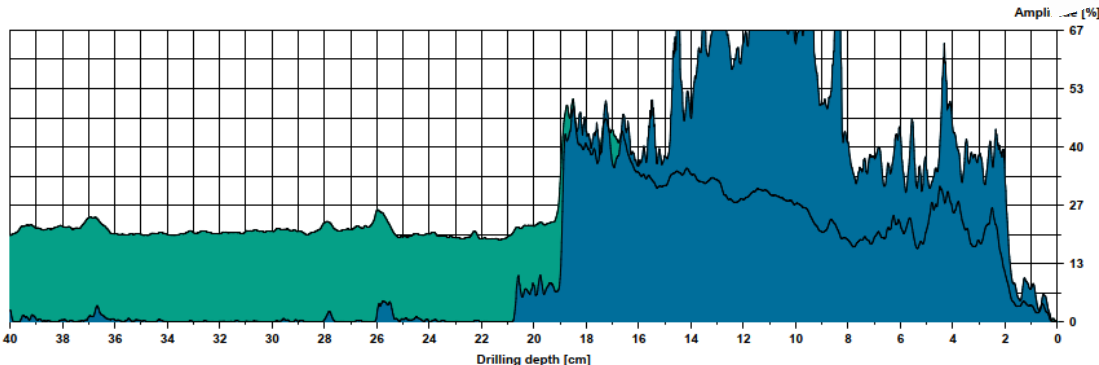
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04202	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.3	19.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.13	檢測直 徑(cm)	27	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

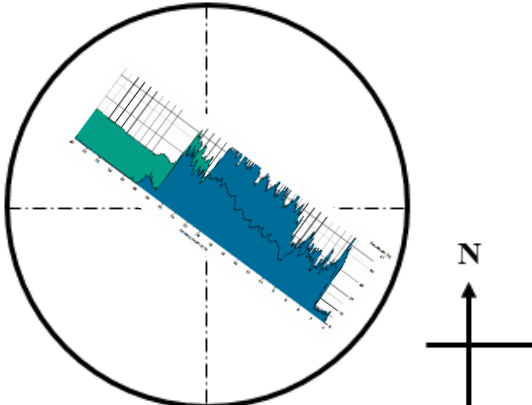
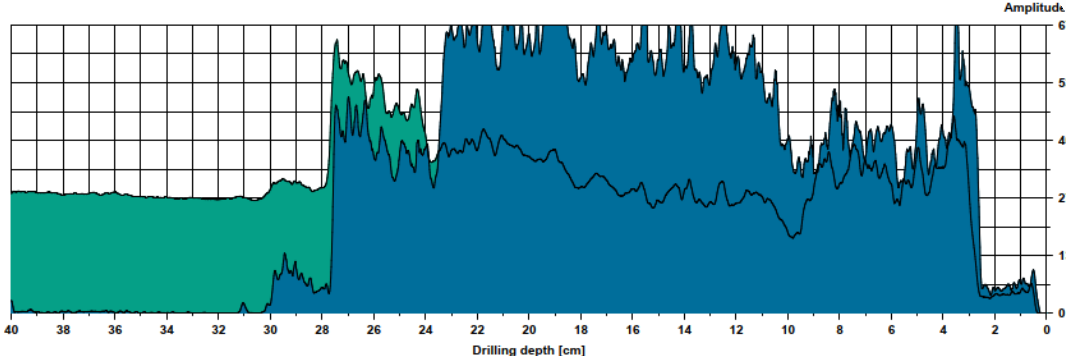
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04204	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.2	20.6		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.09	檢測直 徑(cm)		26
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

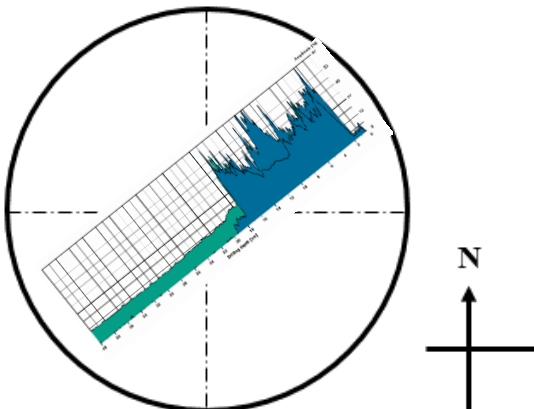
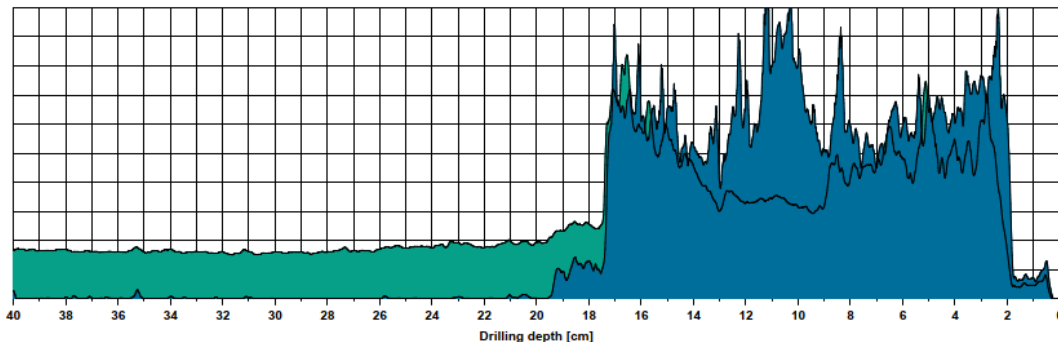
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04205	林森路一段人行道	黃花風鈴木	6.7	27		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.1	檢測直徑 (cm)	28	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		主幹東南側腐朽，腐朽持續無抑制				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

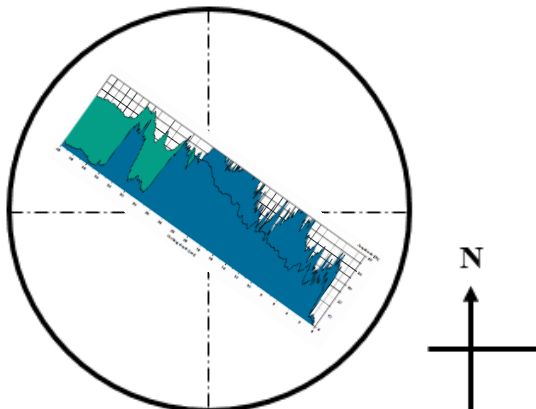
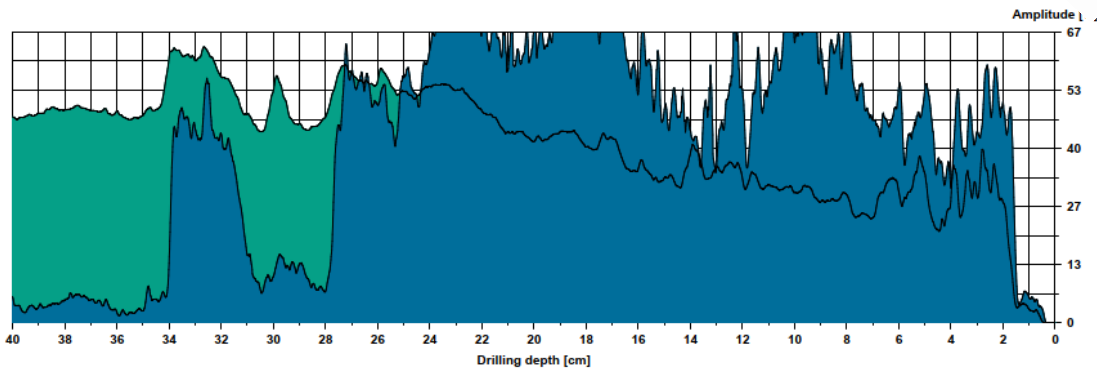
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04206	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.5	23.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.23	檢測直 徑(cm)	23	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

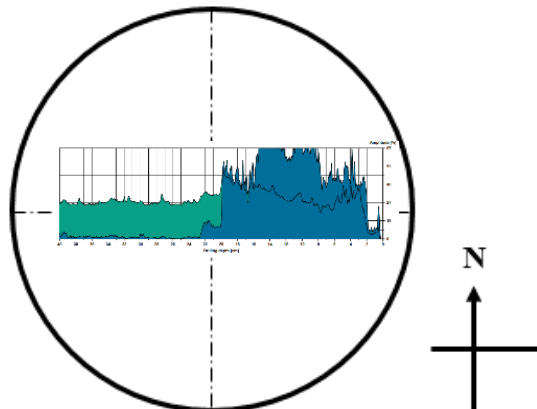
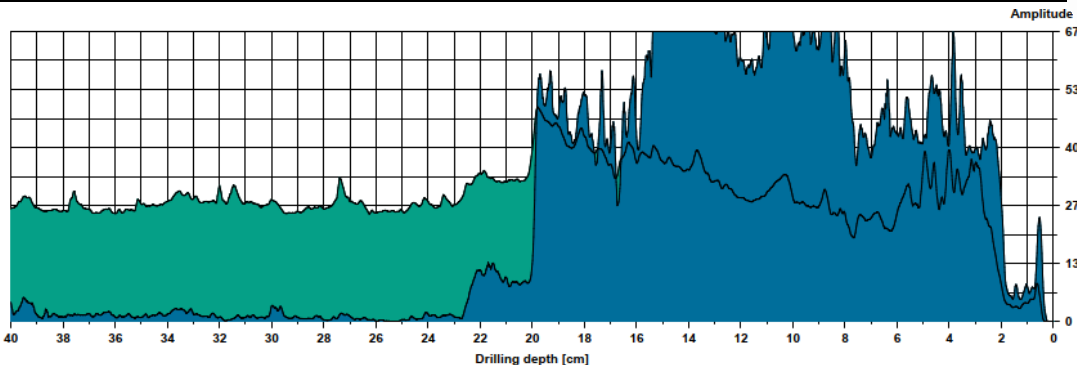
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04207	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.8	15.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.05	檢測直 徑(cm)	19	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

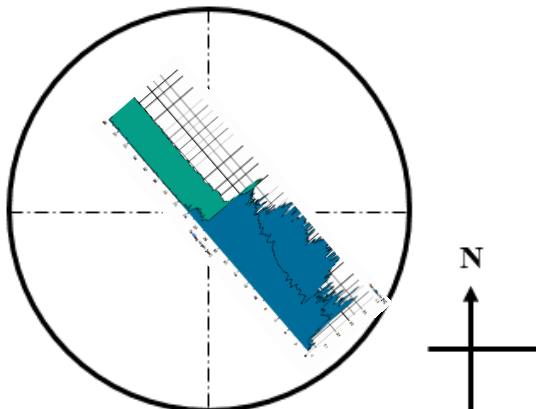
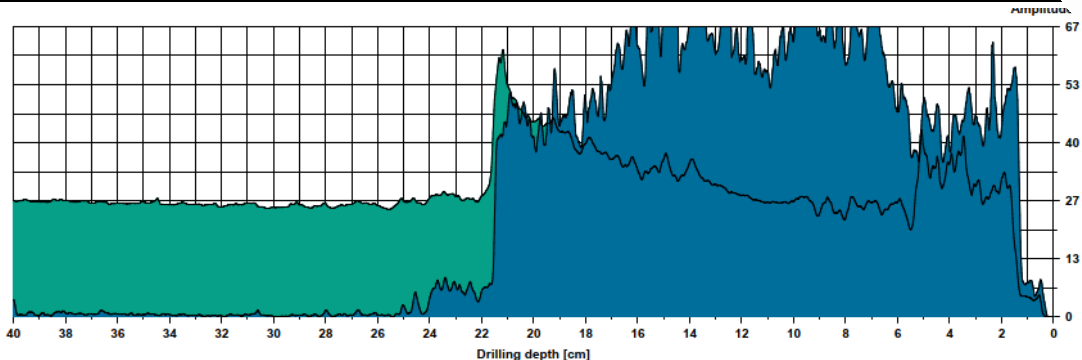
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04211	林森路一段人行道	黃花風鈴木	7.3	16.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.04	檢測直 徑(cm)	20.4	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

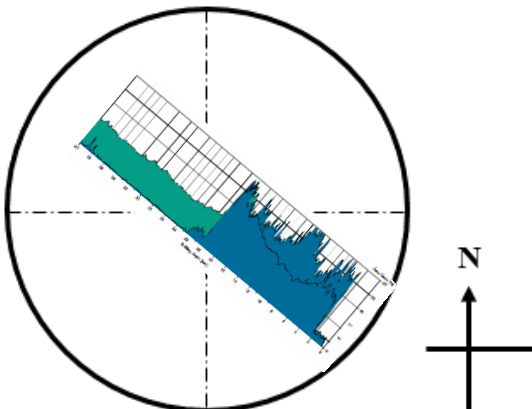
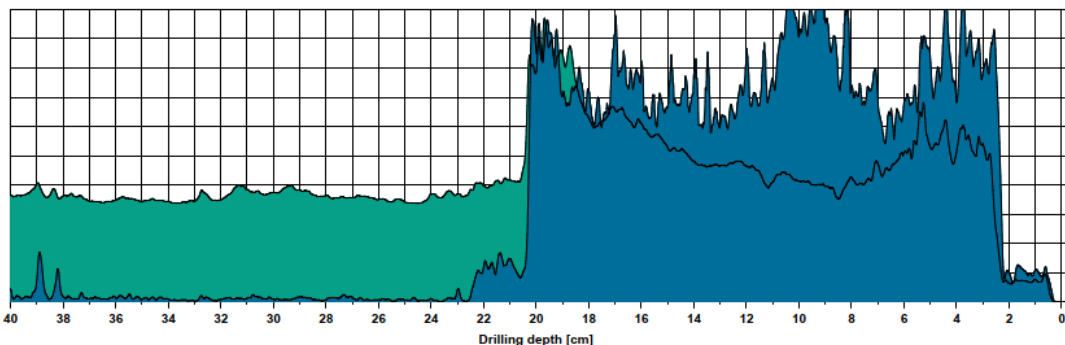
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
320-04212	林森路一段人行道	黃花風鈴木	9.4	21.2			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.16	檢測直 徑(cm)	27.37		
檢測成果影像							檢測部位照片
							
腐朽空洞比(%)		10-30%					
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議		持續監測					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

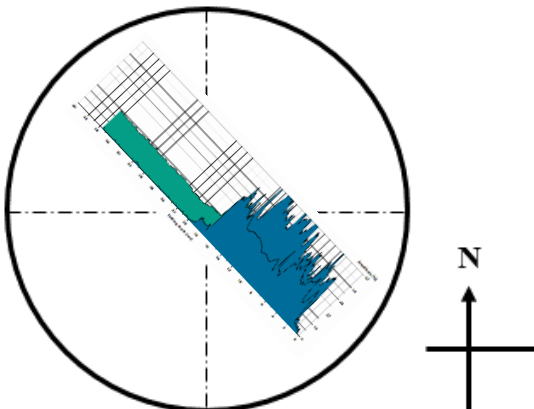
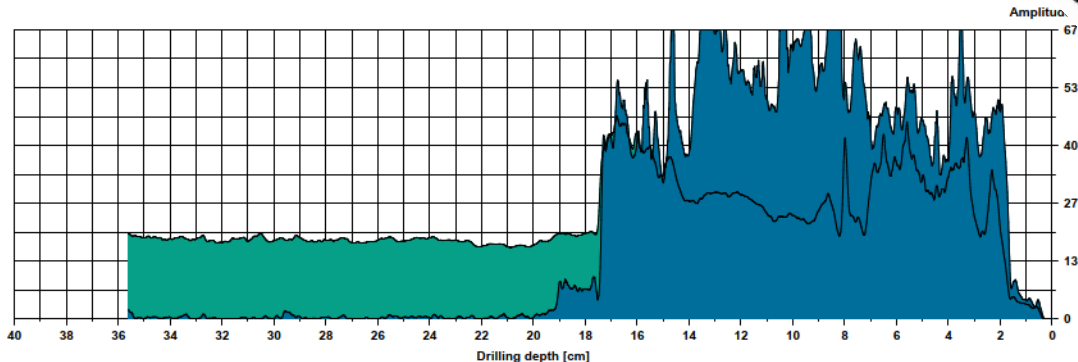
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04214	林森路一段人行道	黃花風鈴木	9	16.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.06	檢測直 徑(cm)	21	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

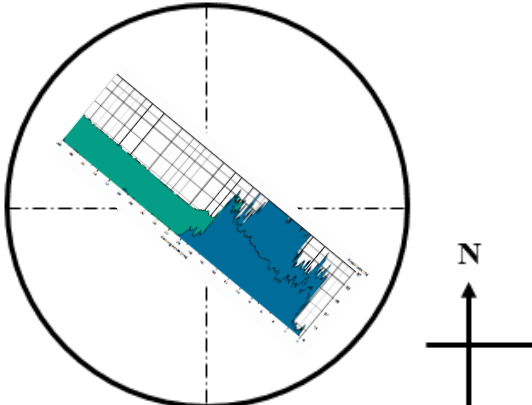
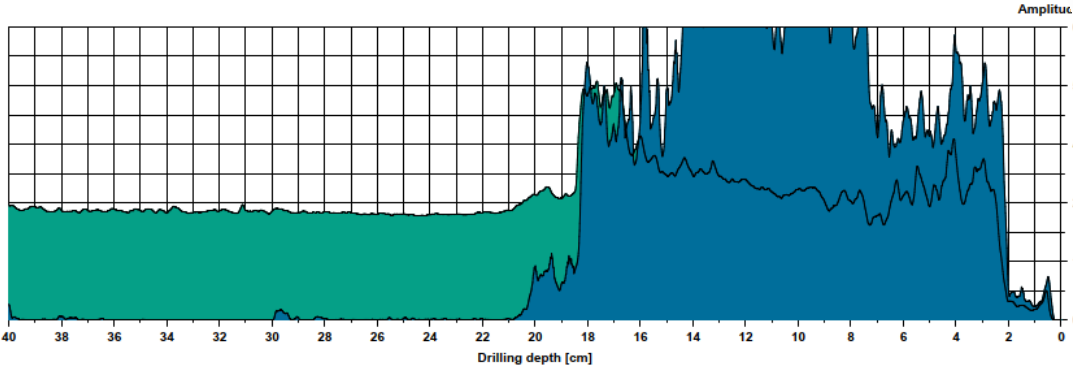
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04218	林森路一段人行道	黃花風鈴木	7.4	16.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.07	檢測直 徑(cm)	21	
檢測成果影像			檢測部位照片			
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

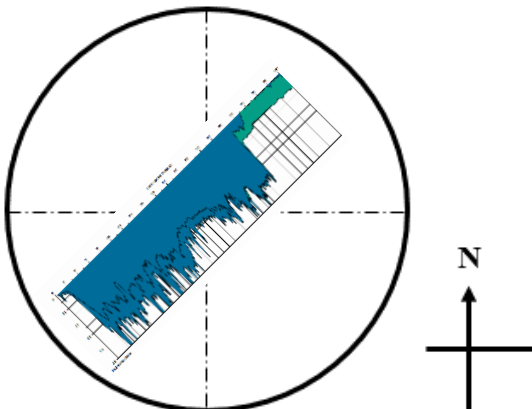
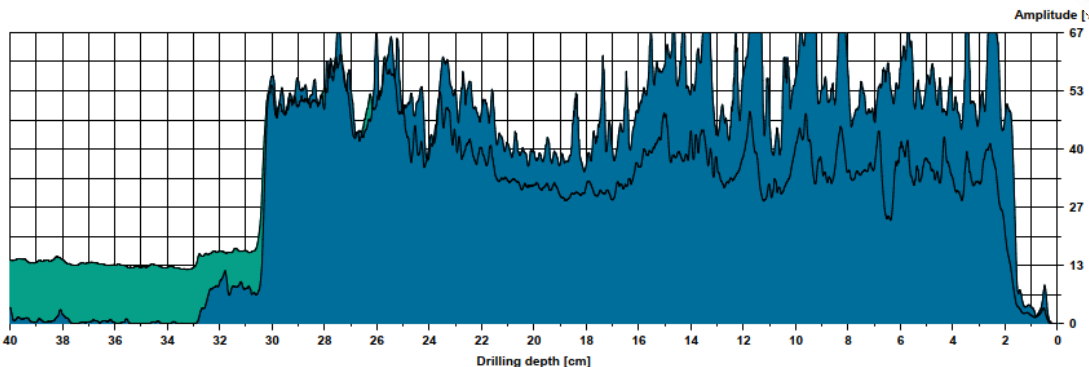
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04219	林森路一段人行道	黃花風鈴木	7.6	15.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.05	檢測直 徑(cm)	19.09	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

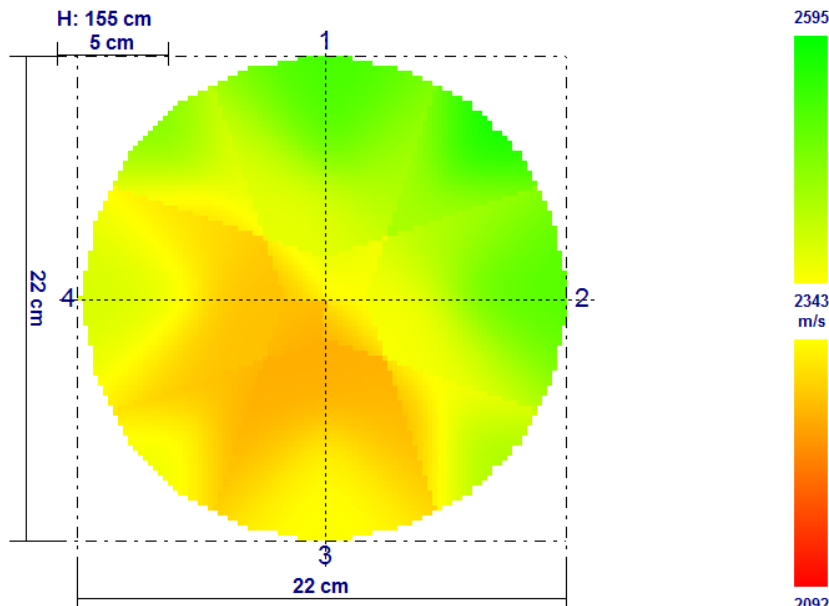
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04222	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.5	19		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)	22.44	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

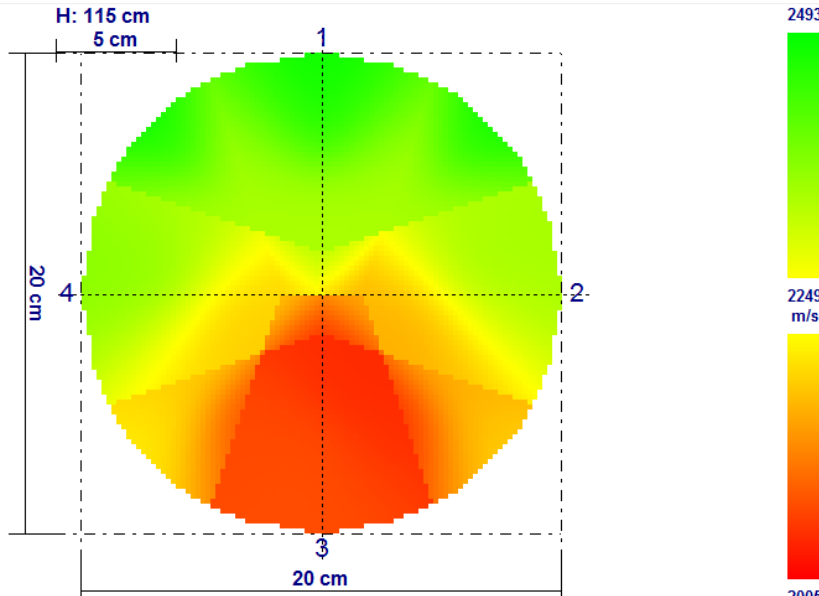
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04223	林森路一段人行道	黃花風鈴木	9.5	17.5		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.05	檢測直 徑(cm)	21.64	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

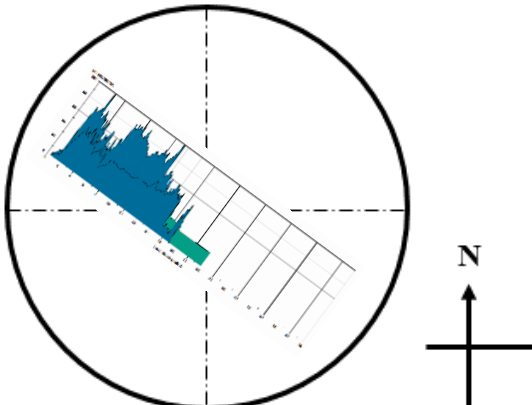
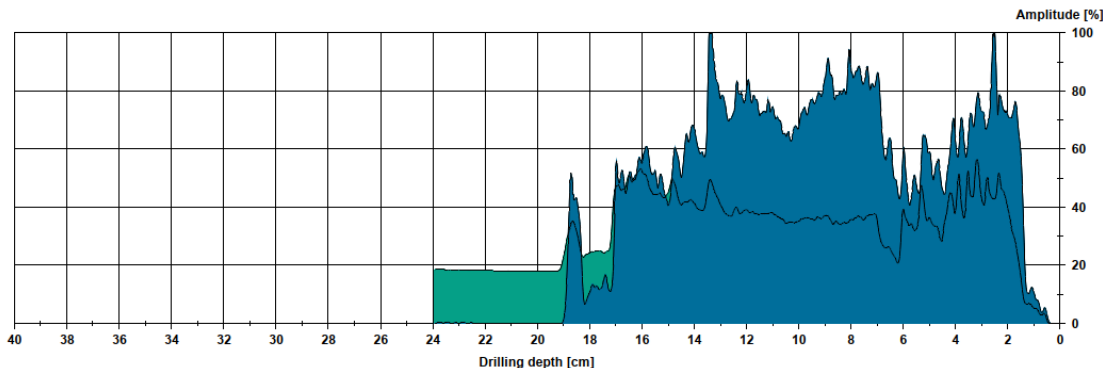
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04224	林森路一段人行道	黃花風鈴木	6.6	16.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.08	檢測直 徑(cm)	28.37	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

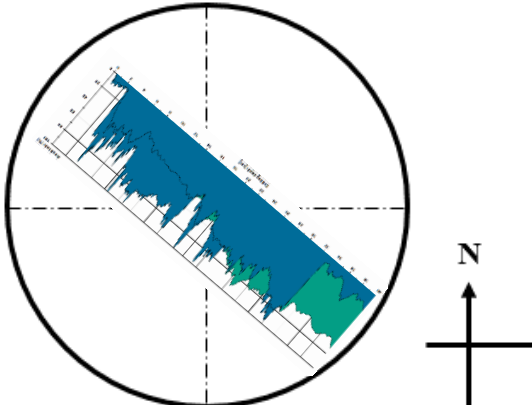
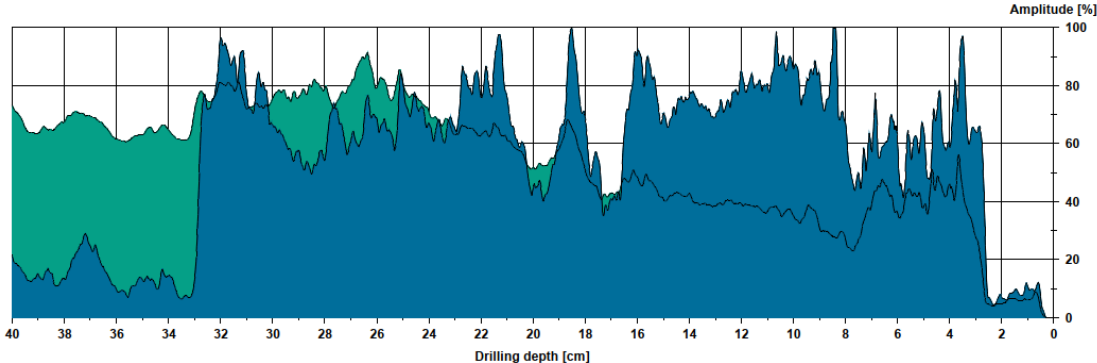
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04227	林森路一段人行道	黃花風鈴木	9.5	17.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.09	檢測直 徑(cm)	21.96	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

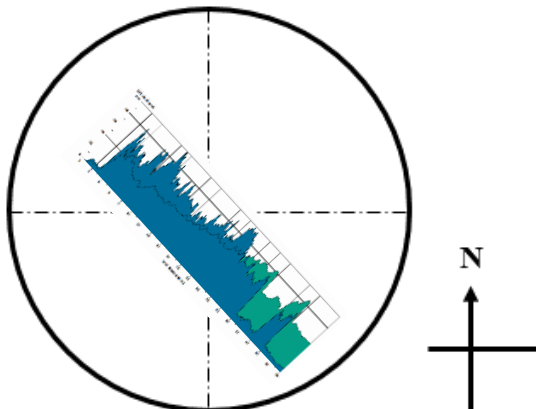
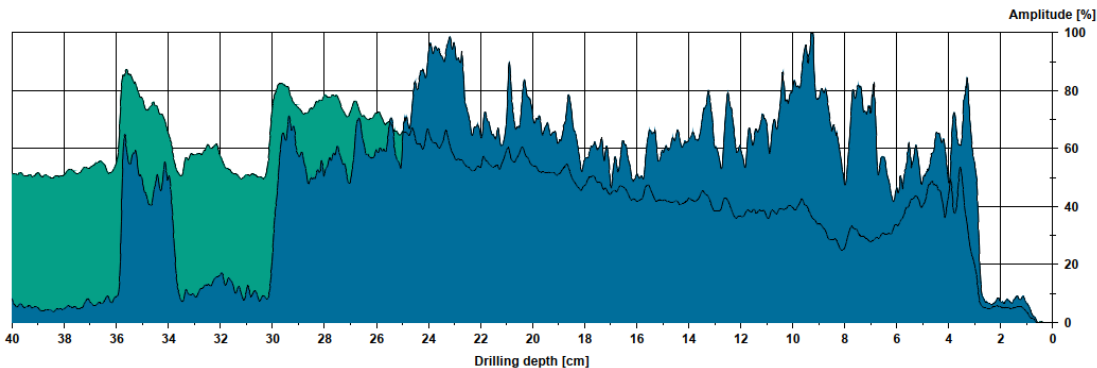
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04234	林森路一段人行道	黃花風鈴木	9	25.6		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.13	檢測直 徑(cm)	32.62	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

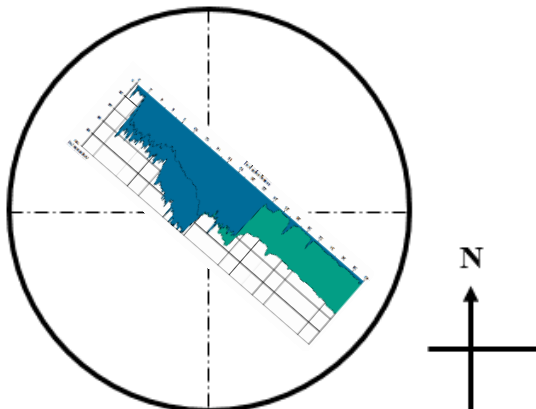
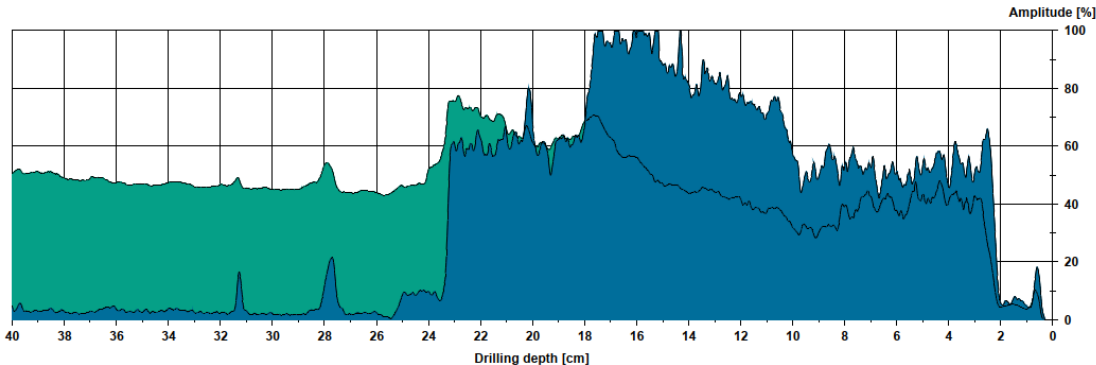
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04240	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.2	22.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.55	檢測直徑 (cm)	22	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹西南側腐朽，腐朽輕微擴散				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流：紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流：黃 / 黑				

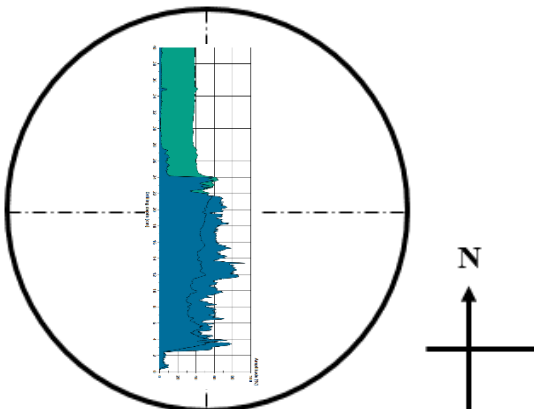
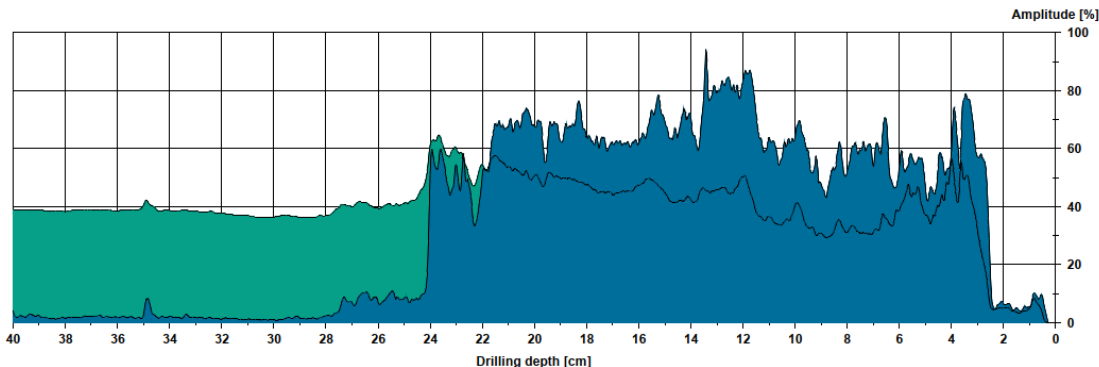
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04241	林森路一段人行道	黃花風鈴木	9.2	20.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.15	檢測直徑 (cm)	20	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		主幹南側腐朽嚴重，腐朽持續擴散無抑制				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

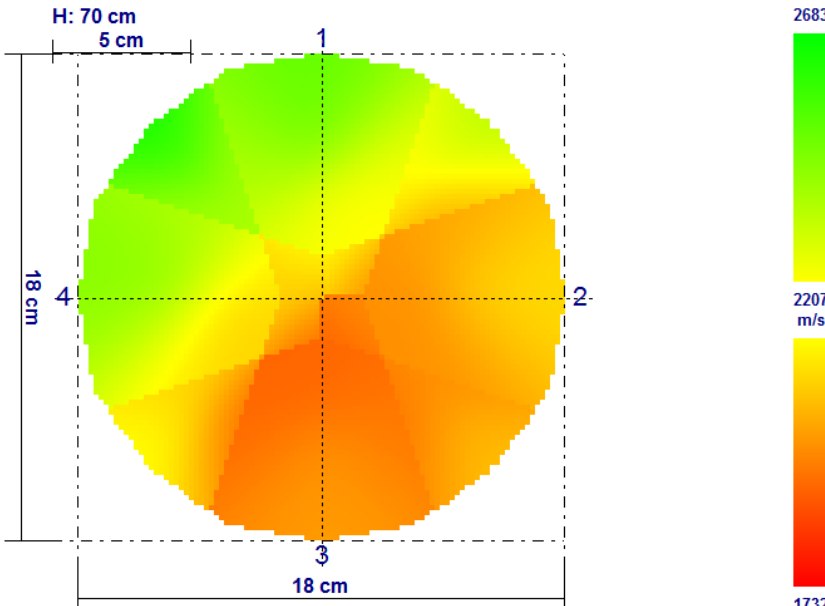
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04242	林森路一段人行道	黃花風鈴木	9.8	19.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.26	檢測直 徑(cm)	16	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

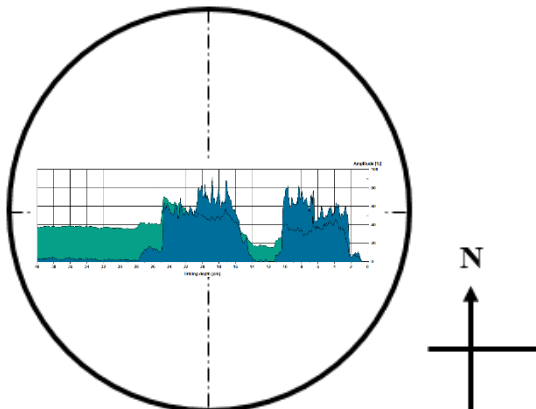
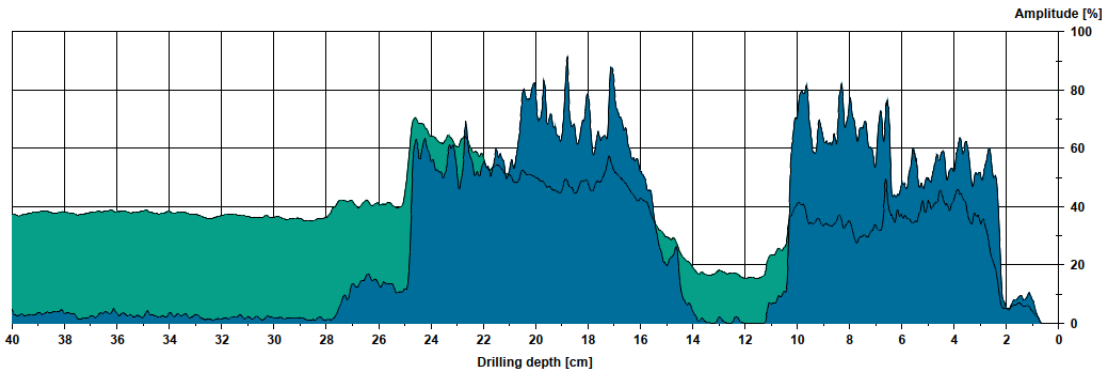
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04243	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.1	22.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.06	檢測直 徑(cm)	31.5	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

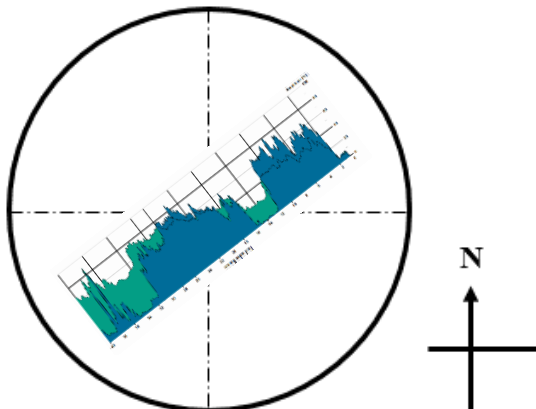
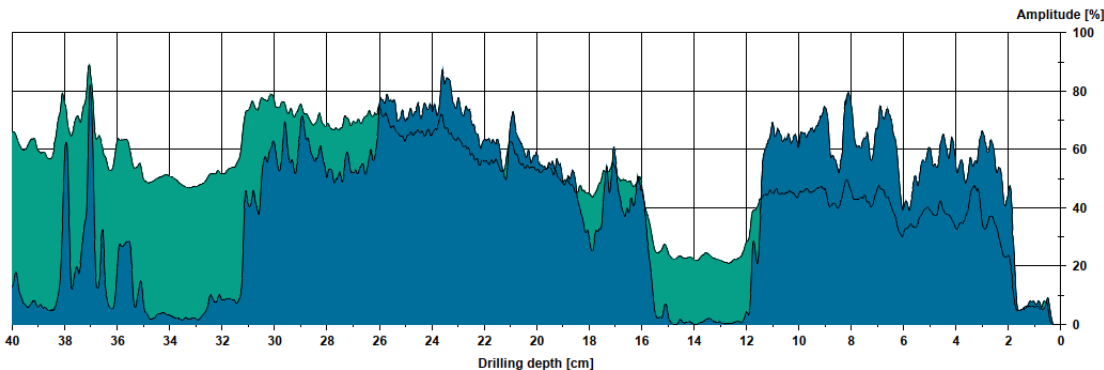
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04245	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.8	21.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)	31	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，主幹無明顯腐朽空洞；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

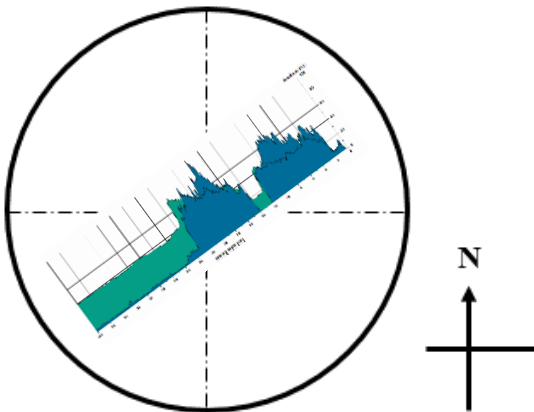
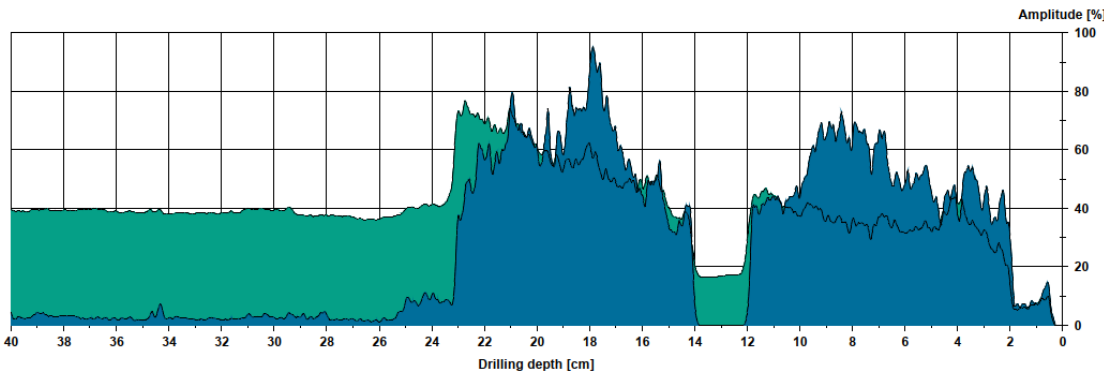
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
320-04246	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.4	21.9			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.06	檢測直 徑(cm)	25		
檢測成果影像							檢測部位照片
							
							
腐朽空洞比(%)		10-30%					
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，主幹無明顯腐朽空洞；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議		持續監測					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

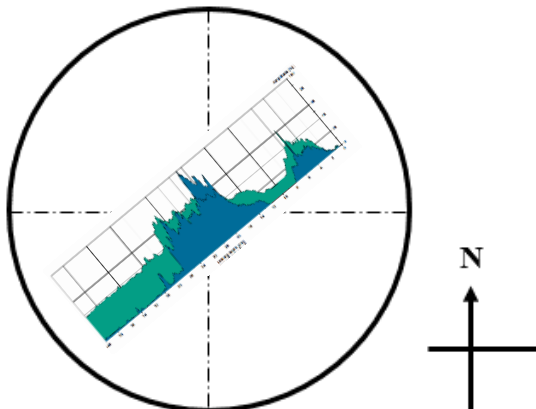
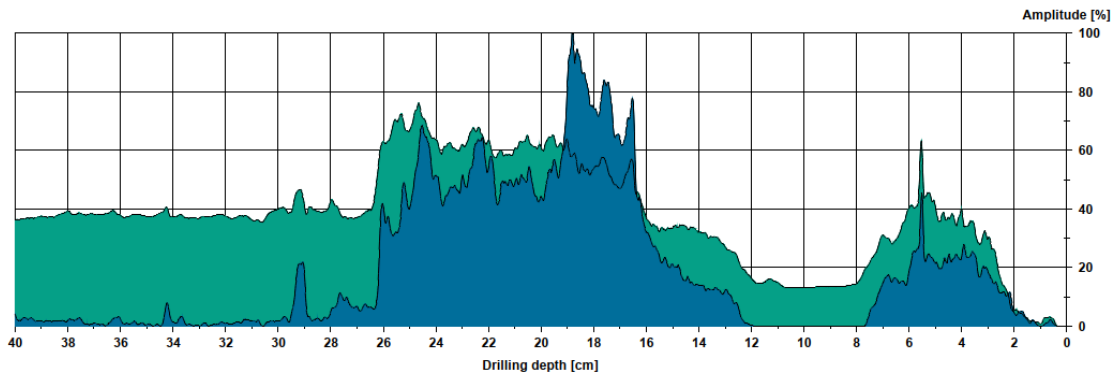
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04247	林森路一段人行道	黃花風鈴木	7.8	23		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.15	檢測直 徑(cm)	25	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

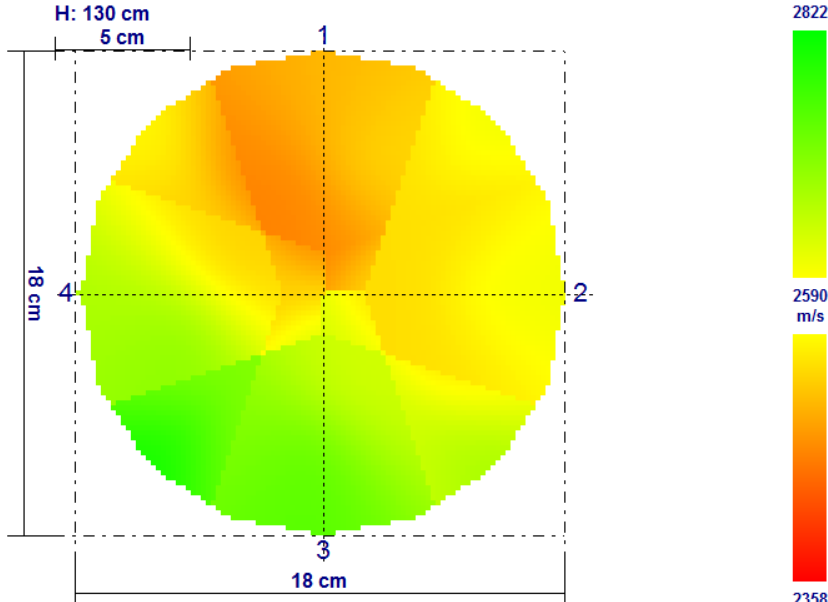
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04248	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.5	17.2		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.7	檢測直徑 (cm)		18
檢測成果影像						檢測部位照片
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	主幹東南側腐朽，腐朽持續無抑制					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

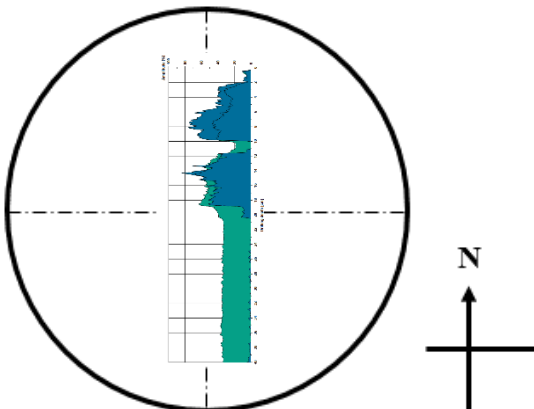
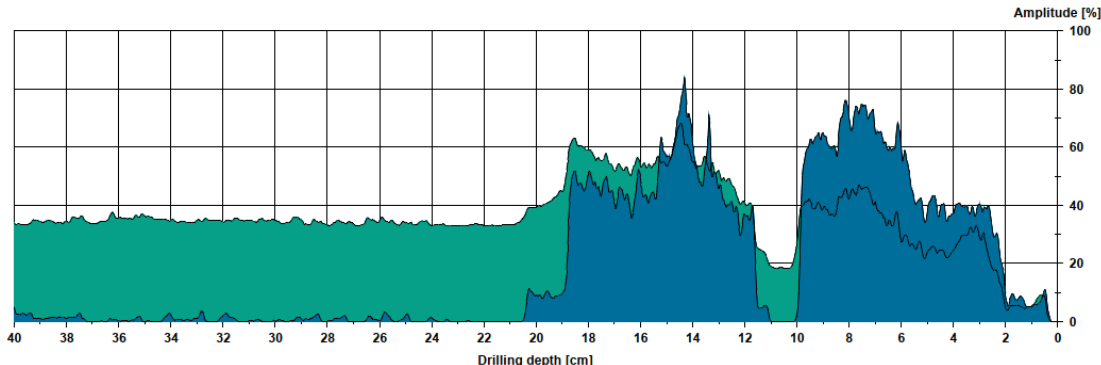
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04249	林森路一段人行道	黃花風鈴木	9.2	19.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.2	檢測直 徑(cm)	21	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹中空腐朽；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

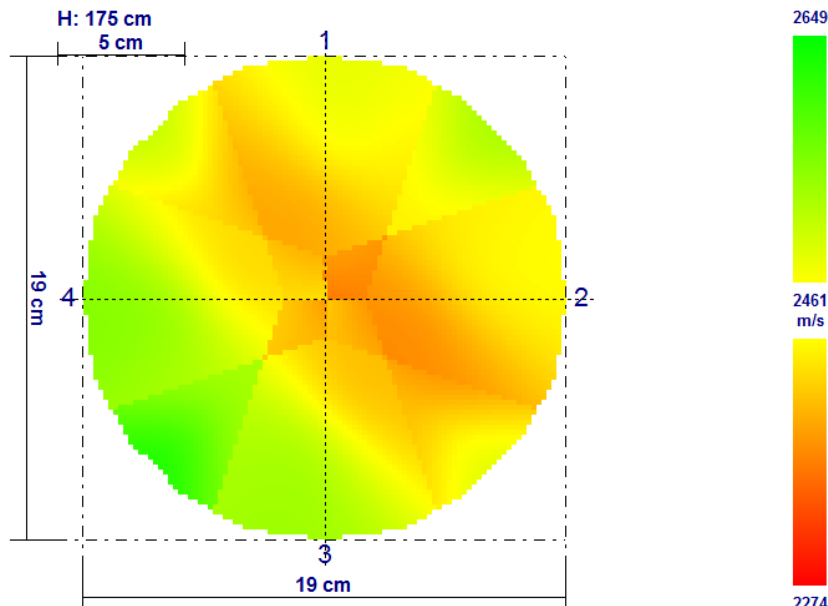
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04250	林森路一段人行道	黃花風鈴木	11.2	24.3		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)	26	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹中空腐朽；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

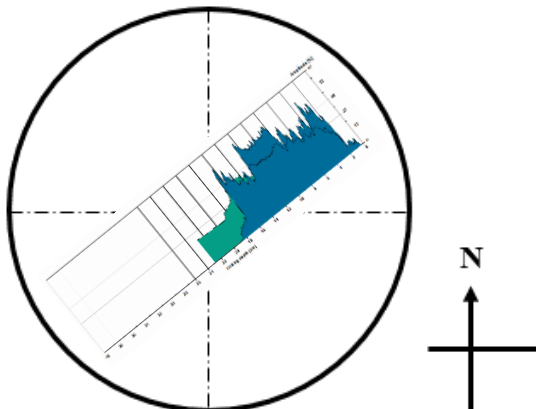
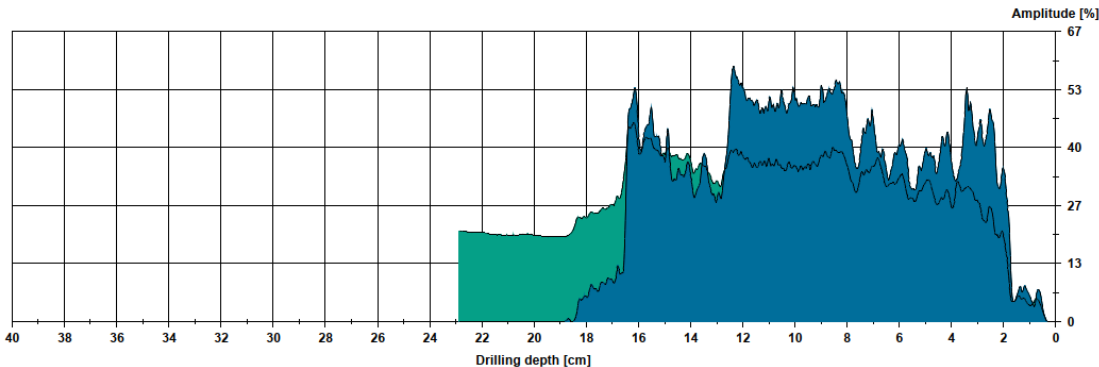
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
320-04251	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.8	20.8			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)	24		
檢測成果影像							檢測部位照片
							
							
腐朽空洞比(%)		30-50%					
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹中空腐朽；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

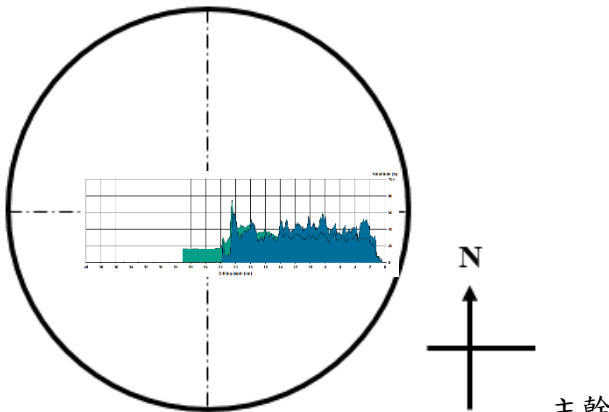
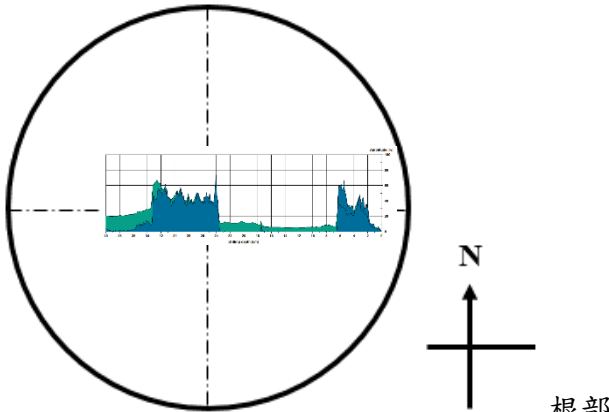
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04252	林森路一段人行道	黃花風鈴木	7.6	17.5		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)	22.5	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹中空腐朽；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流：紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流：黃 / 黑				

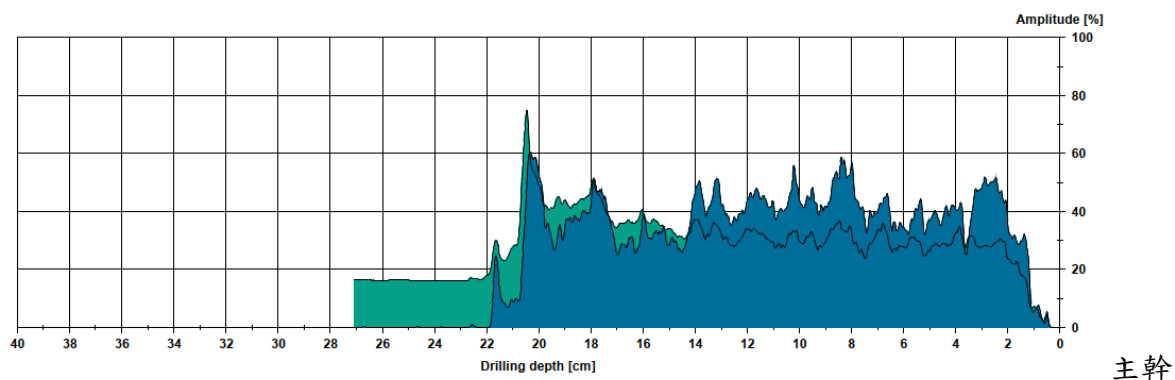
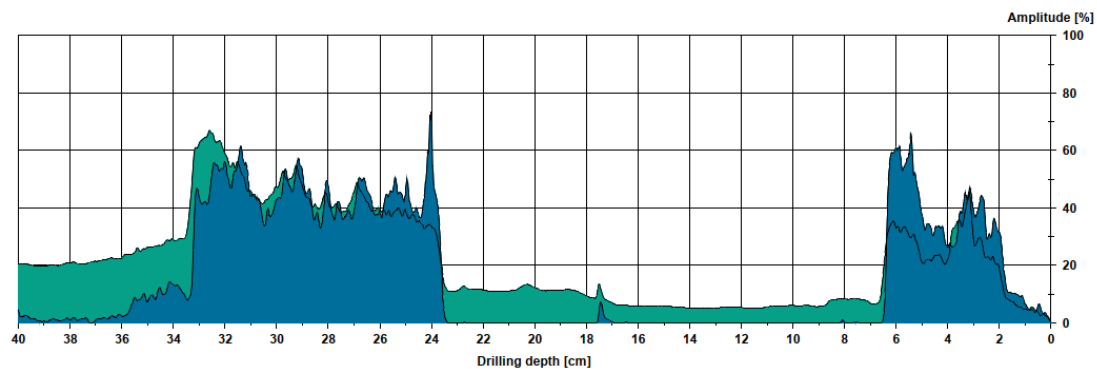
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04253	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.1	18.3		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.3	檢測直徑 (cm)	18	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		主幹北側腐朽，腐朽持續且有白蟻侵蝕				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04254	林森路一段人行道	黃花風鈴木	7.8	17.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.03	檢測直 徑(cm)	22	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹中空腐朽；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

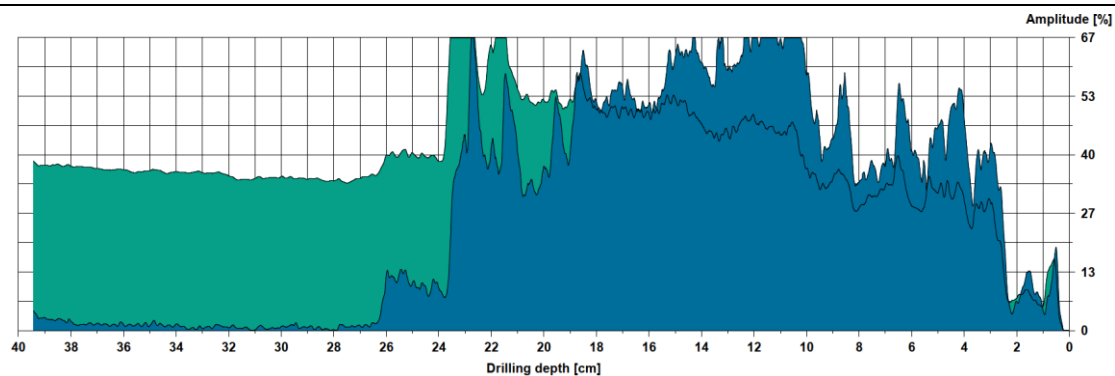
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04258	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.9	19.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.75	檢測直徑 (cm)		19
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		主幹東北側腐朽，腐朽持續無抑制；樹體傾斜				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置		樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	
320-04260	林森路一段人行道		黃花風鈴木	6.7	16.5	
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.3	檢測直 徑(cm)	16	
檢測成果影像						檢測部位照片
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯中空腐朽；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

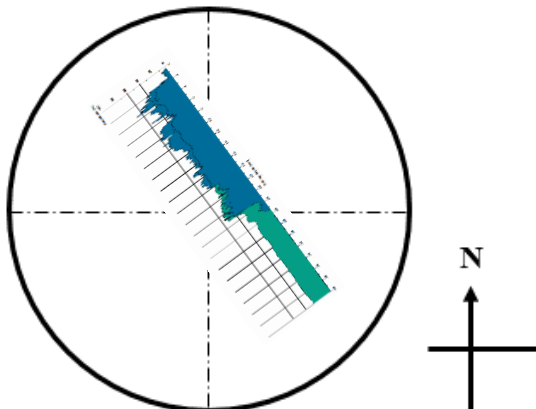
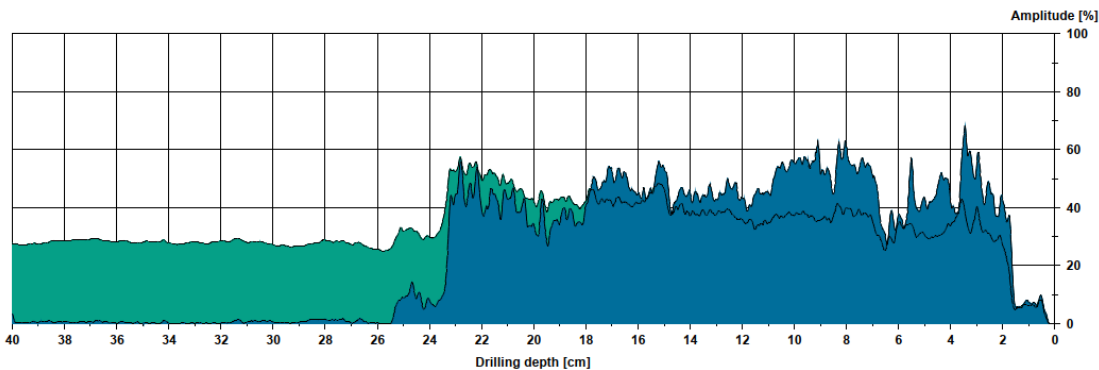
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04263	林森路一段人行道	黃花風鈴木	7.7	20.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1/1.52	檢測直 徑(cm)		28.5/23
檢測成果影像					檢測部位照片	
						

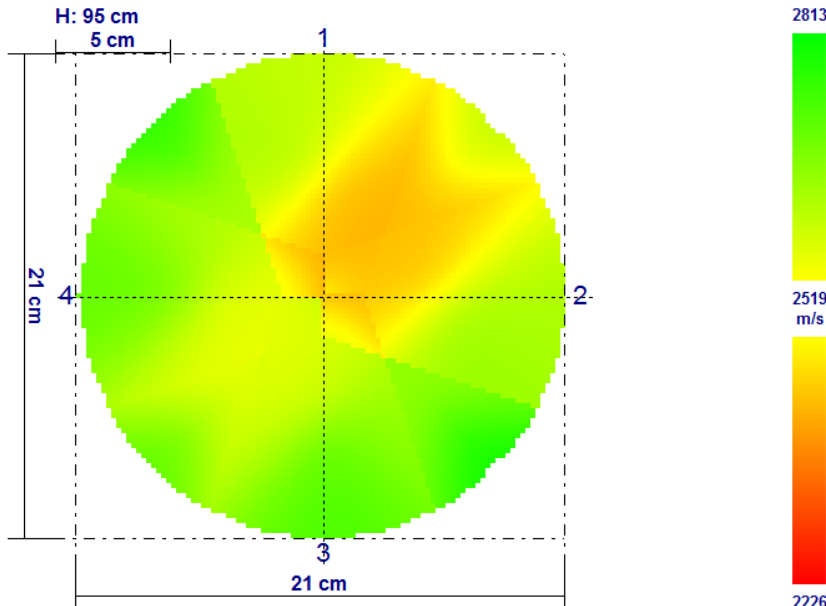


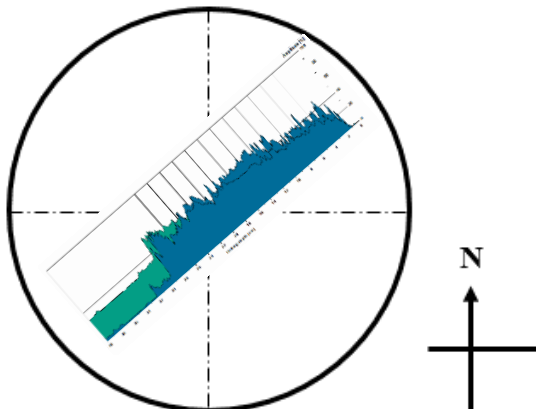
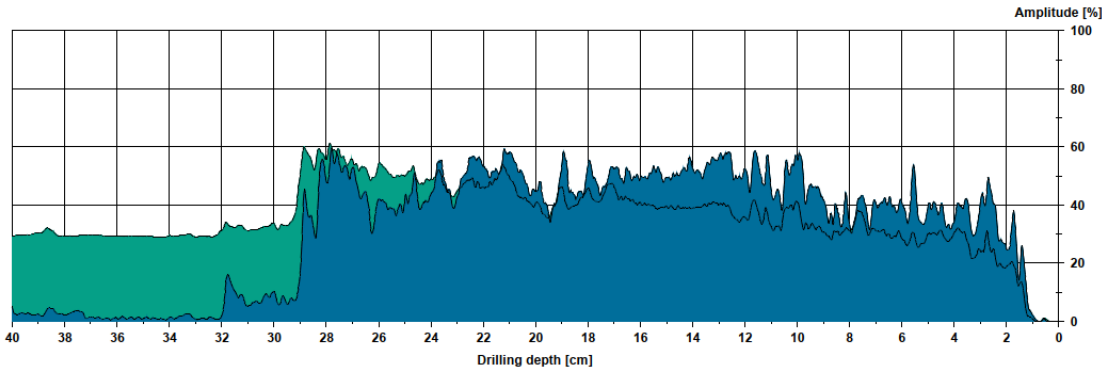
腐朽空洞比(%)	30-50%
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹中空腐朽；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成
減緩策略建議	移除
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / 黑

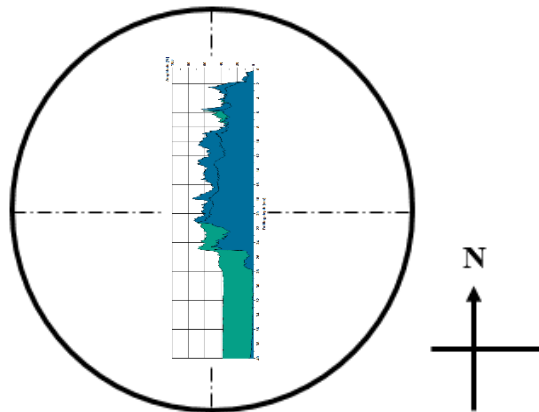
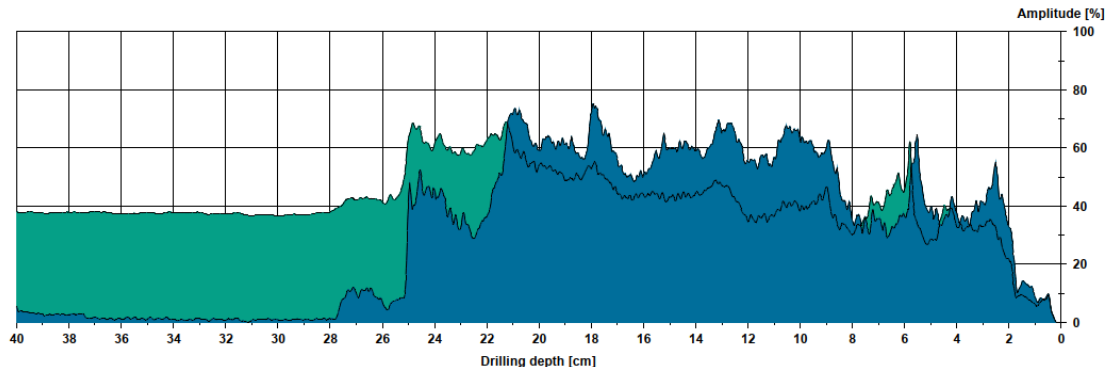


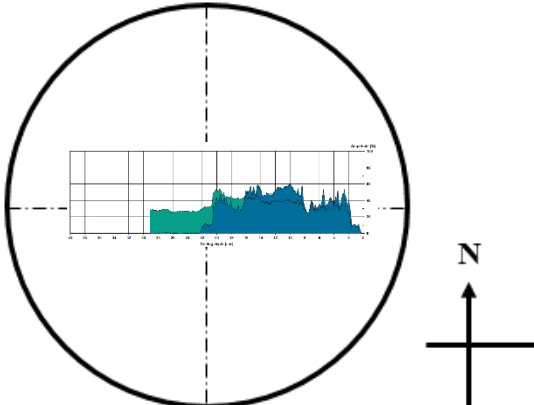
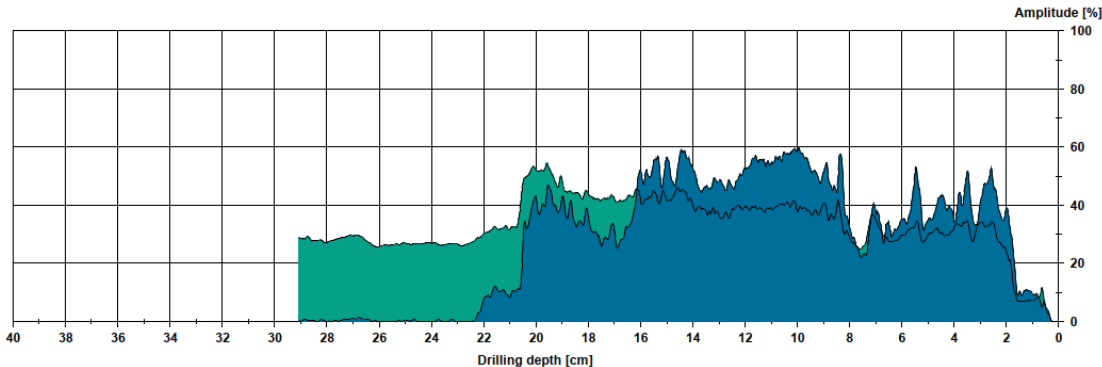
腐朽空洞比(%)	10-30%
檢測結果描述	1.鑽孔阻抗儀：根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯中空腐朽；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成 2.應力波：主幹西北至東南側腐朽，腐朽輕微擴散
減緩策略建議	持續監測
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / 黑

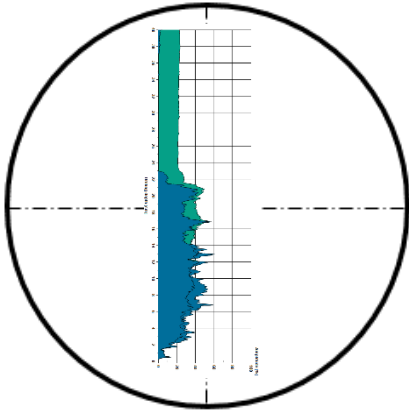
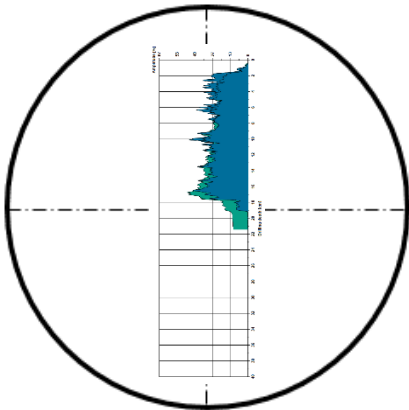
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04267	林森路一段人行道	黃花風鈴木	5.2	19.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)	25	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯中空腐朽；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

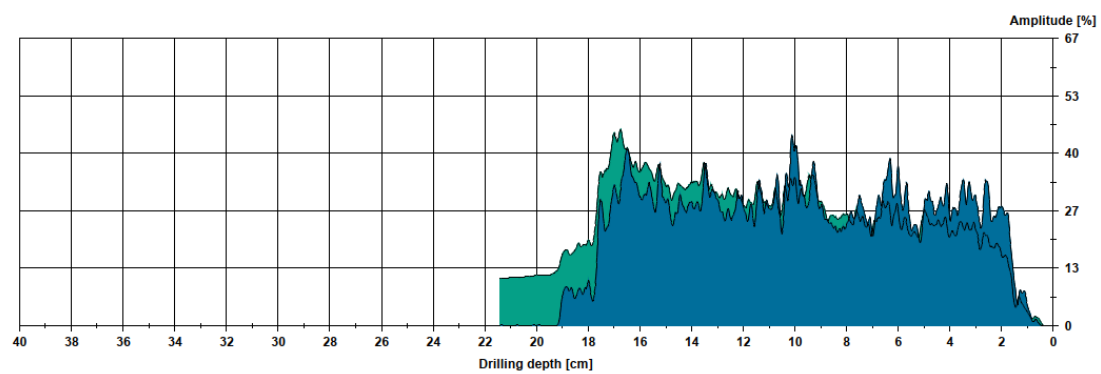
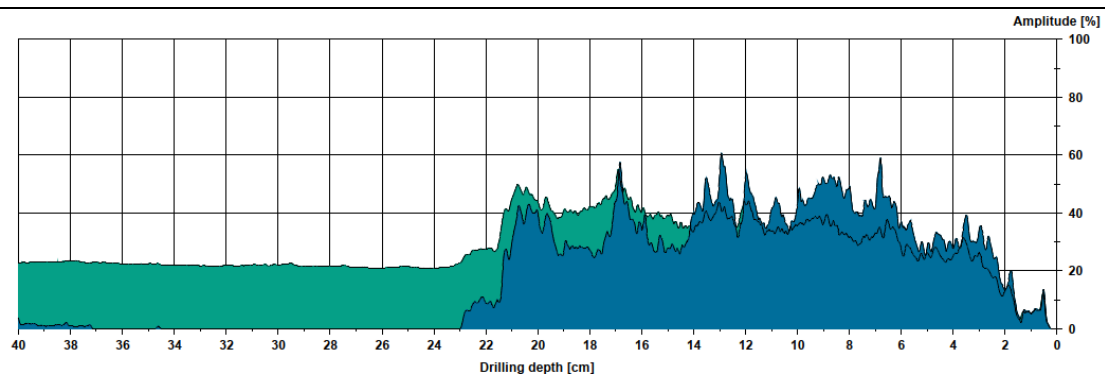
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04270	林森路一段人行道	黃花風鈴木	6	19		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.95	檢測直徑 (cm)	21	
檢測成果影像						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹東北側腐朽，腐朽輕微擴散；有白蟻侵蝕；樹體傾斜				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04271	林森路一段人行道	黃花風鈴木	6.8	22		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.08	檢測直 徑(cm)	27	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯中空腐朽；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

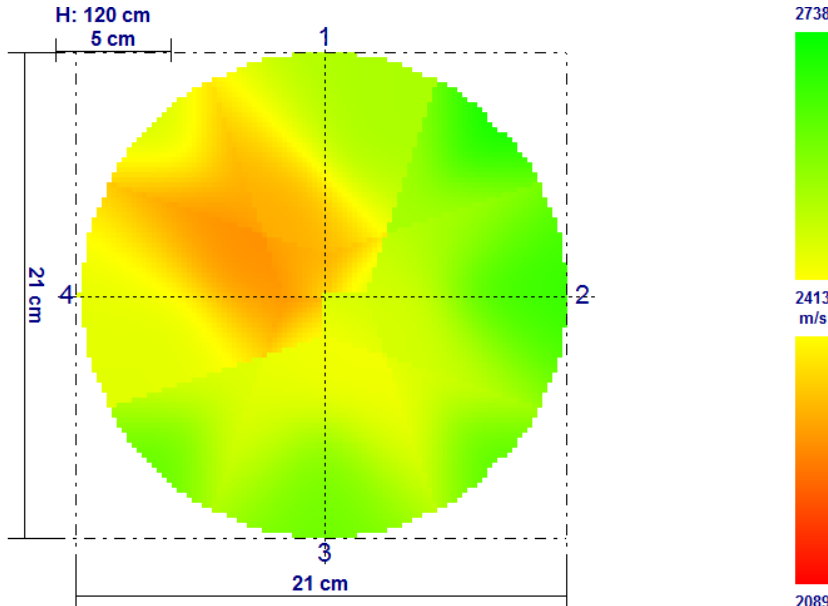
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
320-04275	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.5	22.3			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.05	檢測直 徑(cm)	28		
檢測成果影像							檢測部位照片
							
							
腐朽空洞比(%)		10-30%					
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯中空腐朽；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議		持續監測					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

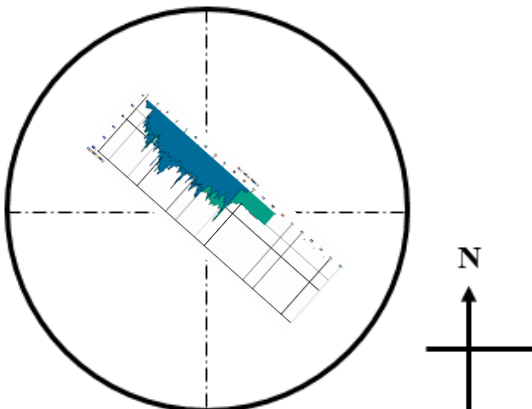
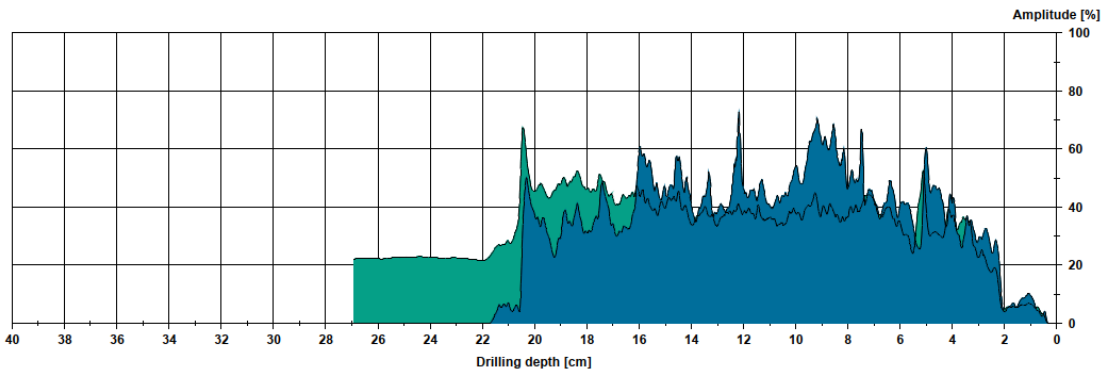
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04276	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.3	17.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.01	檢測直 徑(cm)	20.5	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯中空腐朽；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流：紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流：黃 / 黑				

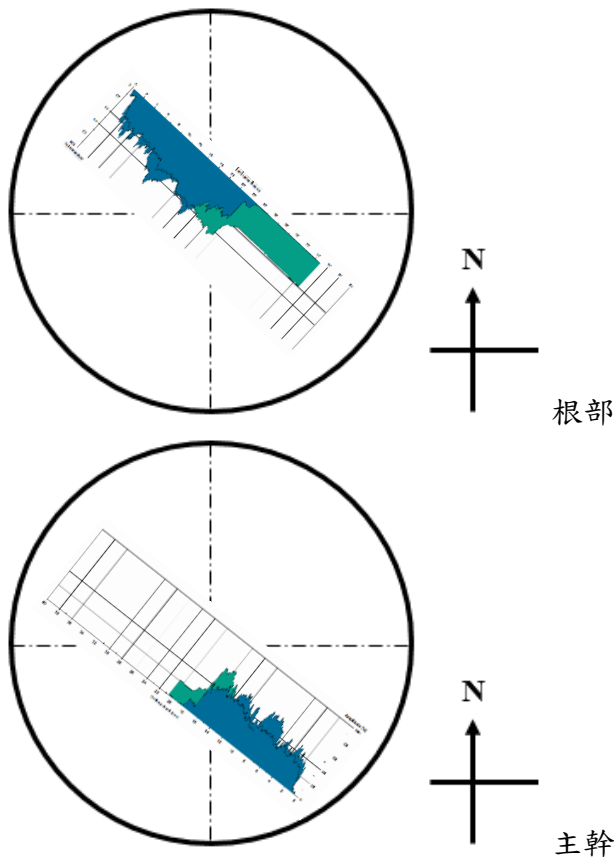
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04278	林森路一段人行道	黃花風鈴木	5.8	18.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.05/1.5	檢測直 徑(cm)	21/19	
檢測成果影像					檢測部位照片	
 N ↑ 根部  N ↑ 主幹					 N  N	

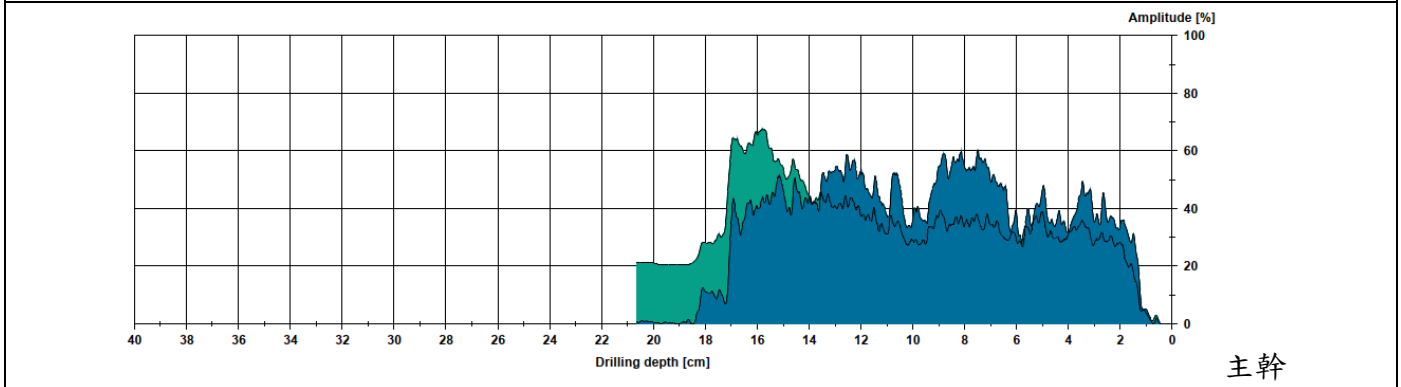
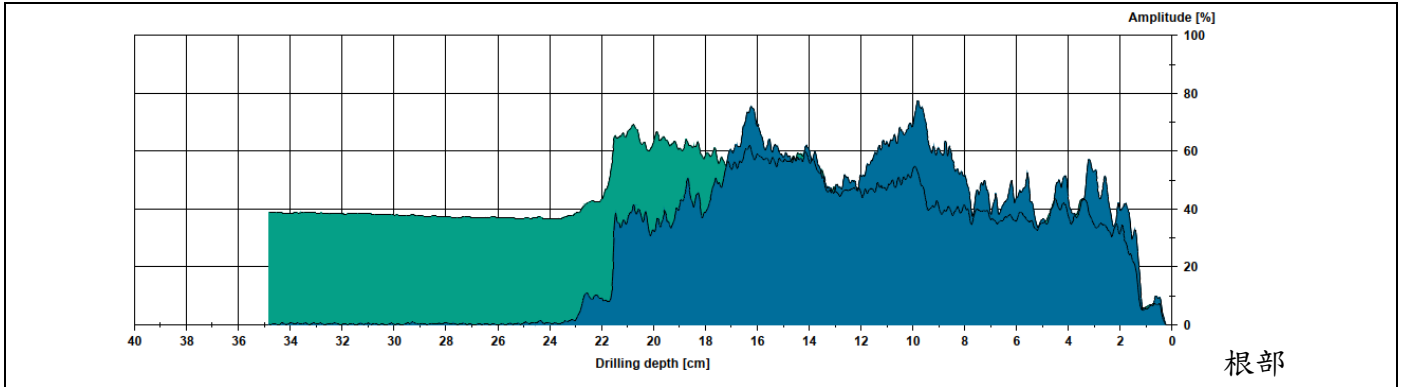


腐朽空洞比(%)	10-30%
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯中空腐朽；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成
減緩策略建議	持續監測
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / 黑

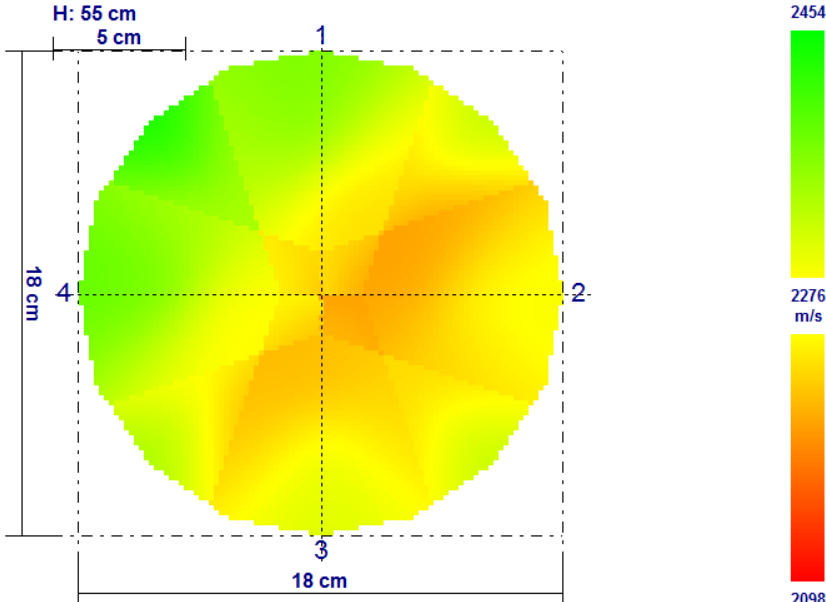
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04280	林森路一段人行道	黃花風鈴木	6.6	20.5		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.2	檢測直徑 (cm)	21	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	主幹西北側腐朽，腐朽輕微擴散；有白蟻侵蝕					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

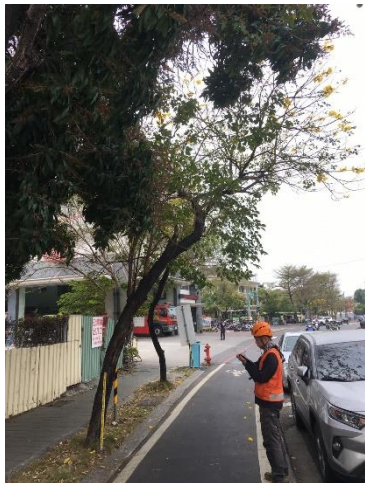
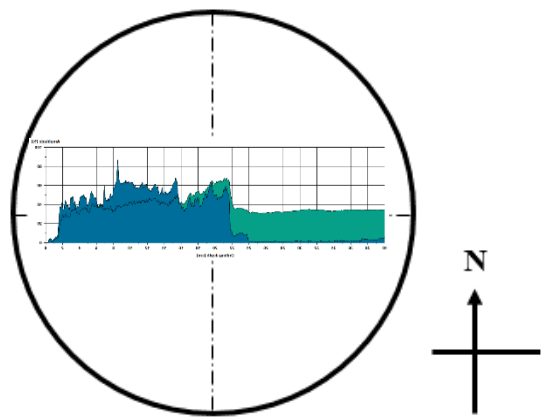
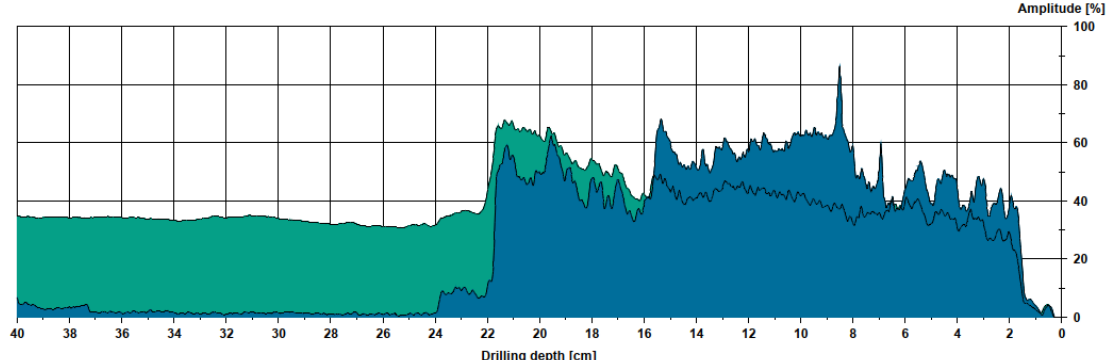
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04282	林森路一段人行道	黃花風鈴木	9.8	23.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.2	檢測直 徑(cm)	21.2	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹無明顯中空腐朽；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

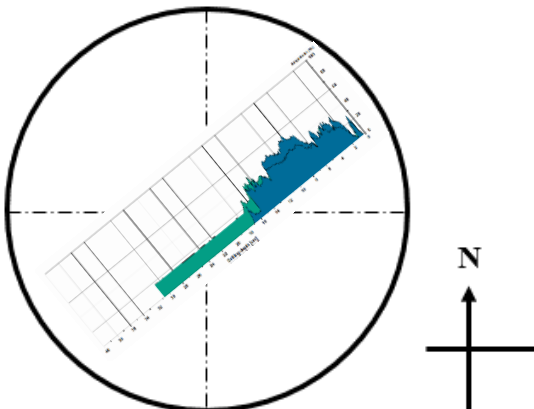
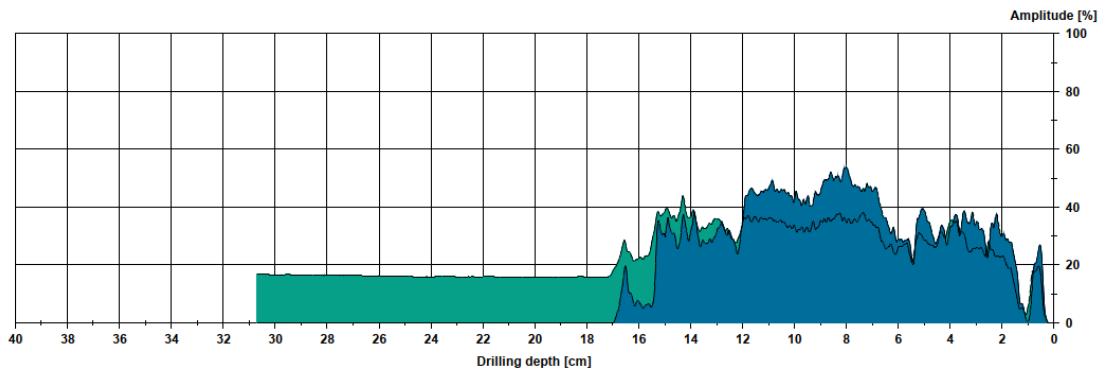
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04283	林森路一段人行 道	黃花風鈴木	8.5	18.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.05/1.15	檢測直 徑(cm)	21/19	
檢測成果影像					檢測部位照片	
					 	

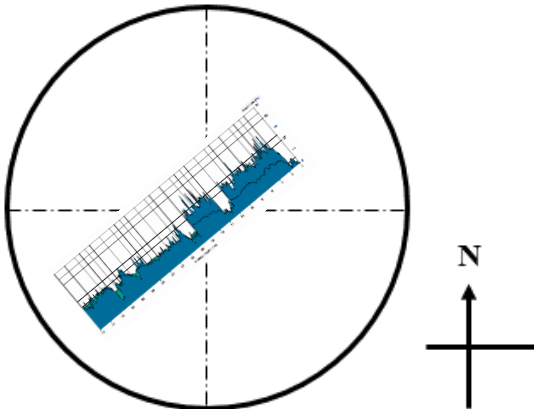
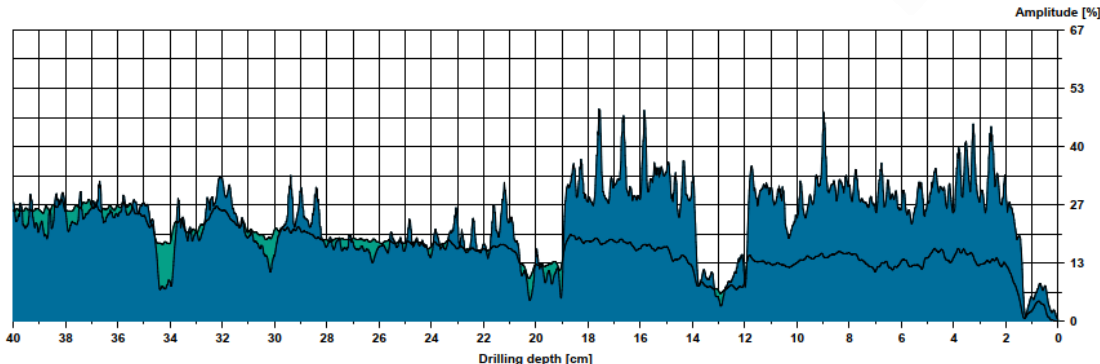


腐朽空洞比(%)	10-30%
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯中空腐朽；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成
減緩策略建議	持續監測
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / 黑

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04285	林森路一段人行道	黃花風鈴木	12.6	17.8		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.55	檢測直徑 (cm)	18	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	主幹東南側腐朽，腐朽輕微擴散；有白蟻侵蝕；樹體傾斜					
減緩策略建議	修剪(降低樹高)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

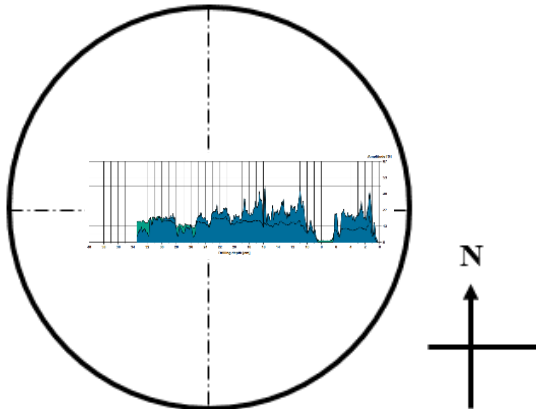
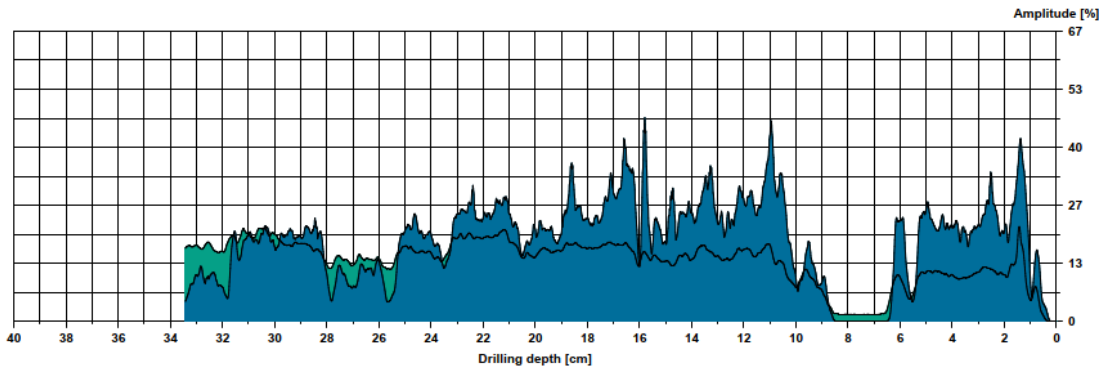
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04286	林森路一段人行道	黃花風鈴木	10.6	21		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.07	檢測直 徑(cm)	24	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯中空腐朽；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

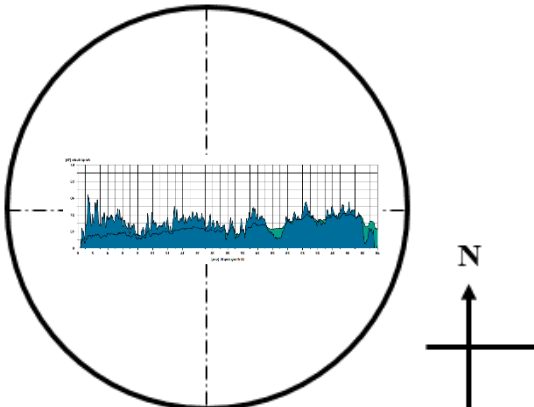
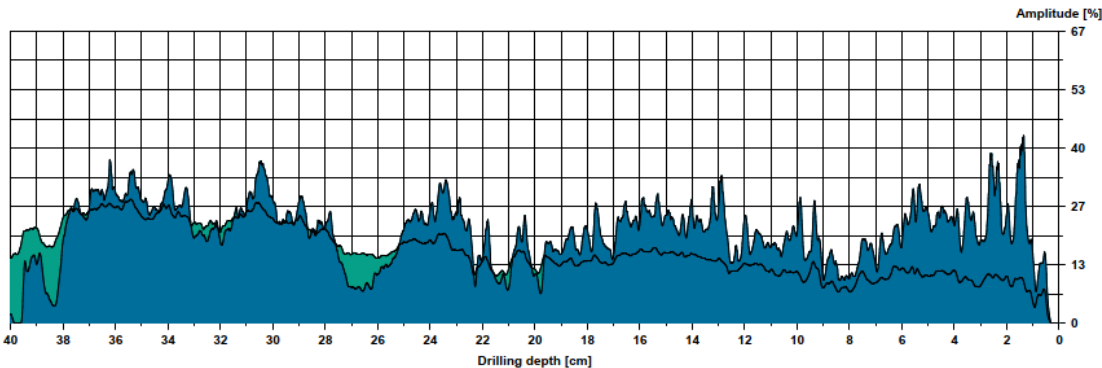
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04287	林森路一段人行道	黃花風鈴木	5.8	15		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)	16.9	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯中空腐朽；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

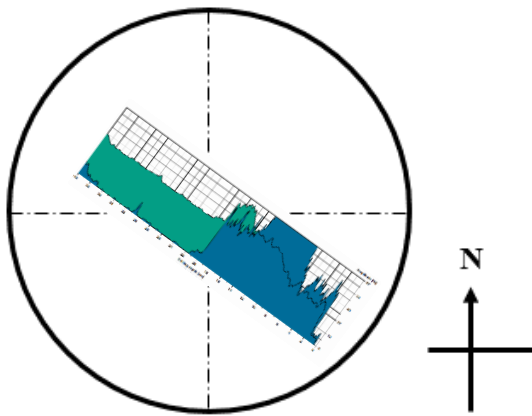
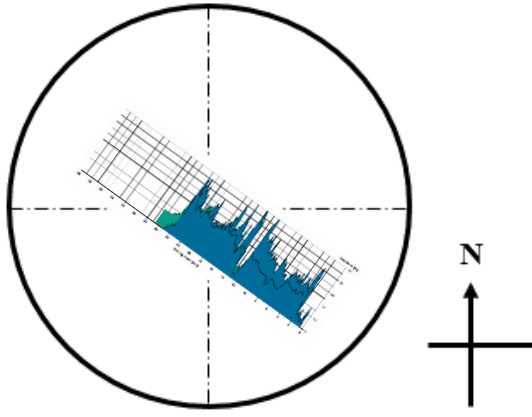
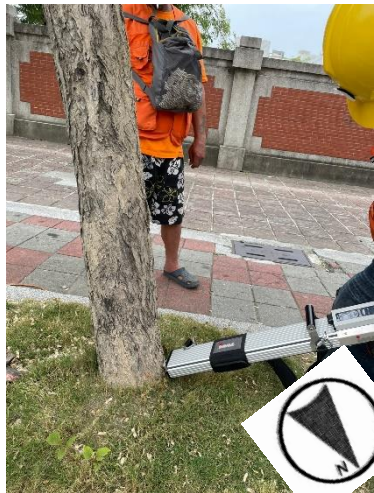
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)		
320-04296	林森路一段 人行道	榕樹	6.3	33.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨 架枝條	檢測高 度(m)	0.23	檢測直 徑(cm)	46.63	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						

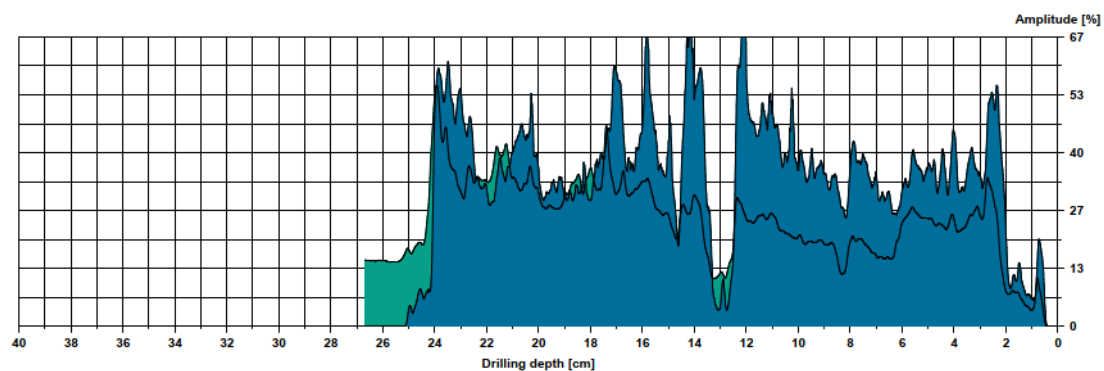
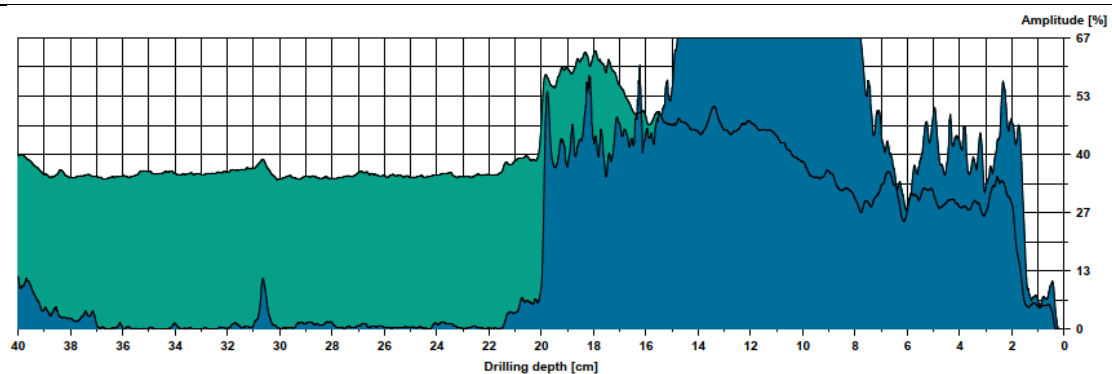
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位
胸高斷面體積	4.79E-03	m ³	重量	6.25	kN
傾斜角度	2.5	度	傾斜動量	1.718	KNm
壓縮強度	24500	kNm ⁻²	樹冠面積	13.0	m ²
樹芯長度	32.5	cm	風力彎曲動量	4.0	KNm
樹芯體積	6.38E-06	m ³	受風比例	100	%
生材重量	7.32	g	受風面彎曲動量	4.0	KNm
木材密度	1146.46	kg/m ³	安全係數	20.5	
材積	0.55	m ³			

腐朽空洞比(%)	30-50%
樹木靜力學 安全係數	20.5
檢測結果描述	1.鑽孔阻抗儀：根部 20 度向下檢測，樹幹縱裂、腐朽 2.樹木靜力學安全係數：大於標準值 1.5
減緩策略建議	修剪(降低樹高)
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / 黑

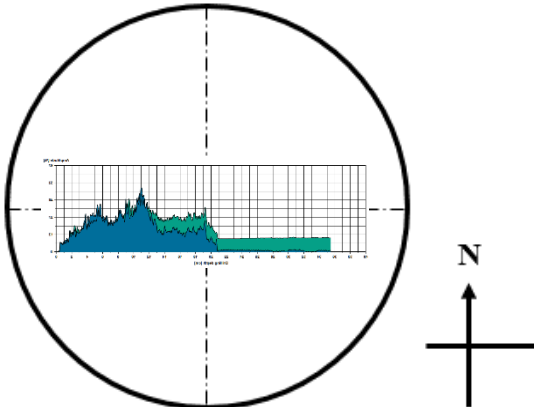
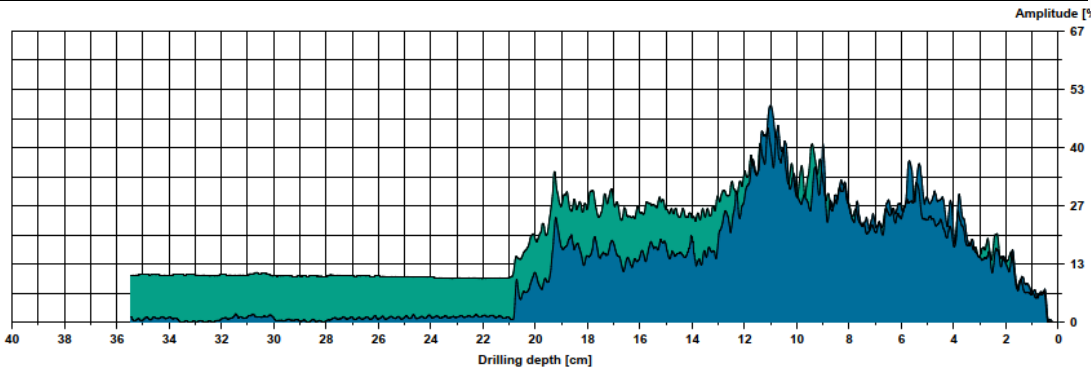
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)		
320-04299	林森路一段人行道	榕樹	5.4	41.5		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.24	檢測直徑 (cm)	59	
檢測成果影像			檢測部位照片			
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽縱裂；有白蟻侵蝕					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

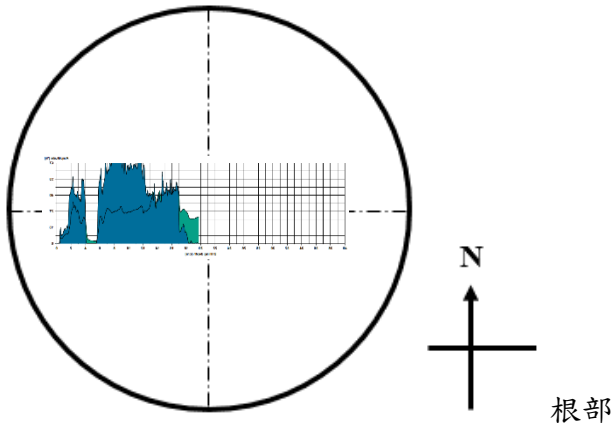
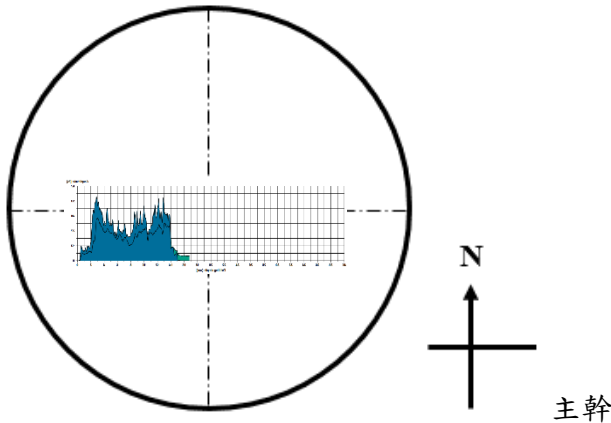
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04300	林森路一段人行道	榕樹	6.8	36.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.27	檢測直 徑(cm)	62	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽縱裂				
減緩策略建議		生育地改善(擴大植栽穴)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

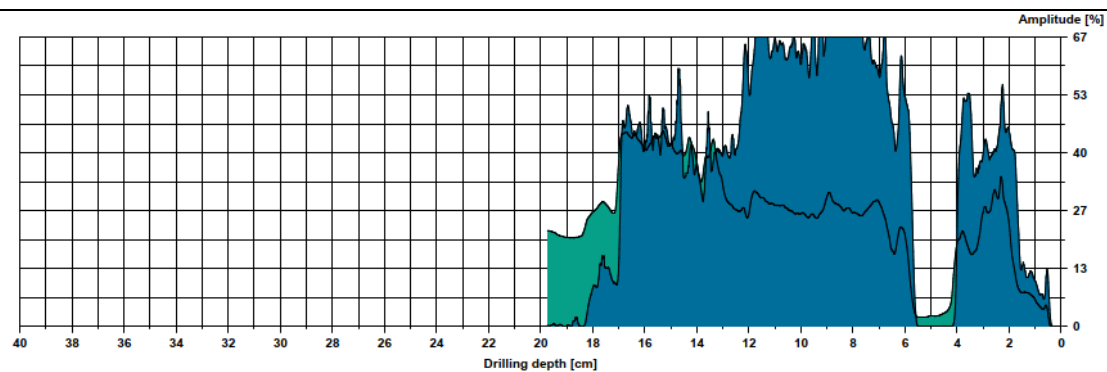
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)		
320-04304	林森路一段人行道	黃花風鈴木	7.2	18.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架 枝條	檢測 高度 (m)	0.05/1.45	檢測 直徑 (cm)		21.32/21.64
檢測成果影像			檢測部位照片			
 根部  主幹			 			



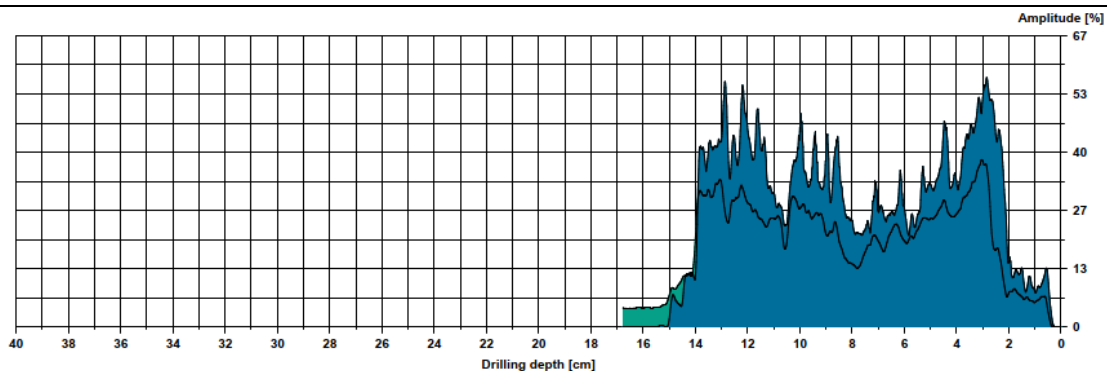
腐朽空洞比(%)	30-50%
檢測結果描述	主幹明顯腐朽縱裂(樹皮向內 13 公分處)；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成
減緩策略建議	移除
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / 黑

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04306	林森路一段人行道	黃花風鈴木	6.4	15.6		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.95	檢測直 徑(cm)	21	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	骨架枝條無明顯腐朽；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料					樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	
320-04308	林森路一段人行道	黃花風鈴木	5.8	15.2	
精密儀器檢測					
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀				
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.25/0.91	檢測 直徑 (cm)	17.82/15.91
檢測成果影像			檢測部位照片		
 			 		

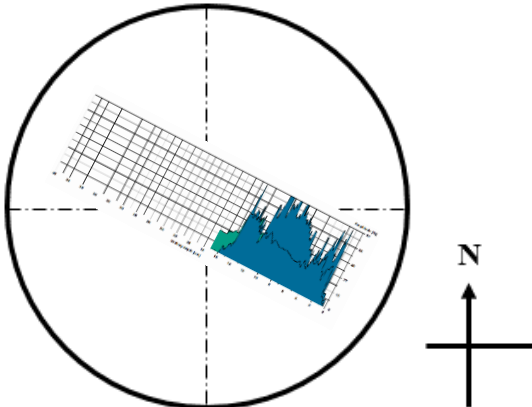
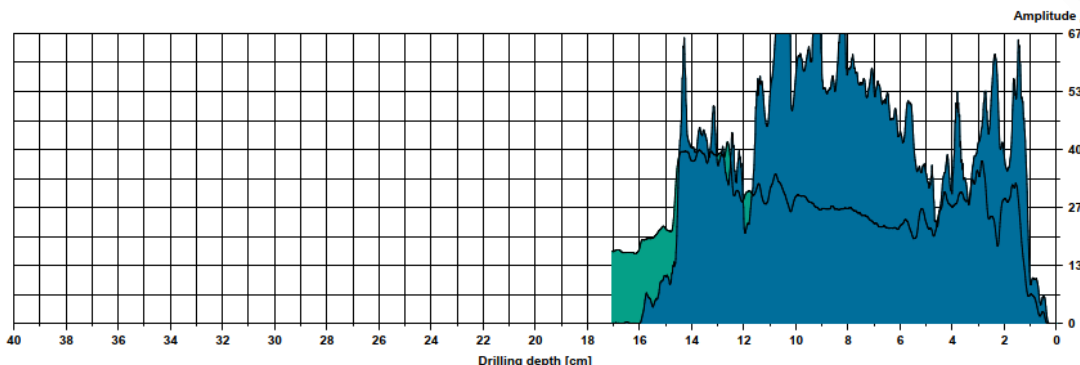


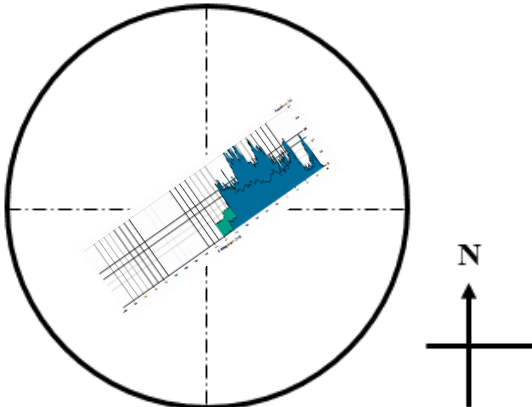
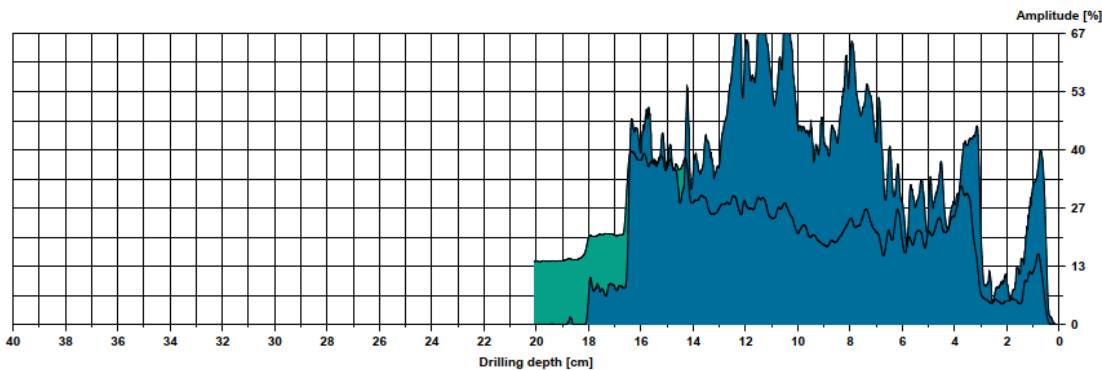
根部

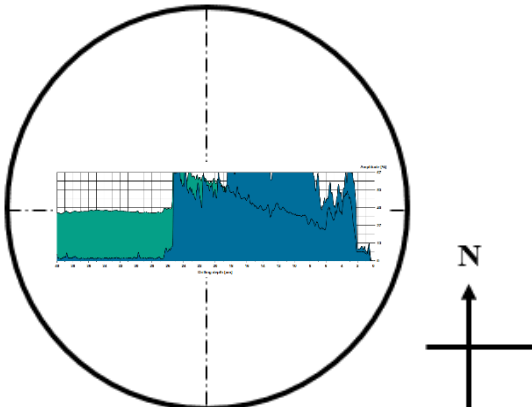
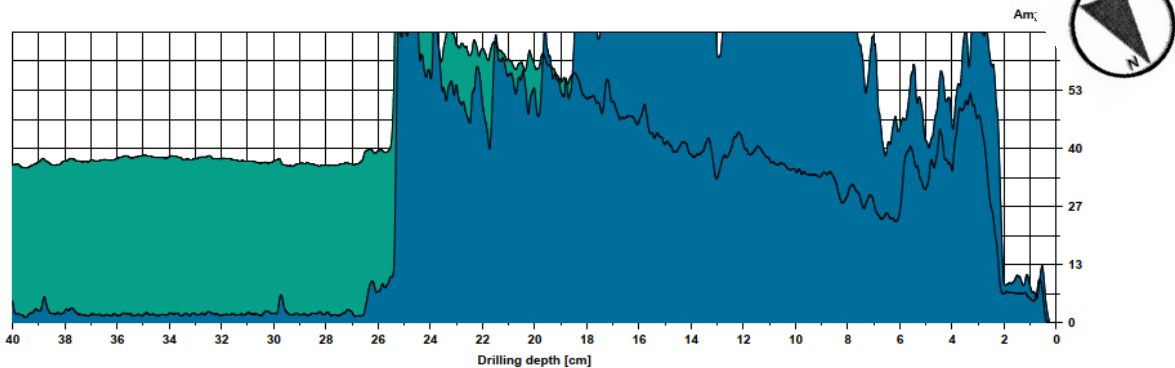


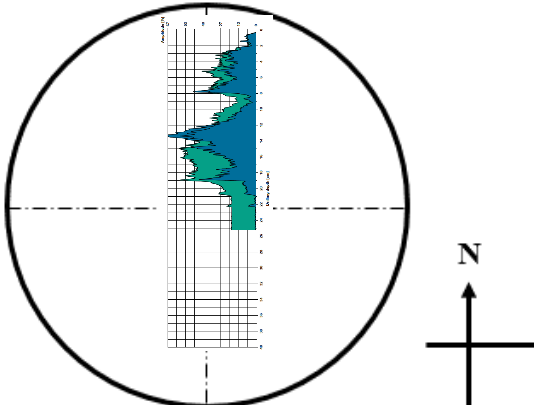
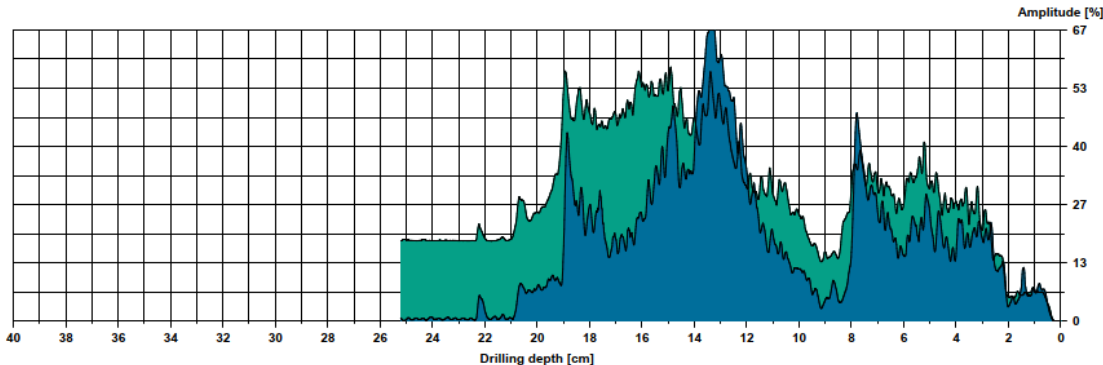
主幹

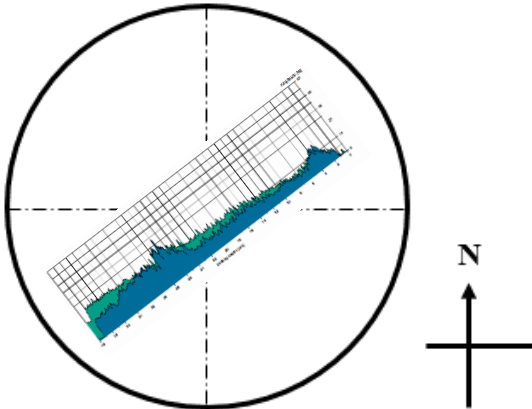
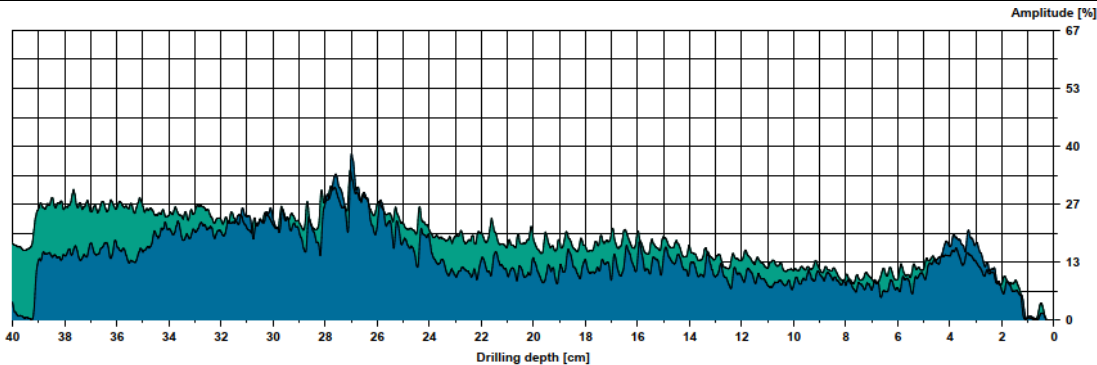
腐朽空洞比(%)	30-50%
檢測結果描述	根部明顯縱裂空洞(樹皮向內 4-6 公分處)；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成
減緩策略建議	移除
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / 黑

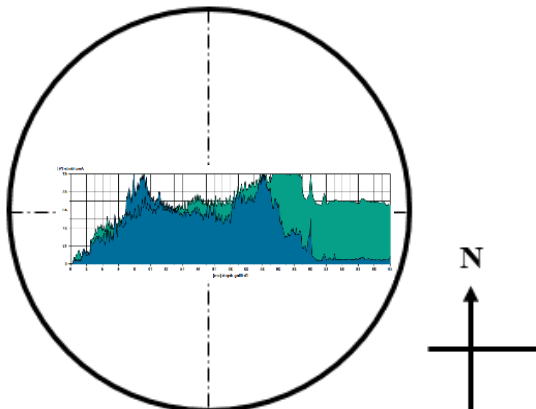
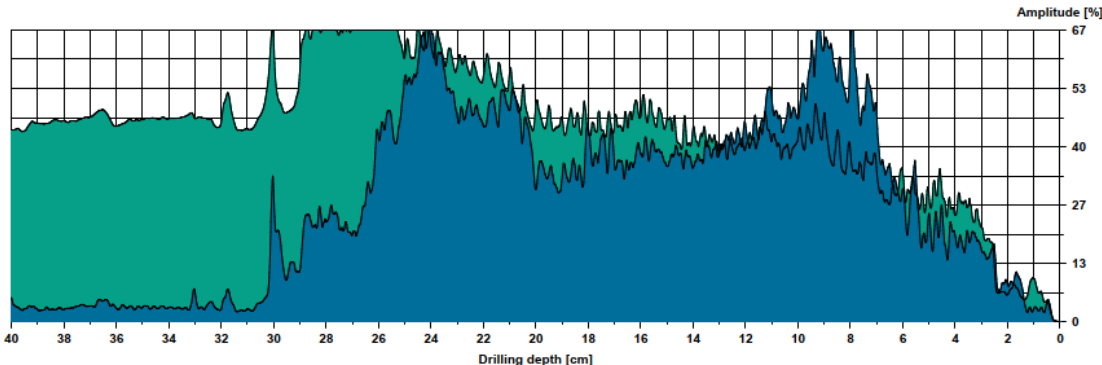
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04309	林森路一段人行道	黃花風鈴木	7.4	15.3		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.35	檢測直 徑(cm)	17.5	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹無明顯腐朽空洞；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04310	林森路一段人行道	黃花風鈴木	7.8	16.6		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.75	檢測直 徑(cm)	17.98	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹無明顯腐朽空洞；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04312	林森路一段人行道	黃花風鈴木	10.6	21.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.10	檢測直 徑(cm)		25.78
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04313	林森路一段人行道	黃花風鈴木	8.7	19.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.42	檢測直 徑(cm)	21.04	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		主幹腐朽(樹皮向內 9 公分處)；有白蟻侵蝕；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
320-04314	林森路一段人行道	茄苳	13.7	50.9			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.23	檢測直 徑(cm)	58.88		
檢測成果影像							檢測部位照片
							
							
腐朽空洞比(%)		小於 10%					
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，主幹無明顯腐朽					
減緩策略建議		生育地改善(擴大植栽穴)					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04317	林森路一段人行道	黃花風鈴木	9	23.3		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.05	檢測直 徑(cm)	27.21	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 20 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞；阻抗值異常提高，懷疑為真菌感染造成					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					