

臺南市北區區公所

會勘紀錄

壹、會勘緣由：北區延平公園等樹木移植及移除建議現勘

貳、會勘時間：112年3月2日（星期四）14時0分

參、會勘地點：詳紀錄

肆、主持人：盧柏翰

記錄：盧柏翰

伍、與會人員：台南社區大學李武昌老師

陸、會勘紀錄：

（一）、延平公園：

1. 2棵大棵桃花心木雖然有部分浮根問題，經現場勘查後樹齡尚輕、根張非常健康，且樹形良好並無異常狀況，建議維持現狀；另有關土壤流失問題，可評估於步道緣石邊擺放大顆造景石，一方面美化環境，另一方面避免民眾踩踏浮根。
2. 其餘大葉山欖健康狀況亦十分良好，無需處置。

（二）、育德路199巷2號前：

1. 該棵小葉欖仁因樹穴狹小、生長空間不足，導致根張支撐力可能不足，且樹木未經正確修剪，目前已生長過高，亦有竄根嚴重情形，考量樹木距育德路口過近又遮蔽路燈光線，建議可於取得育德路199巷2號等住戶同意書後辦理移除。
2. 另該棵樹木因緊鄰水溝，為避免樹頭過大且於開挖時破壞溝體、路面嚴重，並考量其不影響道路通行，建議樹頭原地保留，並塗抹機油於表面，待其自然腐壞，於日後施作道路工程時一併處理。

（三）、育德公園：

1. 單槓旁白千層雖有傾斜，觀察根張情形尚屬健康，建議維持現狀，持續觀察。

2. 東側轉角白千層傾斜更為嚴重，觀察根張情形尚屬健康，建議可將周遭 2 棵黑板樹移除，增加陽光照射，使白千層生長環境更為舒適，即可改善。
3. 西北側入口 2 棵黑板樹生長過大，為避免樹枝折斷掉落危險，一旁樹木亦足夠茂盛，建議移除，綠意不減；1 棵黑板樹先前傷口未縫合已有腐朽情形，且觀察已無水線，建議移除。
4. 羽毛球場旁園燈處 1 棵黑板樹已有縱向開裂情形，經觀察字體恢復情形不佳，為避免倒伏，建議移除。

(四)、和順公園：

沙坑區內樹木皆有發現白蟻啃食痕跡，目前並無倒伏危險，建議持續觀察。

柒、會勘結論：

1. 經會同樹木專家委員進行評估為建議移除之樹木，將依程序公告，一定期間內無民眾反對或其他待解決事項，由本所擇期移除。
2. 本案育德路 199 巷 2 號前樹木移除，由成德里辦公處協助取得住戶同意書後辦理。
3. 其餘樹木專家委員建議評估辦理。


捌、散會：15 時 30 分

捌、現場照片：


(一)、延平公園：




(二)、育德路 199 巷 2 號前：

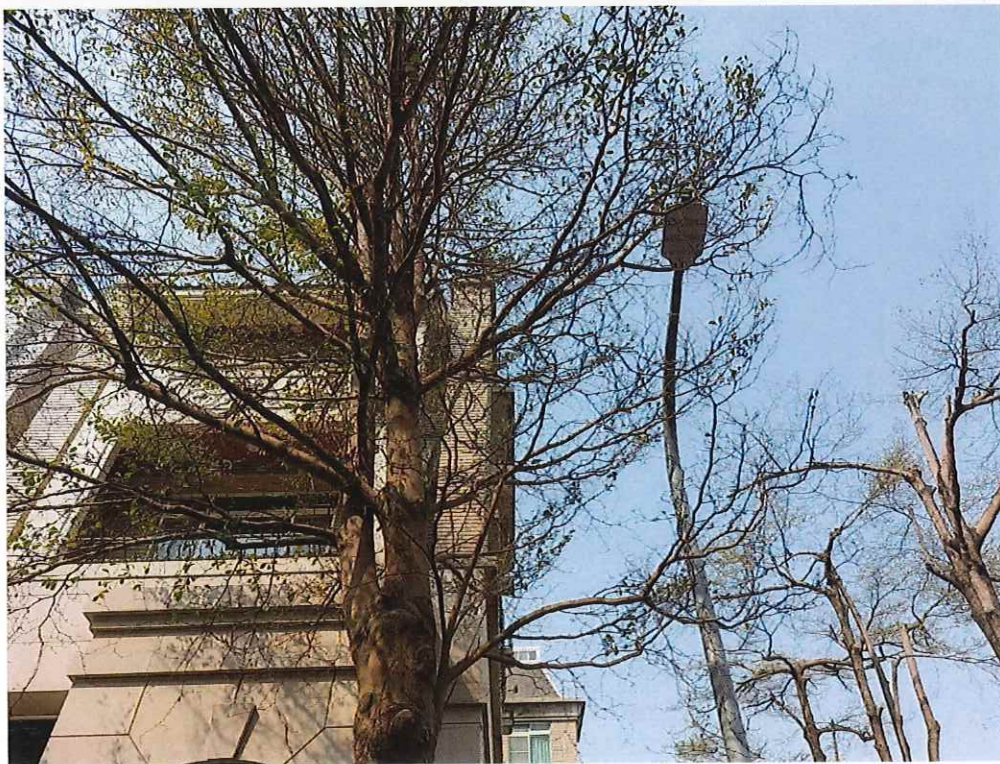

(三)、育德公園：

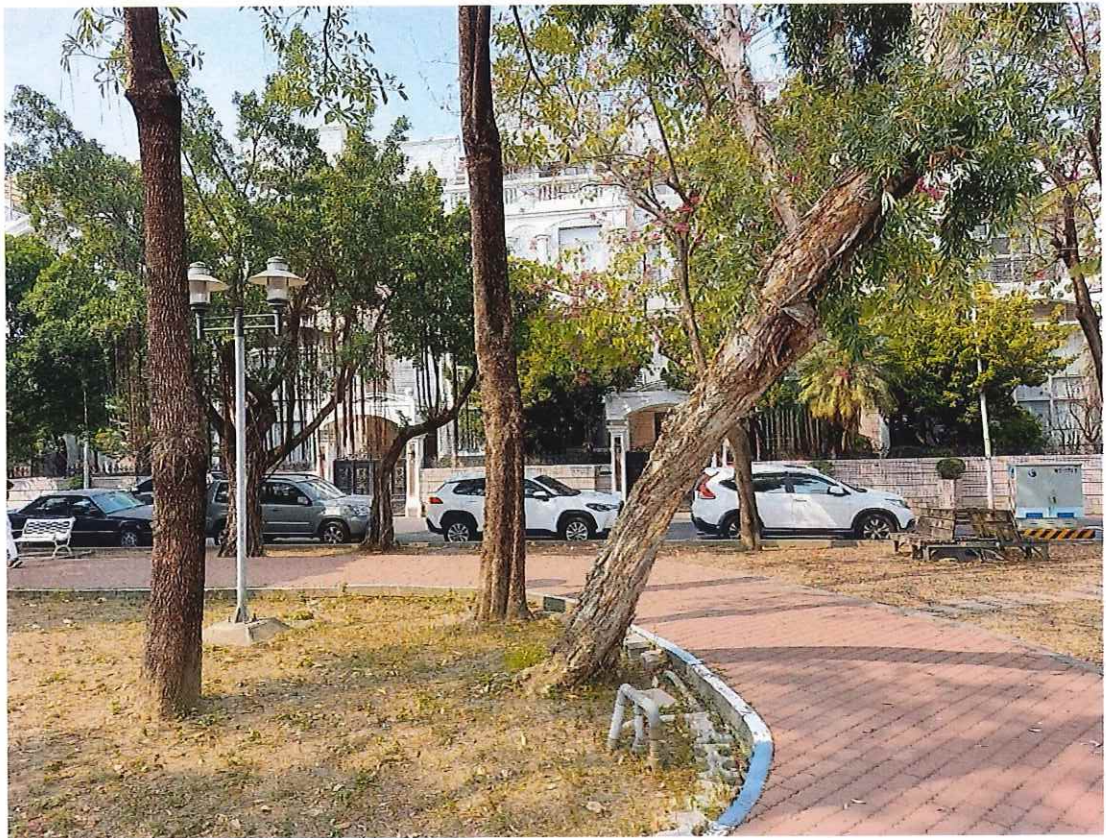

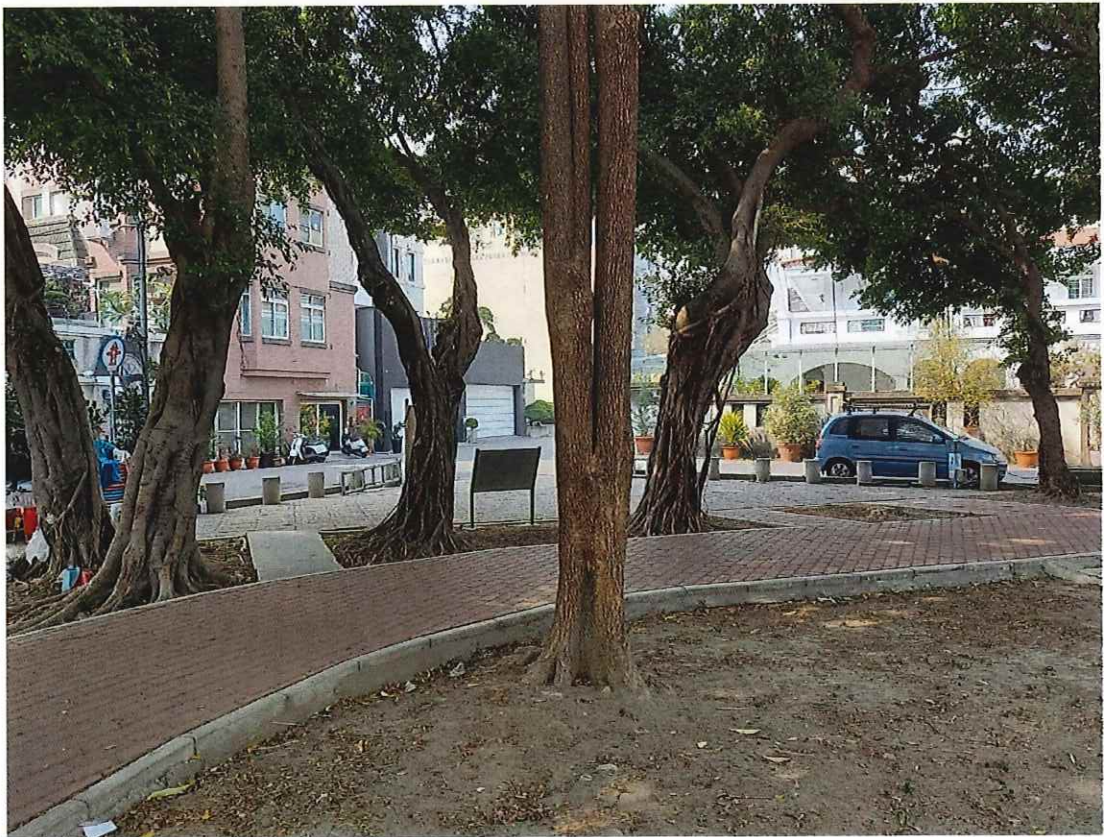

(四)、和順公園：

