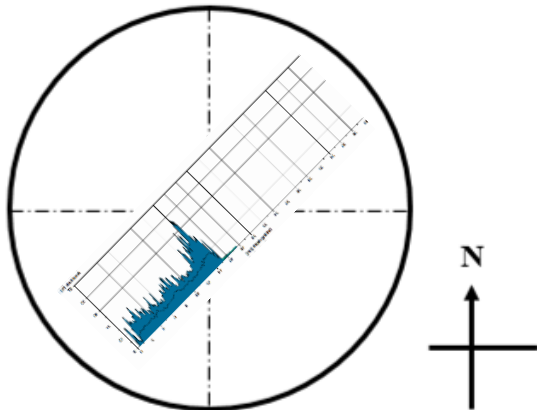
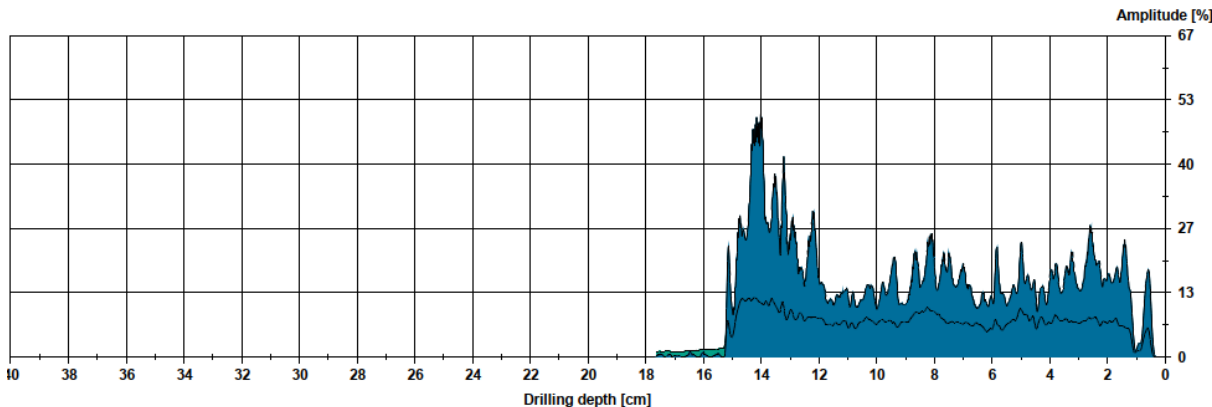
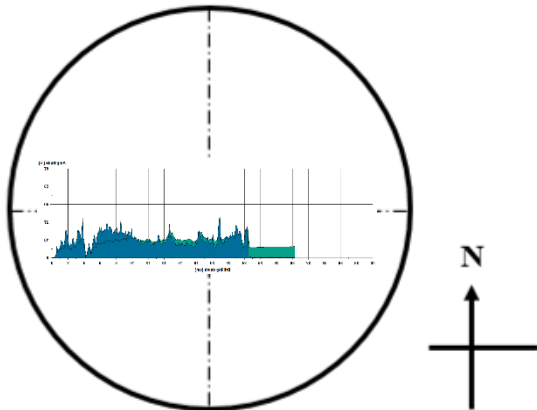
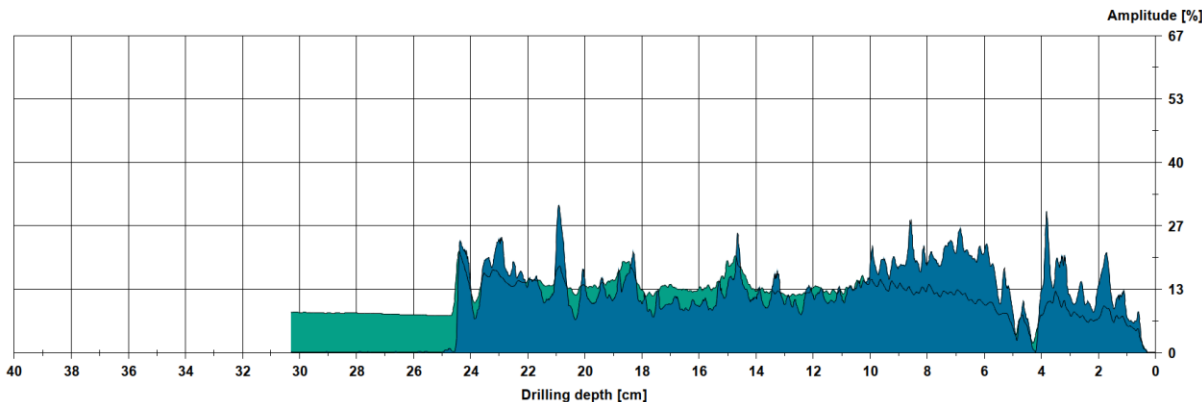
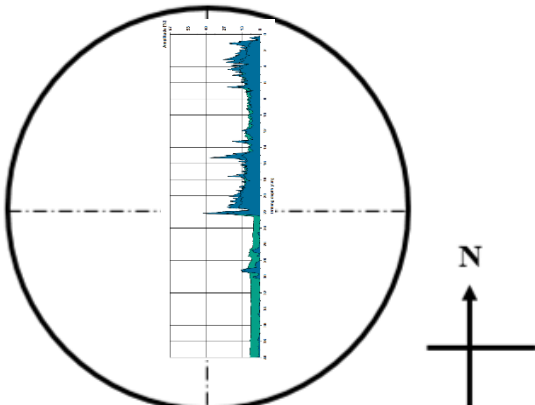
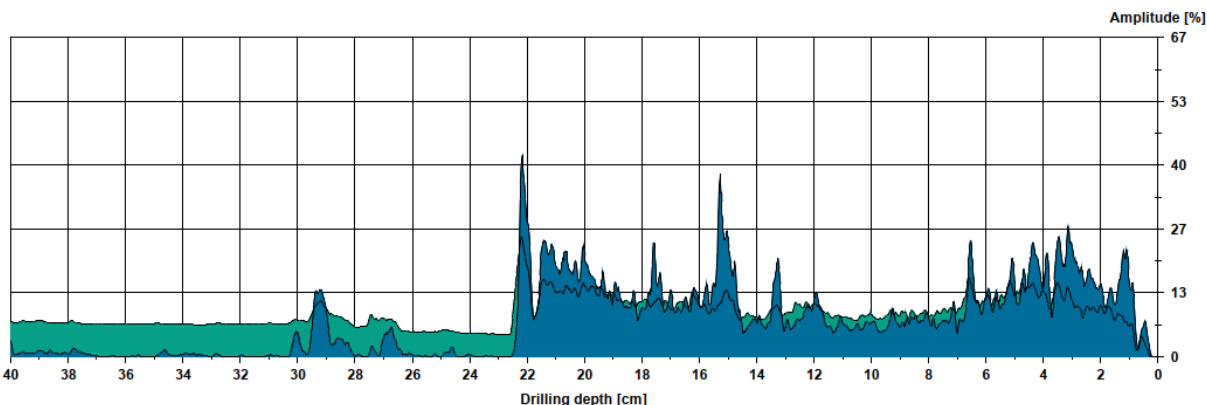
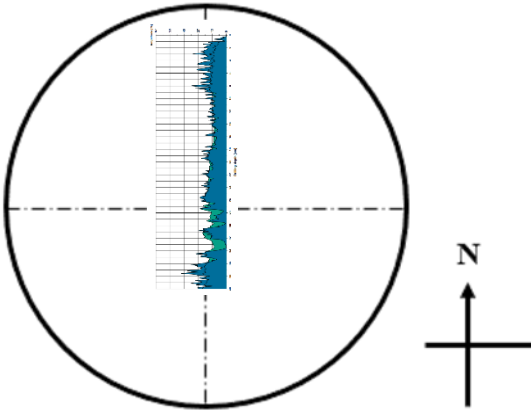
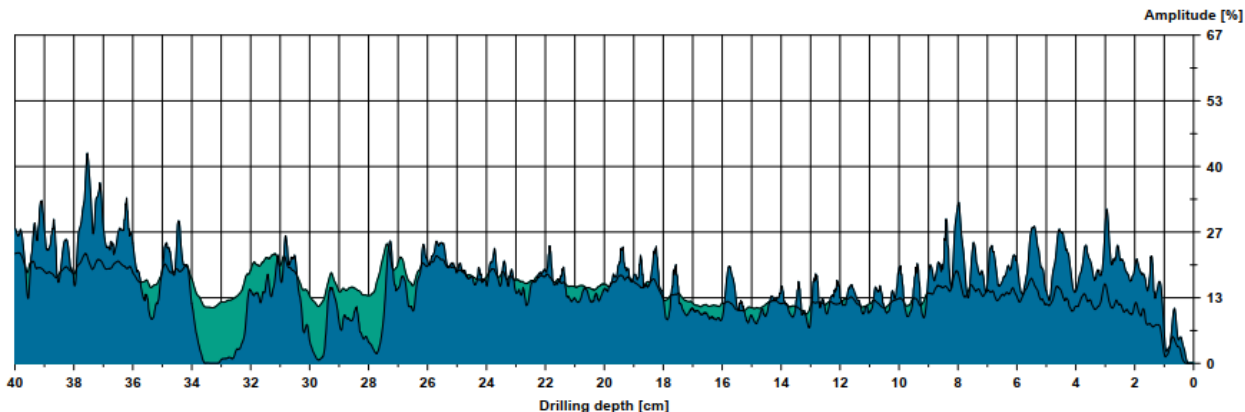
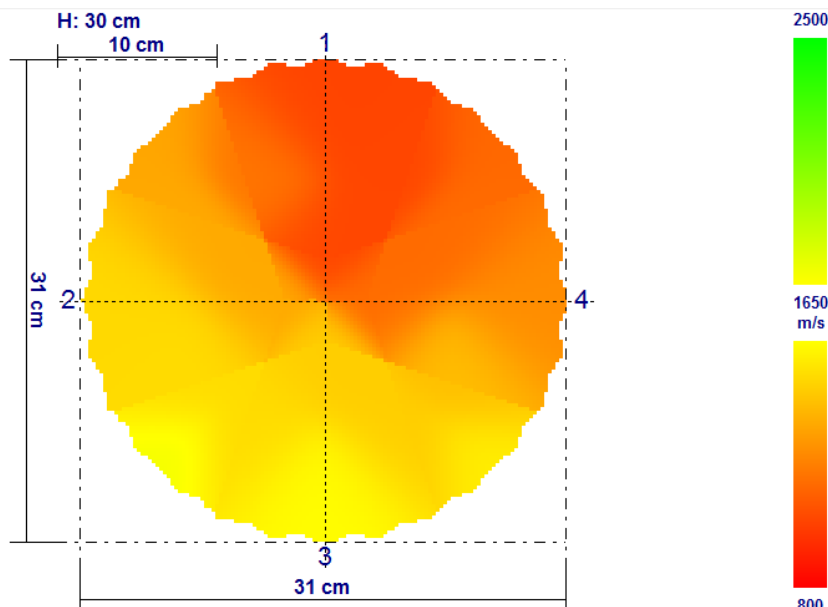


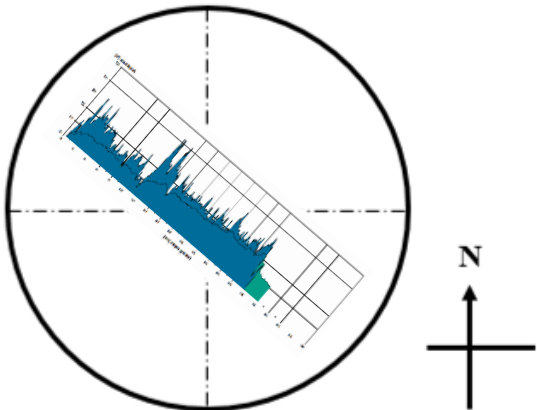
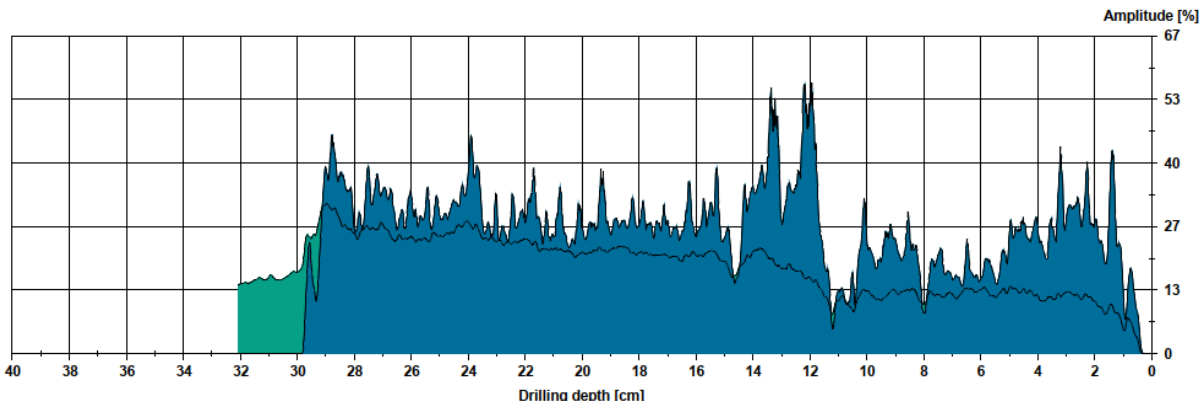
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03028	中華北路一段 中央分隔島	榕樹	5	15.3		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	1.5	檢測直 徑(cm)	15.3	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	主幹腐朽空洞周邊木材修復生長					
減緩策略建議	持續監測(避免根系機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

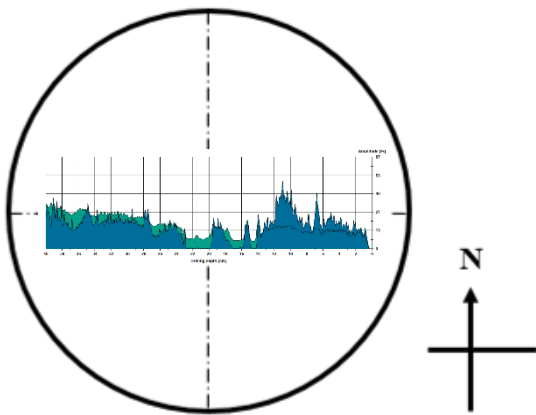
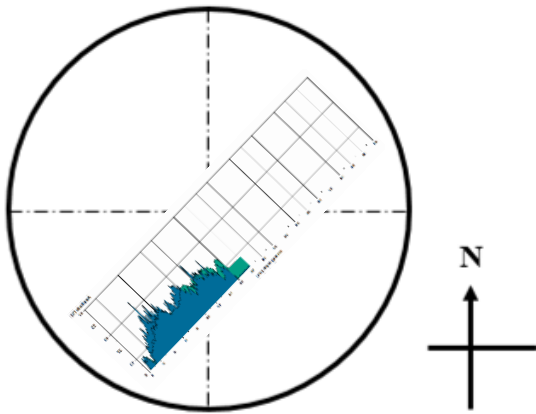
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03033	中華北路一段 中央分隔島	榕樹	5.5	16.9		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)	21	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		根部 20 度向下檢測，樹幹輕微腐朽縱裂				
減緩策略建議		持續監測(避免根系機械性損傷)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

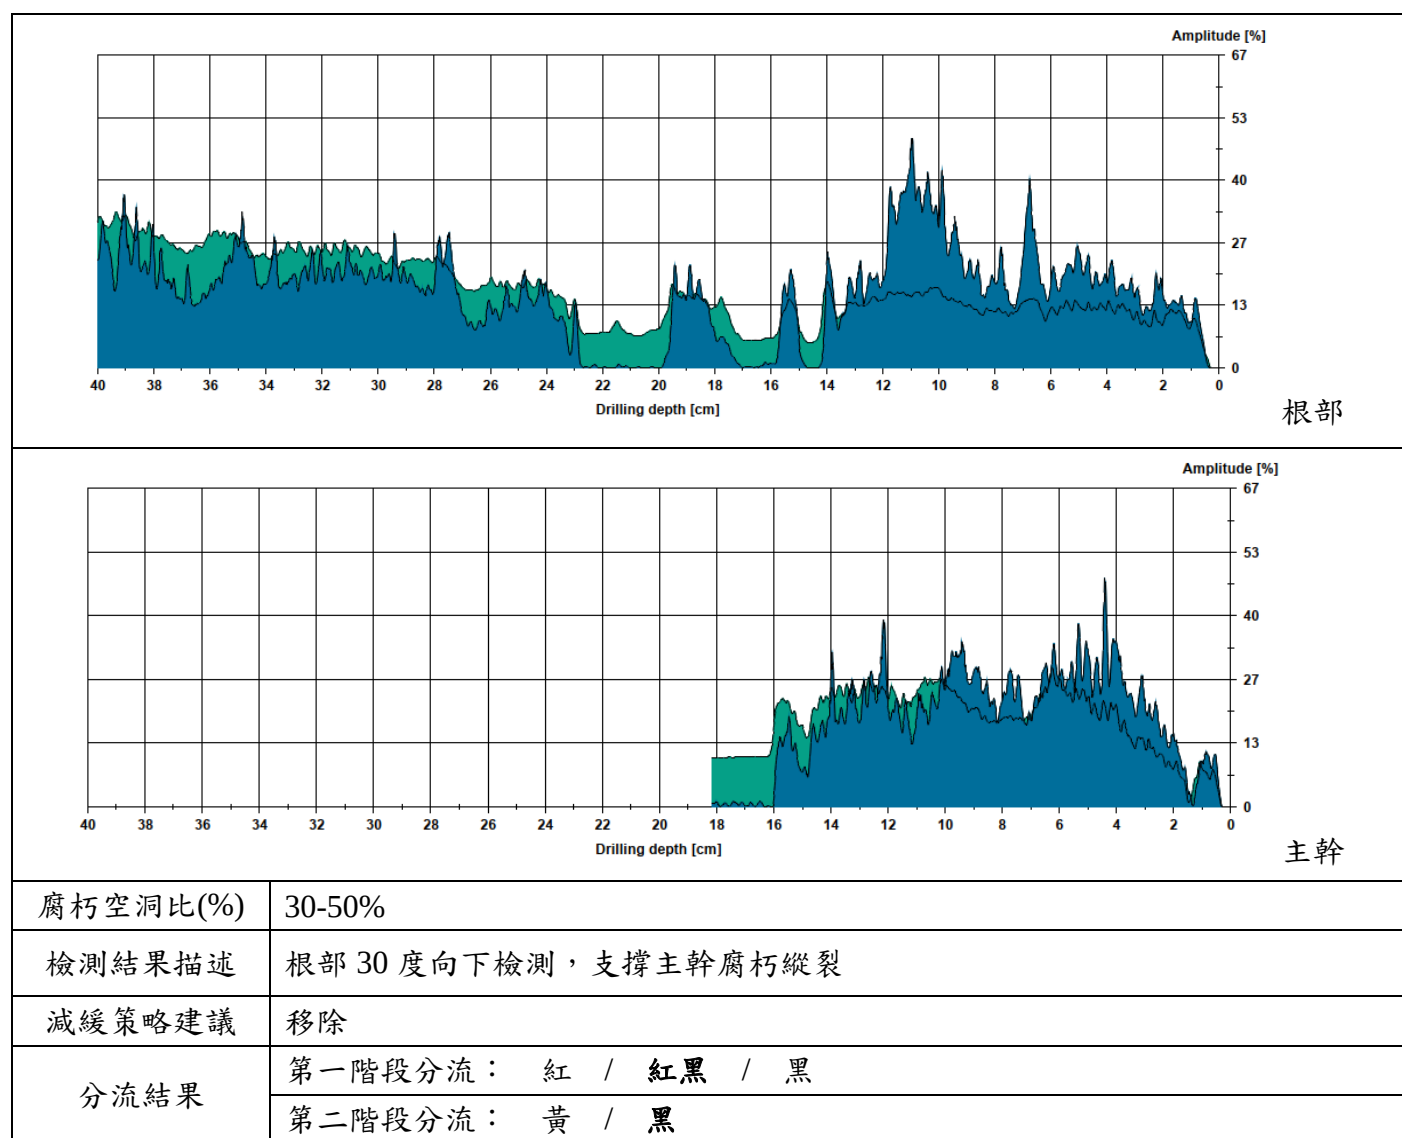
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
340-03038	中華北路一段 中央分隔島	榕樹	6.2	22			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.1	檢測直 徑(cm)	36		
檢測成果影像					檢測部位照片		
							
							
腐朽空洞比(%)	10-30%						
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹輕微腐朽						
減緩策略建議	持續監測(避免根系機械性損傷)						
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
	第二階段分流： 黃 / 黑						

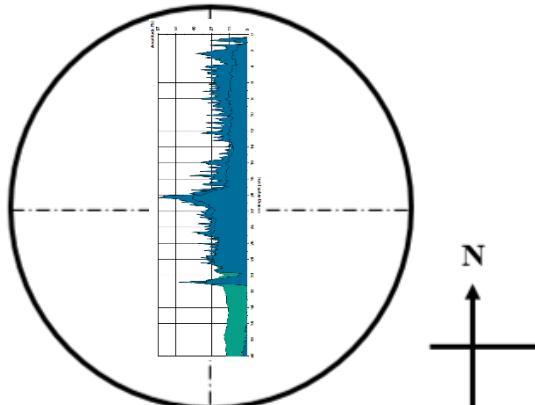
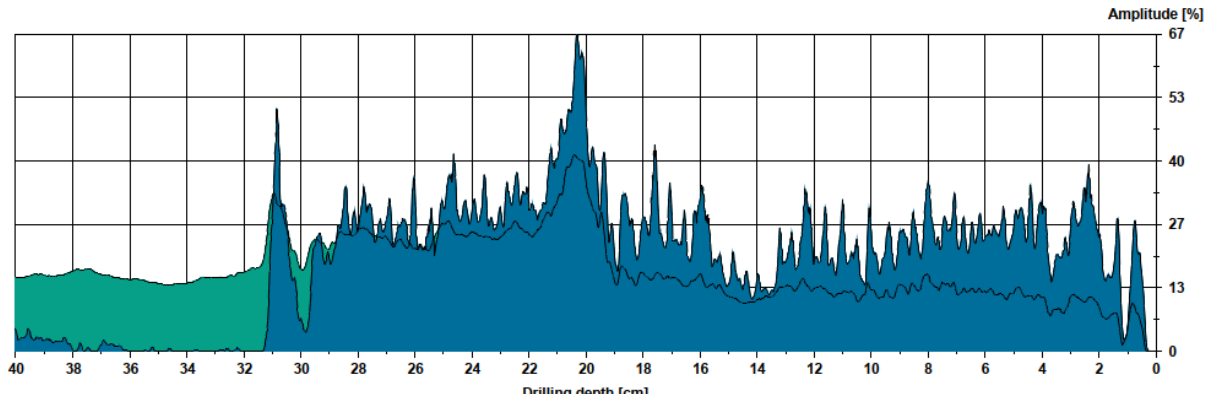
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03039	中華北路一段中央 分隔島	榕樹	6.5	35.5		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.15	檢測直 徑(cm)	36	
檢測成果影像			檢測部位照片			
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	根部 45 度向下檢測，中心主幹縱裂、腐朽					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

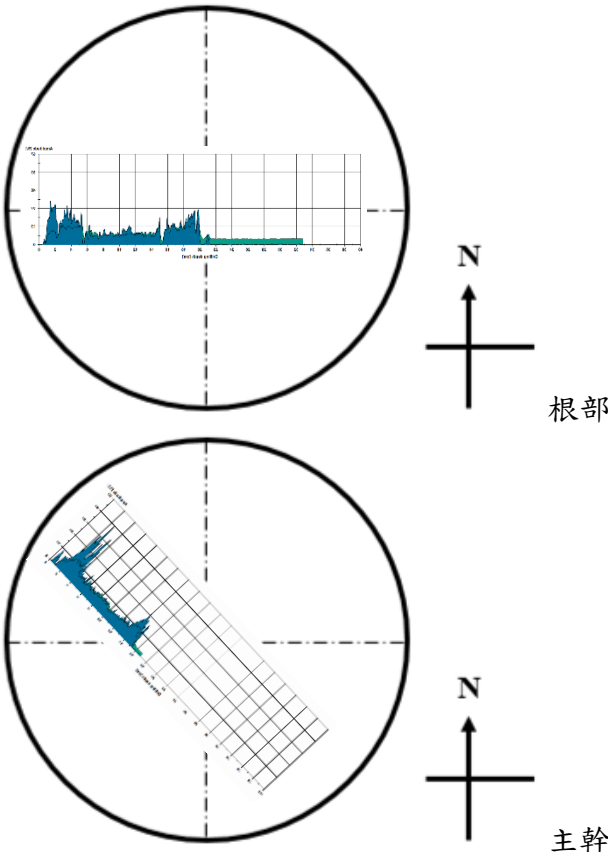
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03045	中華北路一段中 央分隔島	榕樹	6.9	26		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.3	檢測直徑 (cm)		31
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		主幹東北側腐朽嚴重且腐朽持續無擴散				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

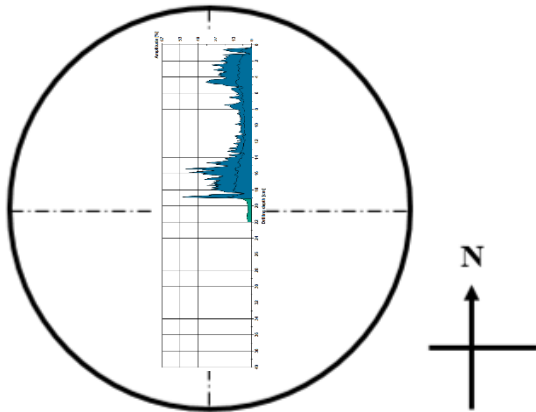
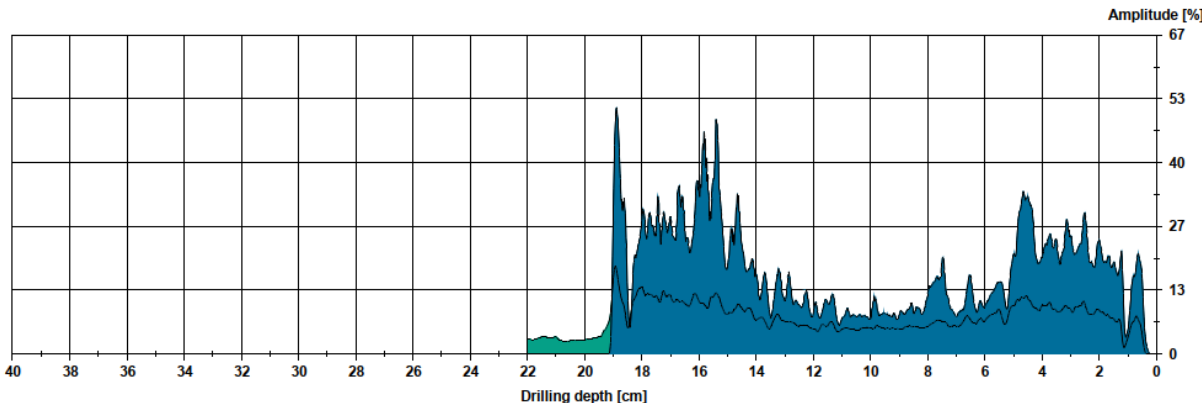
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03047	中華北路一段 中央分隔島	榕樹	4.9	22.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.67	檢測直 徑(cm)	30.2	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹無明顯腐朽空洞				
減緩策略建議		支撐				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

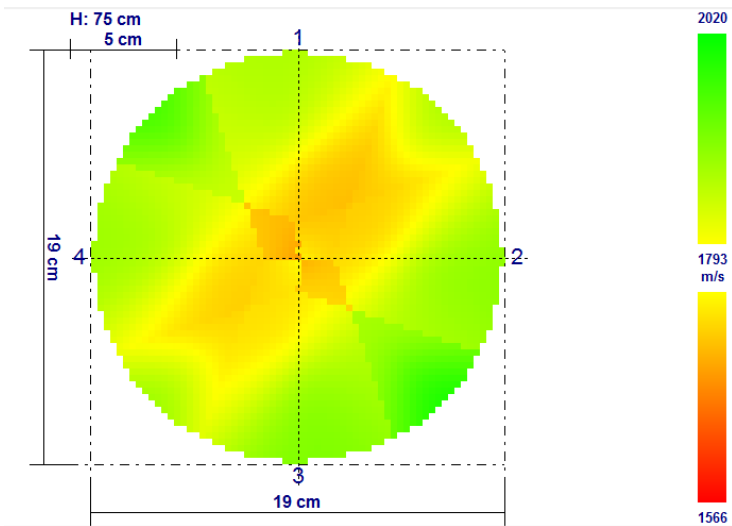
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03070	中華北路一段 中央分隔島	榕樹	7.9	22.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.1/1.25	檢測直 徑(cm)		50/24
檢測成果影像					檢測部位照片	
 根部  西北					 	

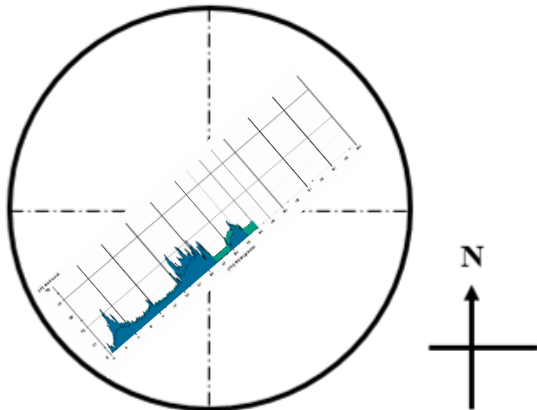
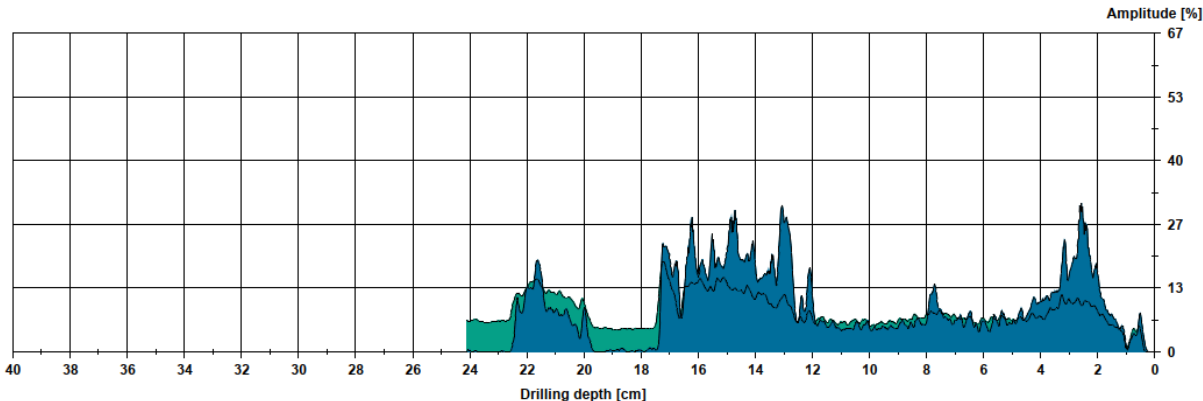


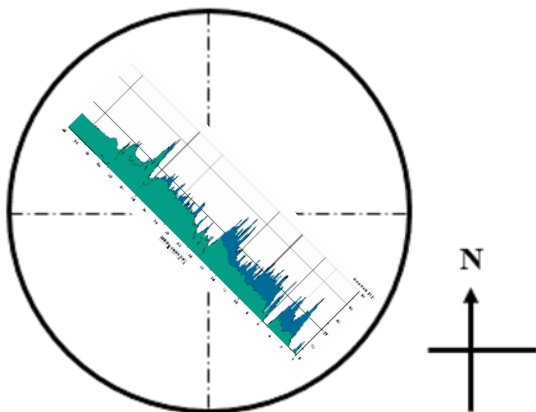
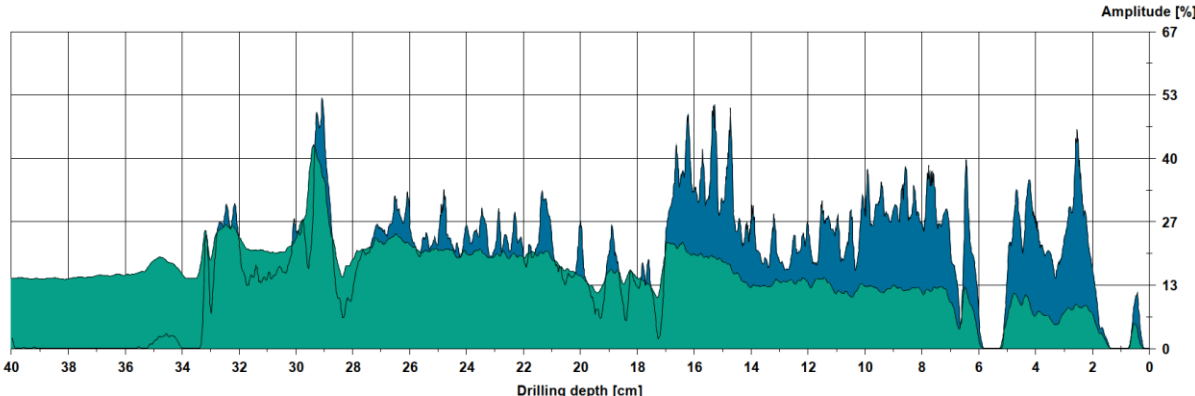
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)		
340-03075	中華北路一段 中央分隔島	榕樹	8.7	26.3/22.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.6	檢測直 徑(cm)	38.5	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	共優勢枝條無明顯腐朽空洞					
減緩策略建議	修剪(降低樹高)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

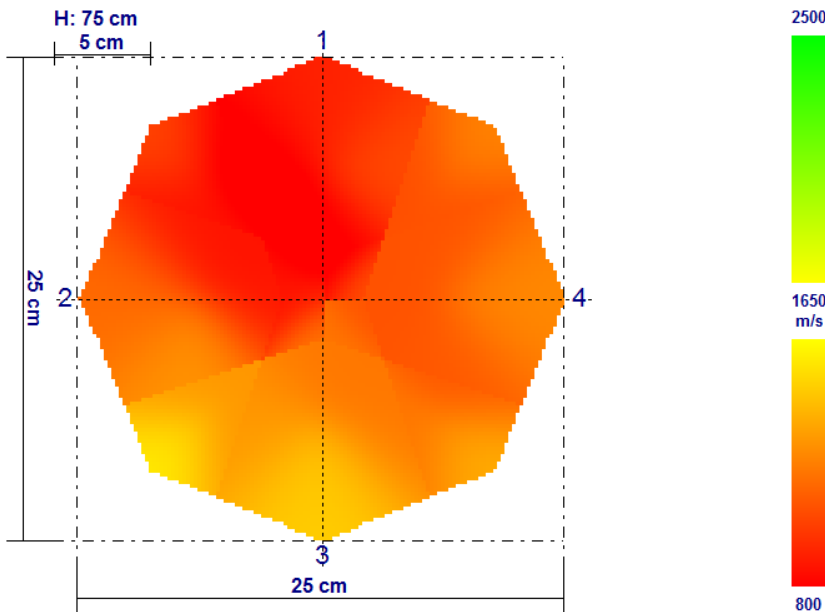
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
340-03083	中華北路一段 中央分隔島	榕樹	5.6	19.4			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.05/0.35	檢測 直徑 (cm)	18/26		
檢測成果影像					檢測部位照片		
							

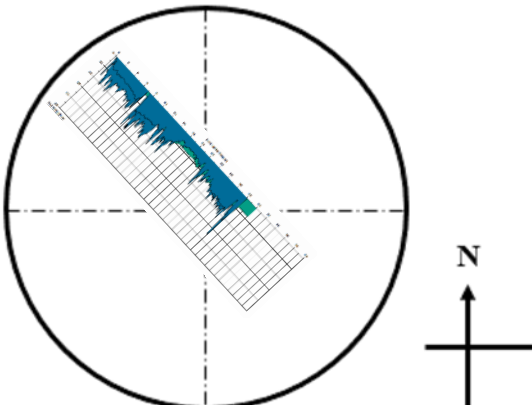
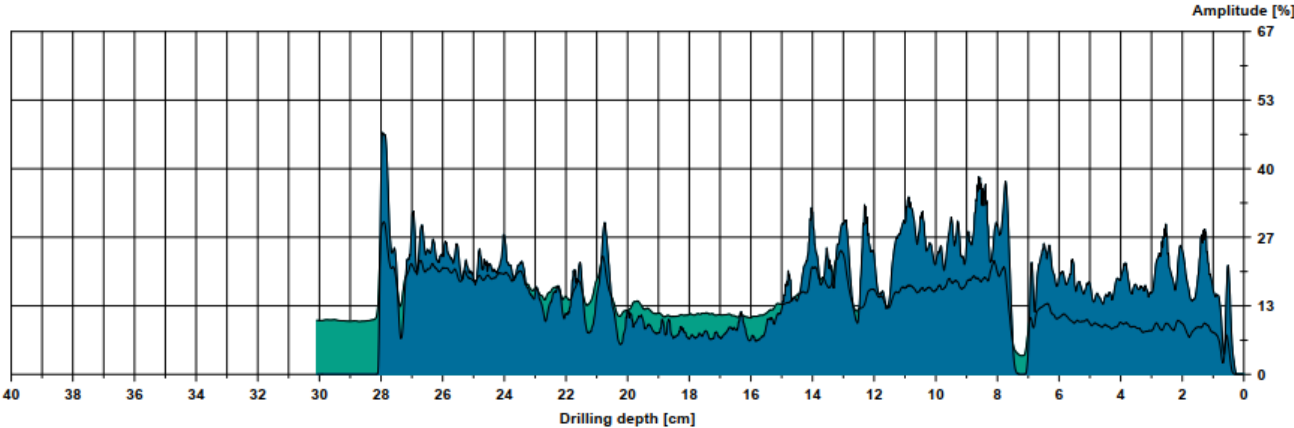
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
340-03085	中華北路一段 中央分隔島	榕樹	6.1	23.1			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.45	檢測直 徑(cm)	25		
檢測成果影像					檢測部位照片		
							
							
腐朽空洞比(%)		30-50%					
檢測結果描述		主幹腐朽空洞					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)		
340-03086	中華北路一段 中央分隔島	榕樹	6.3	14.7/10.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.5	檢測直 徑(cm)	15	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	樹幹東北至西南側腐朽，腐朽持續擴散					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

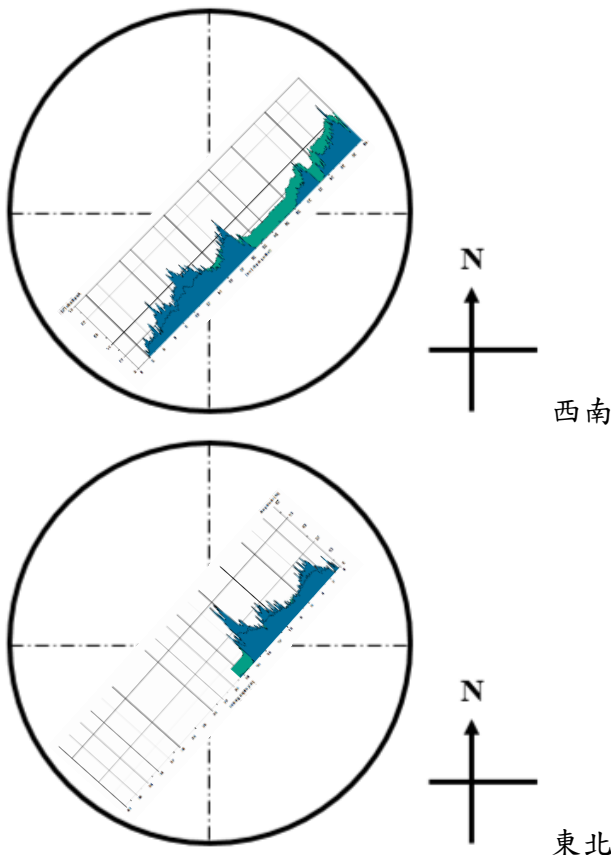
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03087	中華北路一段 中央分隔島	榕樹	6.6	27.6		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.34	檢測直 徑(cm)	26	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	主幹中空腐朽					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

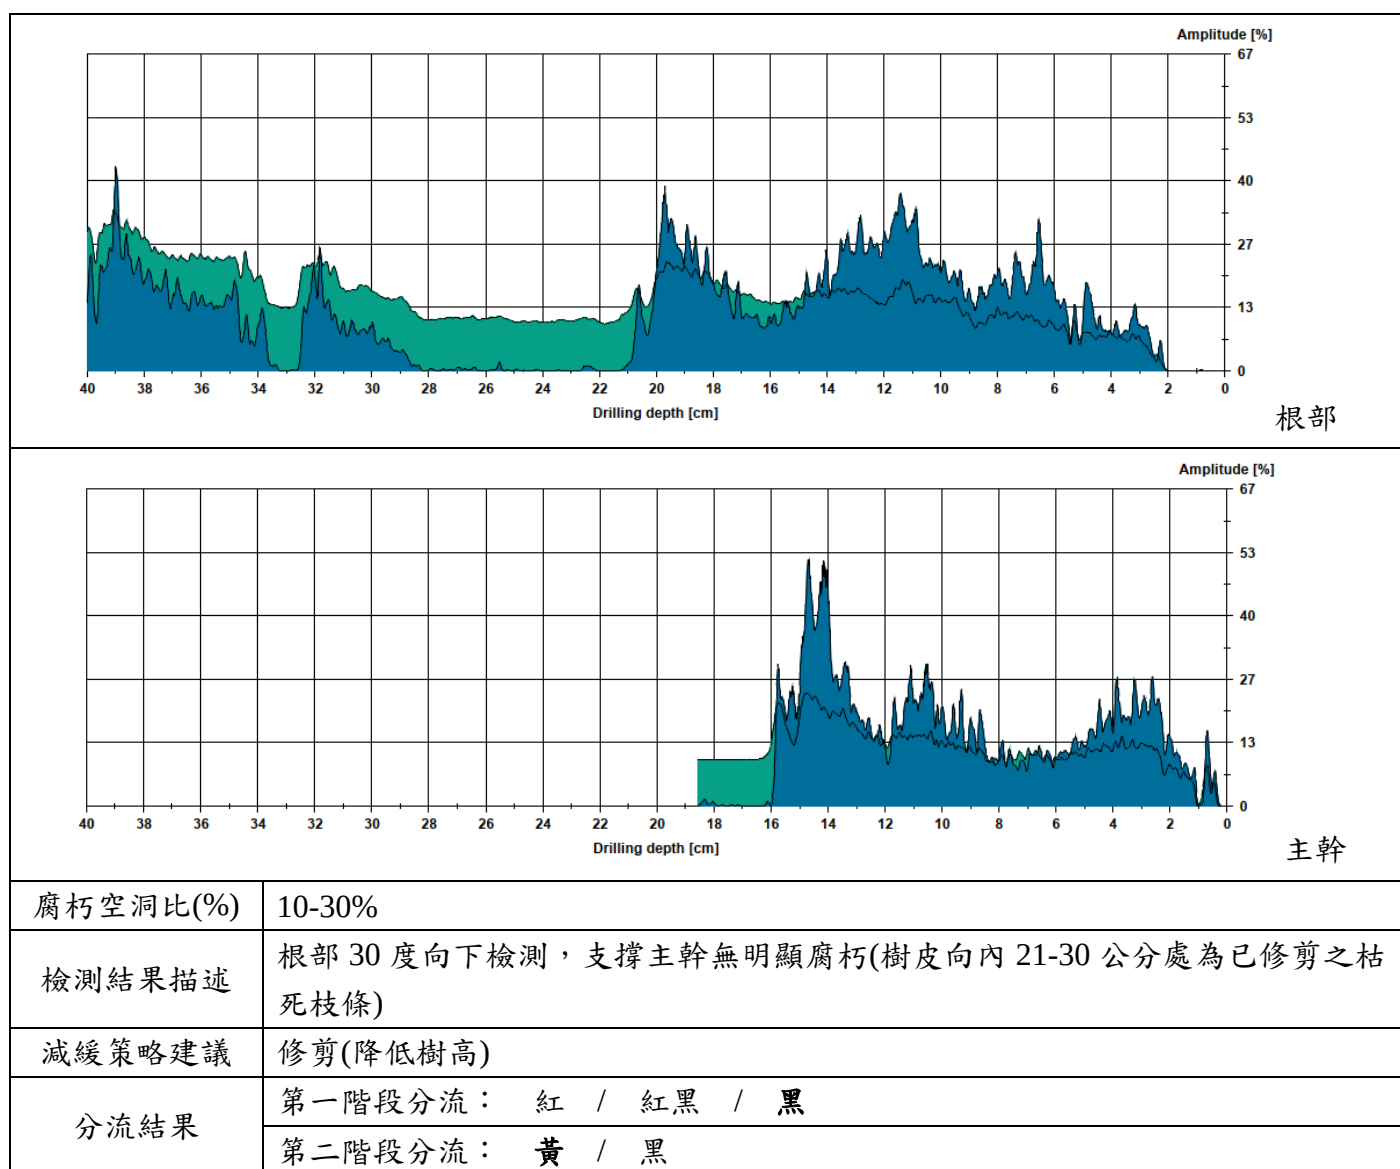
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03088	中華北路一段中 央分隔島	榕樹	6.5	35.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.15	檢測直 徑(cm)	41	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		支撐主幹輕微腐朽，周邊木材修復生長				
減緩策略建議		持續監測(避免修剪萌蘖)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

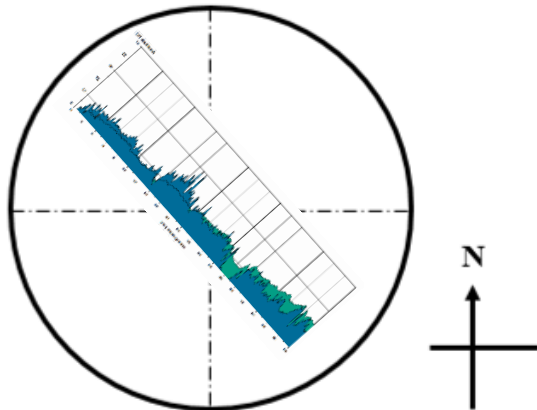
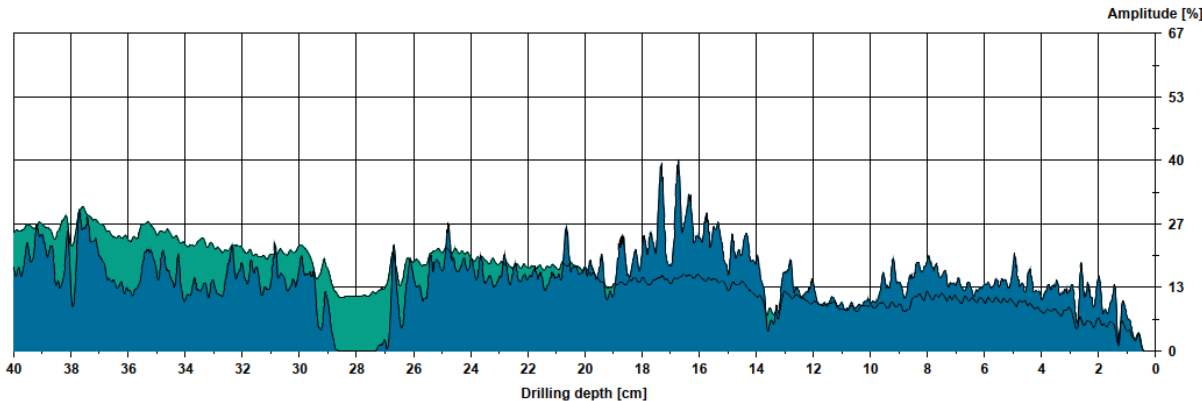
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03090	中華北路一段中 央分隔島	榕樹	8.2	21.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.75	檢測直徑 (cm)		25
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		主幹腐朽				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

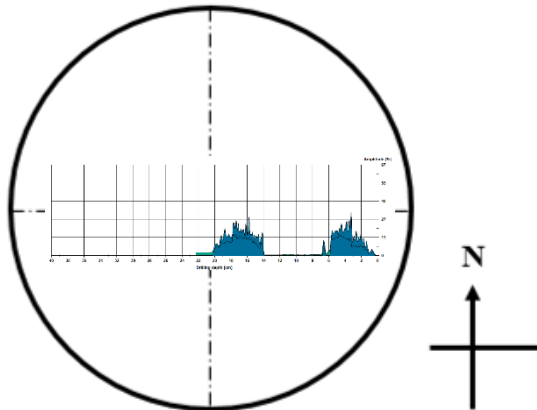
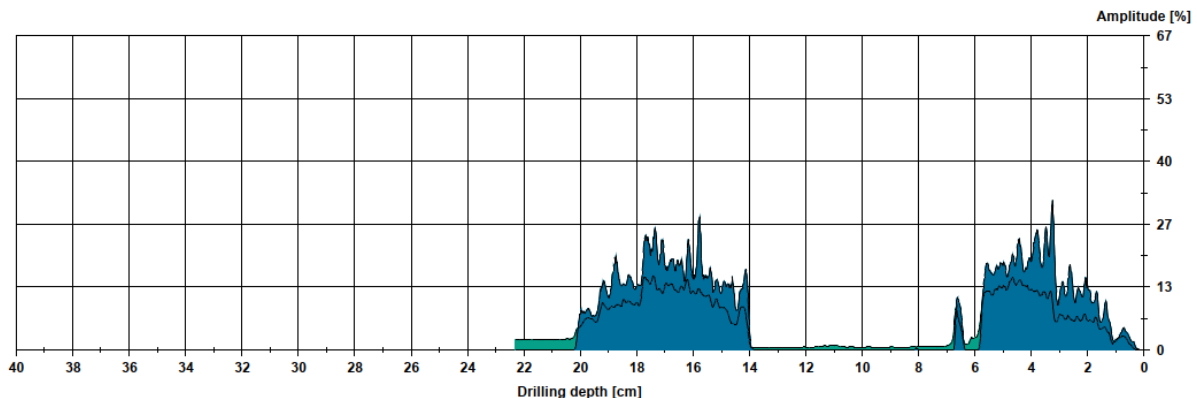
基本資料						樹木全景照	
編號	位置		樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)		
340-03092	中華北路一段中央分隔島		榕樹	10	40.1		
精密儀器檢測							
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.4	檢測直徑(cm)	36		
檢測成果影像				檢測部位照片			
							
							
腐朽空洞比(%)	10-30%						
檢測結果描述	主幹 45 度向下檢測，樹幹腐朽，周邊木材修復生長						
減緩策略建議	持續監測(避免獅子尾)						
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
	第二階段分流： 黃 / 黑						

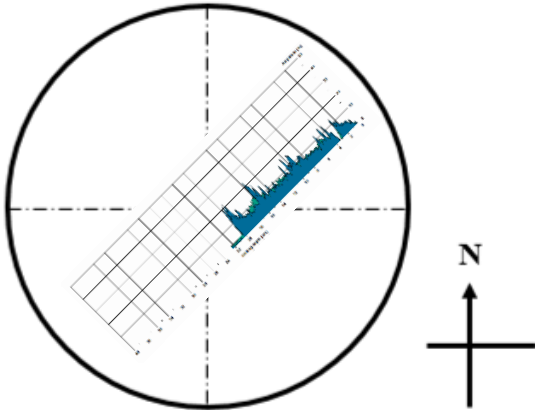
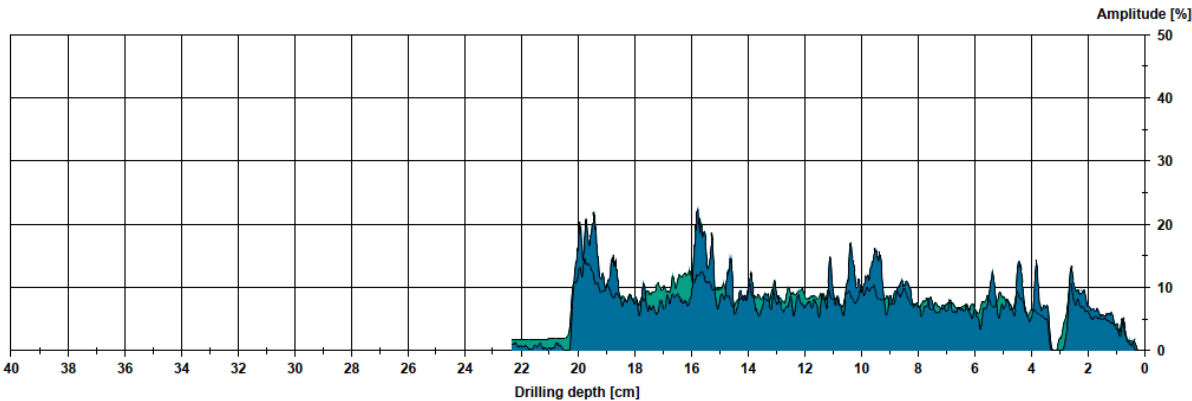
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)		
340-03104	中華北路一段 中央分隔島	榕樹	7.7	16.3/14.6/12.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)	50	
檢測成果影像						檢測部位照片
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	
胸高斷面體積	1.13E-02	m ³	重量	14.00	kN	
傾斜角度	5.0	度	傾斜動量	9.395	KNm	
壓縮強度	21000	kNm ⁻²	樹冠面積	21	m ²	
樹芯長度	16.5	cm	風力彎曲動量	11	KNm	
樹芯體積	3.24E-06	m ³	受風比例	80	%	
生材重量	3.84	g	受風面彎曲動量	8.8	KNm	
木材密度	1184.96	kg/m ³	安全係數	13.0		
材積	1.18	m ³				
						
樹木靜力學 安全係數	13.0					
檢測結果描述	樹木靜力學安全係數標準值大於 1.5					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

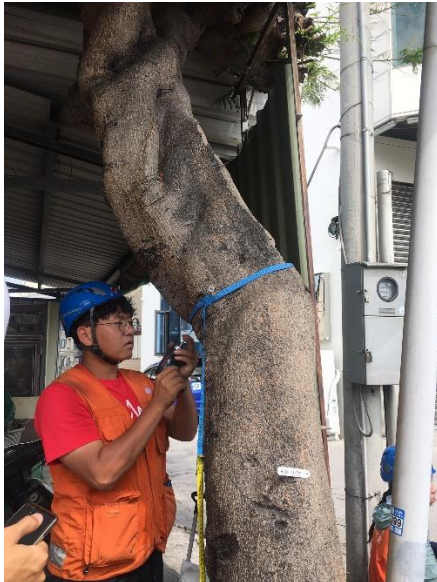
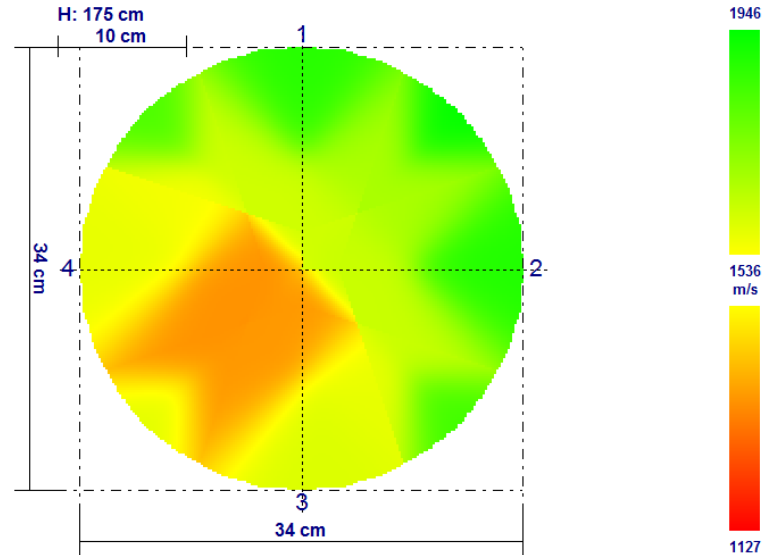
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03134	中華北路一段 中央分隔島	榕樹	4.7	18		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.13/0.92	檢測 直徑 (cm)		60/19
檢測成果影像					檢測部位照片	
						

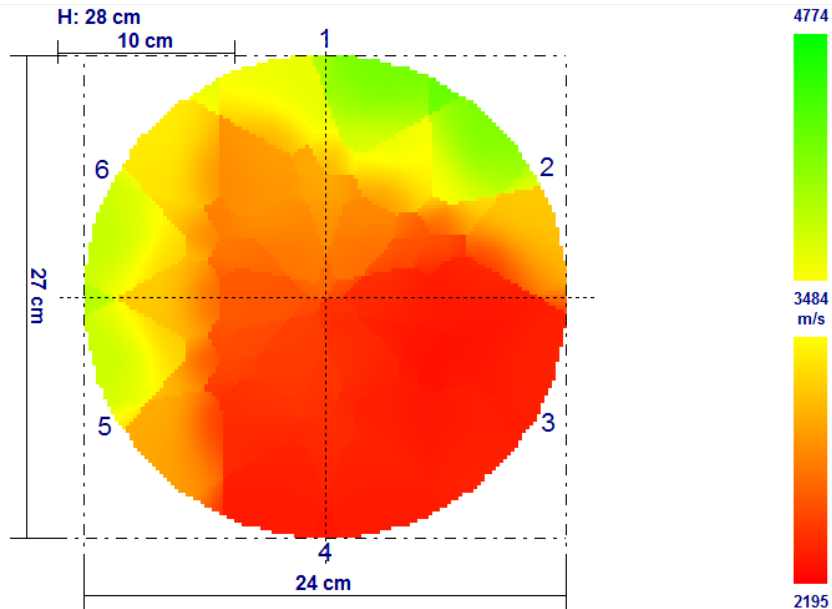


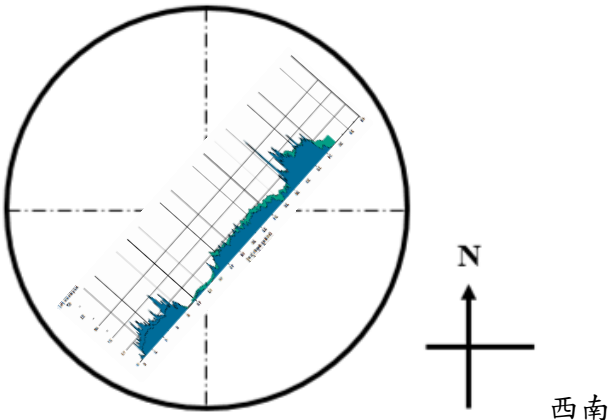
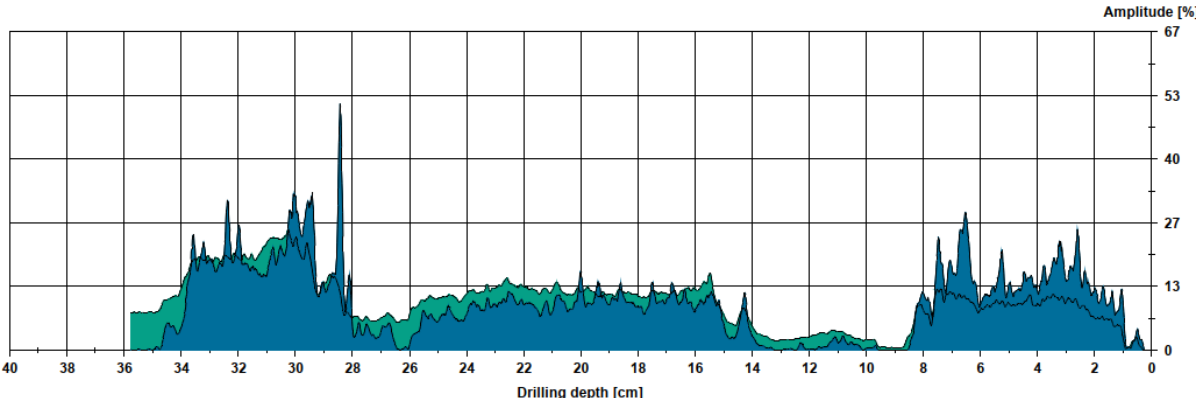
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)		
340-03136	中華北路一段 中央分隔島	榕樹	4.9	16.8/11/10.9		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.4	檢測直 徑(cm)	40	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	主幹無明顯腐朽(樹皮向內 27-30 公分為兩共優勢枝條交接處)					
減緩策略建議	修剪(降低樹高)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

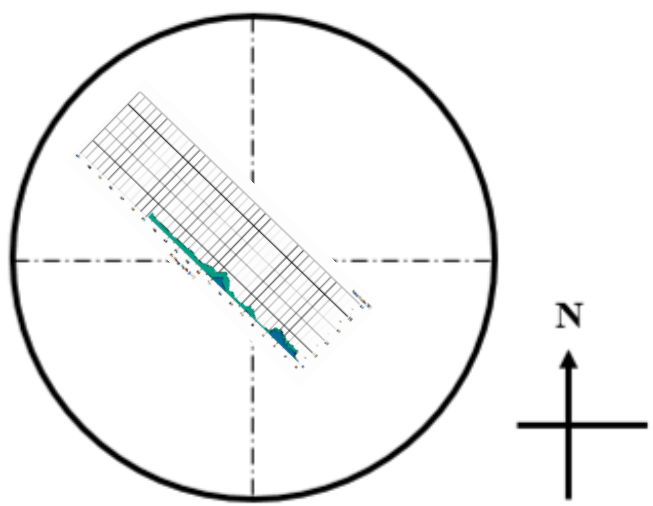
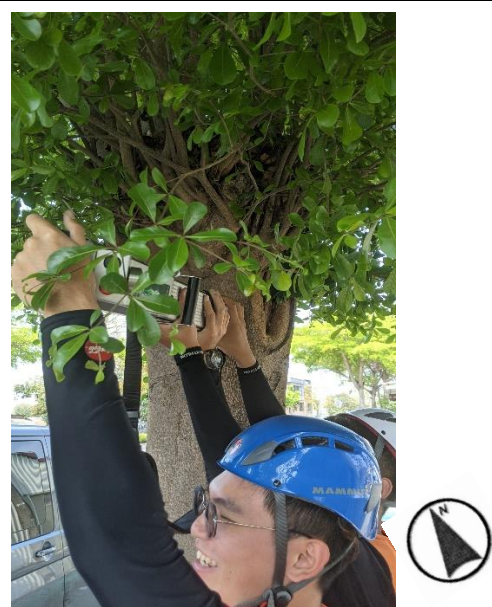
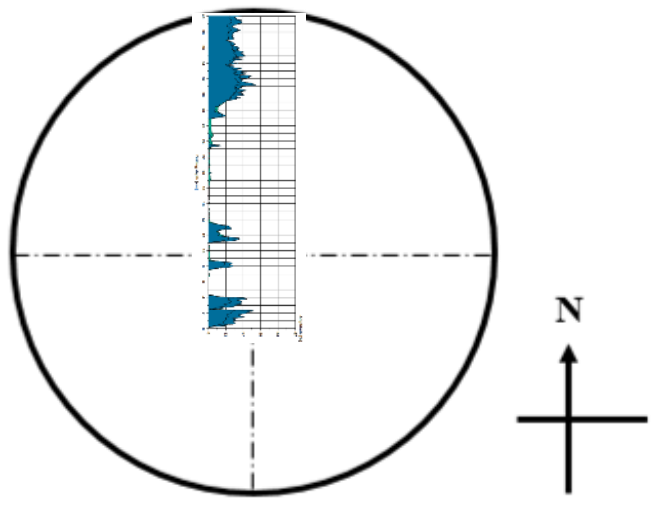
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03157	中華北路一段 中央分隔島	水黃皮	3.4	19.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.8	檢測直 徑(cm)	20	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹中央縱裂周邊木材修復生長				
減緩策略建議		無				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

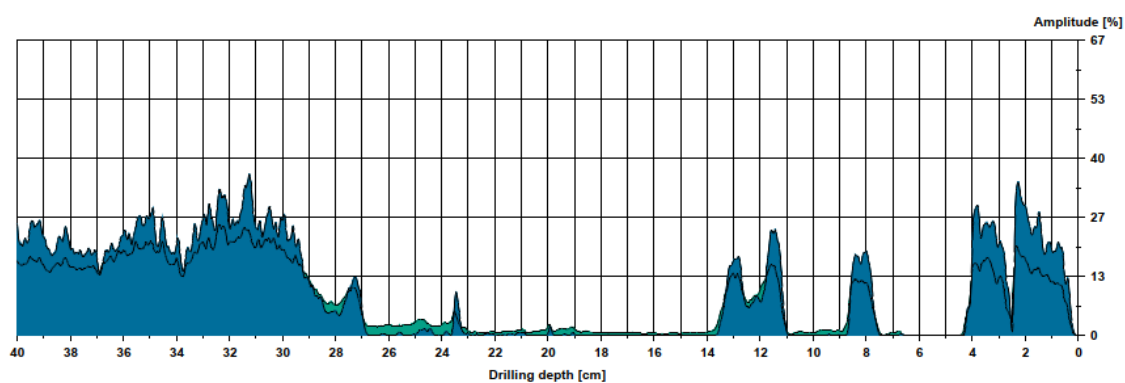
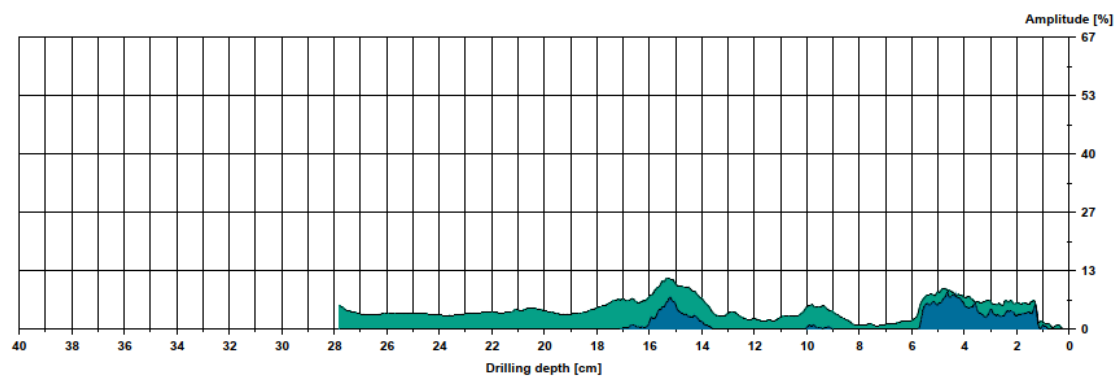
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
340-03190	中華北路一段 人行道	鳳凰木	3.3	20.2			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	1.25	檢測直 徑(cm)	20.3		
檢測成果影像							
							
							
腐朽空洞比(%)	10-30%						
檢測結果描述	主幹輕微縱裂						
減緩策略建議	持續監測						
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
	第二階段分流： 黃 / 黑						

基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
340-03195	中華北路一段人行 道	鳳凰木	6.7	32.2			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.6	檢測直 徑(cm)	32		
檢測成果影像							檢測部位照片
							
腐朽空洞比(%)							10-30%
檢測結果描述						主幹西南側腐朽，腐朽抑制無持續擴散	
減緩策略建議						持續監測	
分流結果						第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑	
						第二階段分流： 黃 / 黑	

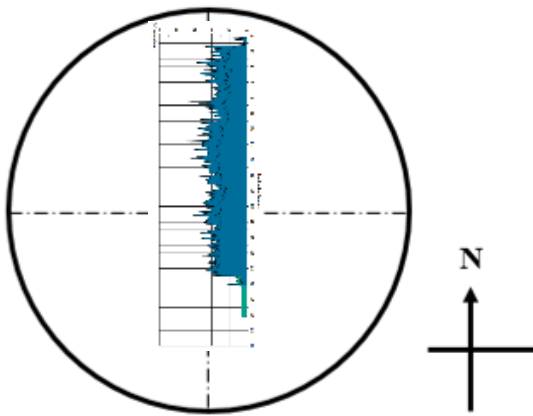
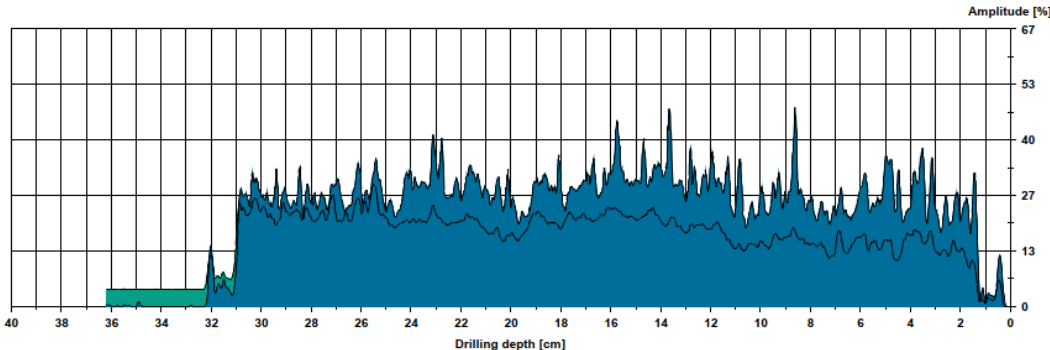
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03197	中華北路一段人 行道	小葉欖仁	10.3	24.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.28	檢測直徑 (cm)	24	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		根部東側腐朽嚴重				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置		樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	
340-03200	中華北路一段人行 道		小葉欖仁	7.7	29.5	
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.83	檢測直 徑(cm)	32.2	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		主幹腐朽空洞，周邊木材無明顯修復反應				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03202	中華北路一段柏 油路	小葉欖仁	8.3	36.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	2	檢測直 徑(cm)	44	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						

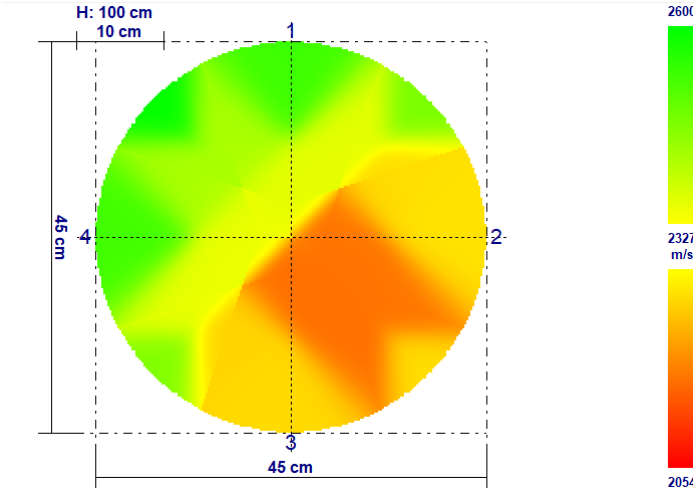
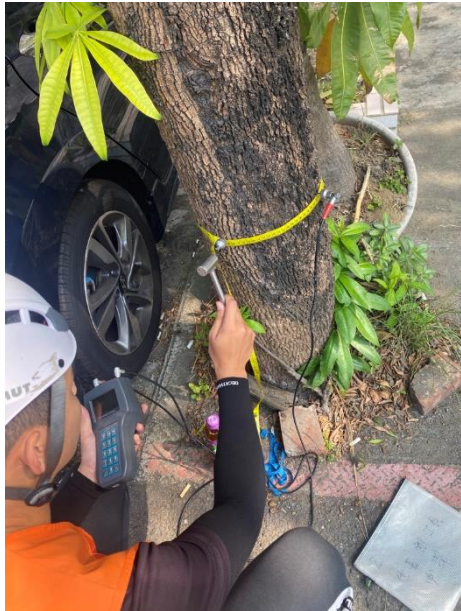


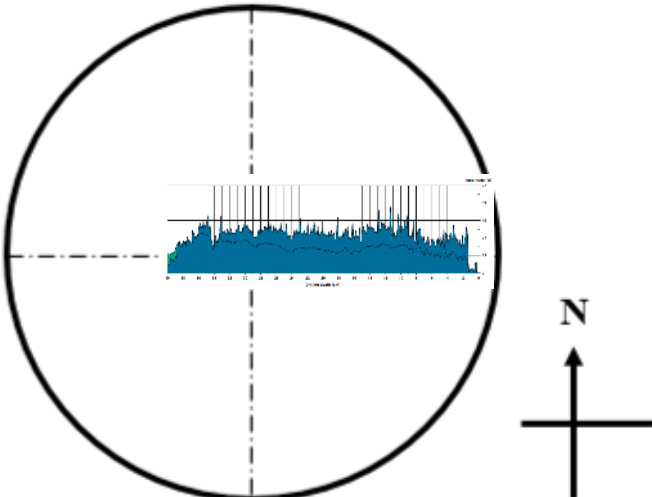
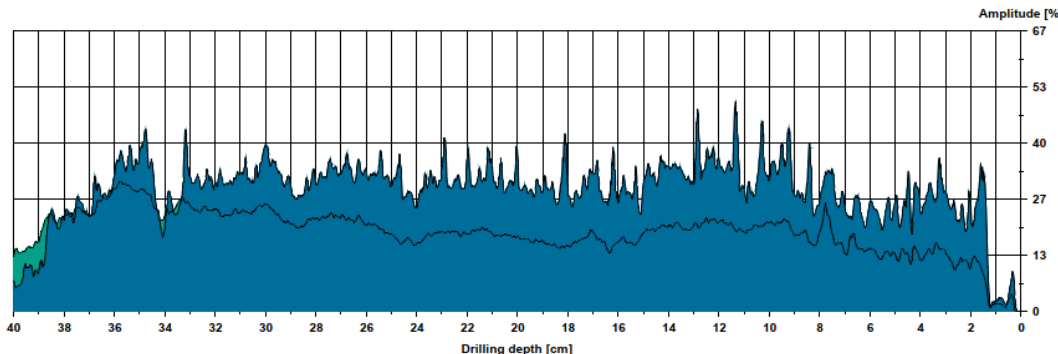
腐朽空洞比(%)	大於 50%
檢測結果描述	樹幹開口孔洞腐朽
減緩策略建議	移除
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / 黑

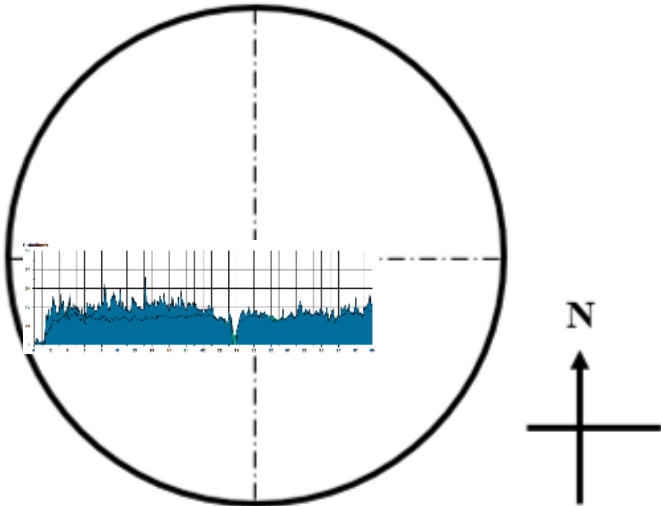
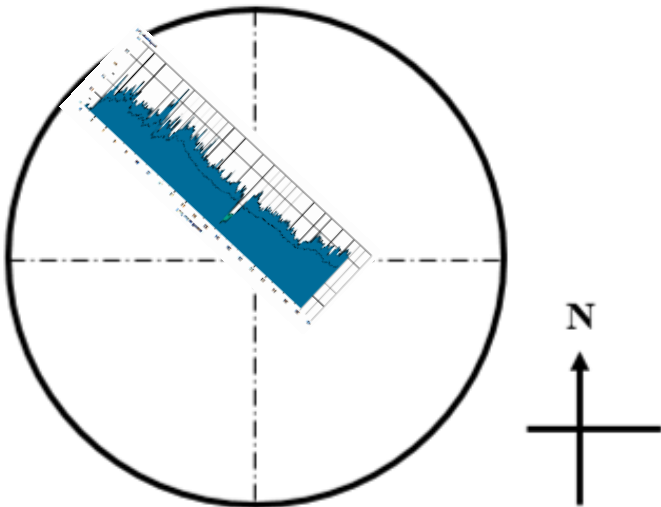
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03209	中華北路一段 柏油路	小葉欖仁	10	31.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.9	檢測直 徑(cm)	18	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	小於 10%					
檢測結果描述	樹幹無腐朽					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

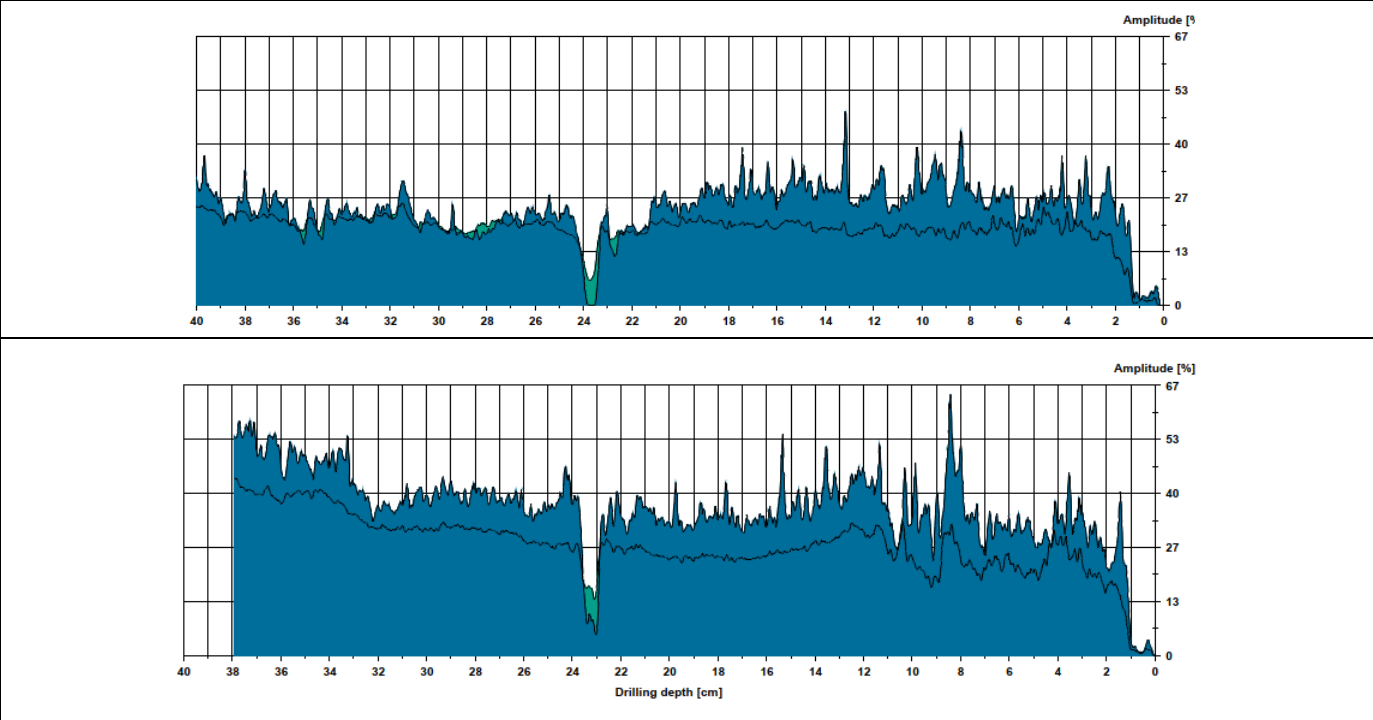
基本資料						樹木全景照																																																						
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)																																																								
340-03212	中華北路一段 柏油路	小葉欖仁	9.8	30.1																																																								
精密儀器檢測																																																												
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀																																																											
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.35	檢測直 徑(cm)	33																																																							
檢測成果影像																																																												
 無人機檢測骨架枝條 <table><thead><tr><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th></tr></thead><tbody><tr><td>胸高斷面體積</td><td>0.004</td><td>m³</td><td>重量</td><td>8.41</td><td>kN</td></tr><tr><td>傾斜角度</td><td>5</td><td>度</td><td>傾斜動量</td><td>7.19</td><td>KNm</td></tr><tr><td>壓縮強度</td><td>29000</td><td>kNm⁻²</td><td>樹冠面積</td><td>30</td><td>m²</td></tr><tr><td>樹芯長度</td><td>22</td><td>cm</td><td>風力彎曲動量</td><td>27</td><td>KNm</td></tr><tr><td>樹芯體積</td><td>4.32E-06</td><td>m³</td><td>受風比例</td><td>80</td><td>%</td></tr><tr><td>生材重量</td><td>5.212</td><td>g</td><td>受風面彎曲動量</td><td>21.6</td><td>KNm</td></tr><tr><td>木材密度</td><td>1206.57</td><td>kg/m³</td><td>安全係數</td><td>3.6</td><td></td></tr><tr><td>材積</td><td>0.70</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 							項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	胸高斷面體積	0.004	m ³	重量	8.41	kN	傾斜角度	5	度	傾斜動量	7.19	KNm	壓縮強度	29000	kNm ⁻²	樹冠面積	30	m ²	樹芯長度	22	cm	風力彎曲動量	27	KNm	樹芯體積	4.32E-06	m ³	受風比例	80	%	生材重量	5.212	g	受風面彎曲動量	21.6	KNm	木材密度	1206.57	kg/m ³	安全係數	3.6		材積	0.70	m ³			
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位																																																							
胸高斷面體積	0.004	m ³	重量	8.41	kN																																																							
傾斜角度	5	度	傾斜動量	7.19	KNm																																																							
壓縮強度	29000	kNm ⁻²	樹冠面積	30	m ²																																																							
樹芯長度	22	cm	風力彎曲動量	27	KNm																																																							
樹芯體積	4.32E-06	m ³	受風比例	80	%																																																							
生材重量	5.212	g	受風面彎曲動量	21.6	KNm																																																							
木材密度	1206.57	kg/m ³	安全係數	3.6																																																								
材積	0.70	m ³																																																										
樹木靜力學安全係數			3.6																																																									
檢測結果描述			安全係數大於標準值 1.5																																																									
減緩策略建議			修剪(縮短延伸枝條)																																																									
分流結果			第一階段分流：紅 / 紅黑 / 黑																																																									
			第二階段分流：黃 / 黑																																																									

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03214	中華北路一段柏油路	小葉欖仁	10.9	24.2		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.64	檢測直徑(cm)	25	
檢測成果影像						
						
腐朽空洞比(%)		小於 10%				
檢測結果描述		無人機檢測骨架枝條腐朽情形，腐朽傷口已癒合				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

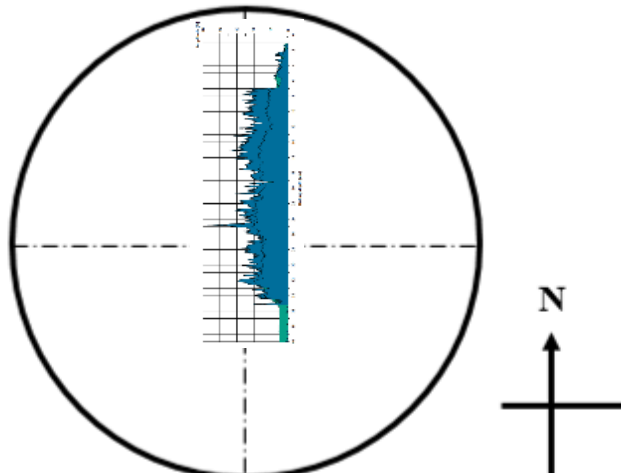
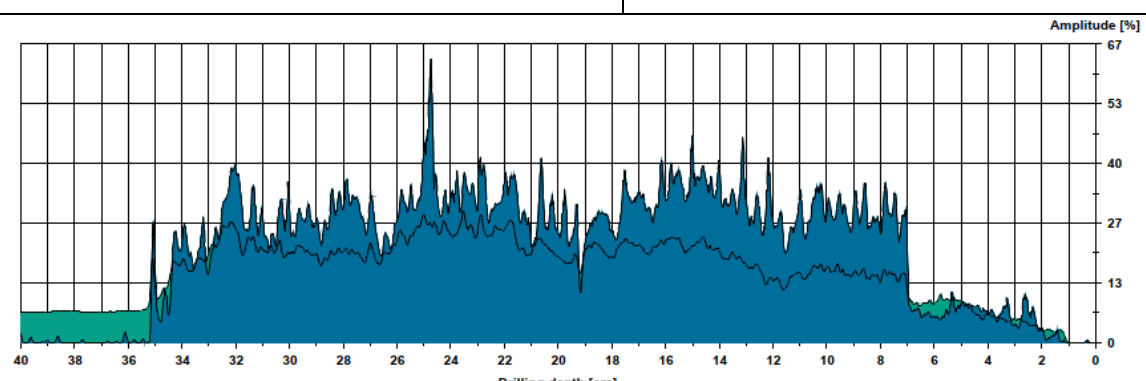
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03218	中華北路一段柏油路	小葉欖仁	13.5	41.2		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1	檢測直徑(cm)	45	
檢測成果影像					檢測部位照片	
					 	
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		主幹東南側腐朽，腐朽比例約 30-50%，且持續擴散無抑制				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

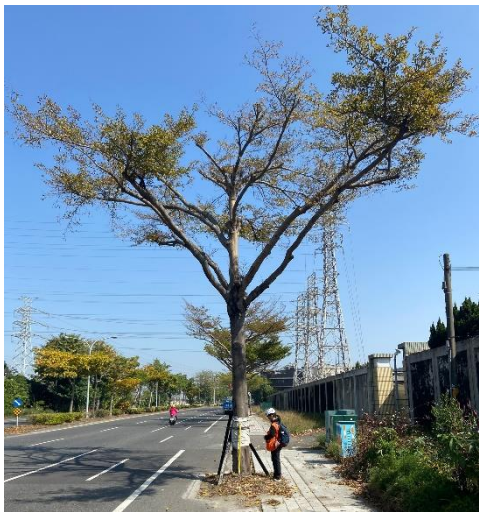
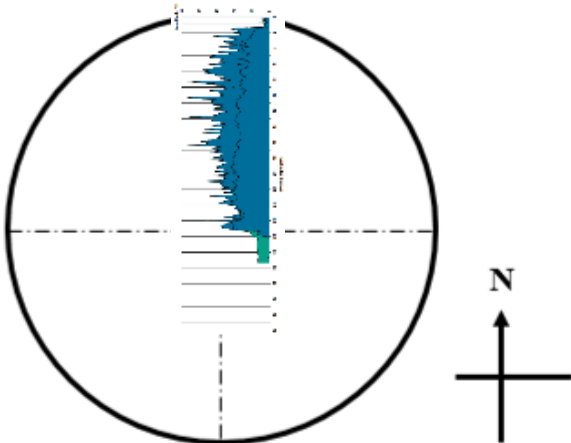
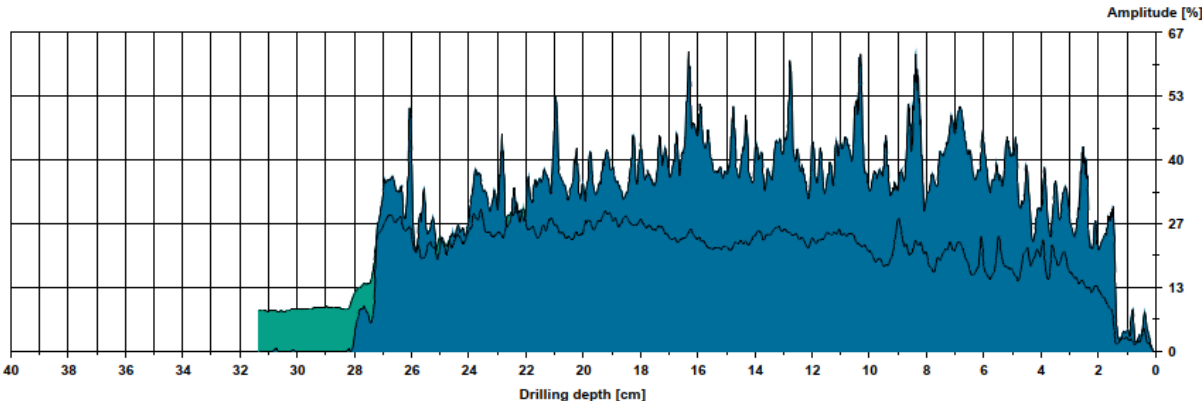
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03219	中華北路一段柏 油路	小葉欖仁	7.6	32.3		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.35	檢測直 徑(cm)	40	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)		小於 10%				
檢測結果描述		樹幹無腐朽				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

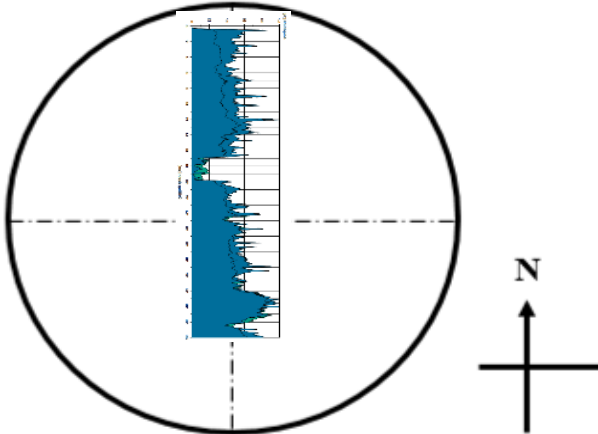
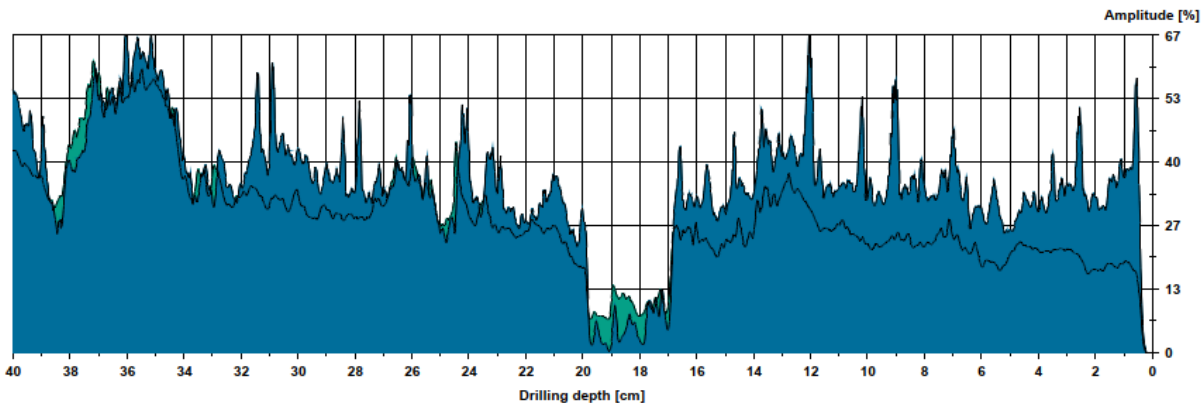
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03220	中華北路一段柏油路	小葉欖仁	14.7	63.1		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.3/1.2	檢測直徑(cm)		75/66
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						

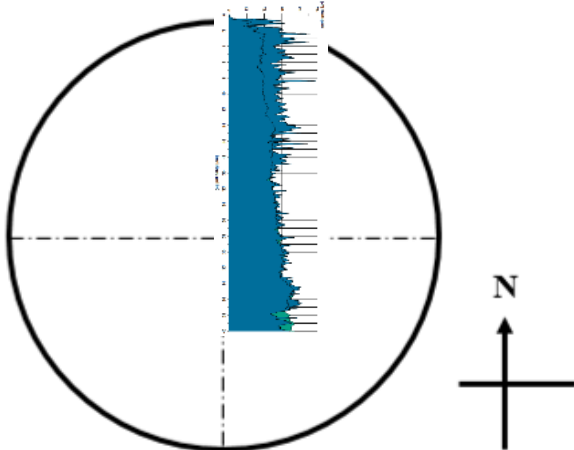
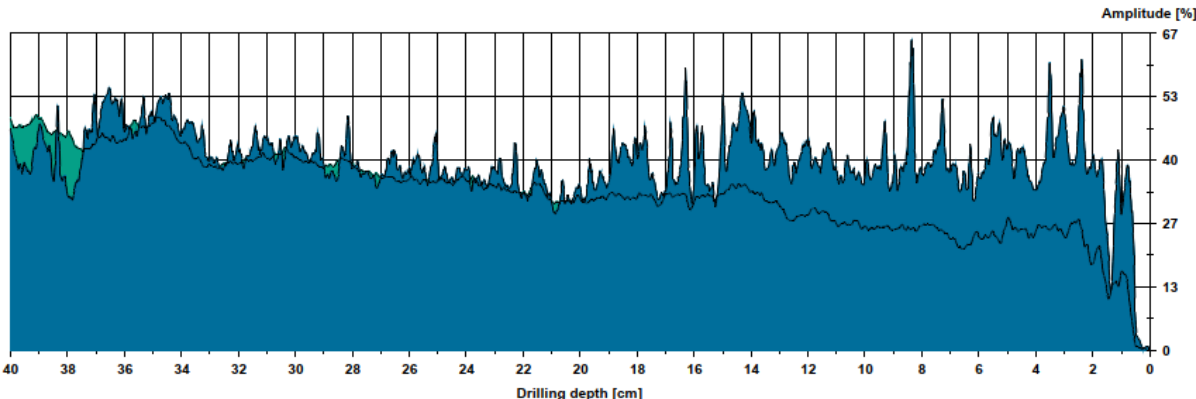


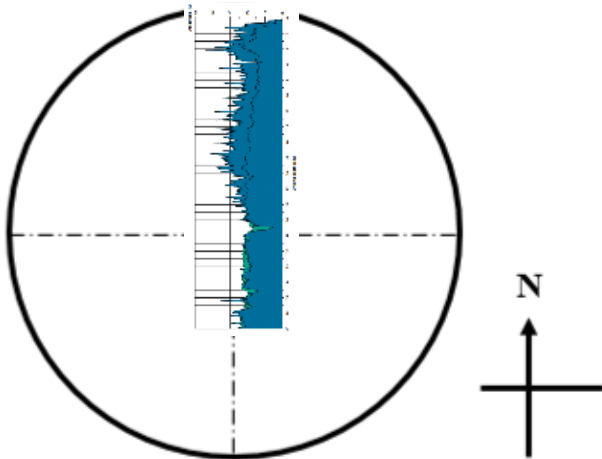
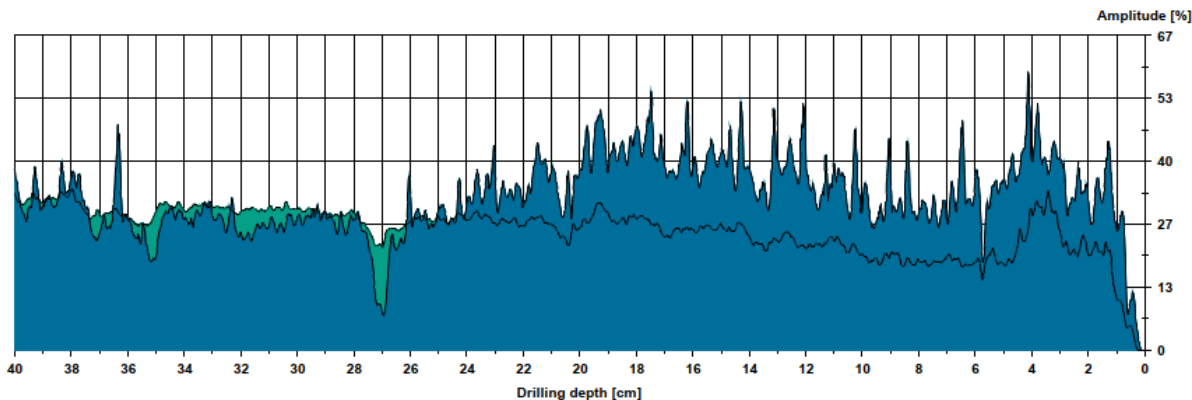
腐朽空洞比(%)	小於 10%
檢測結果描述	樹幹約 23 公分處縱裂，周邊木材有修復生長反應。
減緩策略建議	修剪(縮減樹冠面積)
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / 黑

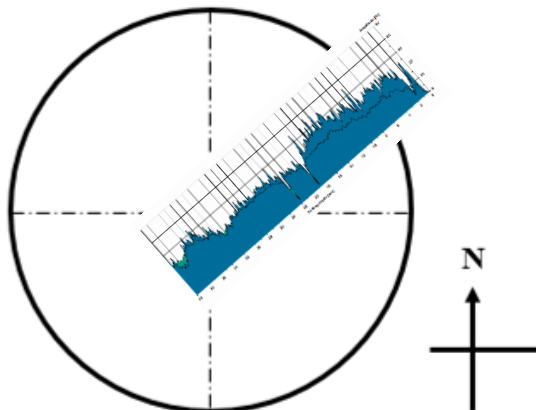
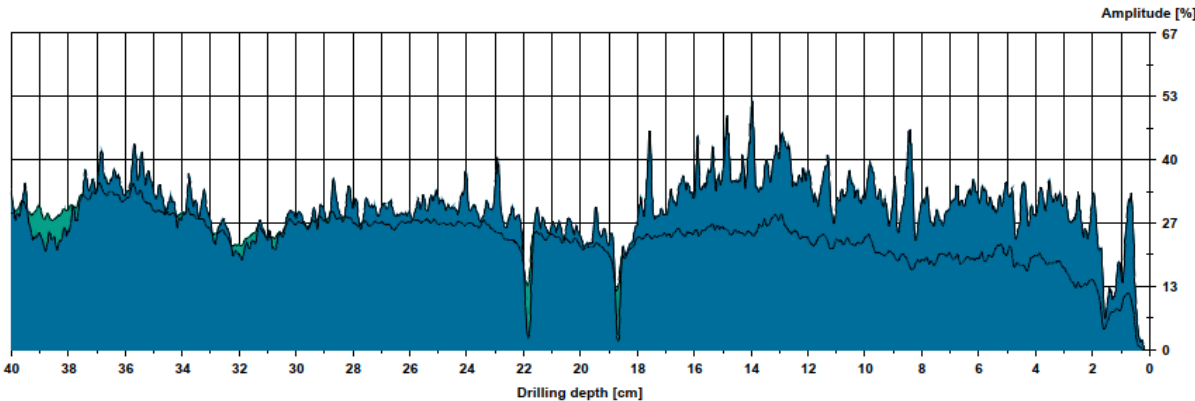
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03222	中華北路一段柏 油路	小葉欖仁	7.6	33.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.5	檢測直 徑(cm)	36	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	小於 10%					
檢測結果描述	樹幹腐朽周邊木材有出現修復反應					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)		
340-03223	中華北路一段 柏油路	小葉欖 仁	8	36.9		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.45	檢測直 徑(cm)	40	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		小於 10%				
檢測結果描述		樹幹腐朽周邊木材有出現修復反應				
減緩策略建議		修剪(縮短延伸枝條)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03228	中華北路一段柏 油路	小葉欖仁	8.1	32.9		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直徑 (cm)	43	
檢測成果影像			檢測部位照片			
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		根部 10 公分處 30 度角向下檢測，樹幹 17-20 公分處腐朽孔洞。				
減緩策略建議		修剪(縮短延伸枝條)				
分流結果		第一階段分流：紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流：黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置		樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	
340-03229	中華北路一段柏油路		小葉欖仁	9.3	41.2	
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.1	檢測直徑(cm)	46	 
檢測成果影像		檢測部位照片				
						
						
腐朽空洞比(%)		小於 10%				
檢測結果描述		無腐朽				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03234	中華北路一段柏 油路	小葉欖仁	10.8	49.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.4	檢測直 徑(cm)	24	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		小於 10%				
檢測結果描述		樹幹縱裂(樹皮向內 27 公分處)，周邊木材有出現修復反應				
減緩策略建議		修剪(縮短延伸枝條)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-03237	中華北路一段 柏油路	小葉欖仁	12.3	37.3		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)	40/50	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		小於 10%				
檢測結果描述		根部縱裂(樹皮向內 19、22 公分處)，周邊木材有出現修復反應				
減緩策略建議		修剪(降低樹冠密度)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				