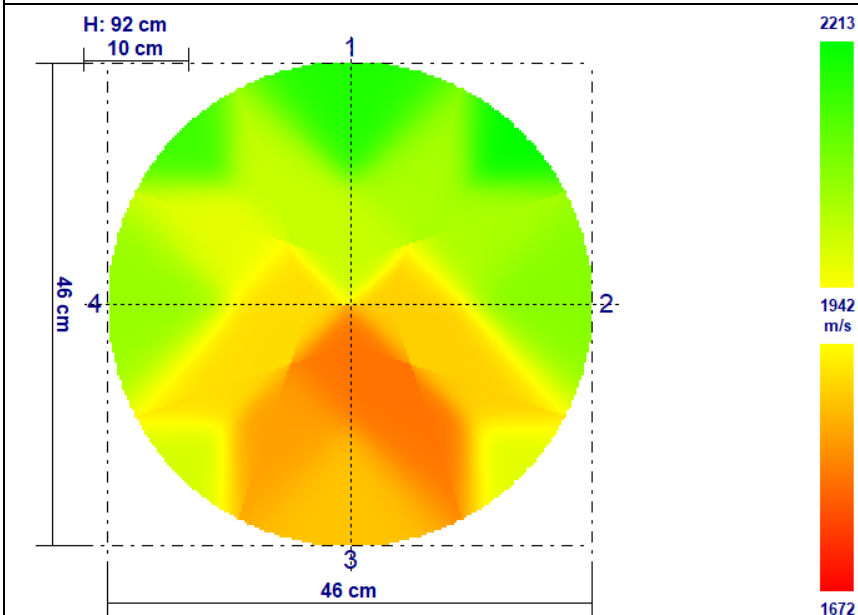
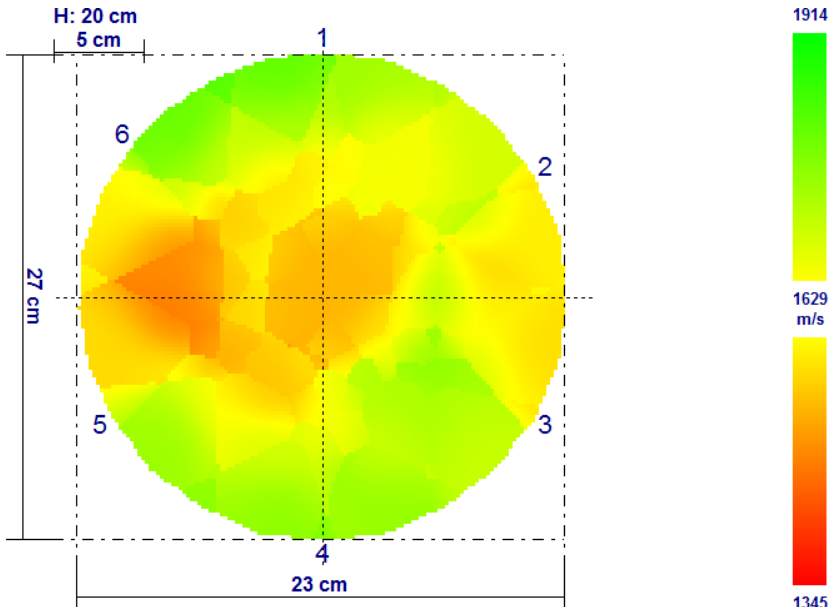
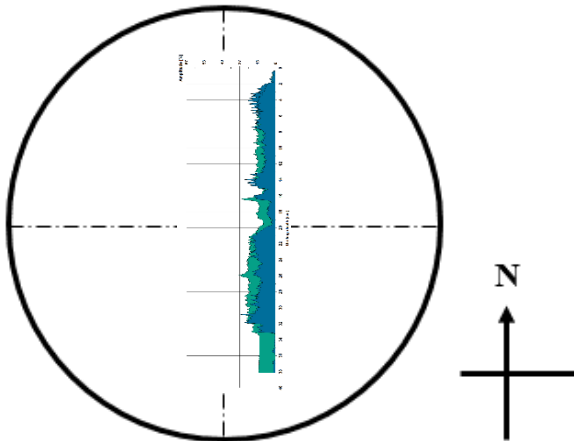
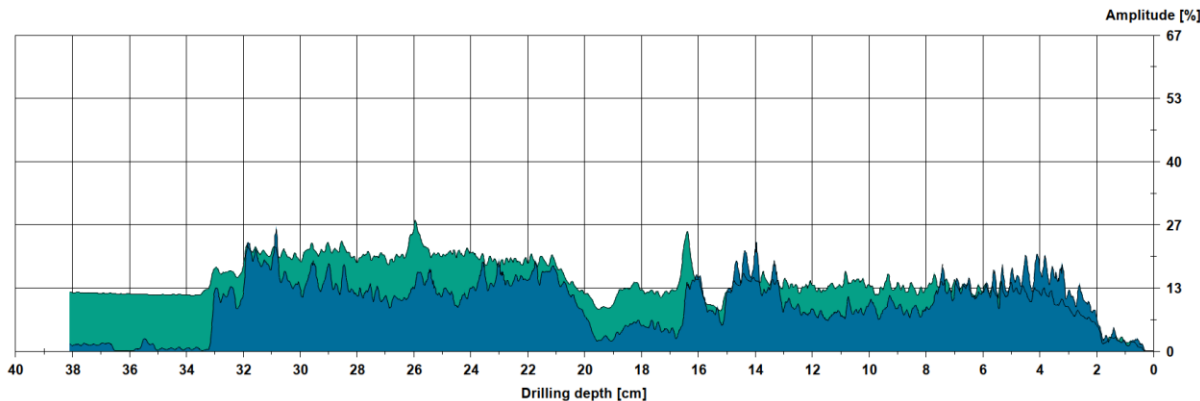
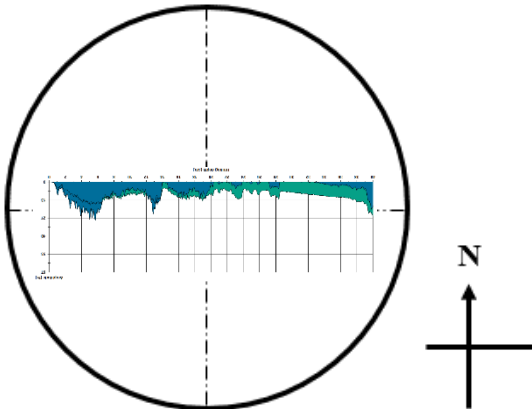
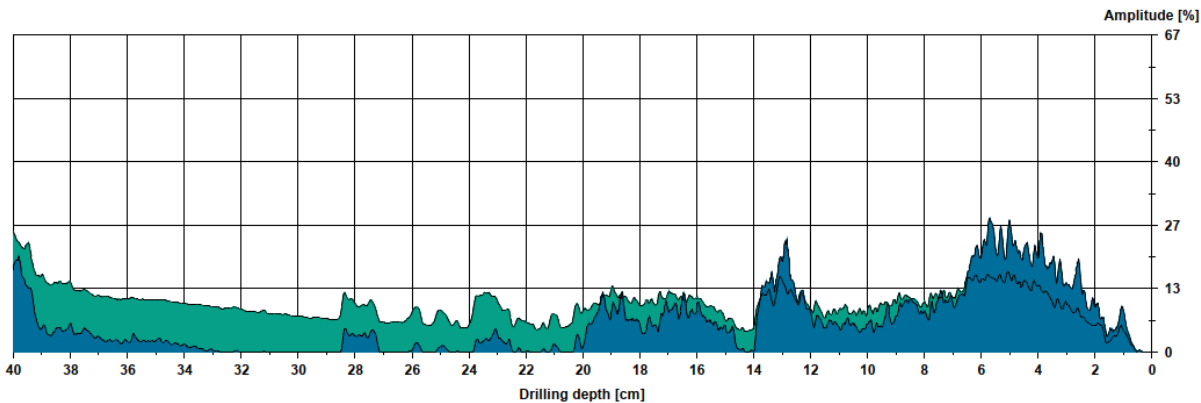
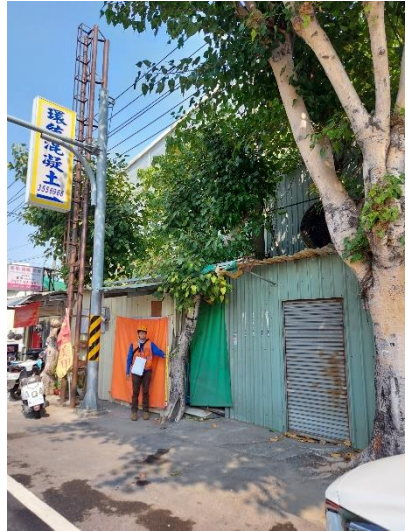
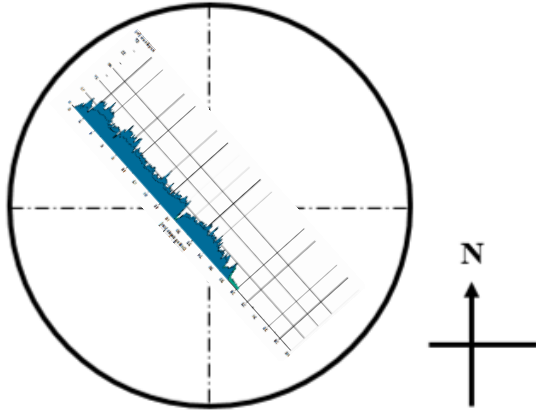
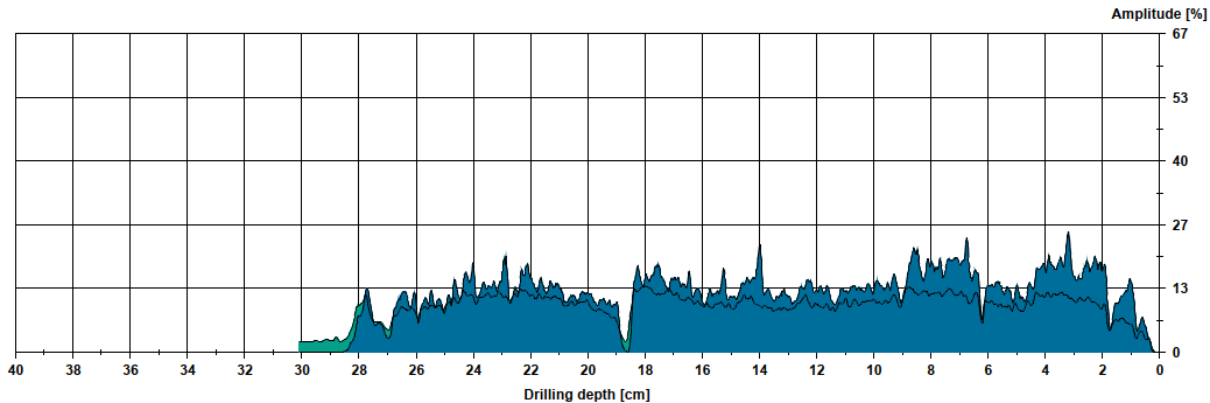


基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14229	安和路二段柏油路	菩提樹	9.8	47.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.92	檢測直徑 (cm)	46	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		修剪枝條下方腐朽，腐朽有輕微擴散				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

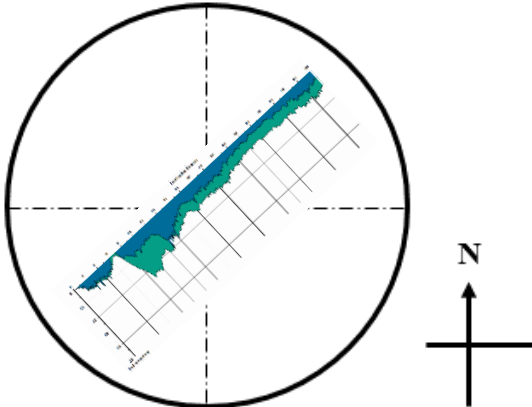
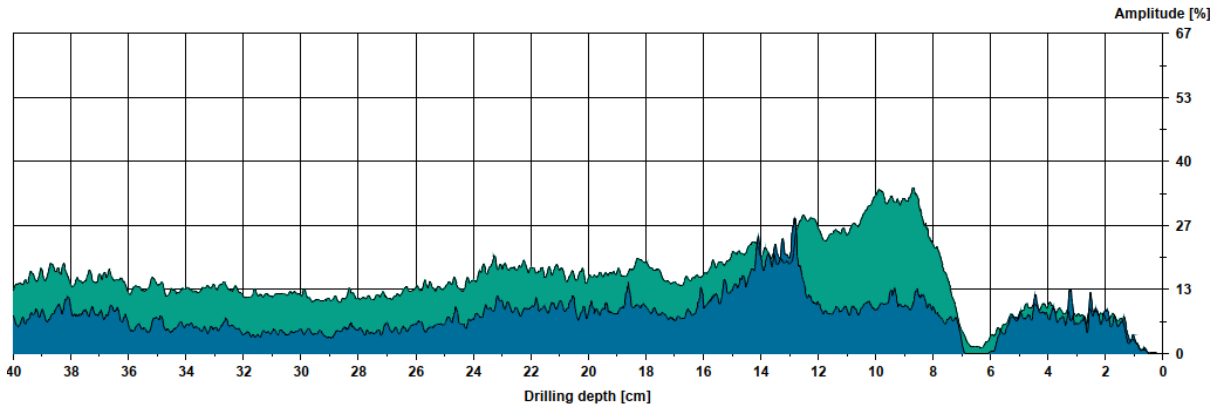
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)		
350-14230	安和路二段柏油路	菩提樹	9.5	26.5		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.2	檢測直徑(cm)	23	
檢測成果影像						
						
腐朽空洞比(%)						
10-30%						
檢測結果描述		根部腐朽空洞周邊木材修復生長				
減緩策略建議		持續監測(避免根系機械性損傷)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

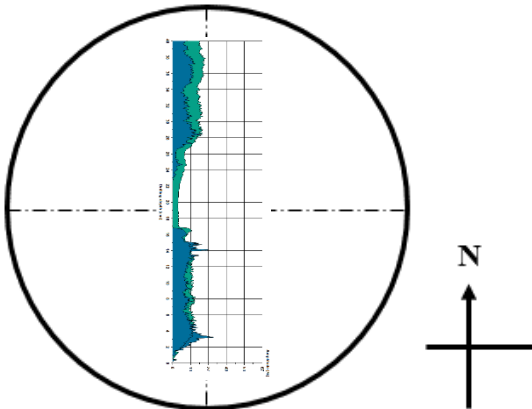
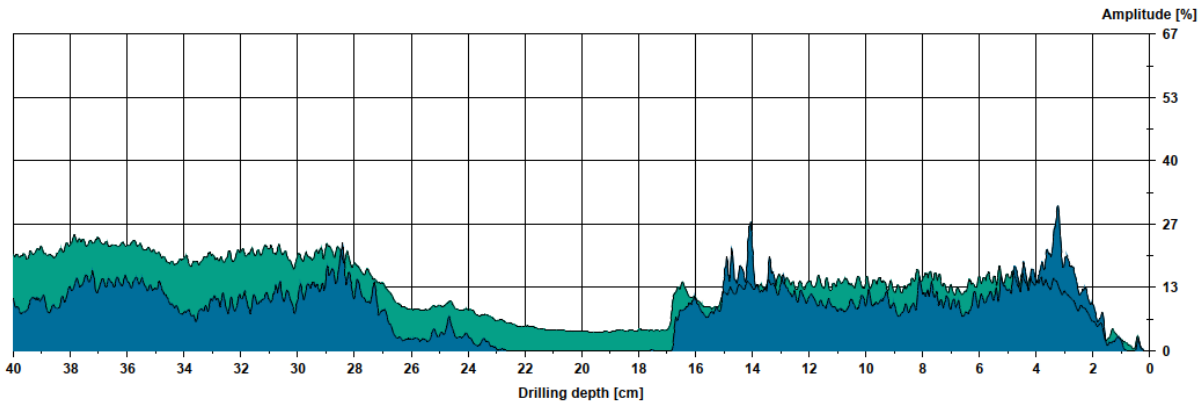
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14231	安和路二段柏油路	菩提樹	10.3	35.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.75	檢測直 徑(cm)	43	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	主幹腐朽孔洞周邊木材無修復生長					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

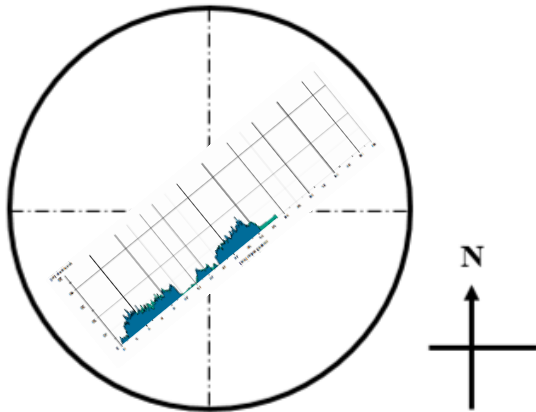
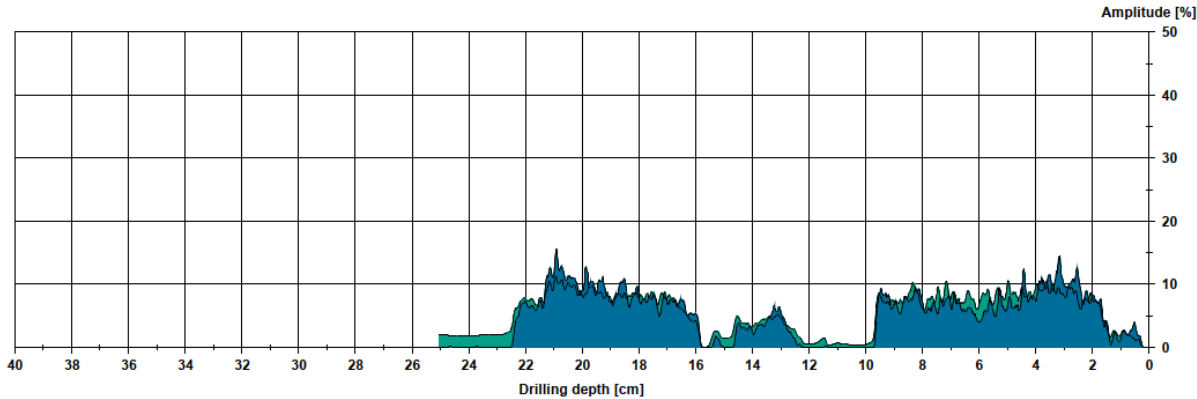
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14232	安和路二段柏油路	菩提樹	11.3	55.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.3	檢測直 徑(cm)	56.5	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		原主幹已腐朽、被次生主幹包覆				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

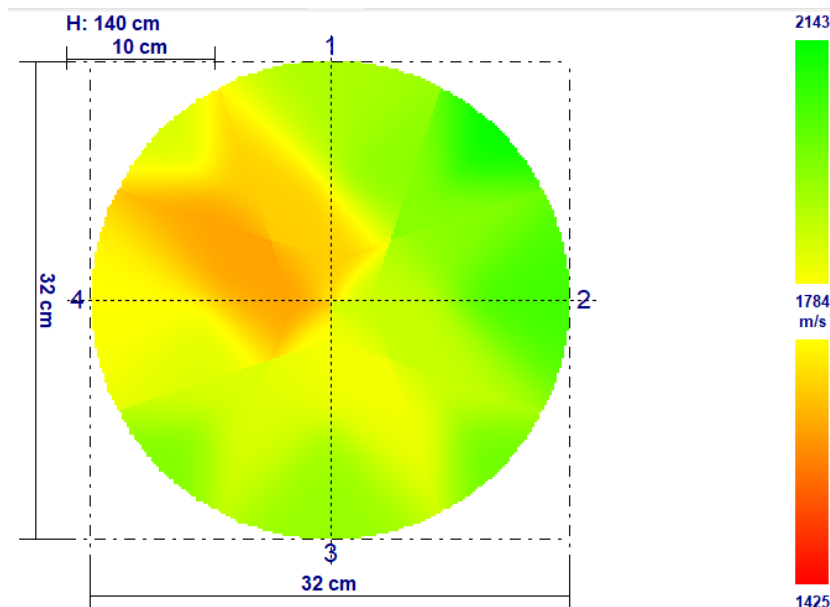
基本資料						樹木全景照
編號	位置		樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	
350-14234	安和路二段柏油路		菩提樹	6.2	23.7	
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.2	檢測直徑 (cm)	30	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		根部 20 度向下檢測，支撐主幹縱裂				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

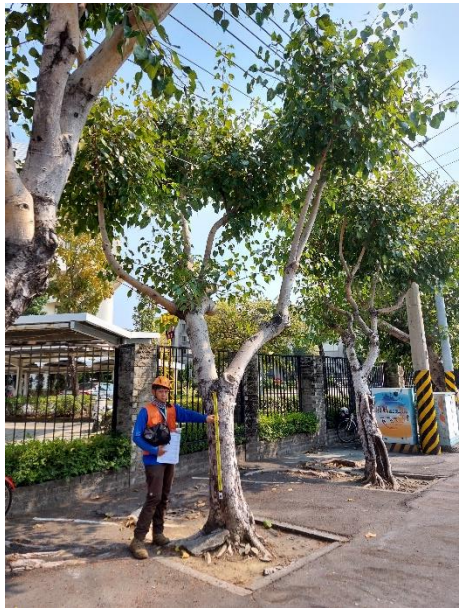
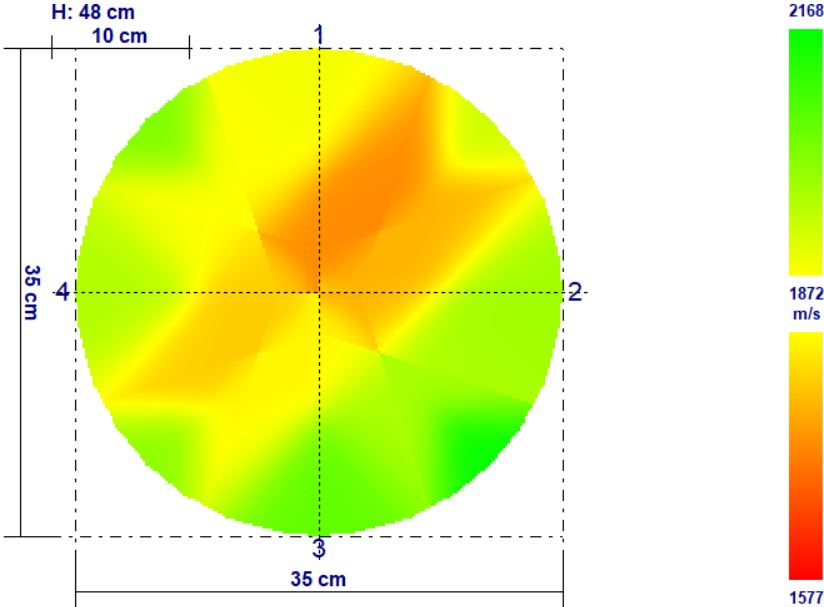
基本資料						樹木全景照																																																						
編號	位置		樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)																																																							
350-14236	安和路二段柏油路		菩提樹	9.2	57.4																																																							
精密儀器檢測																																																												
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀																																																											
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條		檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)	70																																																						
檢測成果影像						檢測部位照片																																																						
<table><tr><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th></tr><tr><td>胸高斷面體積</td><td>0.02</td><td>m³</td><td>重量</td><td>27.96</td><td>kN</td></tr><tr><td>傾斜角度</td><td>2.5</td><td>度</td><td>傾斜動量</td><td>11.220</td><td>KNm</td></tr><tr><td>壓縮強度</td><td>26000</td><td>kNm⁻²</td><td>樹冠面積</td><td>18.0</td><td>m²</td></tr><tr><td>樹芯長度</td><td>22.0</td><td>cm</td><td>風力彎曲動量</td><td>14.0</td><td>KNm</td></tr><tr><td>樹芯體積</td><td>4.32E-06</td><td>m³</td><td>受風比例</td><td>80</td><td>%</td></tr><tr><td>生材重量</td><td>5.07</td><td>g</td><td>受風面彎曲動量</td><td>11.2</td><td>KNm</td></tr><tr><td>木材密度</td><td>1174.39</td><td>kg/m³</td><td>安全係數</td><td>28.7</td><td></td></tr><tr><td>材積</td><td>2.38</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	胸高斷面體積	0.02	m³	重量	27.96	kN	傾斜角度	2.5	度	傾斜動量	11.220	KNm	壓縮強度	26000	kNm ⁻²	樹冠面積	18.0	m²	樹芯長度	22.0	cm	風力彎曲動量	14.0	KNm	樹芯體積	4.32E-06	m³	受風比例	80	%	生材重量	5.07	g	受風面彎曲動量	11.2	KNm	木材密度	1174.39	kg/m³	安全係數	28.7		材積	2.38	m³				
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位																																																							
胸高斷面體積	0.02	m³	重量	27.96	kN																																																							
傾斜角度	2.5	度	傾斜動量	11.220	KNm																																																							
壓縮強度	26000	kNm ⁻²	樹冠面積	18.0	m²																																																							
樹芯長度	22.0	cm	風力彎曲動量	14.0	KNm																																																							
樹芯體積	4.32E-06	m³	受風比例	80	%																																																							
生材重量	5.07	g	受風面彎曲動量	11.2	KNm																																																							
木材密度	1174.39	kg/m³	安全係數	28.7																																																								
材積	2.38	m³																																																										
																																																												
樹木靜力學 安全係數		28.7																																																										
檢測結果描述		樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5																																																										
減緩策略建議		持續監測(避免根系反覆機械性損傷)																																																										
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑																																																										
		第二階段分流： 黃 / 黑																																																										

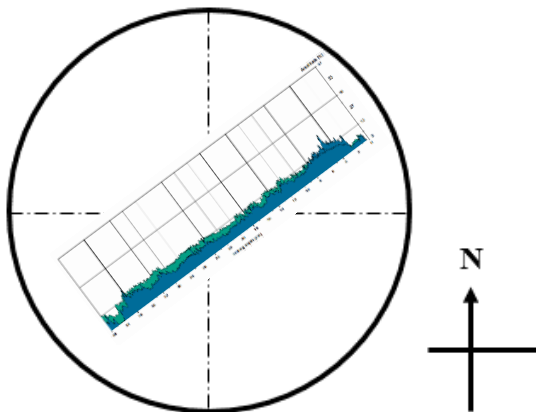
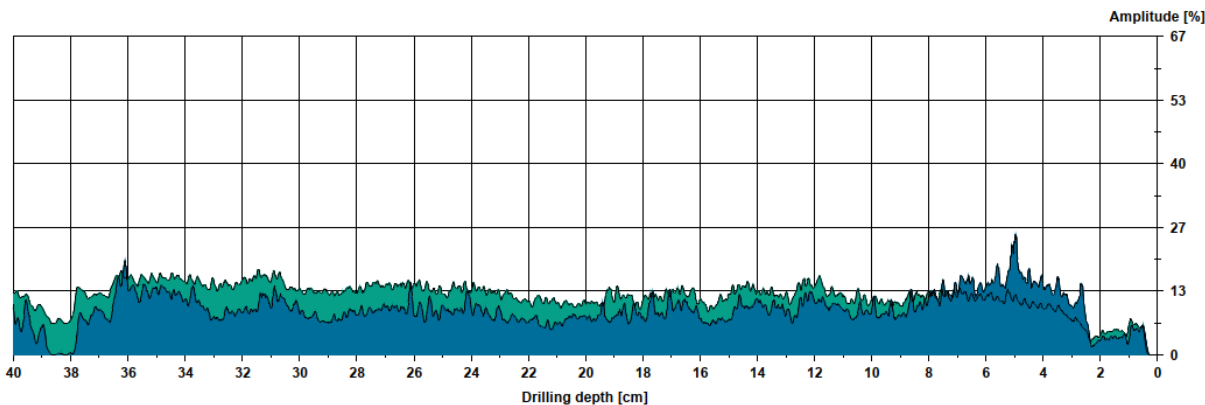
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14237	安和路二段柏油路	菩提樹	8.8	41.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.75	檢測直 徑(cm)	48.7	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	修剪枝條持續腐朽造成主幹腐朽空洞					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14239	安和路二段柏油路	菩提樹	6.5	37.9		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.2	檢測直 徑(cm)	43	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽(樹皮向內 17-27 公分處)					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

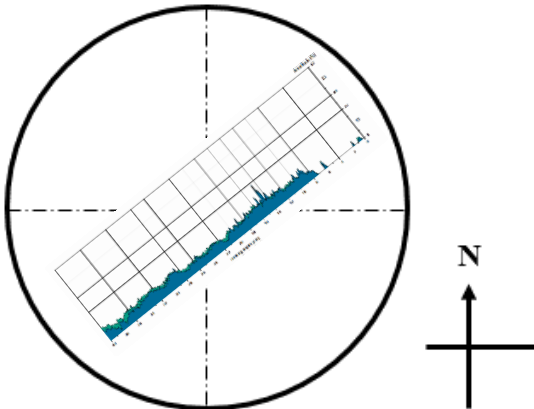
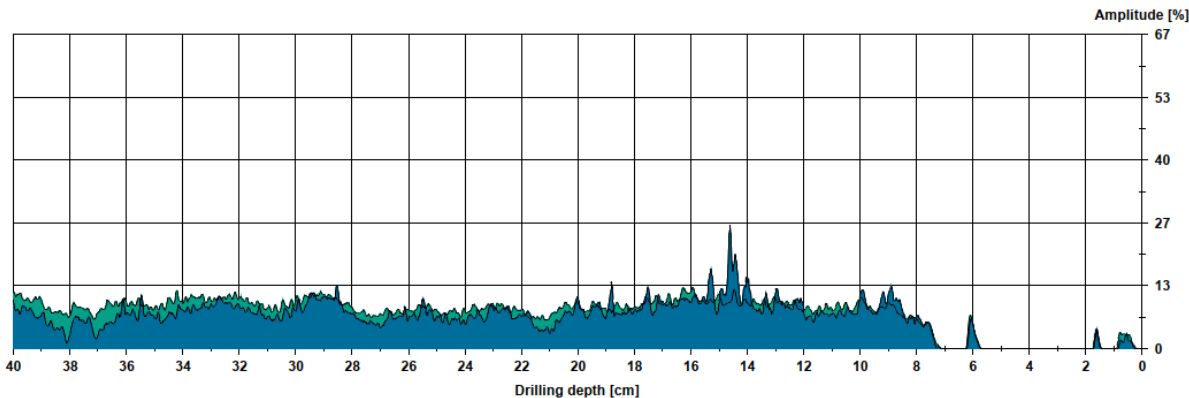
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14241	安和路二段柏 油路	菩提樹	3.4	24.6		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.95	檢測直 徑(cm)	25.3	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	主幹腐朽情形嚴重					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

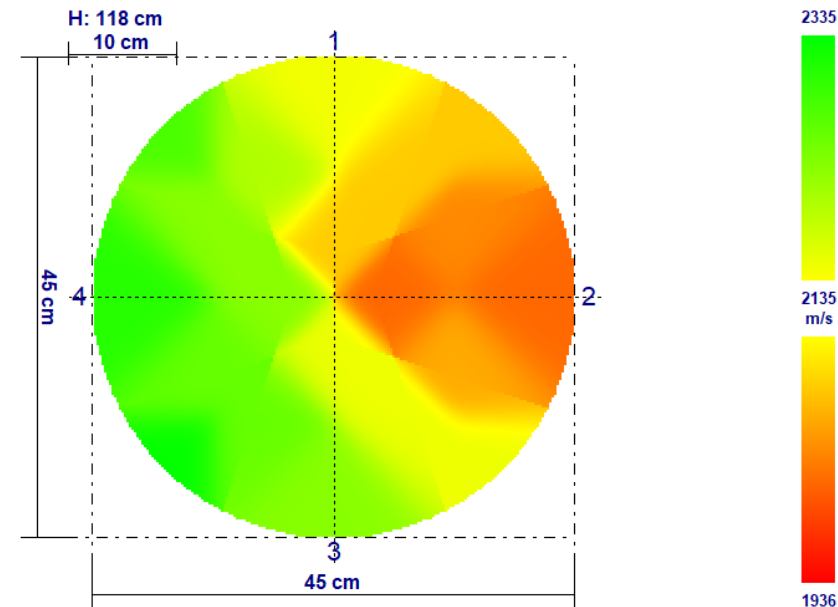
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14247	安和路二段柏油路	菩提樹	6.1	31.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.4	檢測直徑 (cm)	32	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		修剪枝條腐朽抑制無持續				
減緩策略建議		持續監測(避免根系反覆機械性損傷)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

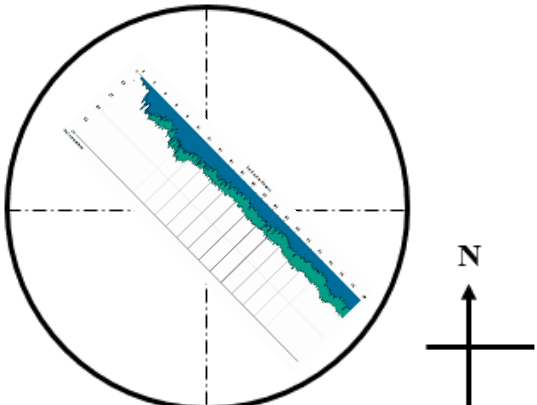
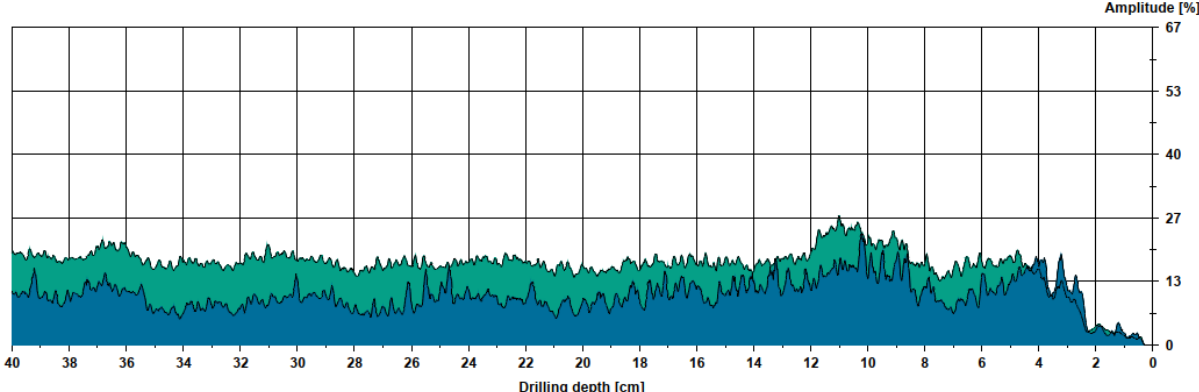
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)		
350-14250	安和路二段柏油路	菩提樹	5.5	34.3		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.48	檢測直徑(cm)	35	
檢測成果影像						
						
腐朽空洞比(%)						30-50%
檢測結果描述						主幹東北側至西南側腐朽，腐朽持續無抑制
減緩策略建議						移除
分流結果						第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑 第二階段分流： 黃 / 黑

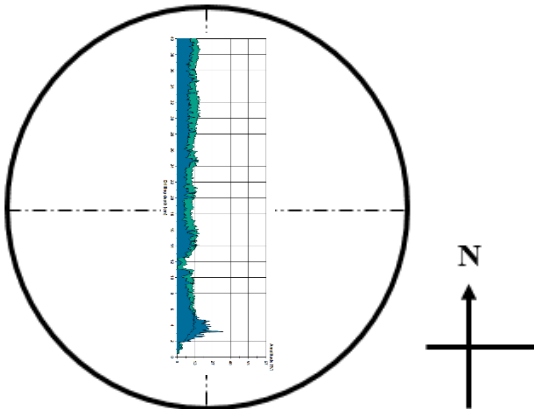
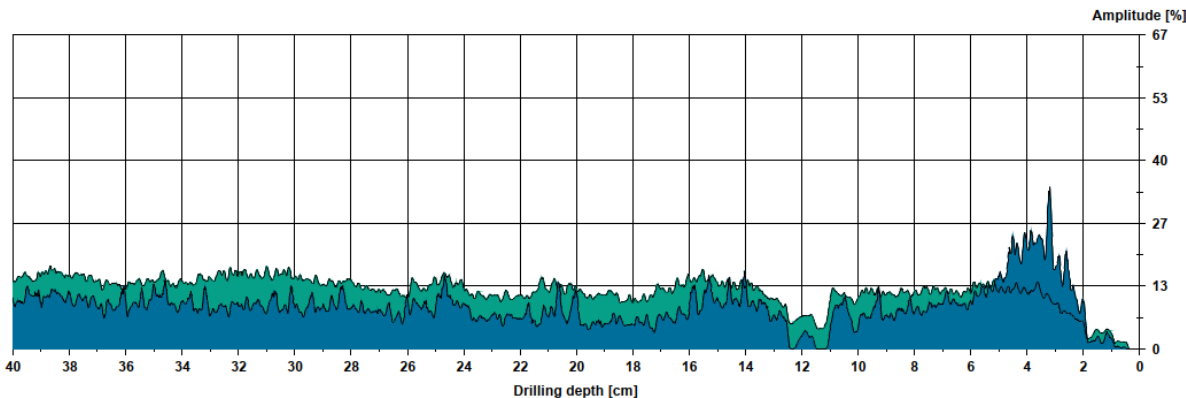
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14251	安和路二段柏油路	菩提樹	8.2	74.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.44	檢測直 徑(cm)	105	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 20 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽					
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

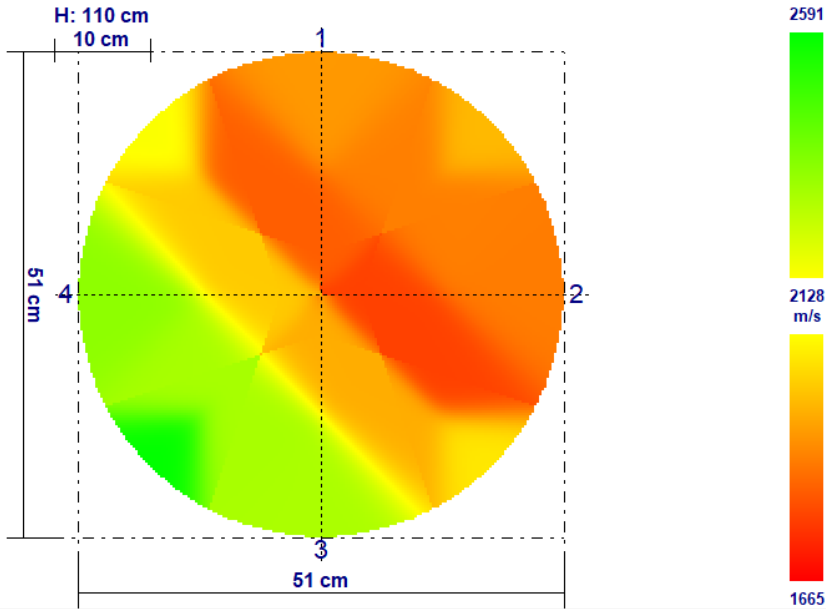
基本資料						樹木全景照																																																						
編號	位置		樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)																																																							
350-14253	安和路二段柏油路		菩提樹	9.2	54.3																																																							
精密儀器檢測																																																												
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀																																																											
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.5	檢測直徑(cm)	70																																																							
檢測成果影像						檢測部位照片																																																						
<table><thead><tr><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th></tr></thead><tbody><tr><td>胸高斷面體積</td><td>0.02</td><td>m³</td><td>重量</td><td>23.20</td><td>kN</td></tr><tr><td>傾斜角度</td><td>10.0</td><td>度</td><td>傾斜動量</td><td>37.065</td><td>KNm</td></tr><tr><td>壓縮強度</td><td>20800</td><td>kNm⁻²</td><td>樹冠面積</td><td>21.0</td><td>m²</td></tr><tr><td>樹芯長度</td><td>6.8</td><td>cm</td><td>風力彎曲動量</td><td>18.0</td><td>KNm</td></tr><tr><td>樹芯體積</td><td>1.34E-06</td><td>m³</td><td>受風比例</td><td>60</td><td>%</td></tr><tr><td>生材重量</td><td>1.45</td><td>g</td><td>受風面彎曲動量</td><td>10.8</td><td>KNm</td></tr><tr><td>木材密度</td><td>1088.99</td><td>kg/m³</td><td>安全係數</td><td>9.1</td><td></td></tr><tr><td>材積</td><td>2.13</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	胸高斷面體積	0.02	m³	重量	23.20	kN	傾斜角度	10.0	度	傾斜動量	37.065	KNm	壓縮強度	20800	kNm ⁻²	樹冠面積	21.0	m²	樹芯長度	6.8	cm	風力彎曲動量	18.0	KNm	樹芯體積	1.34E-06	m³	受風比例	60	%	生材重量	1.45	g	受風面彎曲動量	10.8	KNm	木材密度	1088.99	kg/m³	安全係數	9.1		材積	2.13	m³				
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位																																																							
胸高斷面體積	0.02	m³	重量	23.20	kN																																																							
傾斜角度	10.0	度	傾斜動量	37.065	KNm																																																							
壓縮強度	20800	kNm ⁻²	樹冠面積	21.0	m²																																																							
樹芯長度	6.8	cm	風力彎曲動量	18.0	KNm																																																							
樹芯體積	1.34E-06	m³	受風比例	60	%																																																							
生材重量	1.45	g	受風面彎曲動量	10.8	KNm																																																							
木材密度	1088.99	kg/m³	安全係數	9.1																																																								
材積	2.13	m³																																																										
																																																												
樹木靜力學安全係數		9.1																																																										
檢測結果描述		樹木靜力學安全係數大於標準值 1.5																																																										
減緩策略建議		持續監測(避免根系反覆機械性損傷)																																																										
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑																																																										
		第二階段分流： 黃 / 黑																																																										

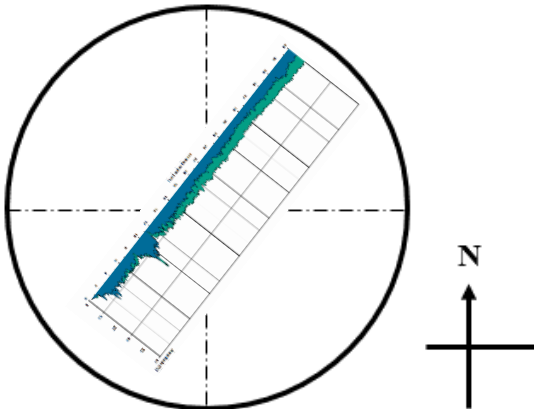
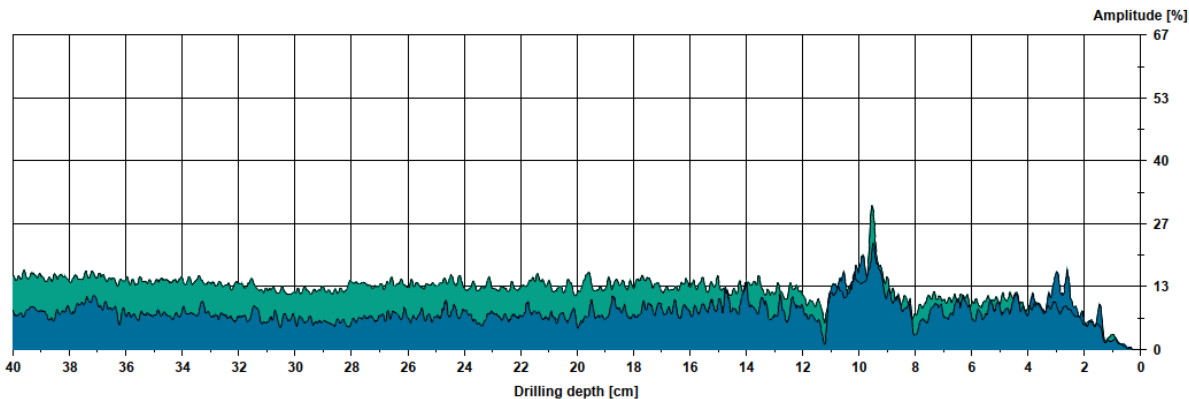
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
350-14254	安和路二段柏油路	菩提樹	8.3	50.3			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.3	檢測直 徑(cm)	71		
檢測成果影像							檢測部位照片
							
							
腐朽空洞比(%)	10-30%						
檢測結果描述	根部 20 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽						
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)						
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
	第二階段分流： 黃 / 黑						

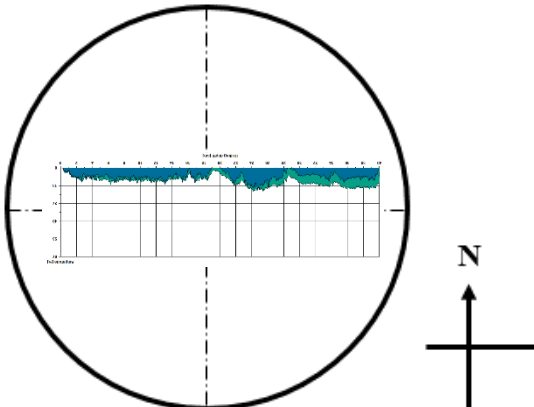
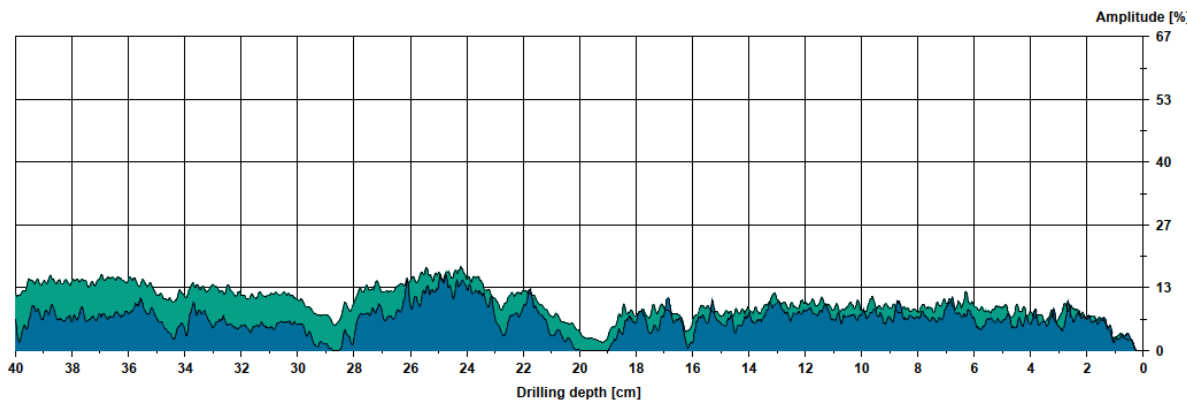
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14255	安和路二段柏油路	菩提樹	8.4	40.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.18	檢測直徑 (cm)	45	
檢測成果影像						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		修剪枝條腐朽抑制無持續擴散				
減緩策略建議		持續監測(避免根系反覆機械性損傷)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

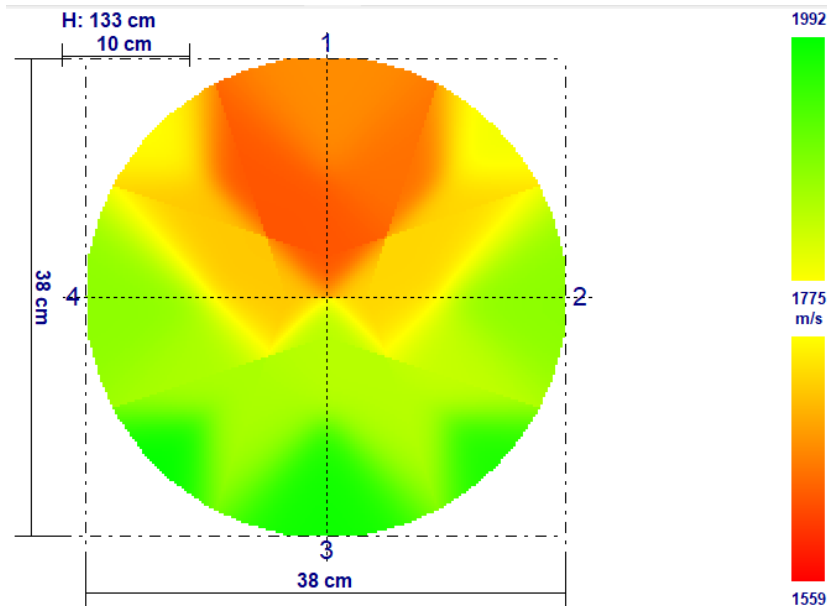
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14256	安和路二段柏油路	菩提樹	9.6	54.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.3	檢測直 徑(cm)		76
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽					
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

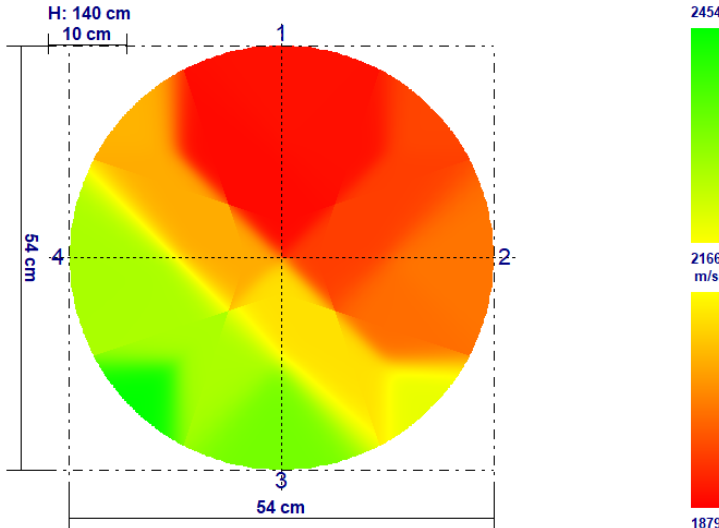
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14257	安和路三段柏油路	菩提樹	9.4	53.9		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.54	檢測直 徑(cm)	46	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	修剪枝條腐朽，造成主幹縱裂(樹皮向內 12 公分處)					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

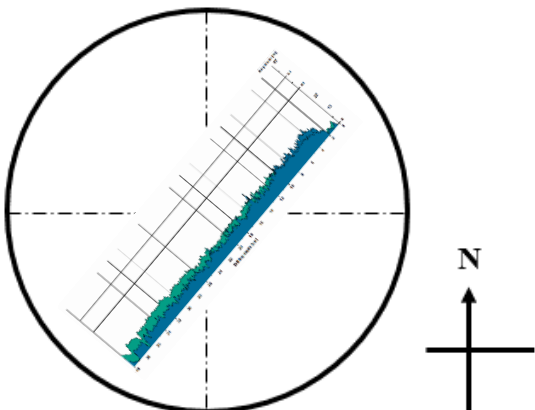
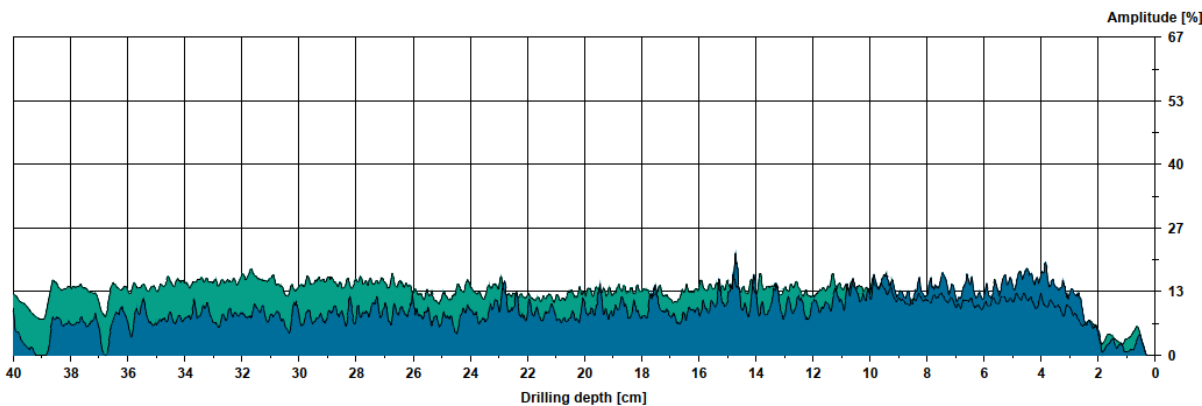
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14259	安和路三段柏油路	菩提樹	8.6	48.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.1	檢測直徑 (cm)	51	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		主幹東北側腐朽嚴重				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

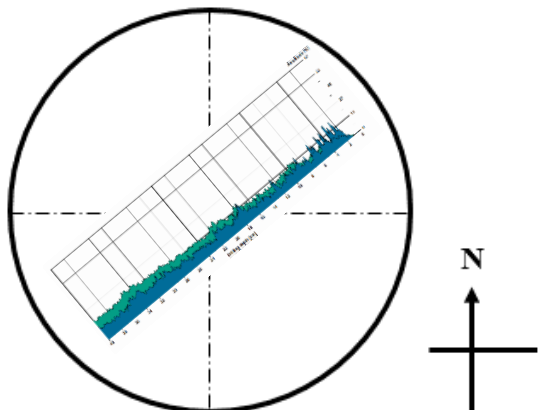
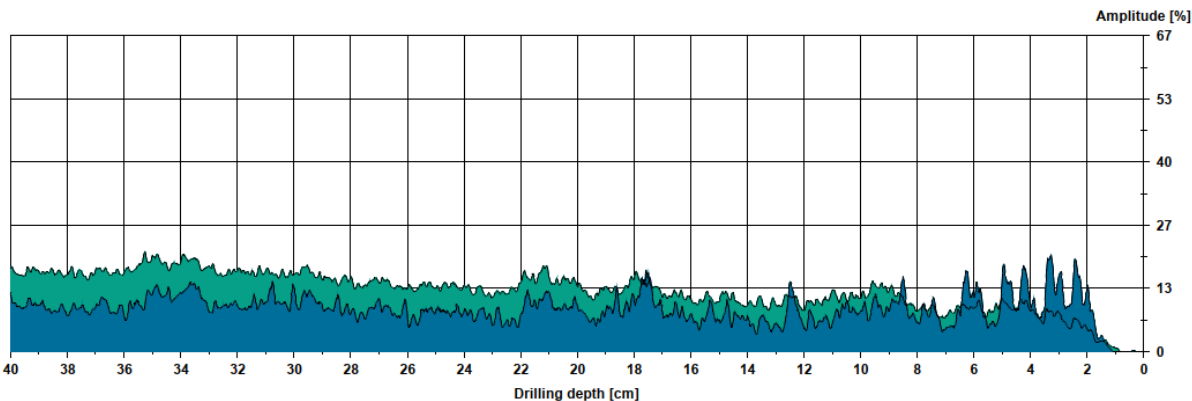
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14260	安和路三段柏油路	菩提樹	7.2	38.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.3	檢測直 徑(cm)	81	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽					
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

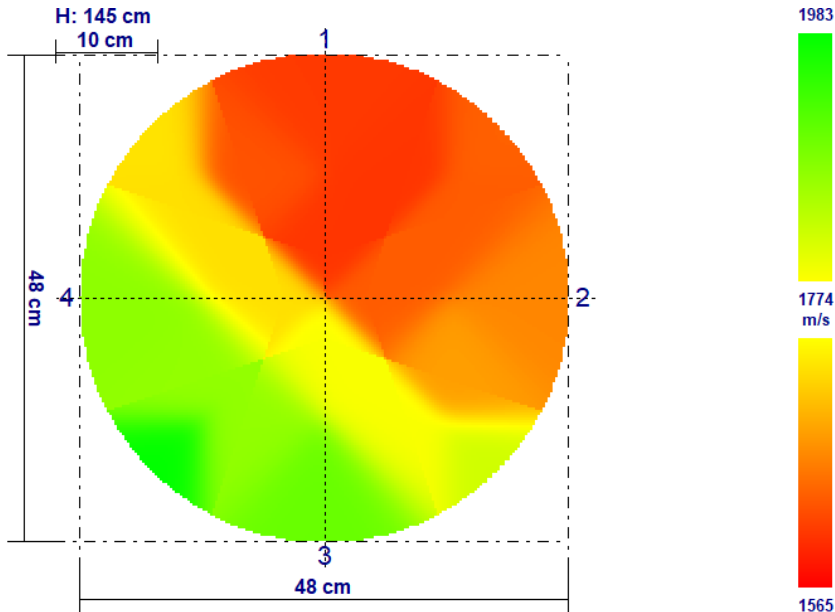
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14261	安和路三段柏油路	菩提樹	7.3	51.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.27	檢測直 徑(cm)	62	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		根部 20 度向下檢測，支撐主幹腐朽縱裂				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

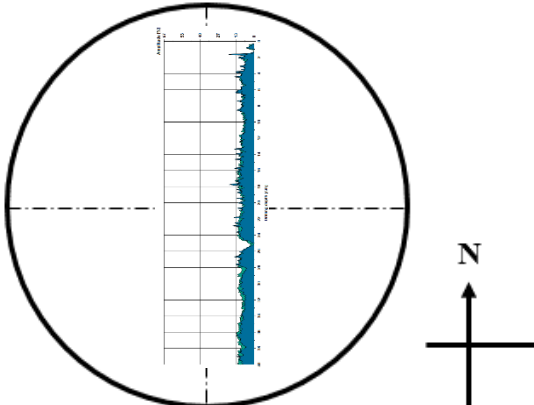
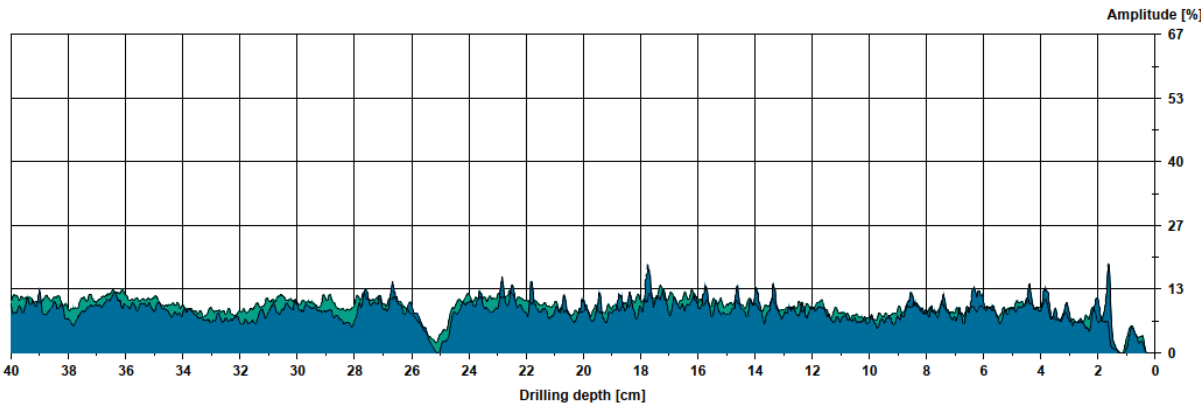
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14262	安和路三段柏油路	菩提樹	7.7	38.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.33	檢測直徑 (cm)	38	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹腐朽孔洞周邊木材修復生長，腐朽輕微擴散				
減緩策略建議		持續監測(避免根系反覆機械性損傷)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

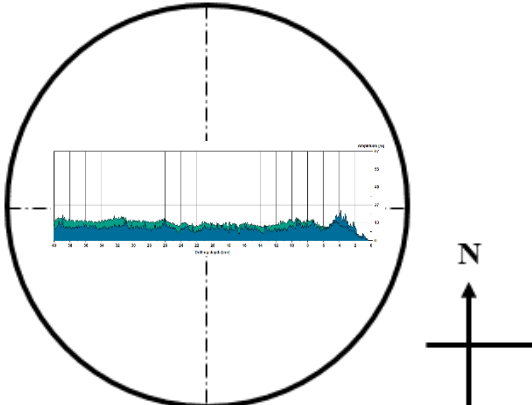
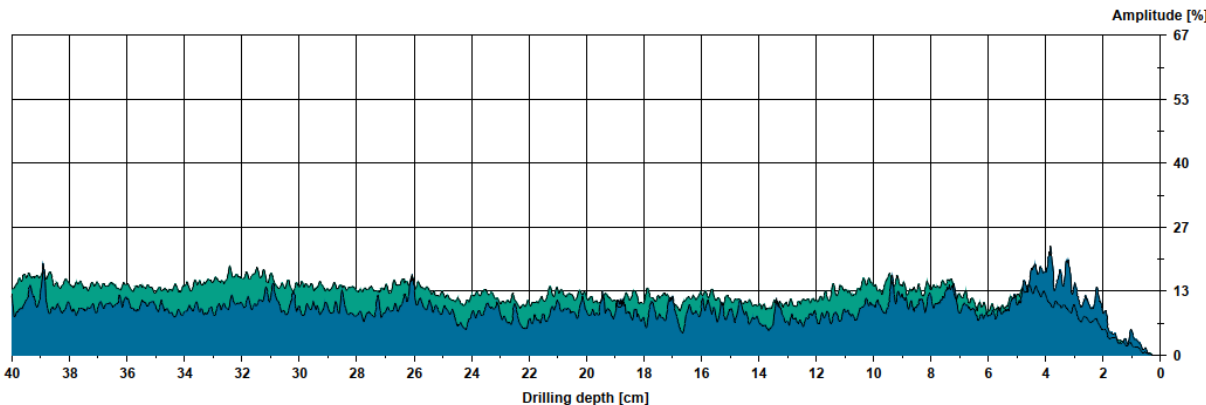
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14263	安和路三段柏油路	菩提樹	8.1	48.6		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.4	檢測直 徑(cm)	54	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		修剪枝條腐朽且持續擴散				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

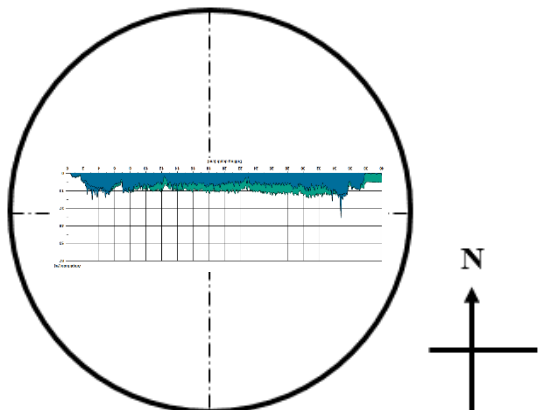
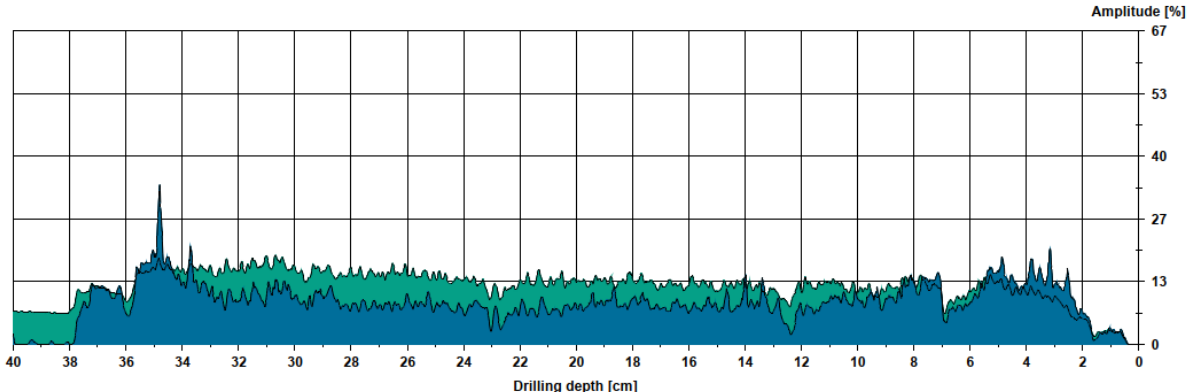
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14264	安和路三段柏油路	菩提樹	9.2	47.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.28	檢測直 徑(cm)	62	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 20 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽					
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

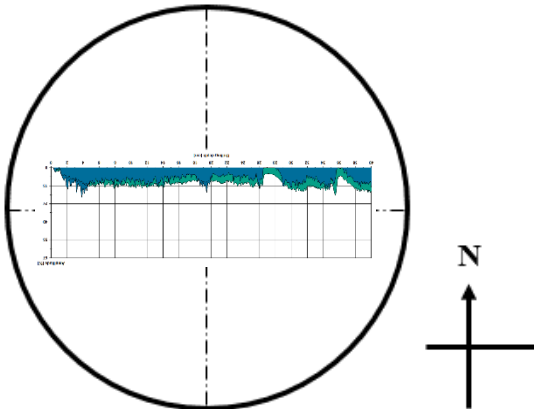
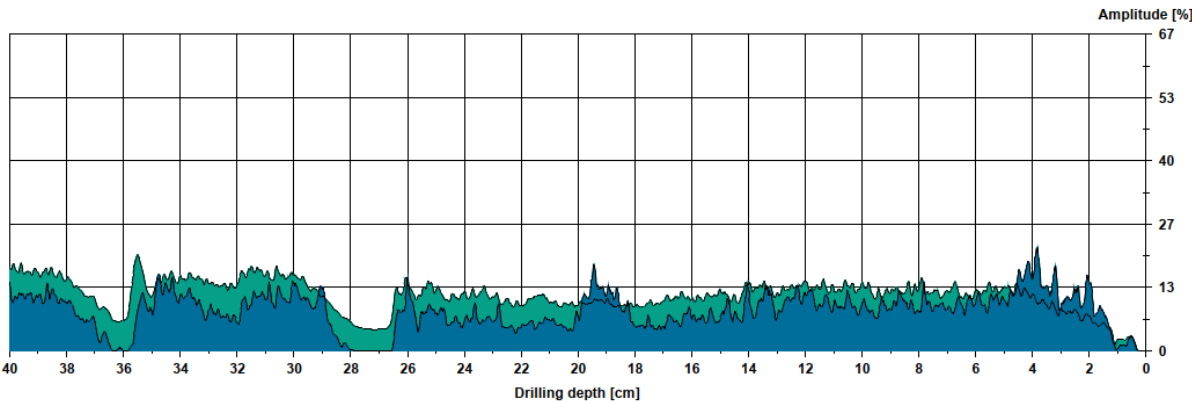
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14265	安和路三段柏油路	菩提樹	6.5	37.5		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.32	檢測直 徑(cm)	46	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 20 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽					
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

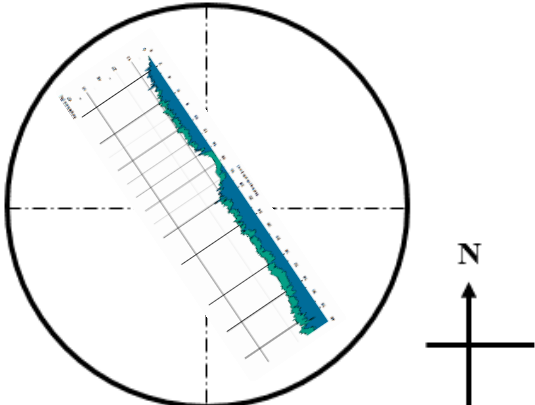
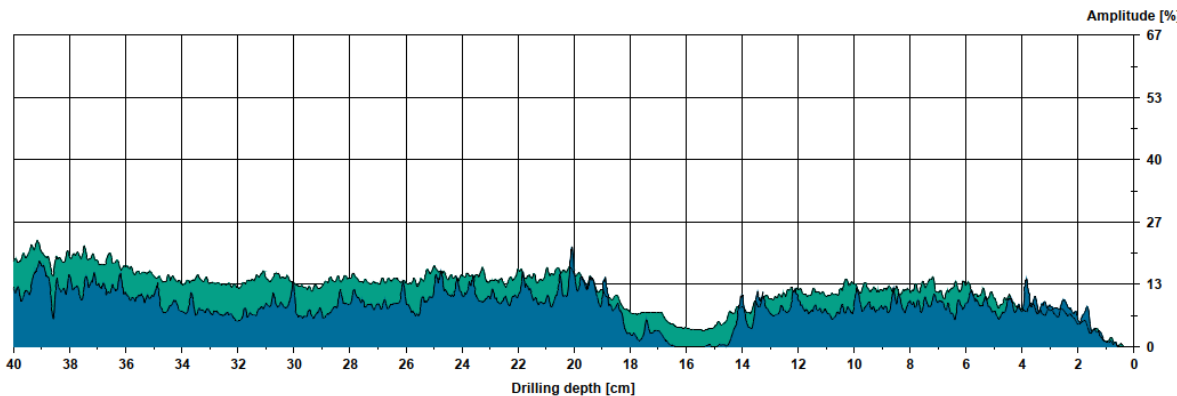
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14267	安和路三段柏油路	菩提樹	8.2	52.3		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.45	檢測直徑 (cm)	48	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		主幹東北側腐朽空洞				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

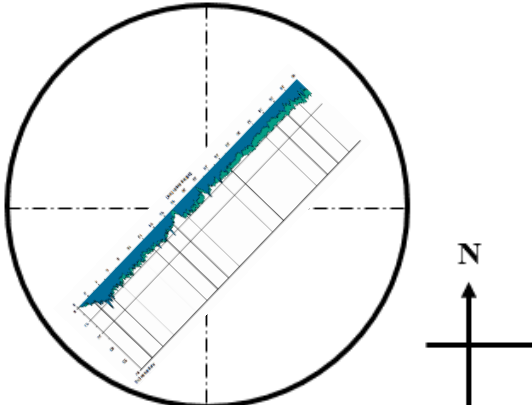
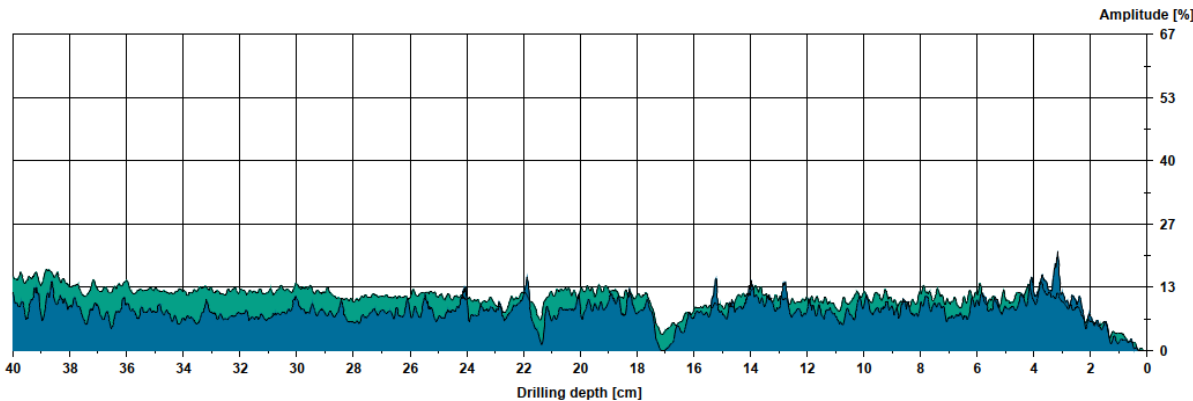
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14268	安和路三段柏油路	菩提樹	7.9	49.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.33	檢測直 徑(cm)	69	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽縱裂(樹皮向內 25 公分處)					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

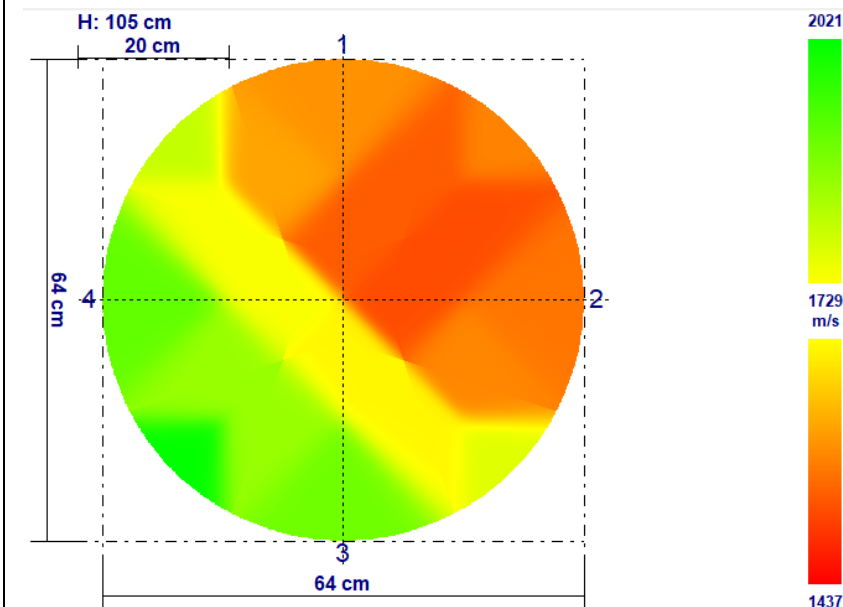
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)		
350-14269	安和路三段柏油路	菩提樹	9.1	59.7		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.34	檢測直徑(cm)	71	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 20 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽					
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

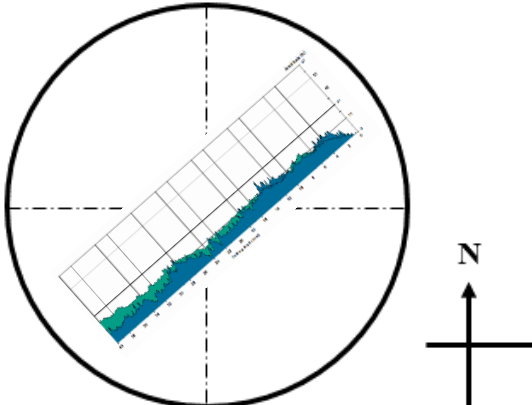
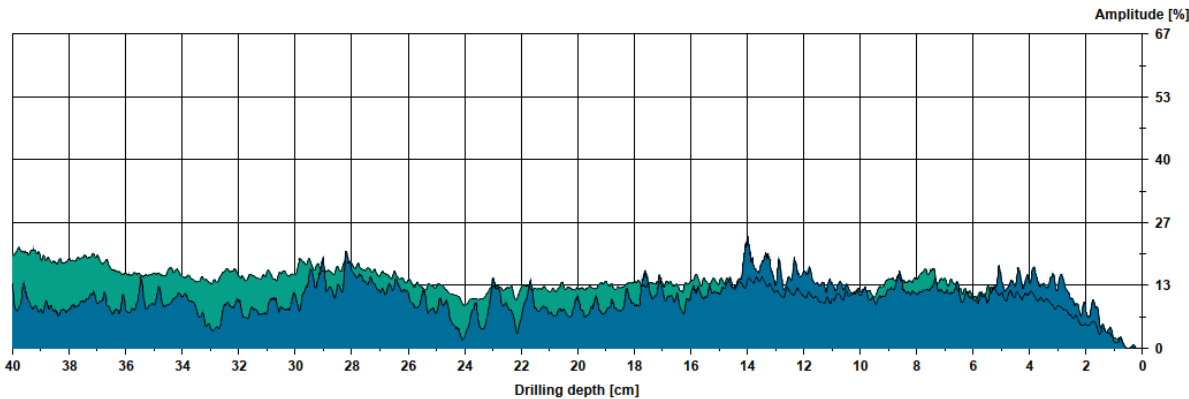
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14270	安和路三段柏油路	菩提樹	7.6	41.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.27	檢測直 徑(cm)	39	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	修剪枝條造成主幹輕微腐朽、縱裂					
減緩策略建議	修剪(降低樹高)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

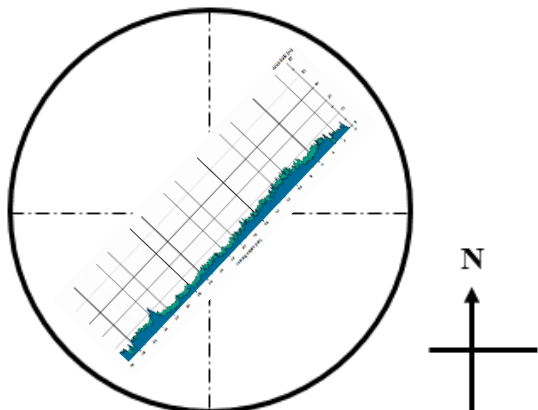
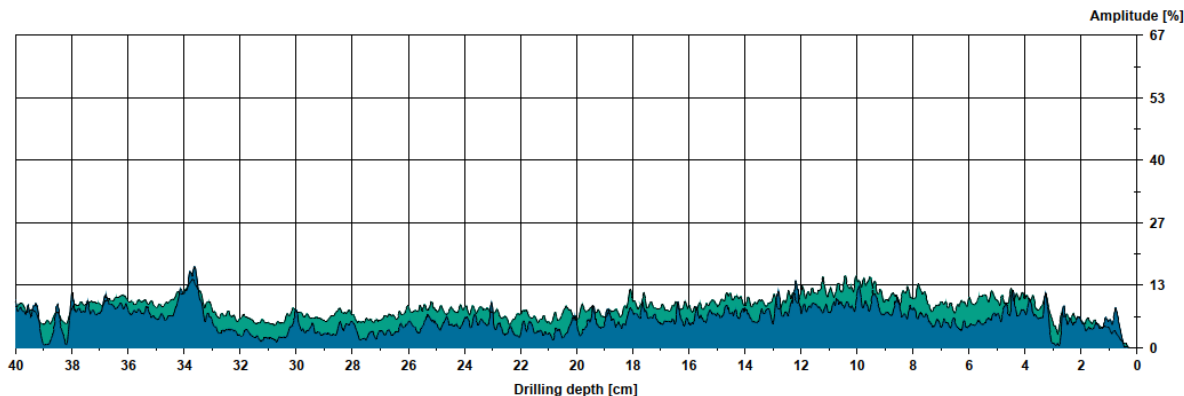
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14271	安和路三段柏油路	菩提樹	7.7	35.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.26	檢測直 徑(cm)	43	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部 20 度向下檢測，支撐主幹腐朽縱裂					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

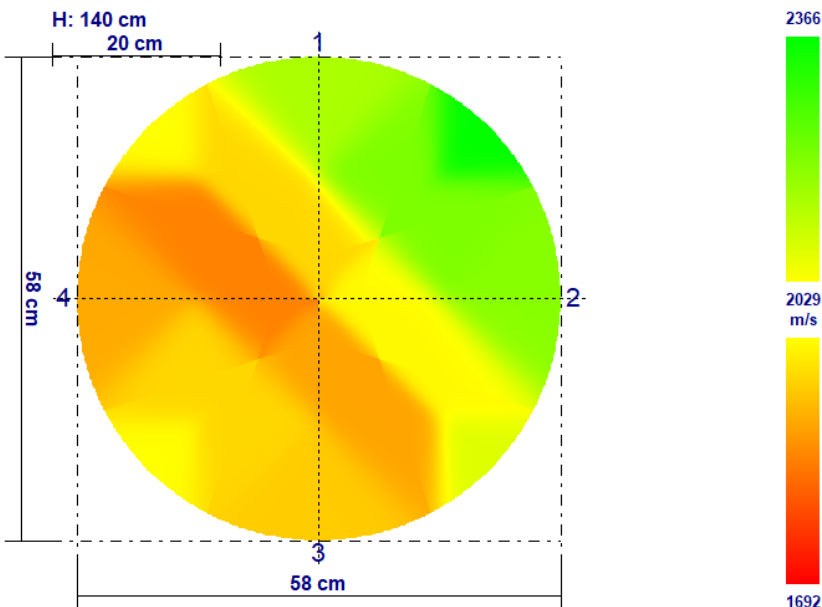
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14272	安和路三段柏油路	菩提樹	7.7	35.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.12	檢測直 徑(cm)	72	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	結構根腐朽空洞(樹皮向內 14-18 公分處)					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

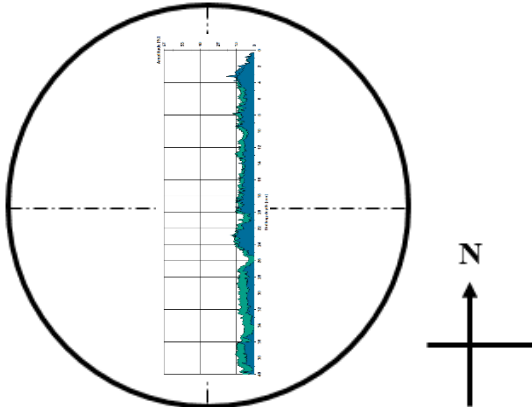
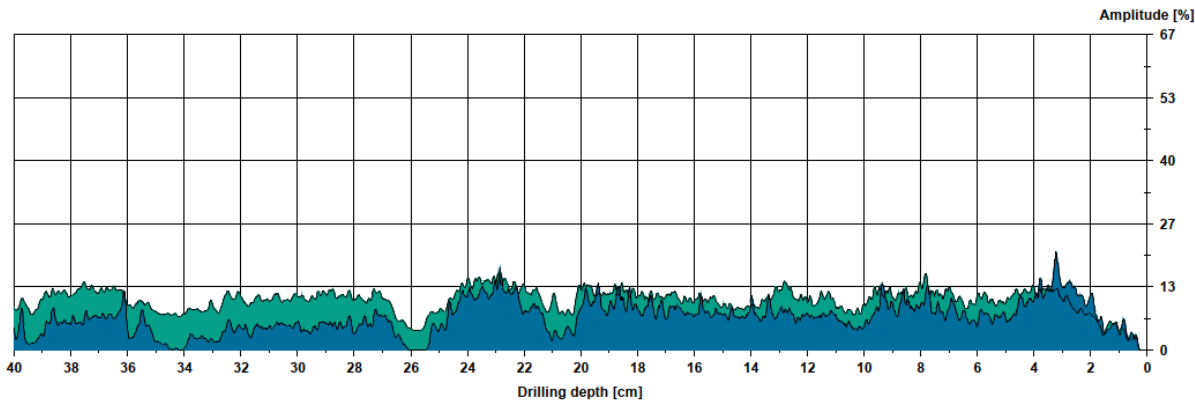
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14273	安和路三段柏油路	菩提樹	7.8	40.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.17	檢測直 徑(cm)	56	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽縱裂(樹皮向內 17、21 公分處)				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

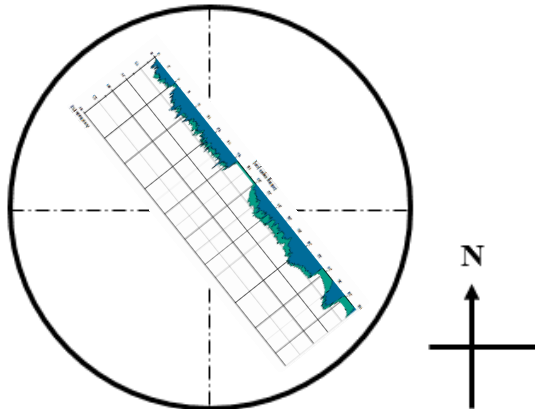
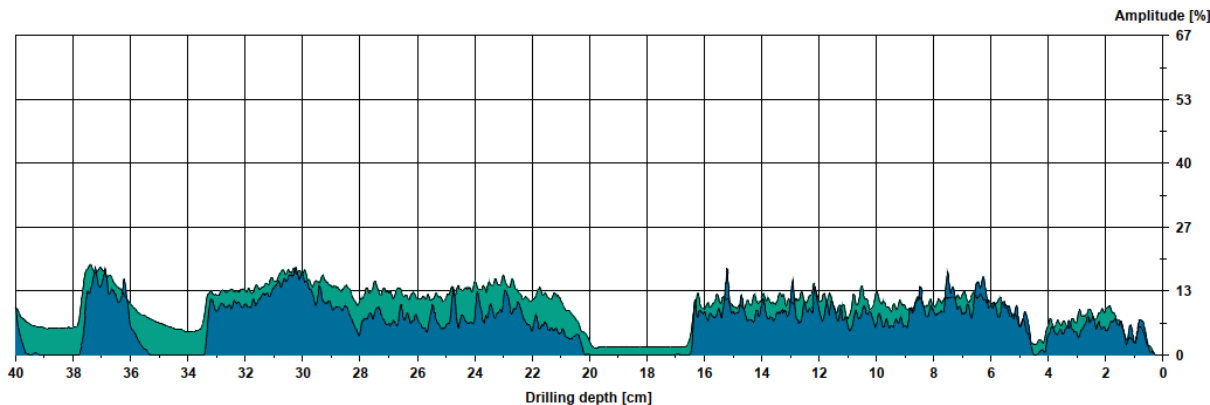
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14278	安和路三段柏油 路	菩提樹	10.2	63.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.05	檢測直徑 (cm)	64	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		主幹東北側腐朽，腐朽持續擴散				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

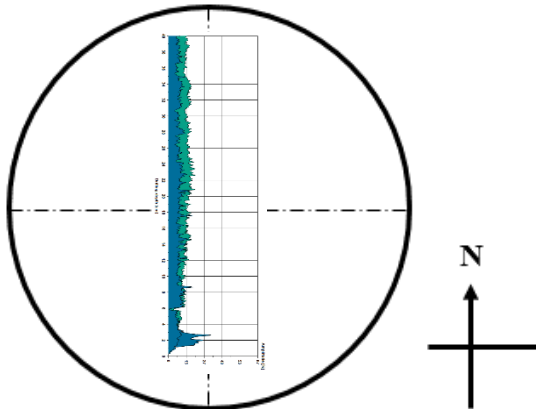
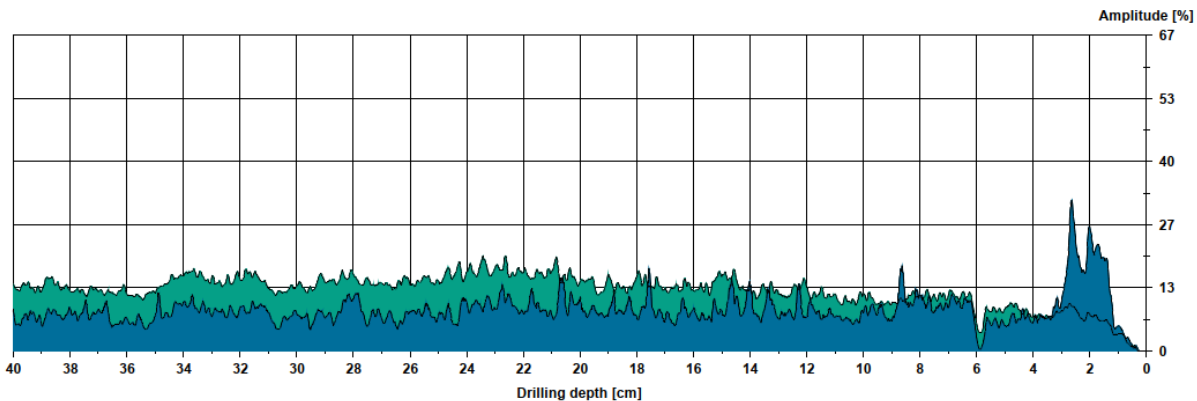
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14279	安和路三段柏油路	菩提樹	8.2	43.9		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.22	檢測直 徑(cm)	49	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，樹幹縱裂腐朽嚴重				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

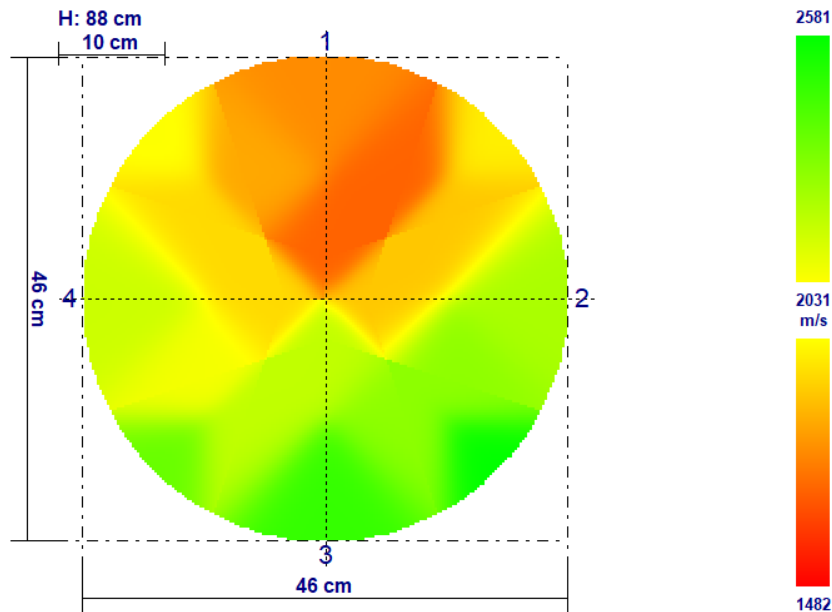
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14280	安和路三段柏油路	菩提樹	9.4	55.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.49	檢測直 徑(cm)	72	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部 20 度向下檢測，木材腐朽、阻抗值極低					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

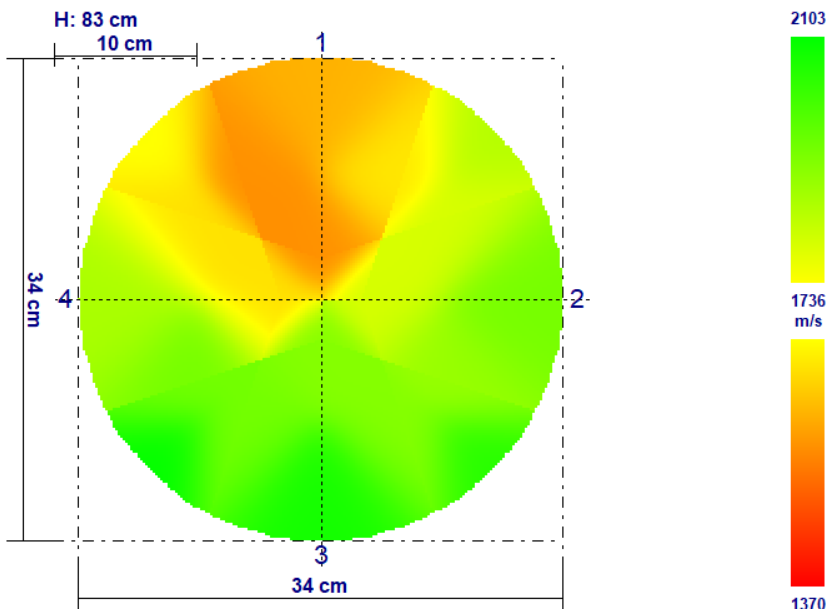
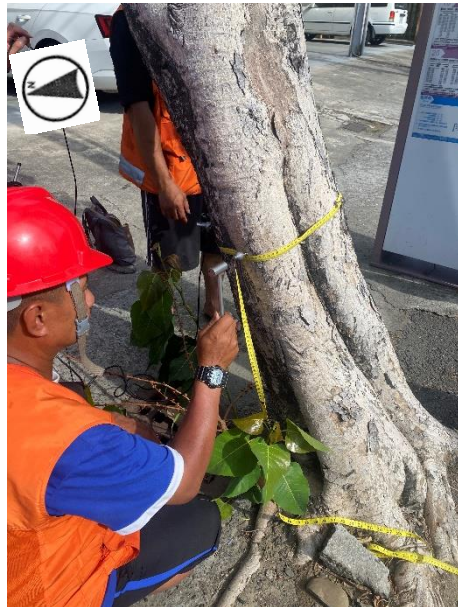
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14282	安和路三段柏油路	菩提樹	7.5	50.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.4	檢測直徑 (cm)	58	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		修剪枝條造成主幹腐朽，腐朽持續擴散				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

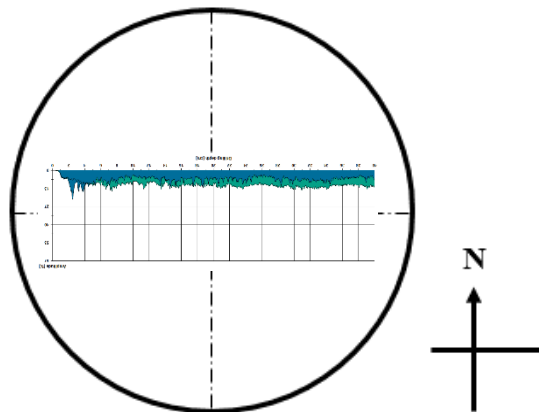
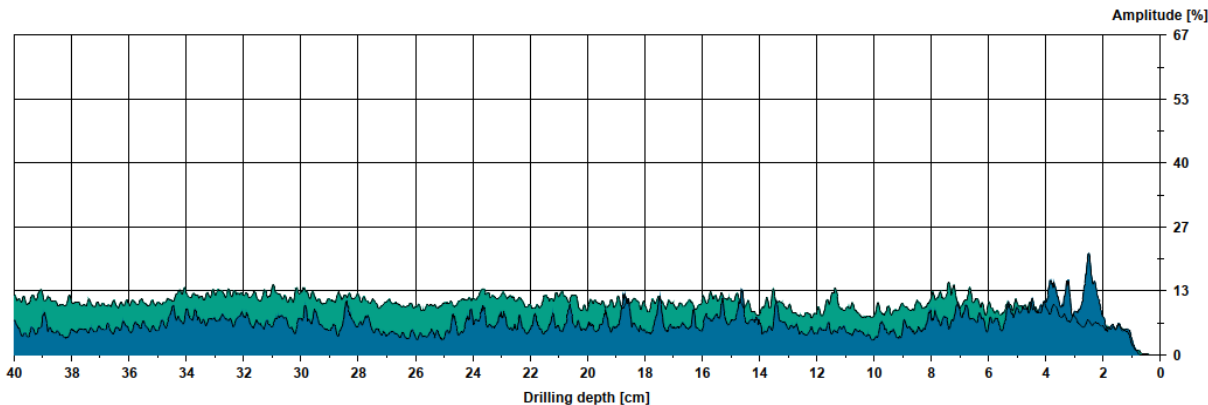
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14283	安和路三段柏油路	菩提樹	7.9	52.7		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.19	檢測直徑 (cm)	63	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽縱裂、阻抗值極低					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

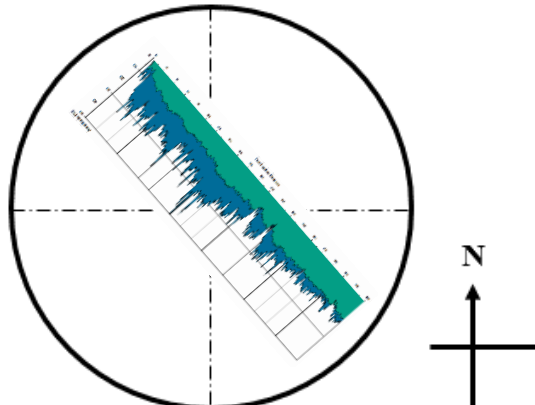
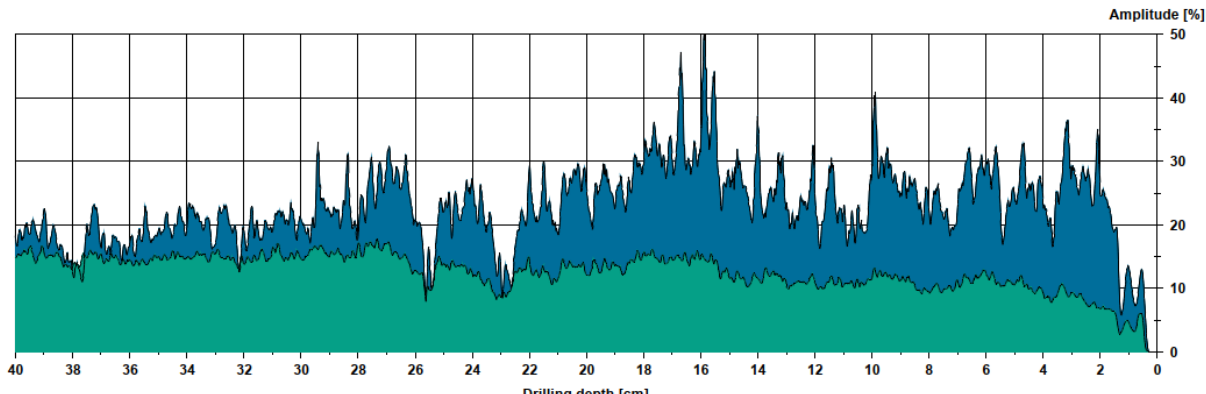
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14284	安和路四段柏油路	菩提樹	3.2	32.9		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.18	檢測直 徑(cm)	35	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹中空腐朽				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

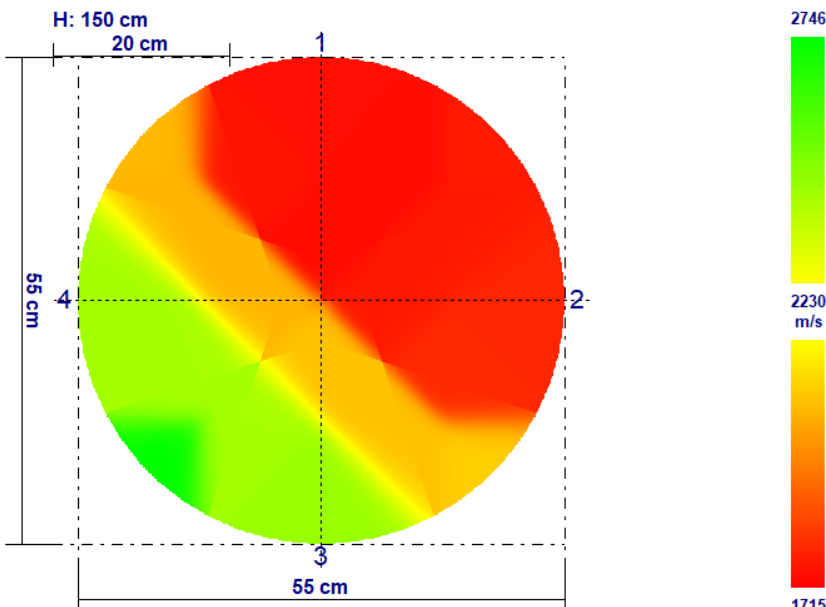
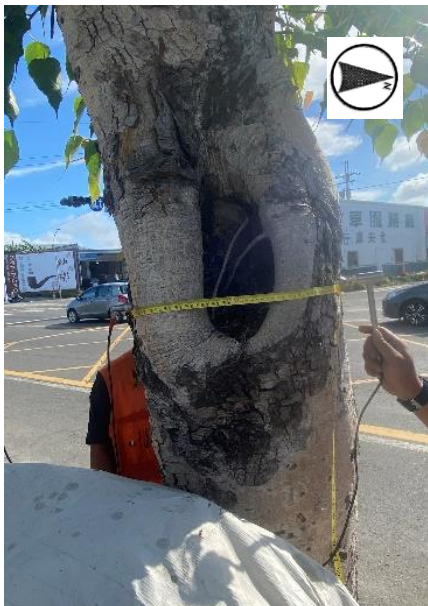
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14286	安和路四段柏油路	菩提樹	9.8	46.3		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.46	檢測直 徑(cm)	56	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	主幹輕微縱裂(樹皮向內 6 公分處)					
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

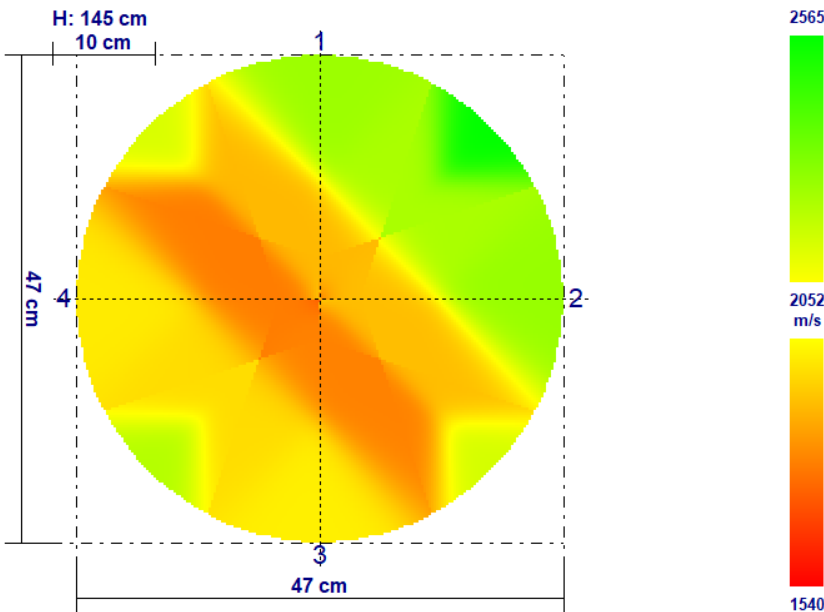
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14287	安和路四段柏油路	菩提樹	9.2	42.3		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.88	檢測直徑 (cm)		46
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹北側腐朽，腐朽輕微擴散				
減緩策略建議		持續監測(避免根系反覆機械性損傷)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

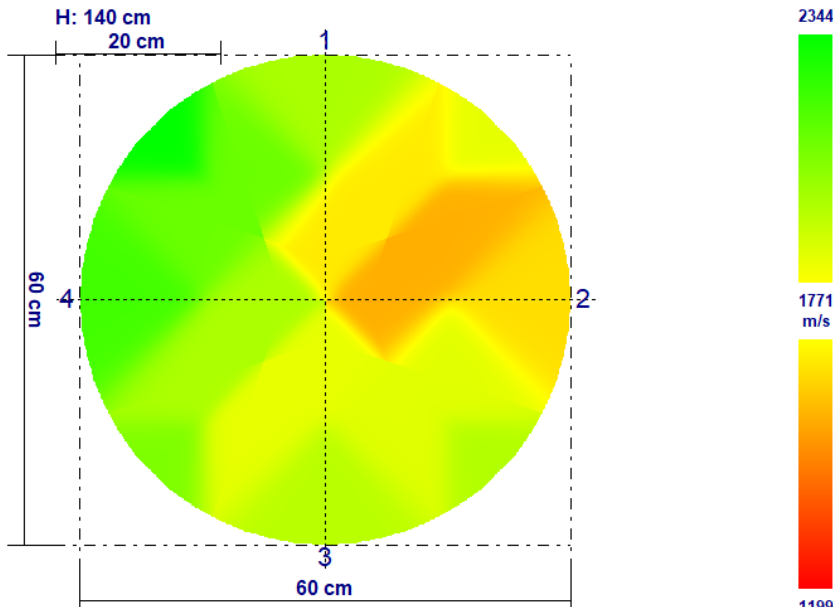
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14288	安和路四段柏油路	菩提樹	7.8	35.5		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.83	檢測直徑 (cm)	34	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		主幹北側腐朽，腐朽持續無抑制；樹體傾斜				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

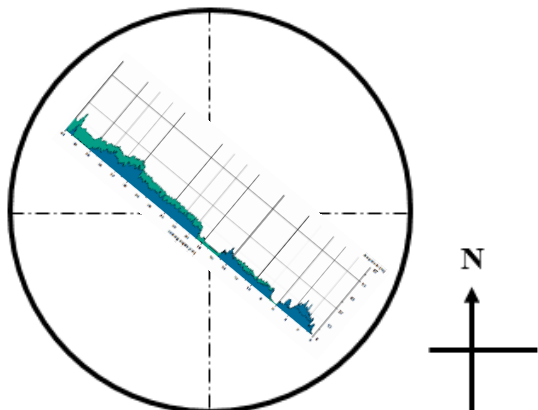
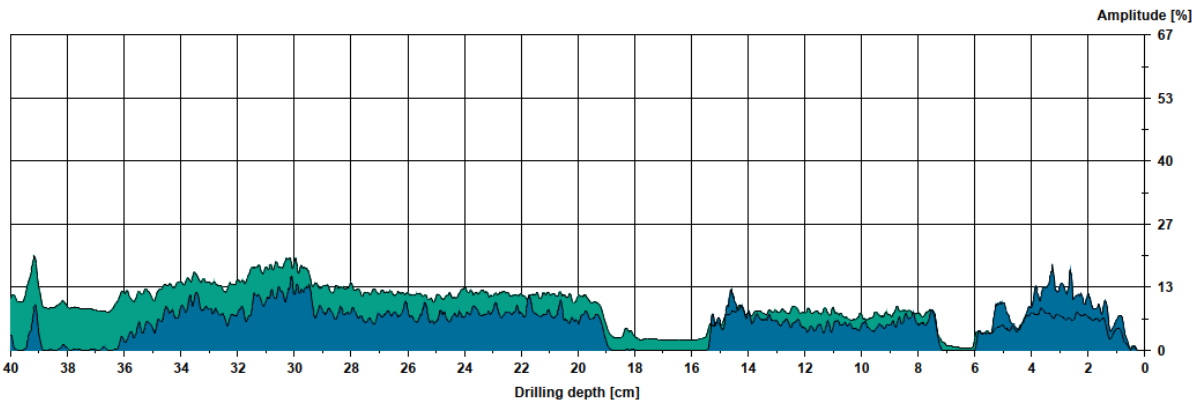
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14289	安和路四段柏油路	菩提樹	8.9	48.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.24	檢測直 徑(cm)	60	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，主幹腐朽阻抗值極低					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

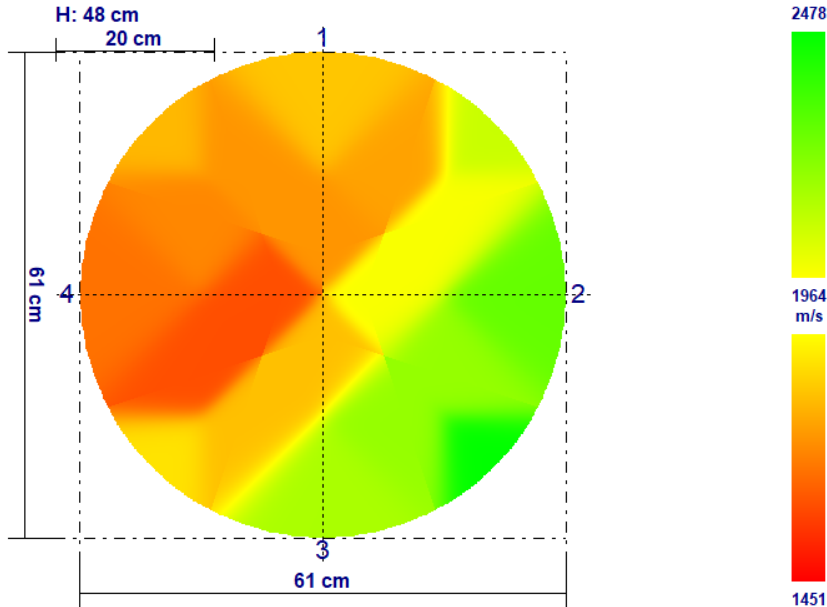
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14290	安和路四段柏油路	菩提樹	9.1	56		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.14	檢測直徑 (cm)	74	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	結構根無明顯腐朽					
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

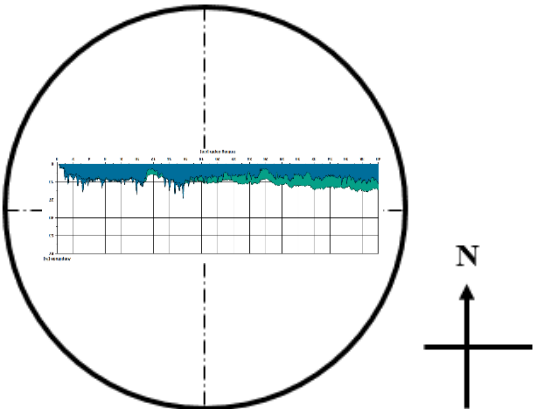
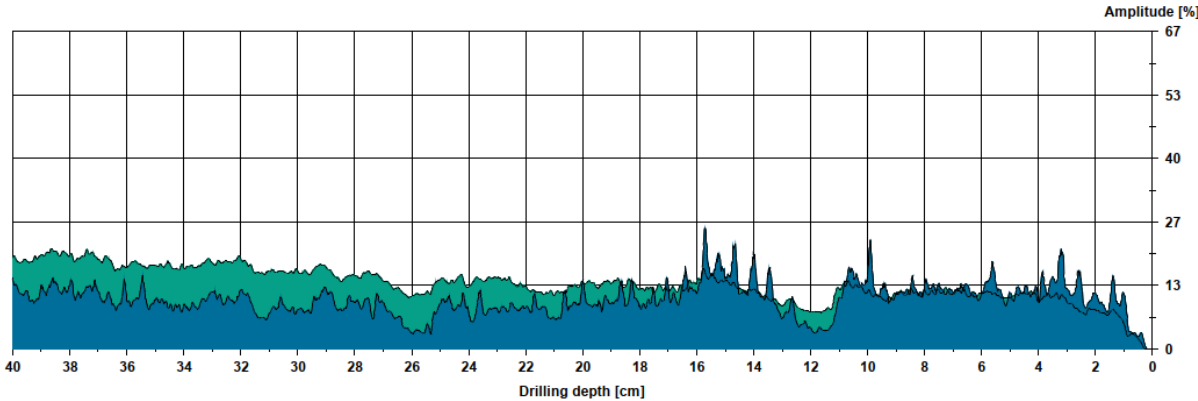
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14291	安和路四段柏油路	菩提樹	8.8	48.7		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.5	檢測直徑 (cm)	55	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		修剪枝條造成主幹腐朽，腐朽持續無抑制				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

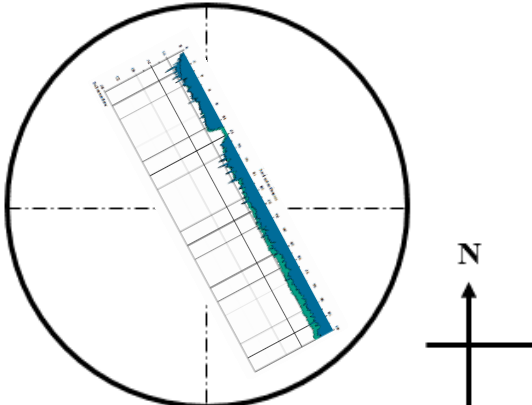
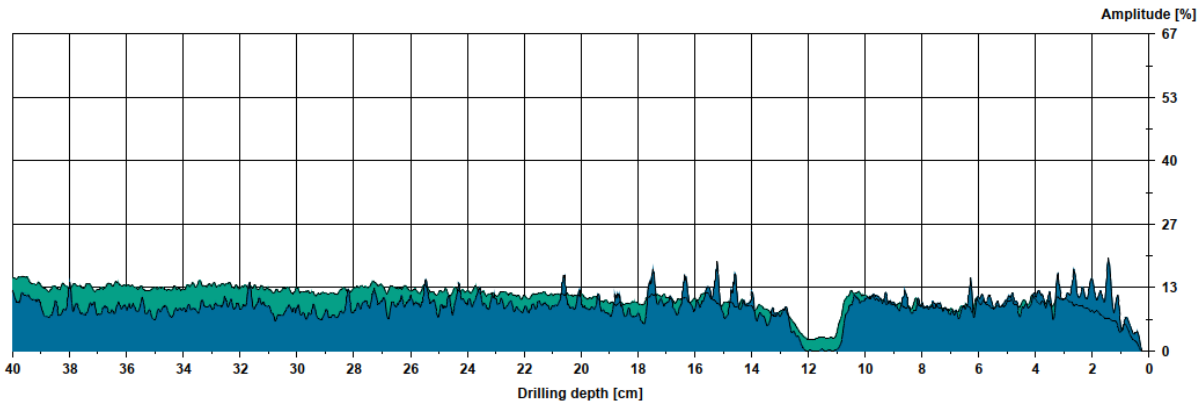
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14292	安和路四段柏油路	菩提樹	6.9	45.9		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.45	檢測直徑 (cm)	47	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		主幹腐朽持續擴散				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

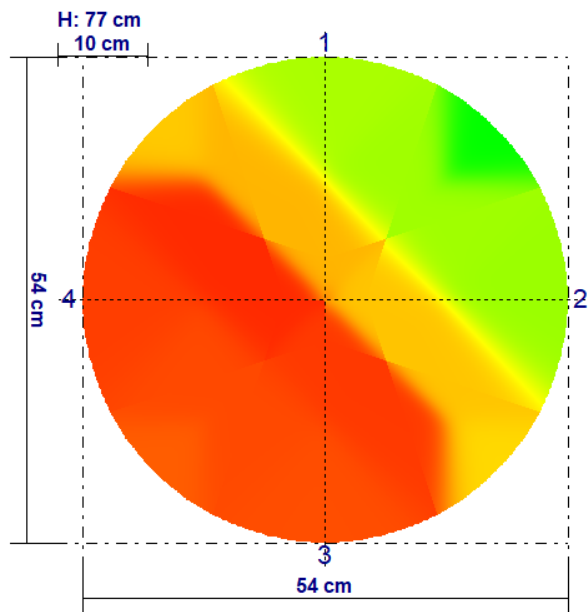
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)		
350-14293	安和路四段柏油路	菩提樹	8.3	54.5		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.4	檢測直徑(cm)	60	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		修剪枝條周邊腐朽，腐朽無持續擴散				
減緩策略建議		持續監測(避免根系反覆機械性損傷)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

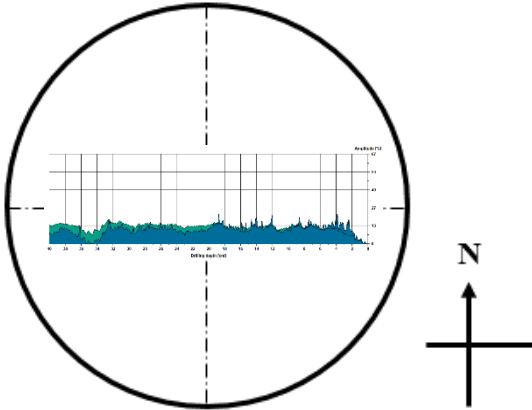
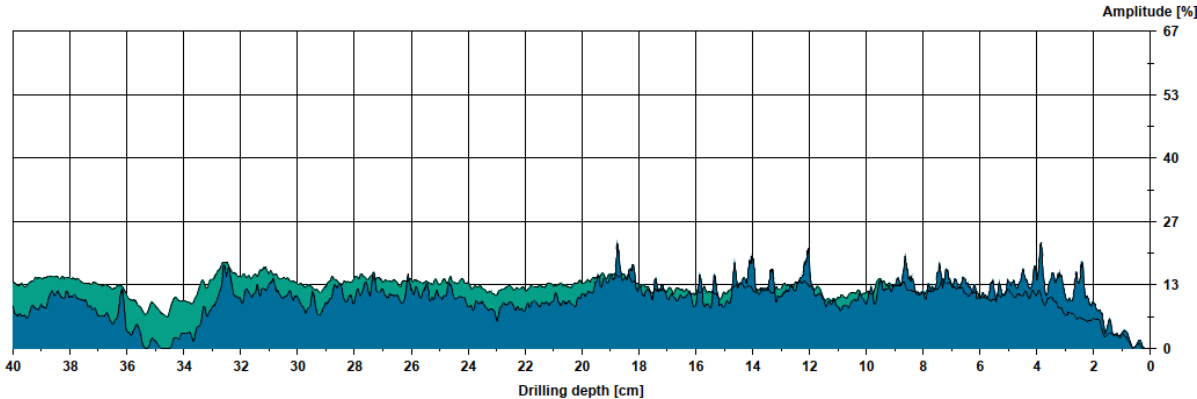
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14295	安和路四段柏油路	菩提樹	7.8	65.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.25	檢測直 徑(cm)	81	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	支撐主幹腐朽空洞					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

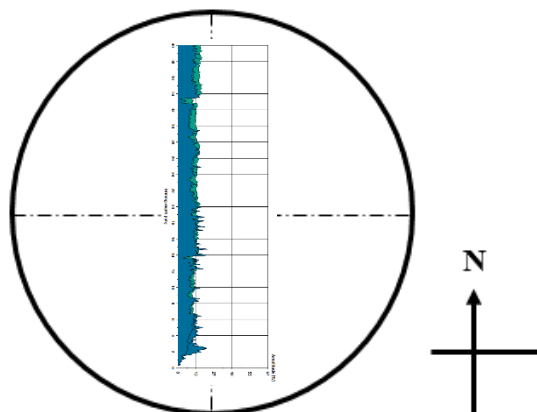
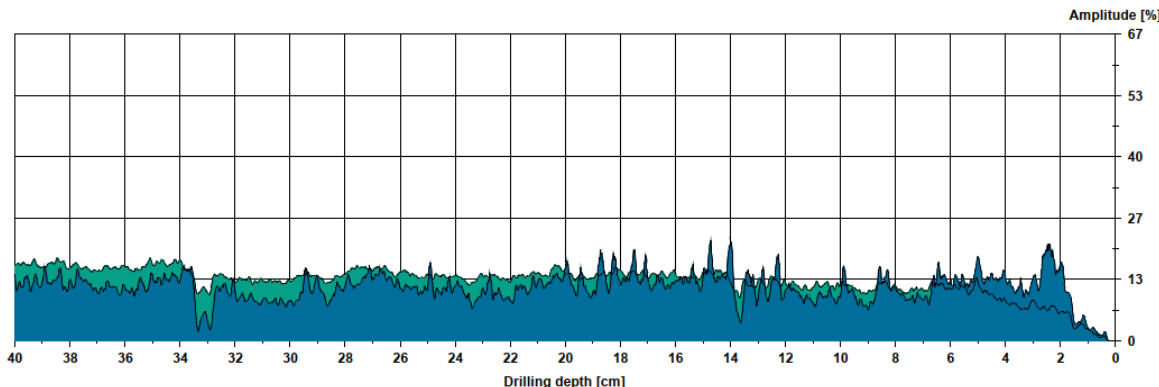
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14296	安和路四段柏油路	菩提樹	8.7	63.9		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.48	檢測直徑 (cm)	61	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		根部機械性損傷造成腐朽，腐朽持續擴散無抑制				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

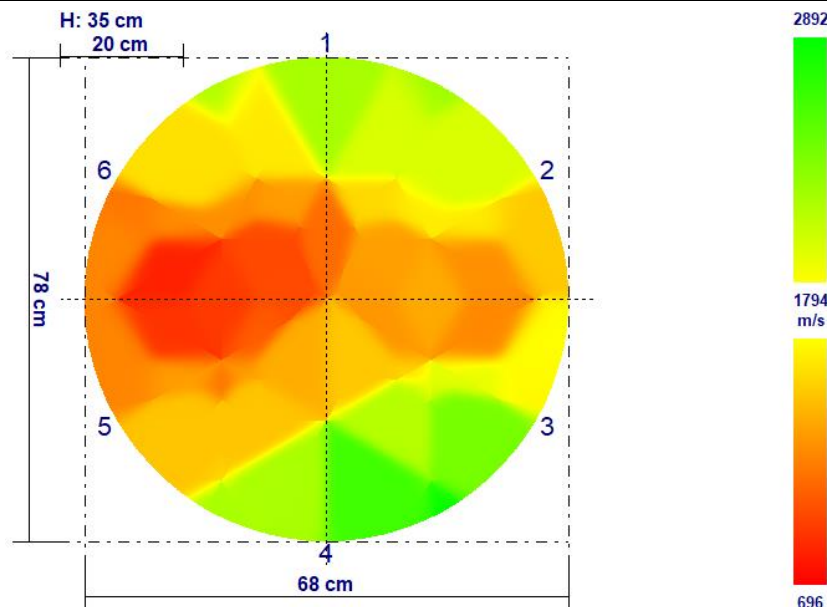
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14297	安和路四段柏油路	菩提樹	6.8	51.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.27	檢測直 徑(cm)	60	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 15 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞					
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

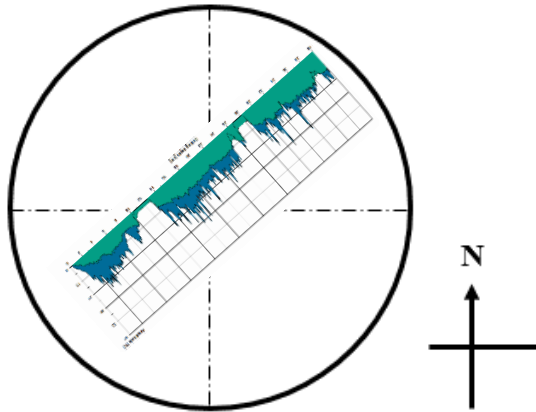
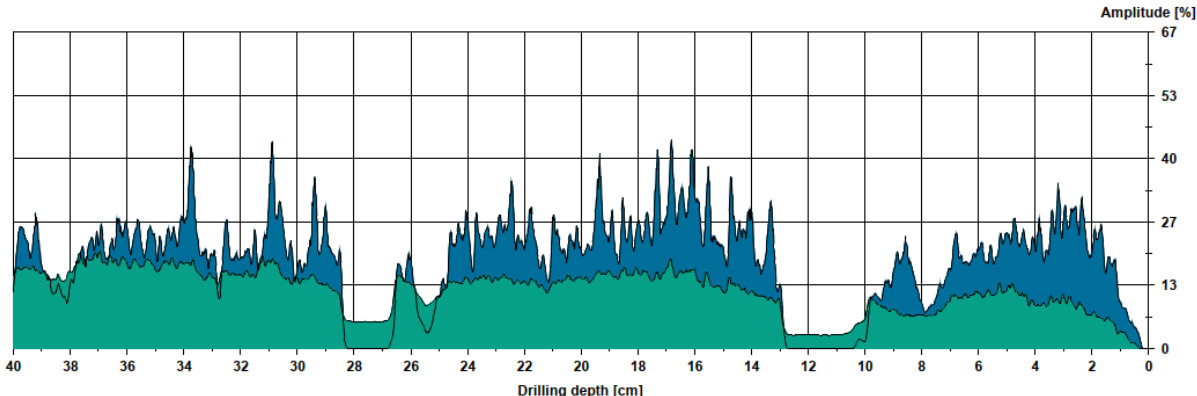
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14299	安和路四段柏油路	菩提樹	6.6	54.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.21	檢測直 徑(cm)	65	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹中空腐朽(樹皮向內 10-12 公分處)					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

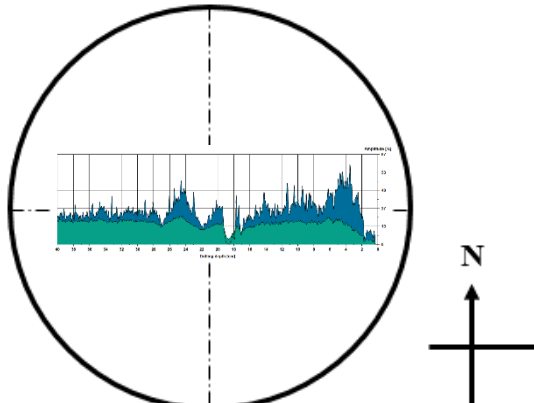
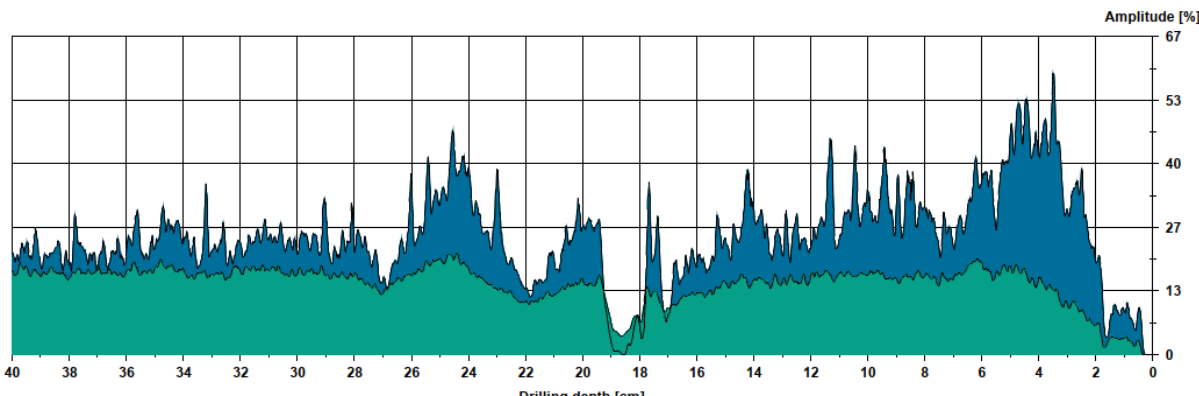
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
350-14301	安和路四段柏油路	菩提樹	6.9	47			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.77	檢測直徑 (cm)	54		
檢測成果影像					檢測部位照片		
							
腐朽空洞比(%)		大於 50%					
檢測結果描述		主幹腐朽空洞，腐朽持續無抑制					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

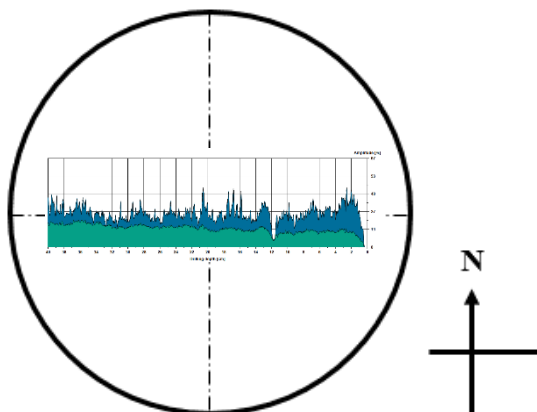
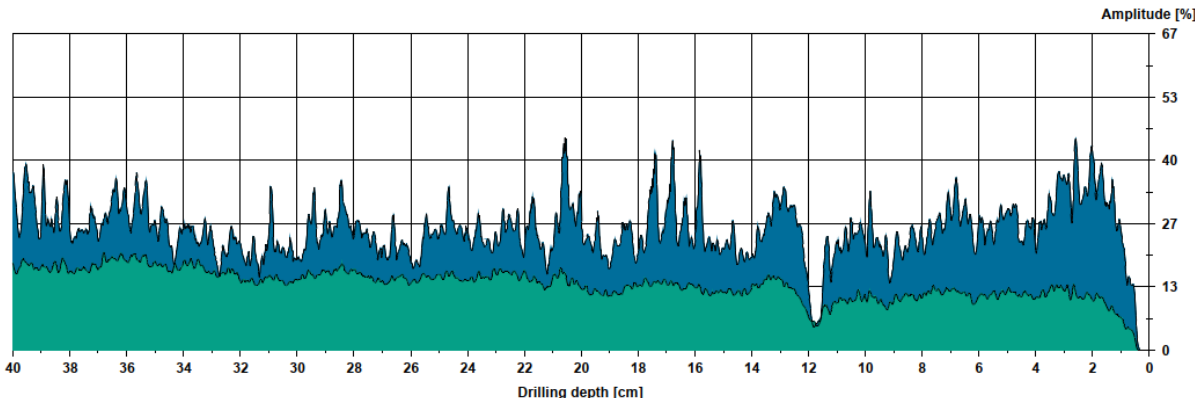
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14302	安和路四段柏油路	菩提樹	8.8	71.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.25	檢測直 徑(cm)	74	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽空洞(樹皮向內 33-36 公分處)				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

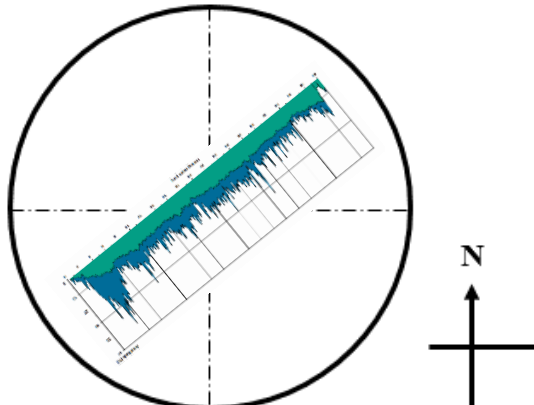
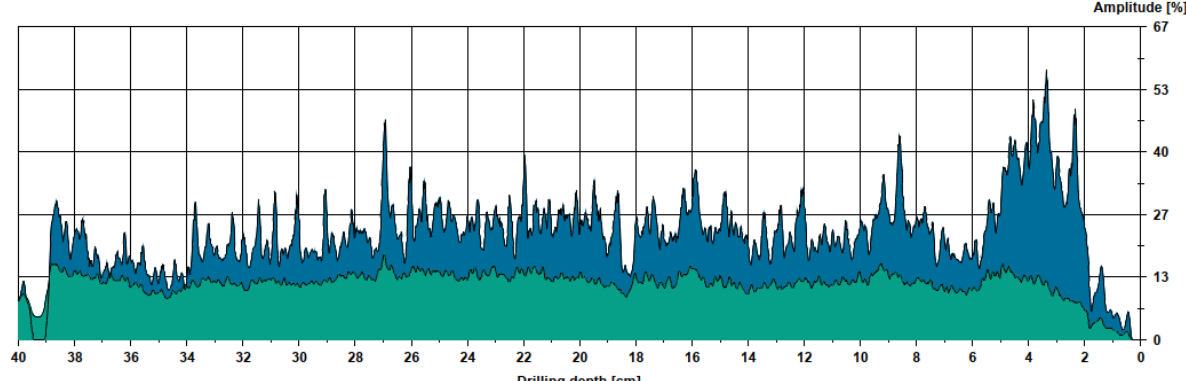
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14303	安和路四段柏油路	菩提樹	9.1	48.3		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.23	檢測直 徑(cm)	64	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	結構根無明顯腐朽空洞					
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

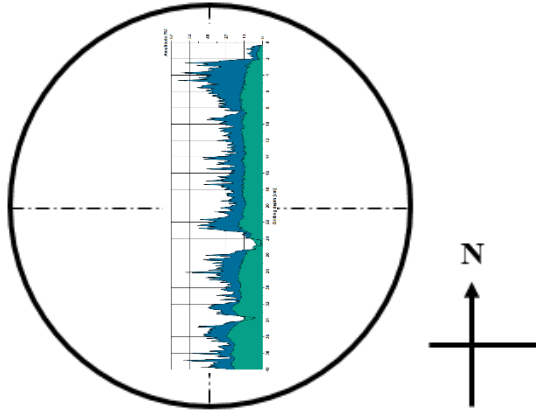
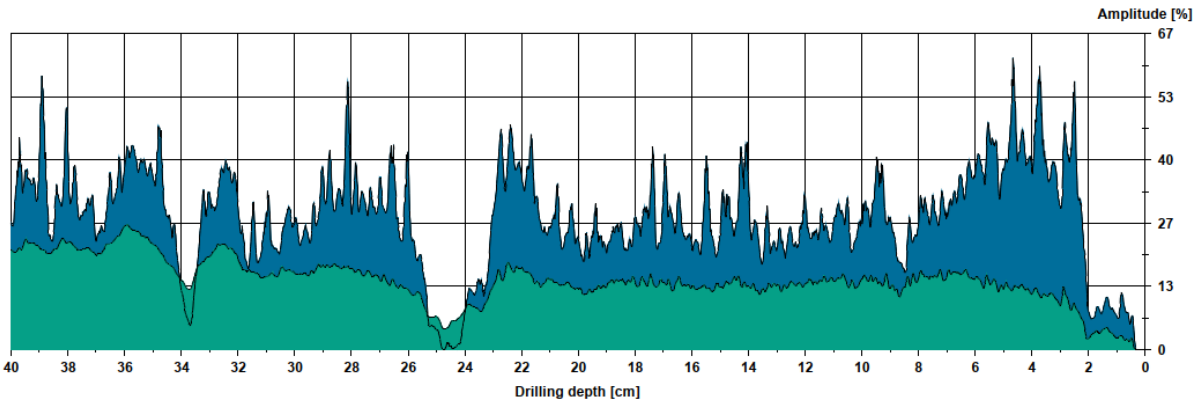
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14309	安和路四段柏油路	菩提樹	9.8	77.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.35	檢測直徑 (cm)	78	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		主幹內面腐朽空洞				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

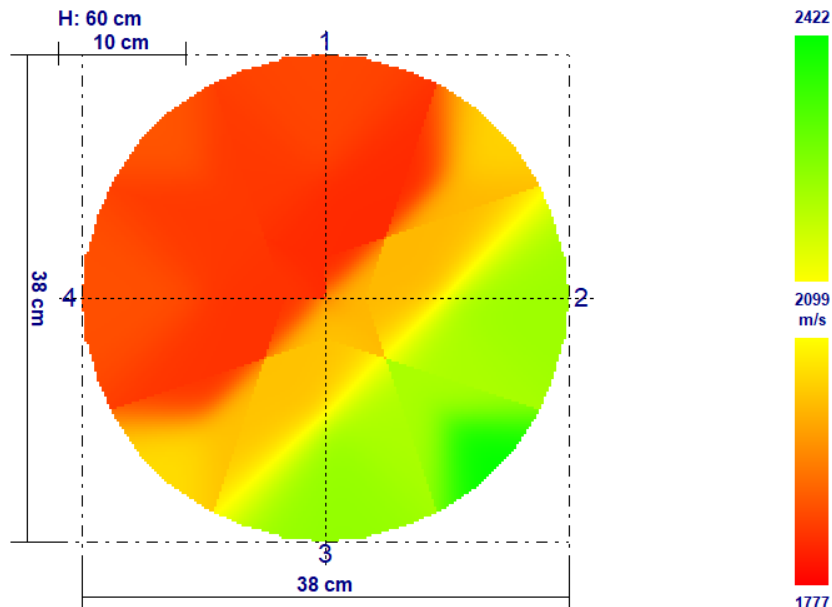
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14310	安和路四段柏油路	菩提樹	8.6	43.9		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.1	檢測直徑(cm)	56.5	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹中空腐朽					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

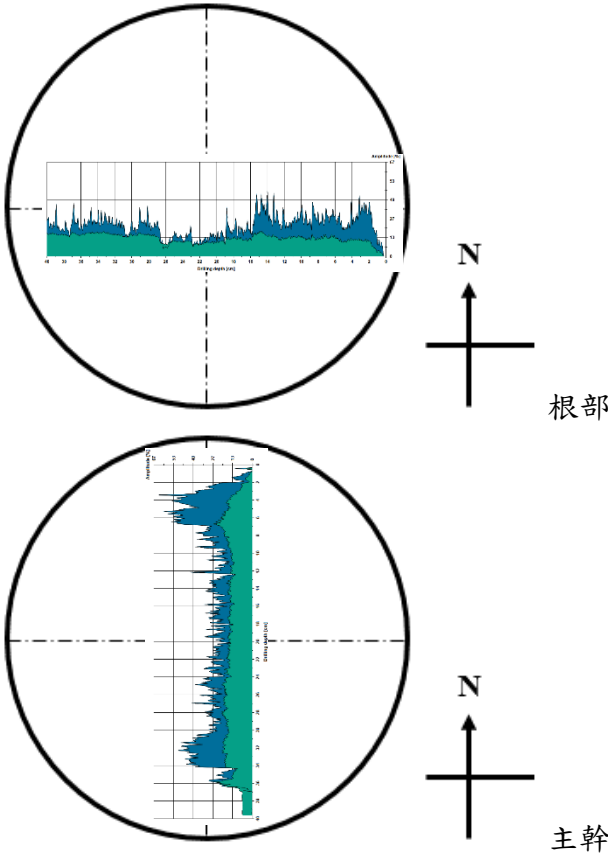
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14312	安和路四段柏油路	菩提樹	10.3	80.2		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	1.5	檢測直徑 (cm)	70	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	修剪枝條造成主幹與骨架枝條接合處腐朽空洞					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

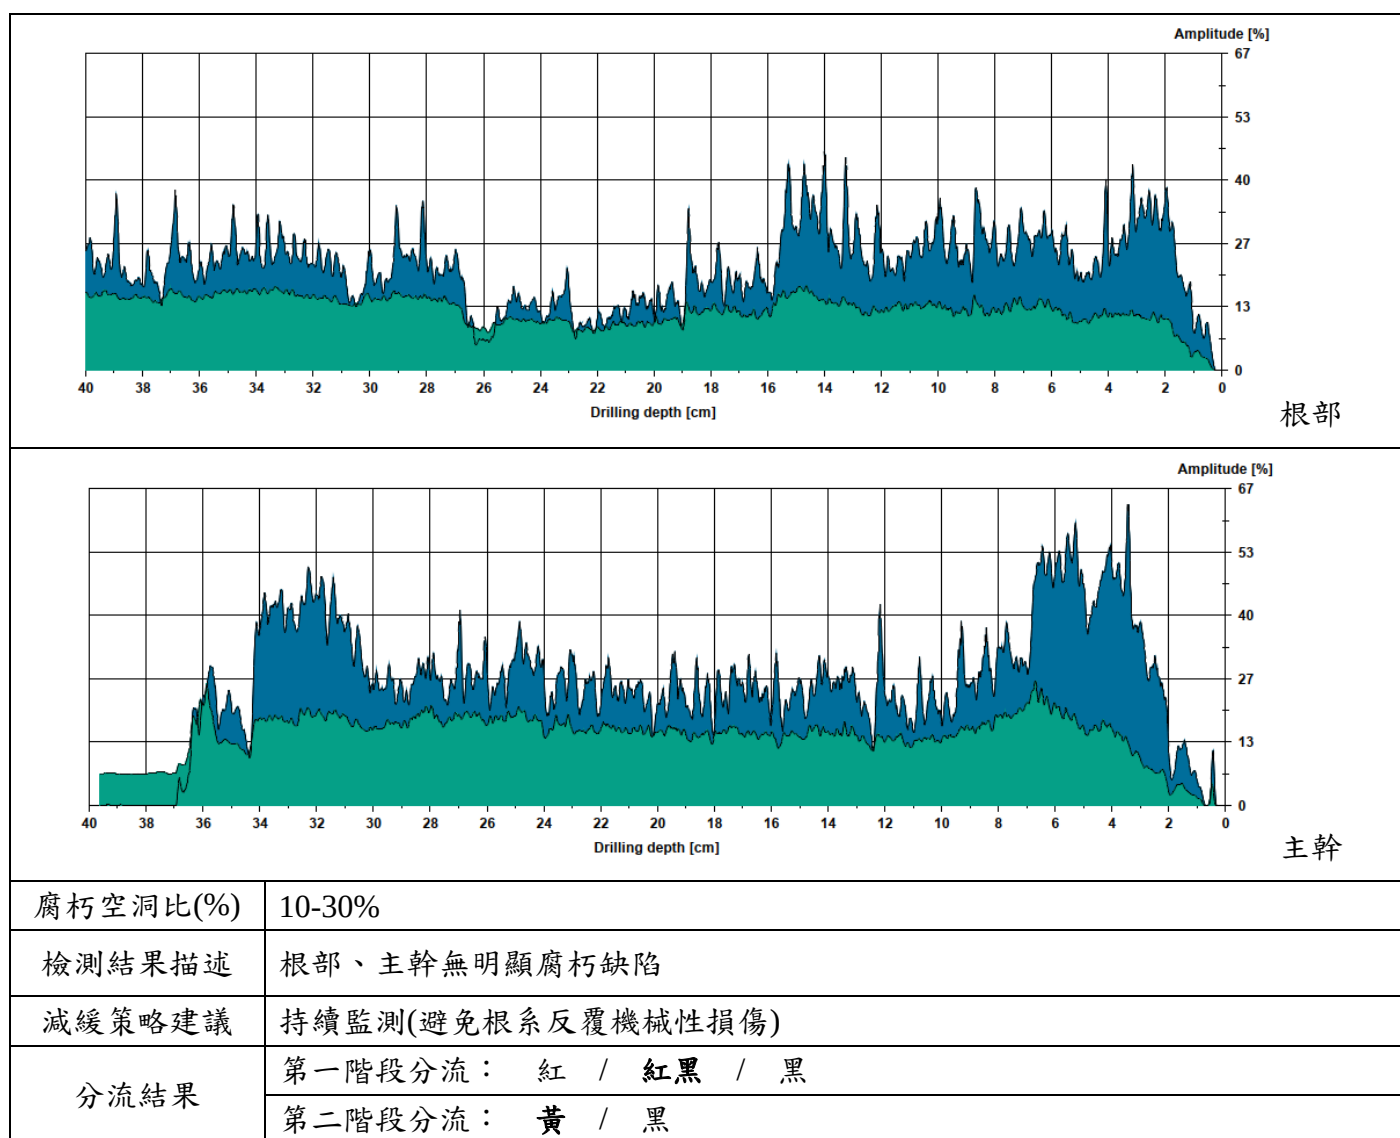
基本資料						樹木全景照
編號	位置		樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	
350-14313	安和路四段柏油路		菩提樹	8.1	58.9	
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.8	檢測直 徑(cm)	70	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	主幹輕微縱裂					
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

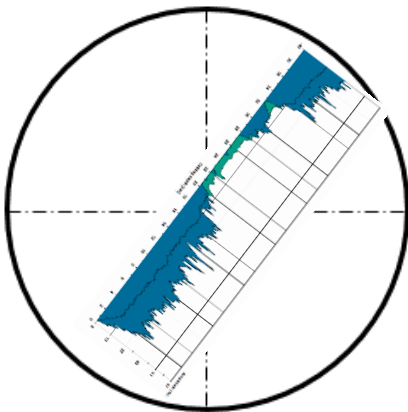
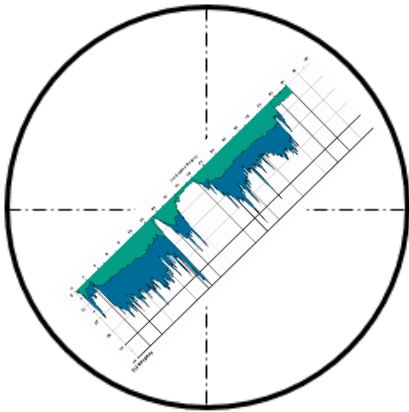
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14314	安和路四段柏油路	菩提樹	6.8	40.1		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	1.5	檢測直徑 (cm)	46.5	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	修剪枝條腐朽空洞無造成主幹腐朽					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

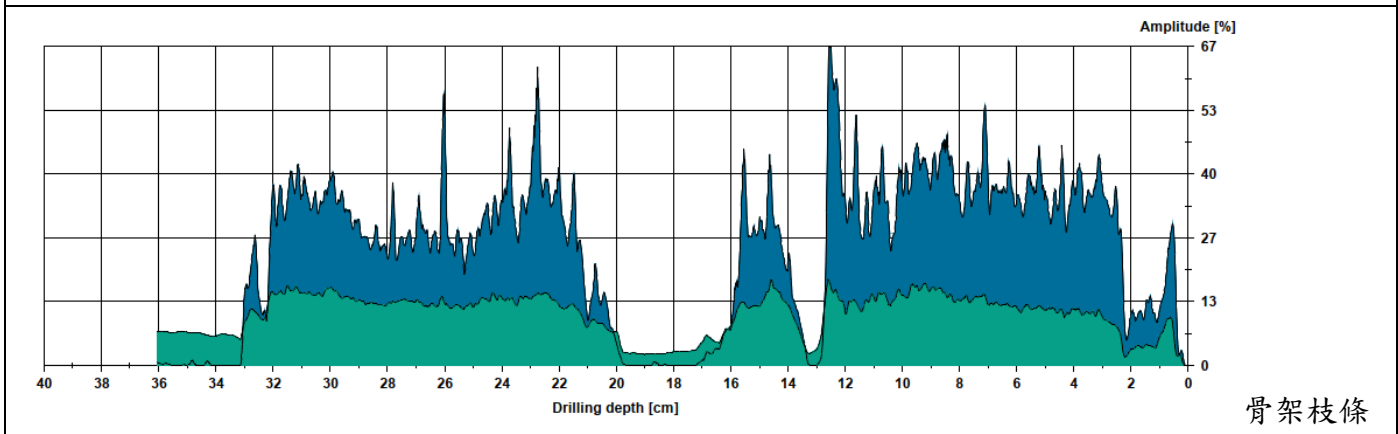
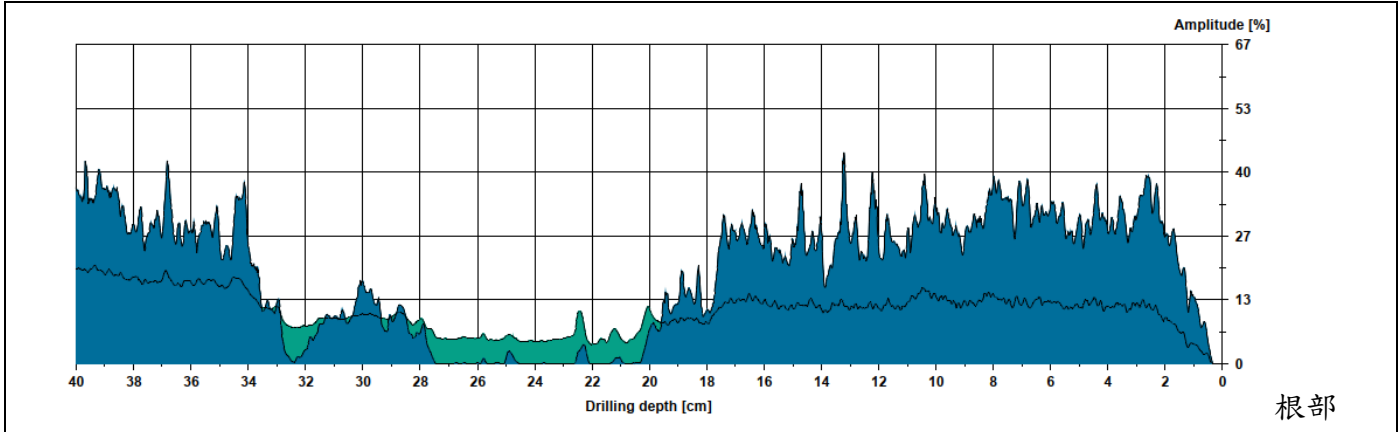
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)		
350-14316	安和路四段柏油路	菩提樹	9.2	54.9		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.5	檢測直徑(cm)	55	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	骨架枝條與主幹交接處腐朽孔洞					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14318	安和路四段柏油路	菩提樹	9.7	31		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.6	檢測直徑 (cm)	38	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		主幹開口孔洞腐朽縱裂嚴重				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

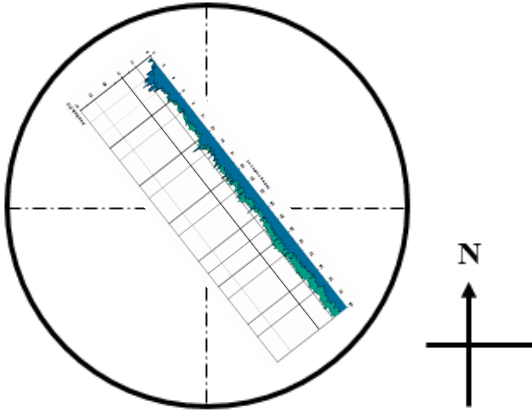
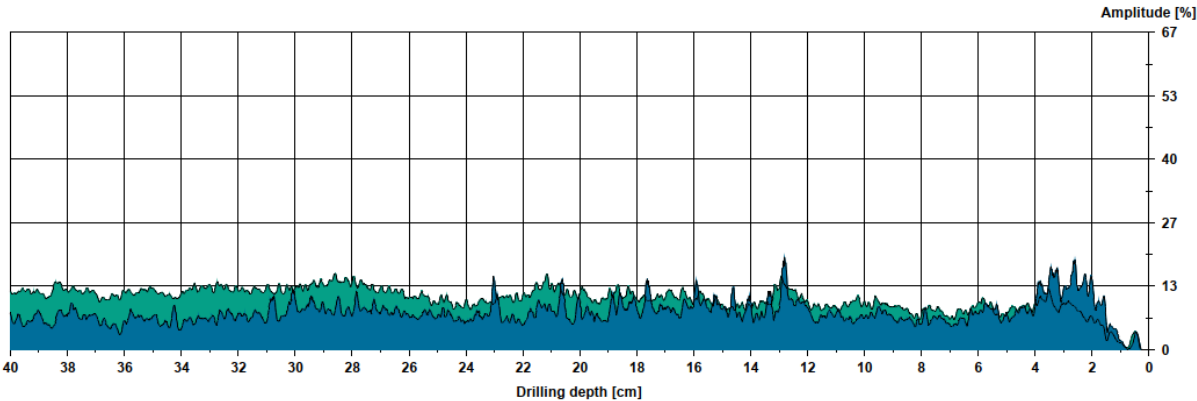
基本資料					樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)	
350-14320	安和路四段柏油路	菩提樹	9.9	32.1	
精密儀器檢測					
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀				
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.1/1.25	檢測直 徑(cm)	58.5/36.5
檢測成果影像				檢測部位照片	
					

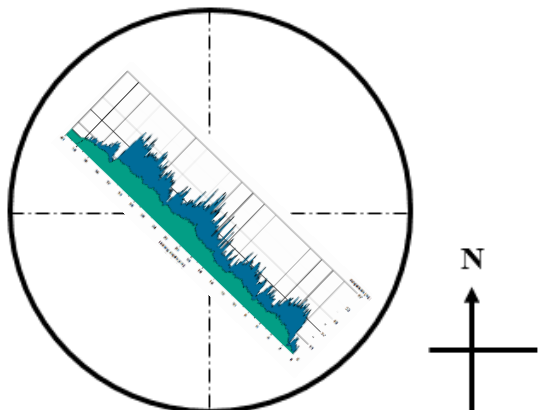
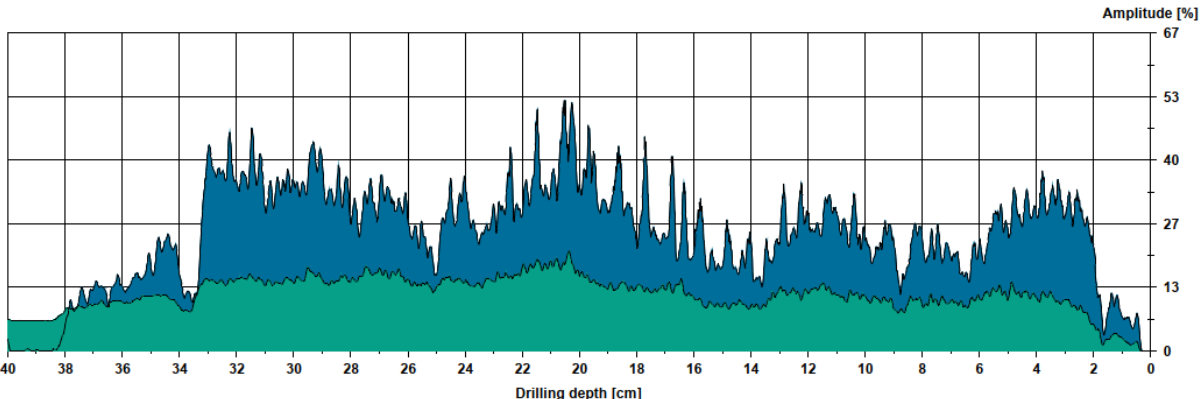


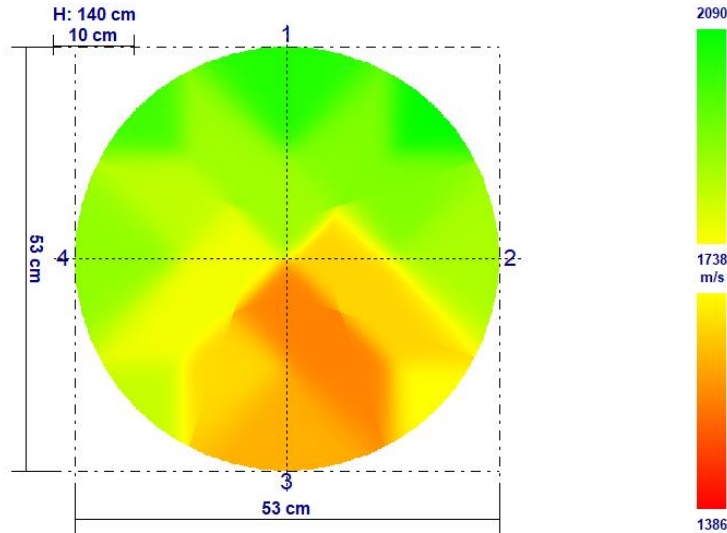
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14321	安和路四段柏油路	菩提樹	9.7	48.8		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.1/1.7	檢測直徑(cm)		61/35
檢測成果影像					檢測部位照片	
 N ↑ 根部  N ↑ 骨架枝條					 	

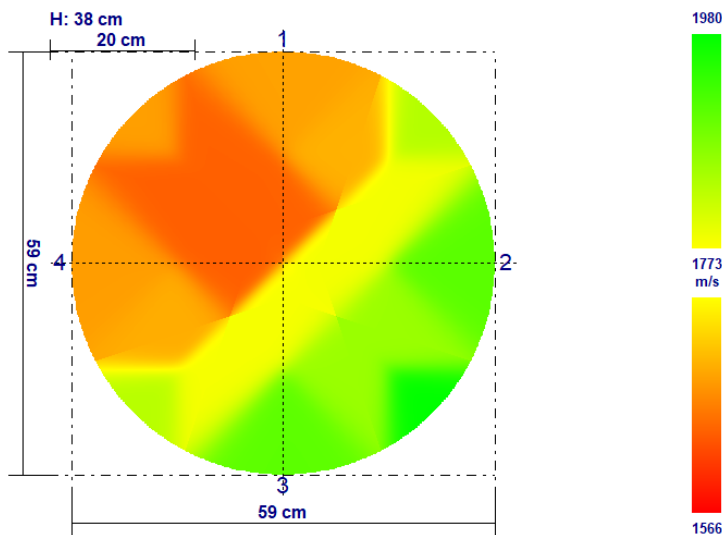


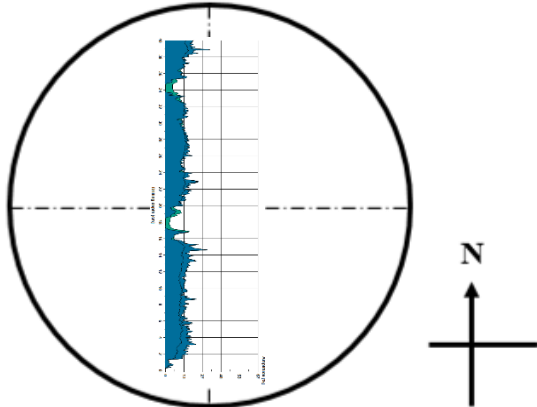
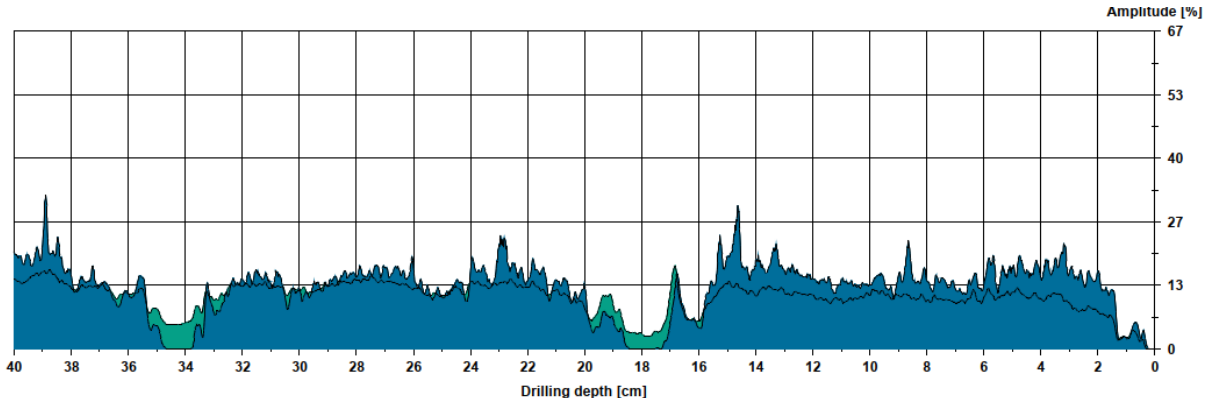
腐朽空洞比(%)	大於 50%
檢測結果描述	根部、骨架枝條明顯腐朽空洞
減緩策略建議	移除
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / 黑

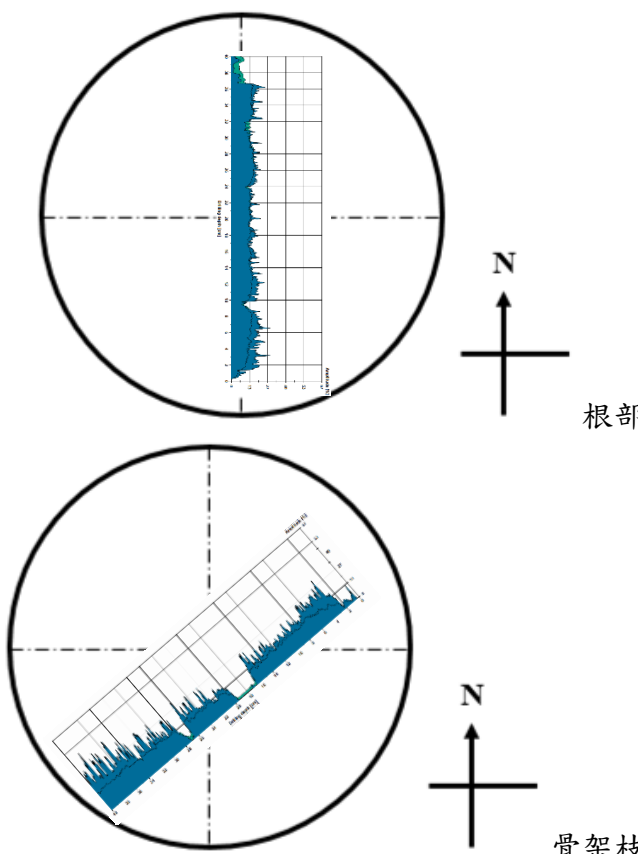
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14324	安和路四段柏油路	菩提樹	8.4	44.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.35	檢測直 徑(cm)	48	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，結構根損傷且木材腐朽阻抗值極低				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

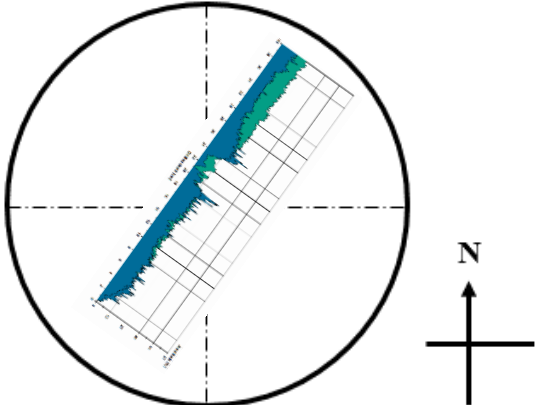
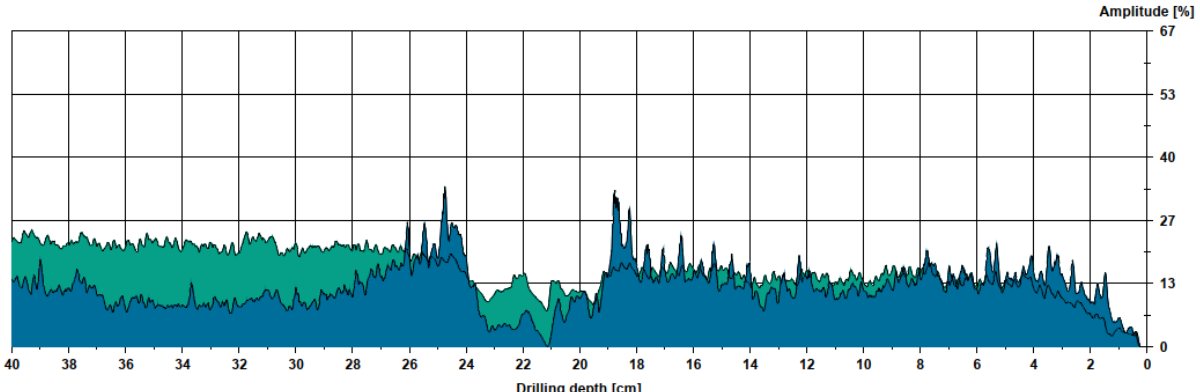
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14325	安和路四段柏油路	菩提樹	8.5	50.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.21	檢測直 徑(cm)	52.2	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	骨架枝條與主幹交接處無明顯腐朽空洞					
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

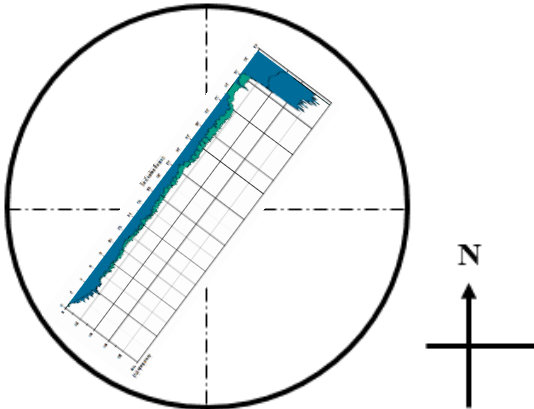
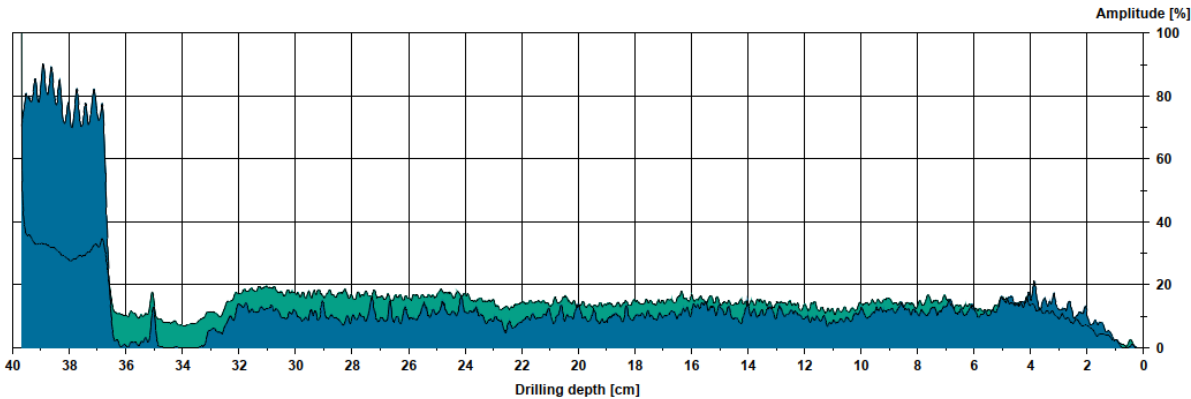
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14326	安和路三段柏油路	菩提樹	8.5	34.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.4	檢測直 徑(cm)	53	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	主幹南側腐朽空洞，腐朽抑制無持續擴散					
減緩策略建議	修剪(降低樹高)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

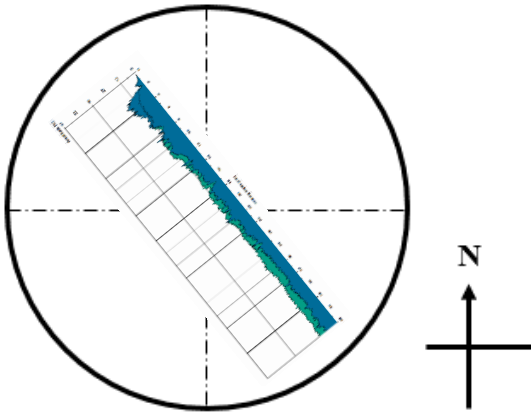
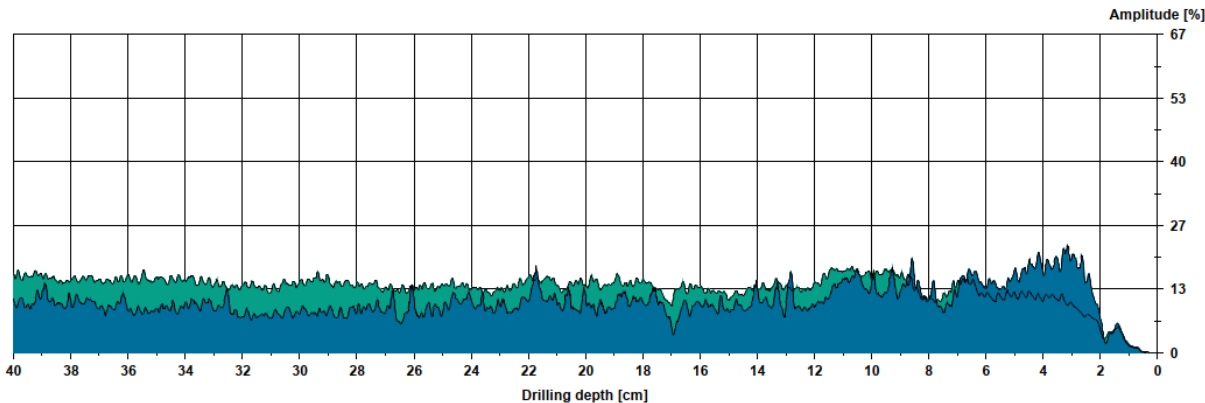
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14327	安和路三段柏油路	菩提樹	11.7	32.6		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.38	檢測直徑 (cm)	59	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		主幹西北側機械性損傷造成腐朽空洞，腐朽持續無抑制				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

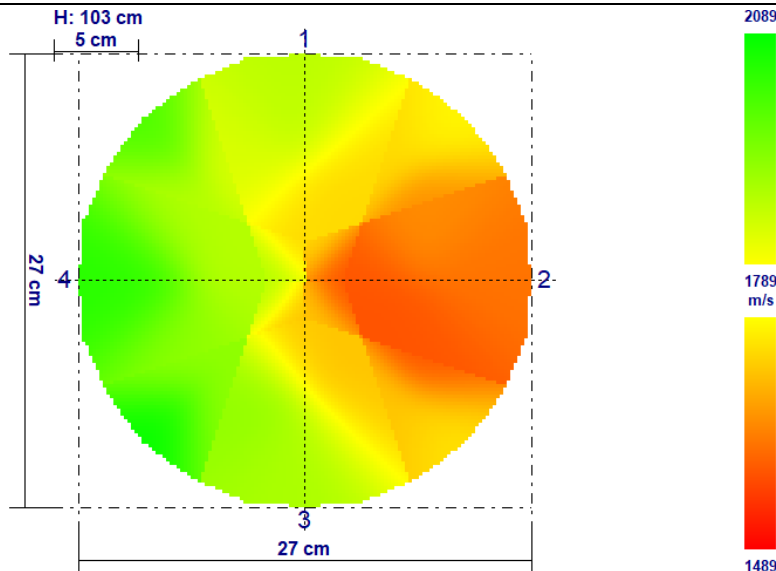
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14328	安和路三段柏 油路	菩提樹	9.9	28.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.2	檢測直 徑(cm)	56	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 20 度向下檢測，支撐主幹腐朽縱裂					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

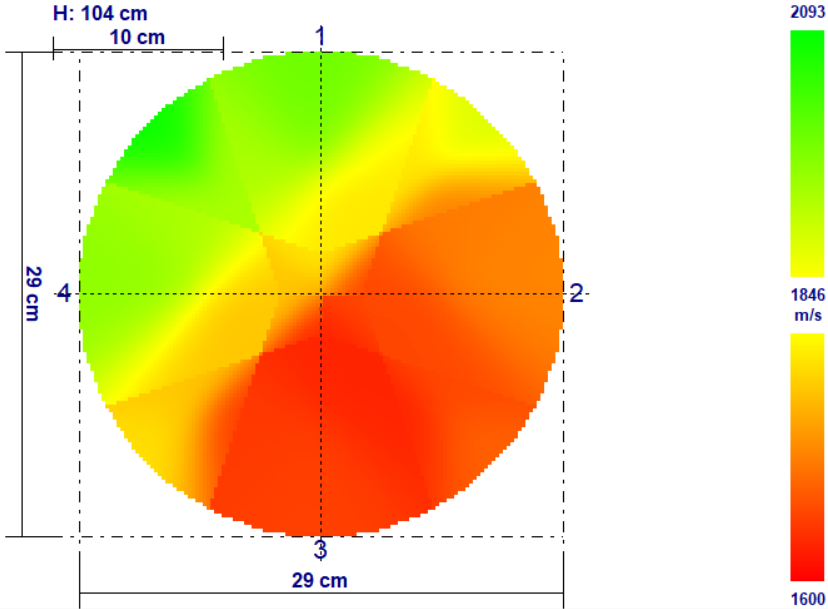
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
350-14329	安和路三段柏 油路	菩提樹	7.2	25.9			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.2/1.35	檢測直 徑(cm)	55/40.6		
檢測成果影像							
 根部 骨架枝條							

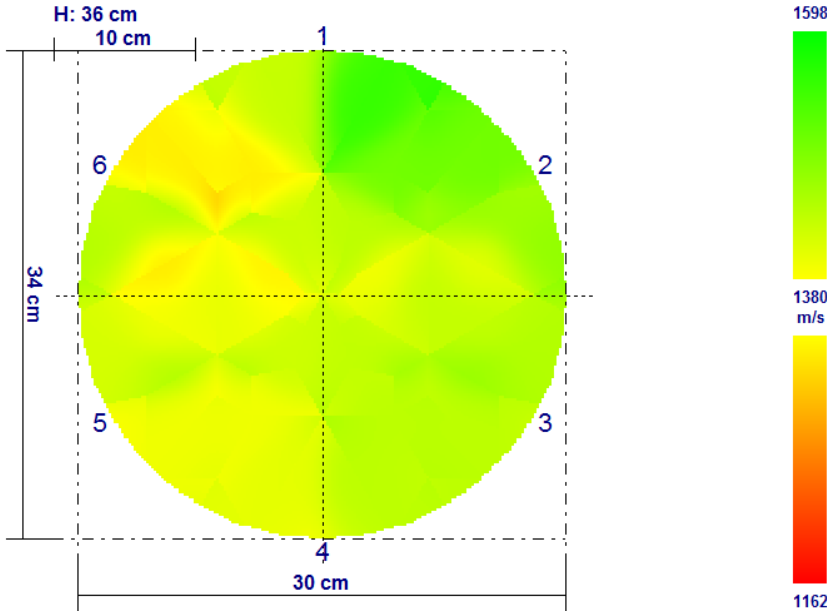
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14330	安和路三段柏油路	菩提樹	9.7	62.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.35	檢測直 徑(cm)	52	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽空洞(樹皮向內 20-24 公分處)				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

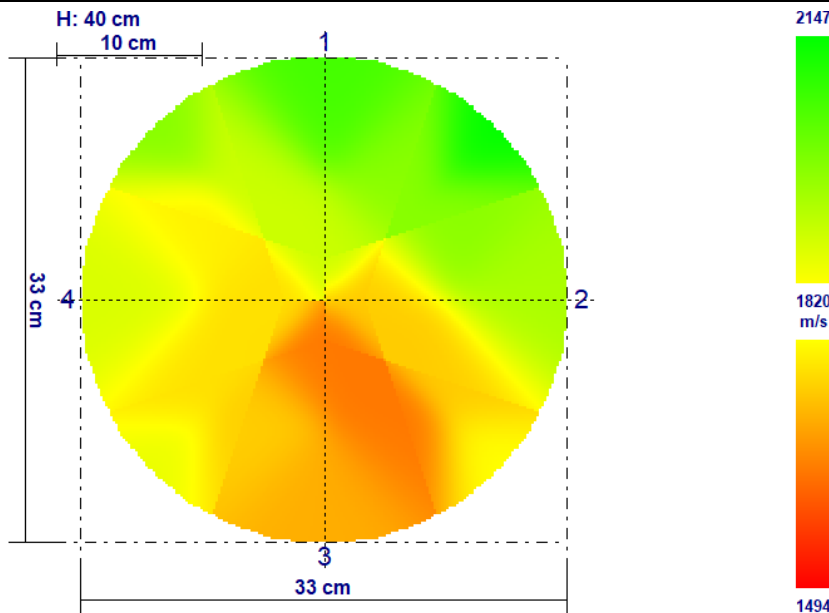
基本資料						樹木全景照
編號	位置		樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	
350-14331	安和路三段柏油路		菩提樹	12.7	44	
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.27	檢測直 徑(cm)	91	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，結構根因持續機械性傷害造成腐朽，阻抗值極低				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

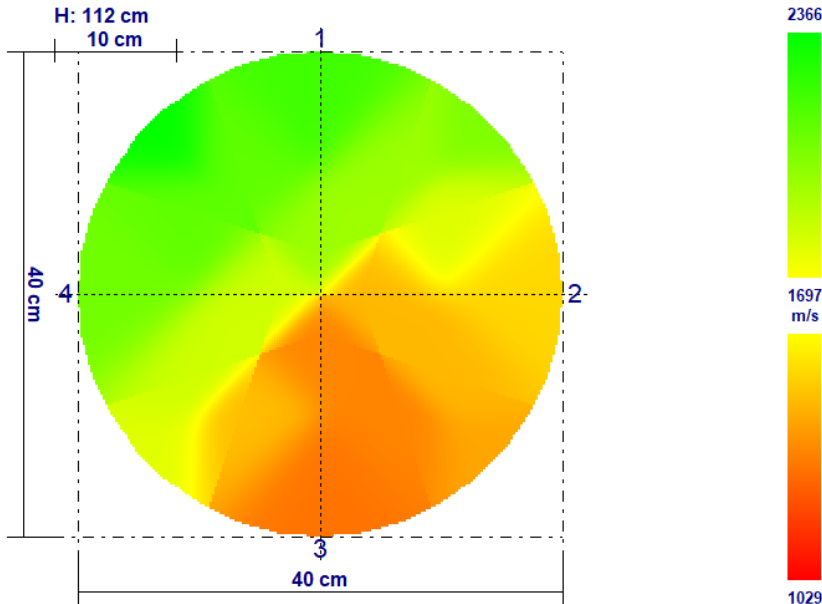
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14334	安和路三段柏油路	菩提樹	9.2	50		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.28	檢測直 徑(cm)	51	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部腐朽孔洞修復生長					
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

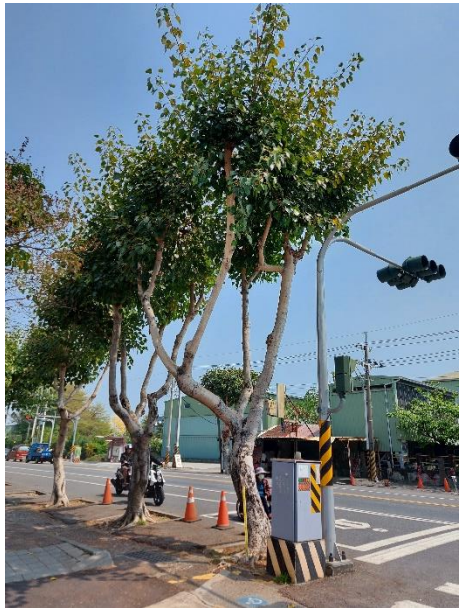
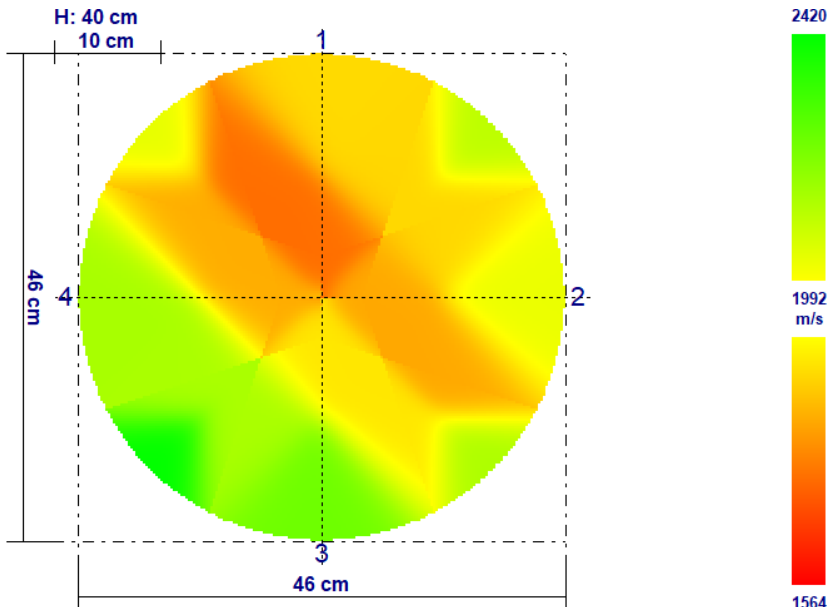
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14336	安和路三段柏油路	菩提樹	9.5	36.3		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.03	檢測直徑(cm)	27	
檢測成果影像						檢測部位照片
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	主幹東側腐朽，腐朽抑制無擴散					
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

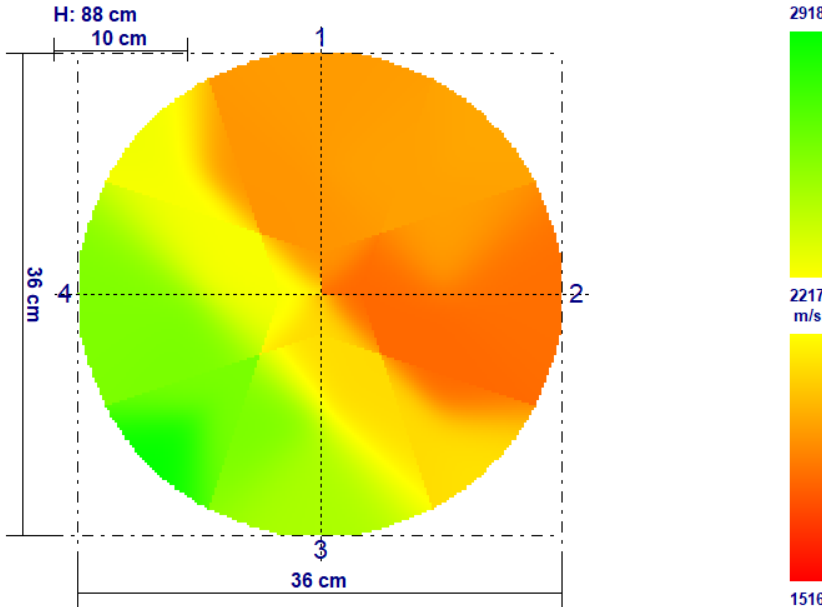
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14337	安和路三段柏油 路	菩提樹	6.7	50.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.04	檢測直徑 (cm)	29	
檢測成果影像						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		修剪枝條造成主幹腐朽空洞				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

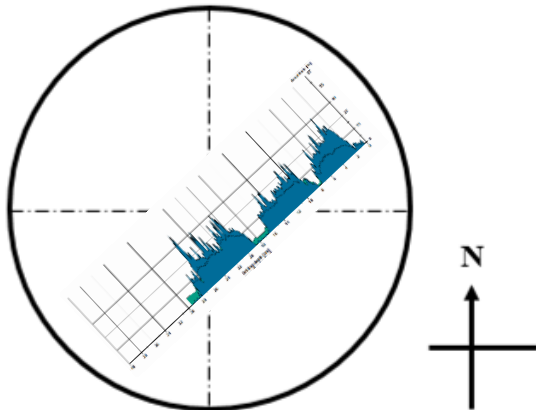
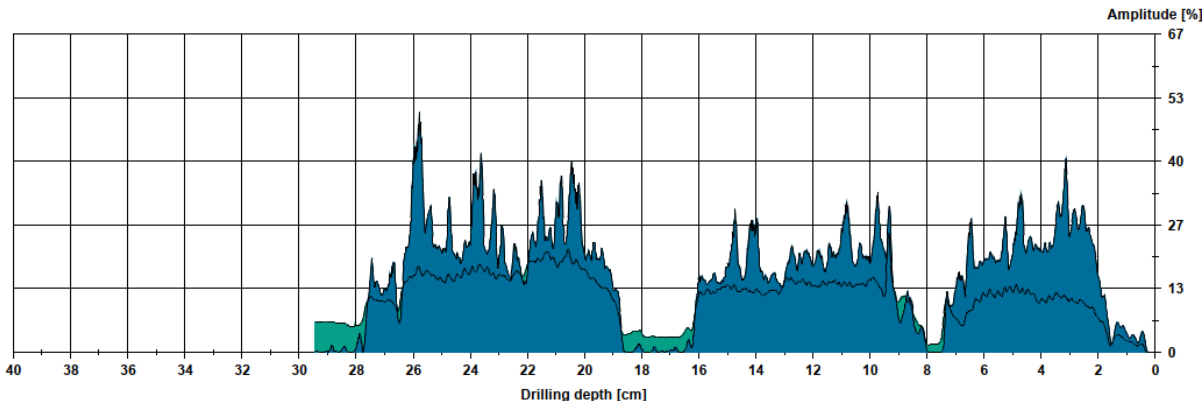
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14338	安和路三段柏油路	菩提樹	6.8	20		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.36	檢測直徑 (cm)		30
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹輕微腐朽				
減緩策略建議		持續監測(避免根系機械性損傷)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

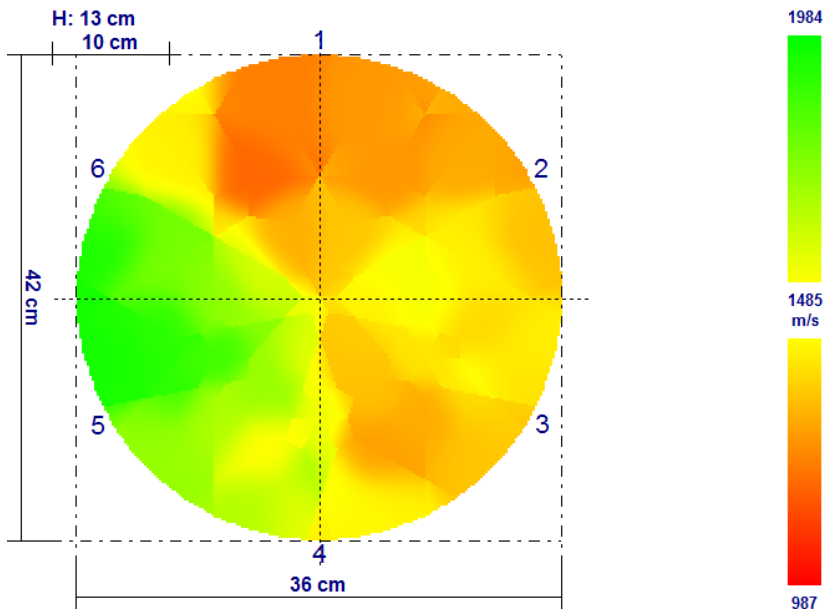
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14340	安和路三段柏油路	菩提樹	7.1	30.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.4	檢測直徑 (cm)	33	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		主幹南側腐朽持續無抑制				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

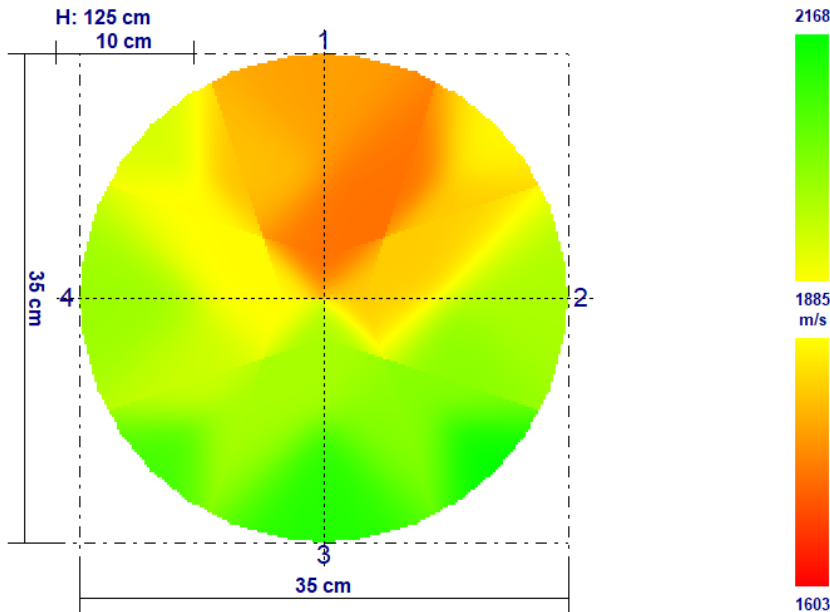
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14341	安和路三段柏油路	菩提樹	9.7	40.1		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.12	檢測直徑 (cm)	40	
檢測成果影像						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		主幹南側腐朽持續無抑制				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

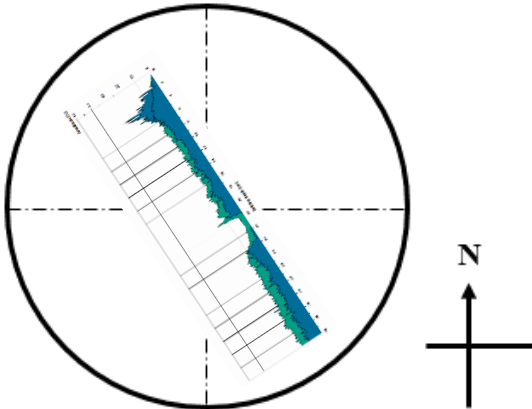
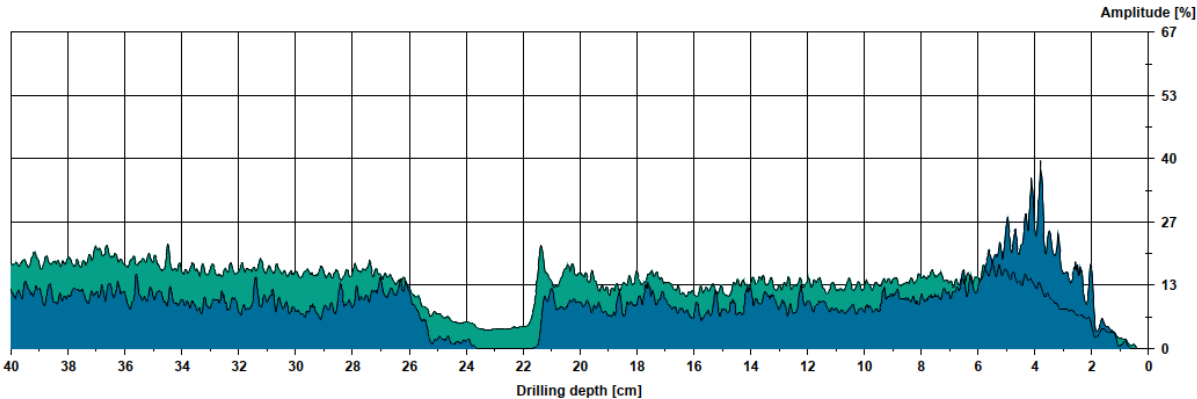
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
350-14342	安和路三段柏油路	菩提樹	10.4	39.4			
精密儀器檢測							
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.4	檢測直徑 (cm)	46		
檢測成果影像							檢測部位照片
							
腐朽空洞比(%)		30-50%					
檢測結果描述		主幹北側腐朽持續無抑制					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

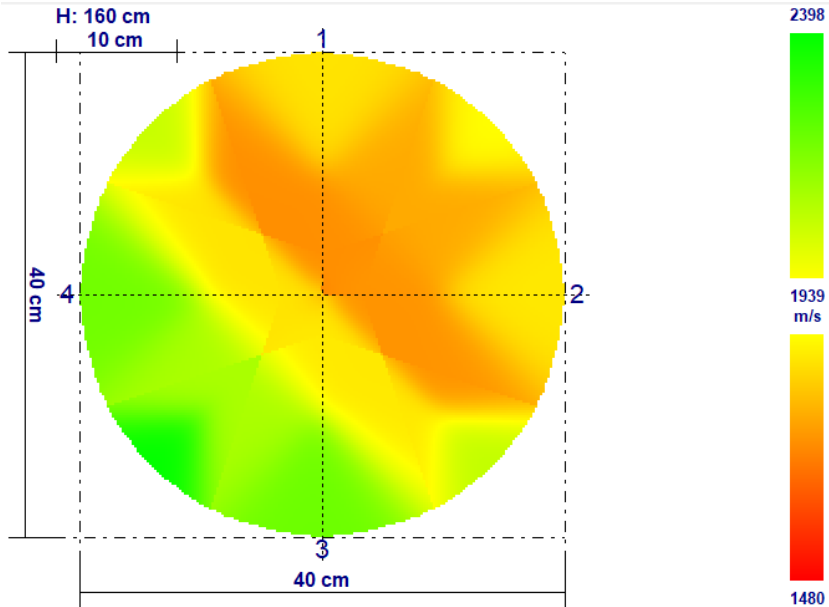
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14343	安和路三段柏油 路	菩提樹	7.8	30.2		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.38	檢測直徑 (cm)	36	
檢測成果影像						
						
腐朽空洞比(%)						
30-50%						
檢測結果描述						
主幹北側腐朽持續無抑制						
減緩策略建議						
移除						
分流結果						
第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
第二階段分流： 黃 / 黑						

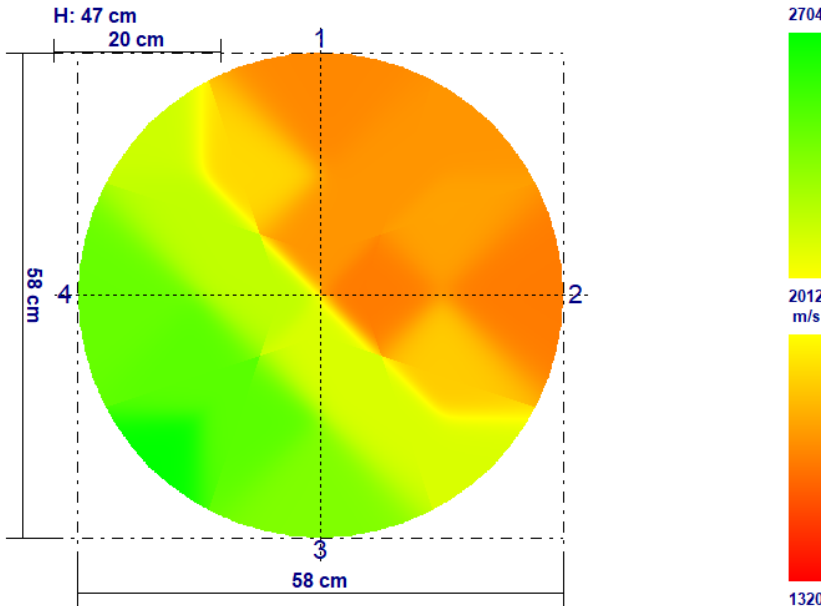
基本資料					樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	
350-14345	安和路三段柏 油路	菩提樹	9.7	28.5	
精密儀器檢測					
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀				
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	1.7	檢測直 徑(cm)	28.5
檢測成果影像				檢測部位照片	
					
					
腐朽空洞比(%)	10-30%				
檢測結果描述	骨架枝條腐朽空洞				
減緩策略建議	修剪(降低樹高)				
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
	第二階段分流： 黃 / 黑				

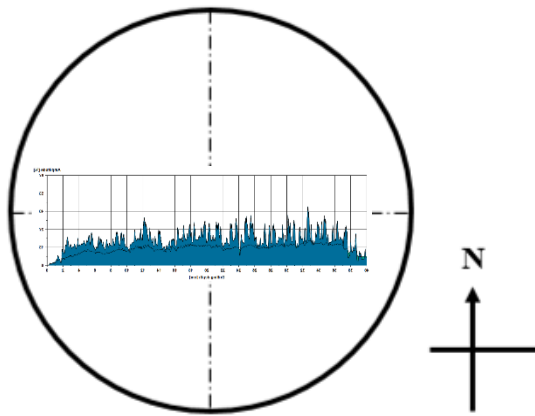
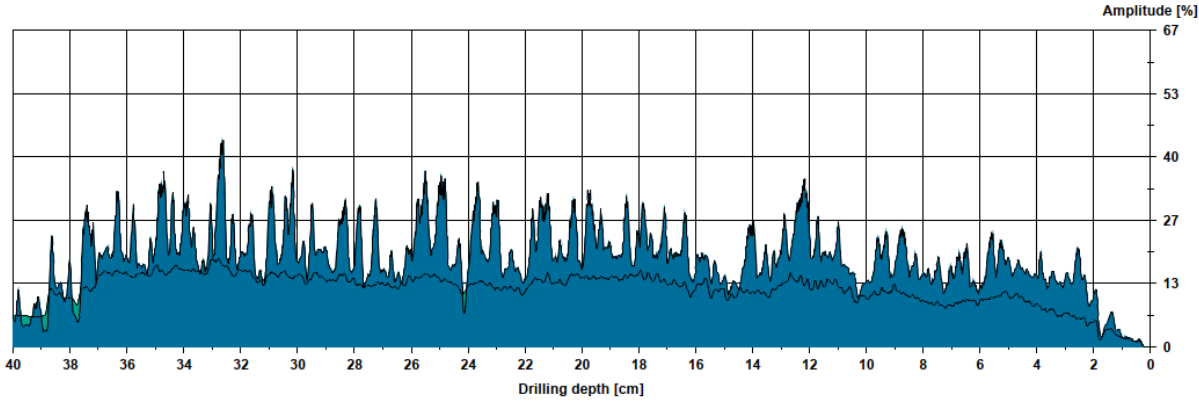
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
350-14346	安和路三段柏油路	菩提樹	9.7	25.3			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.13	檢測直徑 (cm)	36		
檢測成果影像							檢測部位照片
							
腐朽空洞比(%)		30-50%					
檢測結果描述		根部腐朽持續無抑制					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

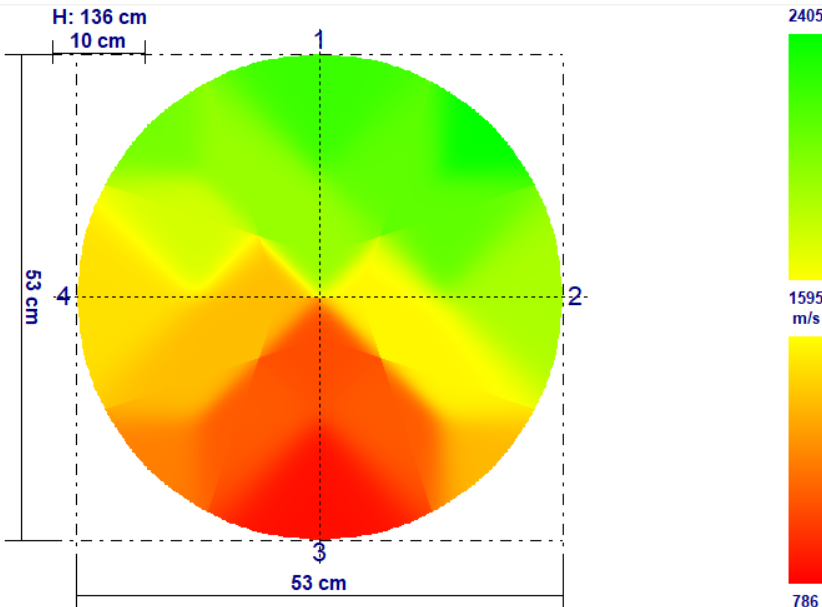
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14347	安和路三段柏油 路	菩提樹	8.8	32.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.26	檢測直徑 (cm)	36	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	修剪枝條造成主幹腐朽，腐朽輕微擴散					
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

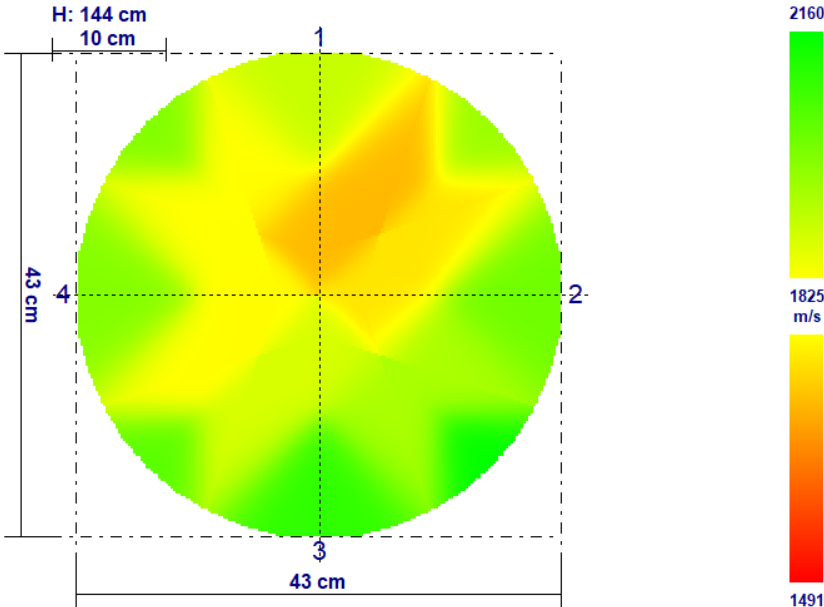
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14350	安和路三段柏油路	菩提樹	10.6	41.6		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.35	檢測直 徑(cm)	51	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		骨架枝條與主幹交接處腐朽空洞(樹皮向內 21-26 公分處)				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

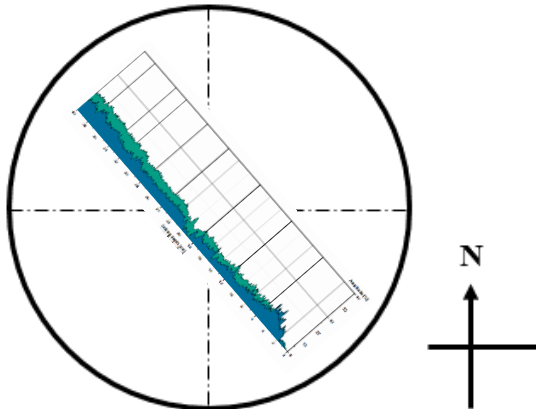
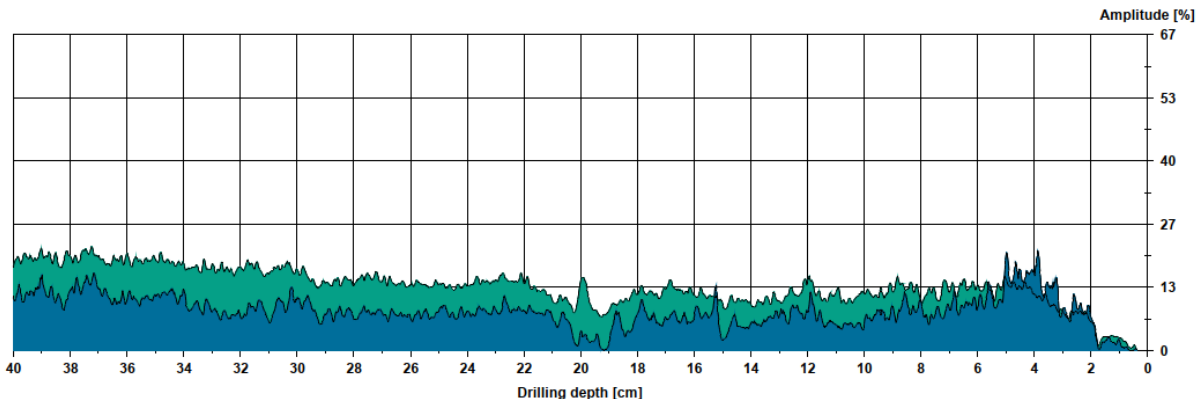
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14351	安和路三段柏油 路	菩提樹	8.4	42.4		
精密儀器檢測						
檢測儀 器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部 位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.6	檢測直徑 (cm)	40	
檢測成果影像						檢測部位照片
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		主幹北側腐朽持續無抑制				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

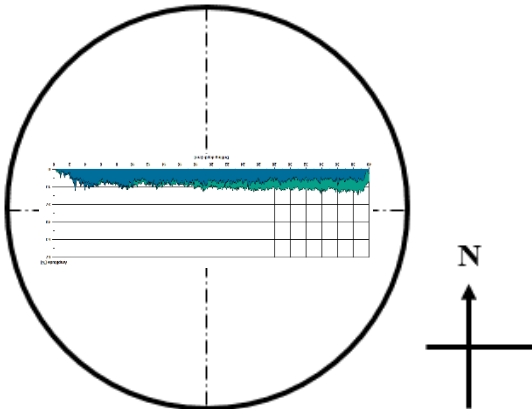
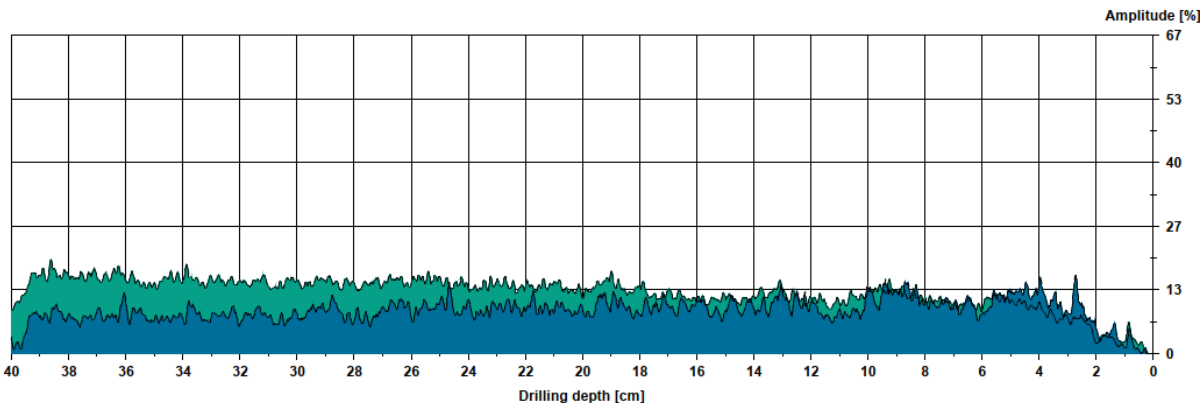
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14352	安和路三段柏油路	菩提樹	9.2	47.8		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.47	檢測直徑 (cm)	58	
檢測成果影像						
						
腐朽空洞比(%)						
30-50%						
檢測結果描述						
主幹東北側腐朽，腐朽抑制無擴散						
減緩策略建議						
持續監測(避免根系反覆機械性損傷)						
分流結果						
第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
第二階段分流： 黃 / 黑						

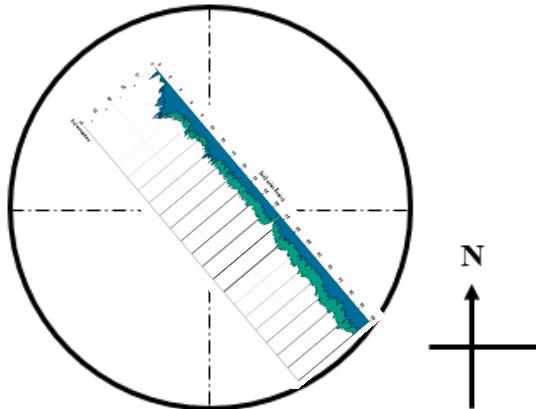
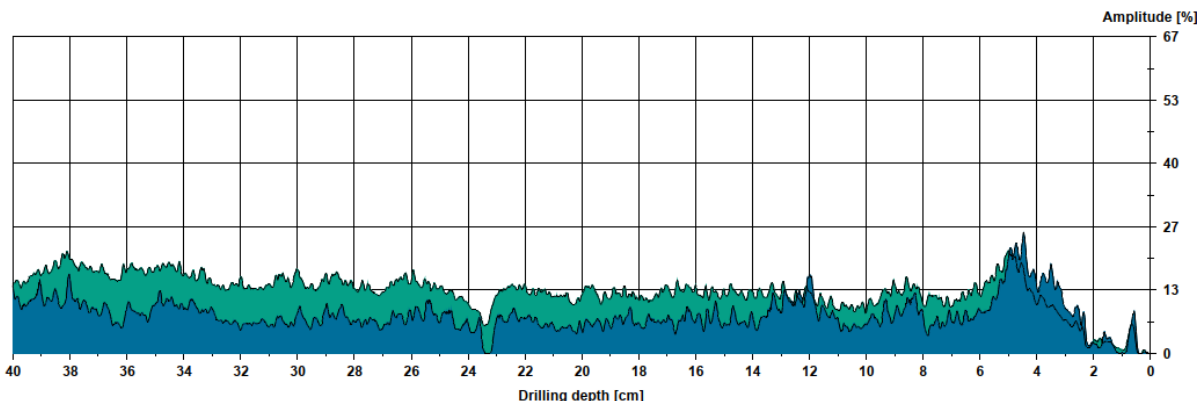
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)		
350-14353	安和路二段柏油路	菩提樹	6.6	29.2		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.4	檢測直徑(cm)	33	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		骨架枝條與主幹交接處無明顯腐朽				
減緩策略建議		持續監測(避免修剪萌蘗)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

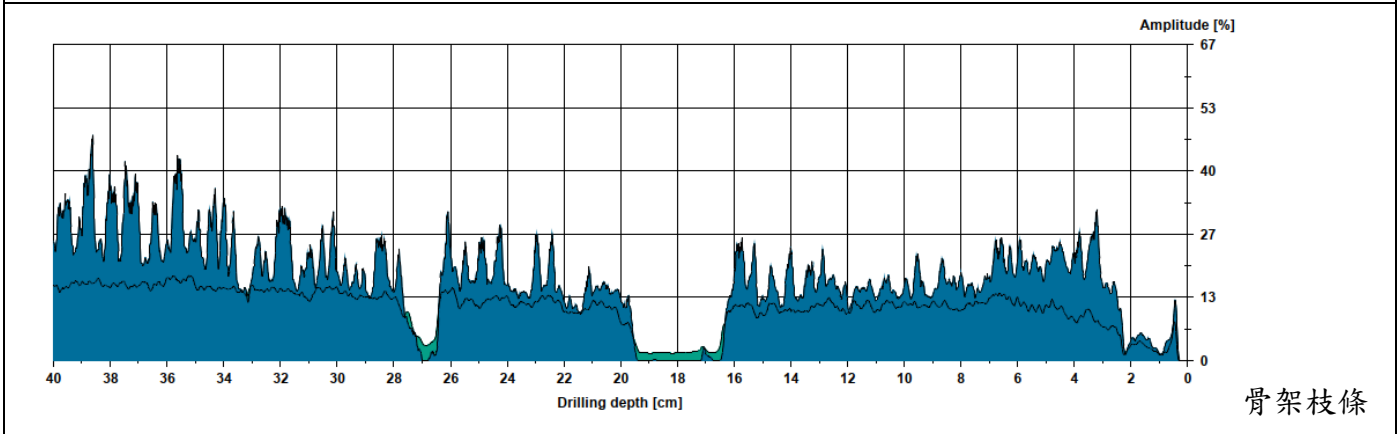
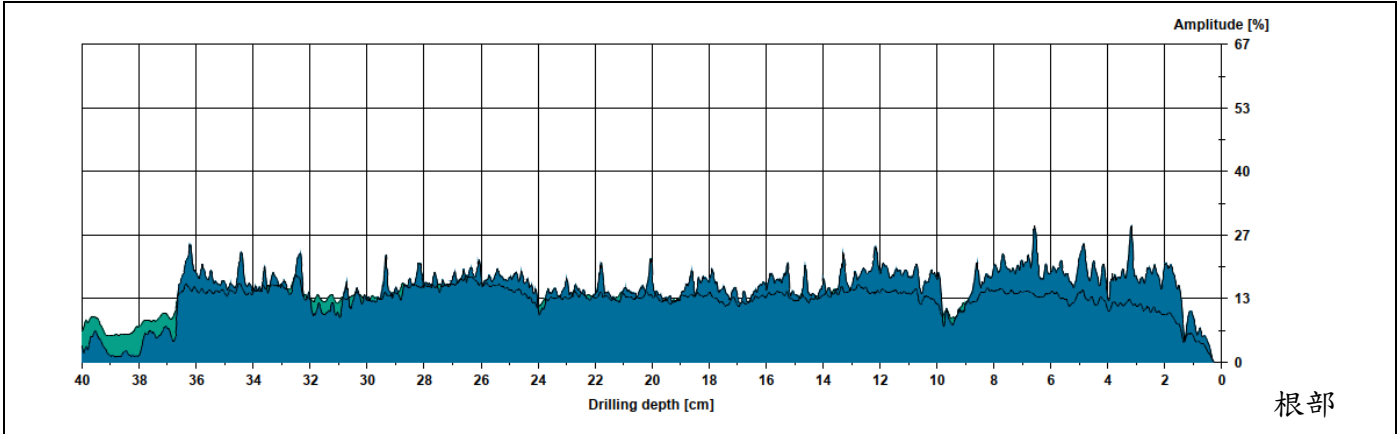
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14354	安和路二段柏油 路	菩提樹	9.3	34		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.36	檢測直徑 (cm)	53	
檢測成果影像						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		主幹南側腐朽嚴重				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14356	安和路二段柏油 路	菩提樹	7.9	38.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.44	檢測直徑 (cm)	43	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		修剪枝條造成主幹腐朽，腐朽持續擴散無抑制				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14357	安和路二段柏油路	菩提樹	8	46.6		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.51	檢測直 徑(cm)	44	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	骨架枝條與主幹交接處無明顯腐朽空洞					
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14358	安和路二段柏油路	菩提樹	10.8	63		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.27	檢測直 徑(cm)	85	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 20 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞					
減緩策略建議	持續監測(避免根系反覆機械性損傷)					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-14360	安和路二段柏油路	菩提樹	8.4	46.5		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.4	檢測直 徑(cm)	49	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	支撐主幹中空腐朽、縱裂					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					



腐朽空洞比(%)	30-50%
檢測結果描述	骨架枝條交接處夾樹皮縱裂
減緩策略建議	移除
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / 黑