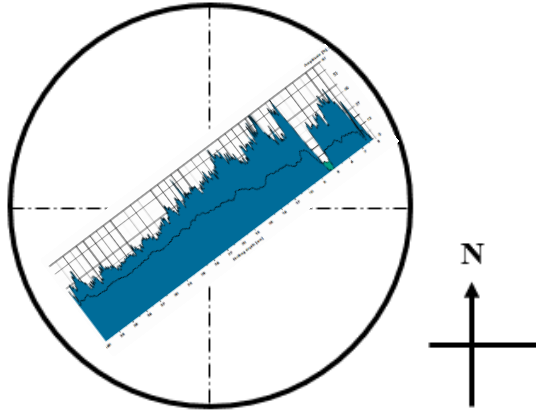
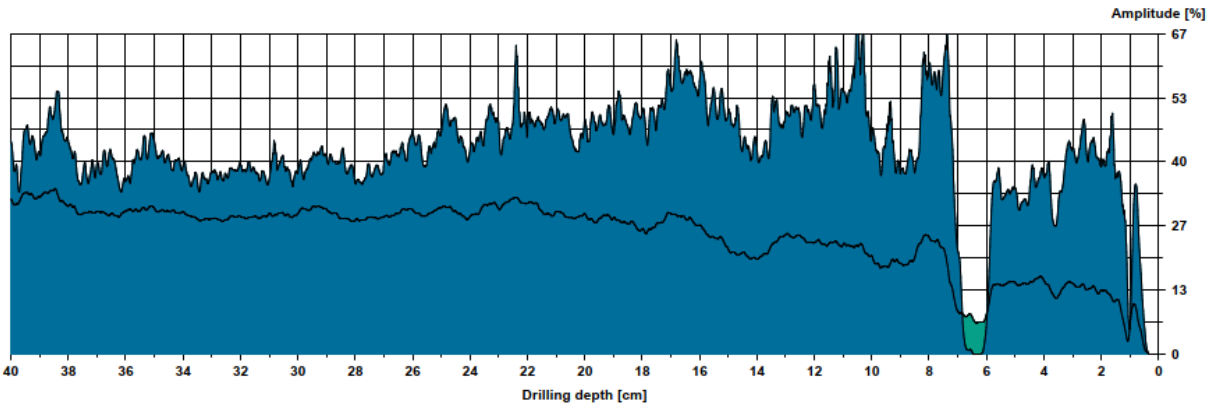
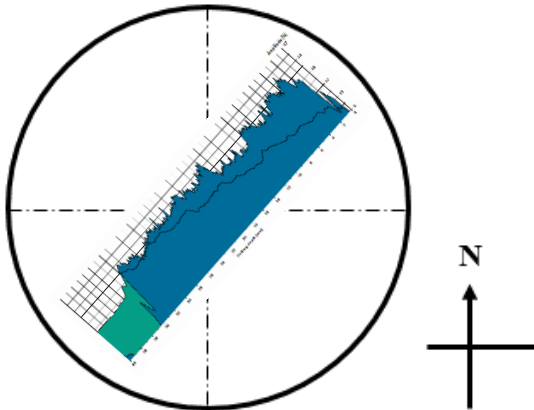
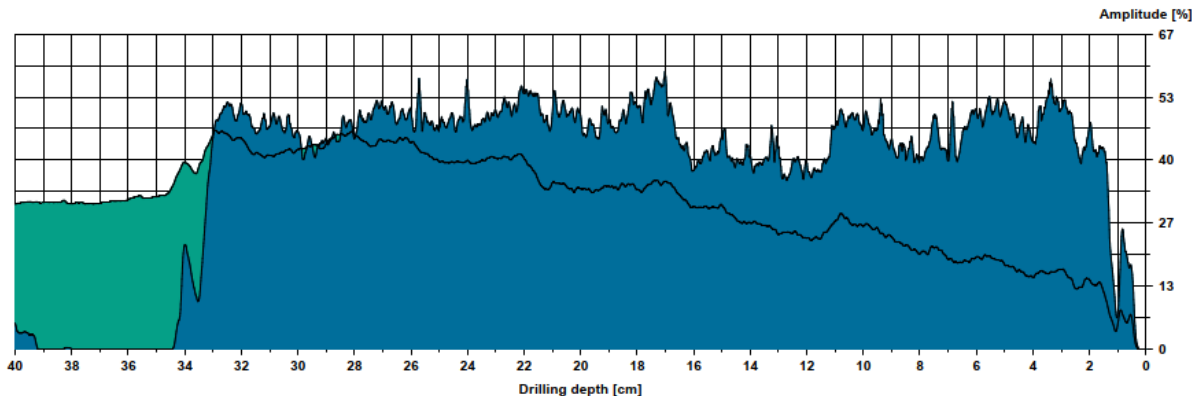
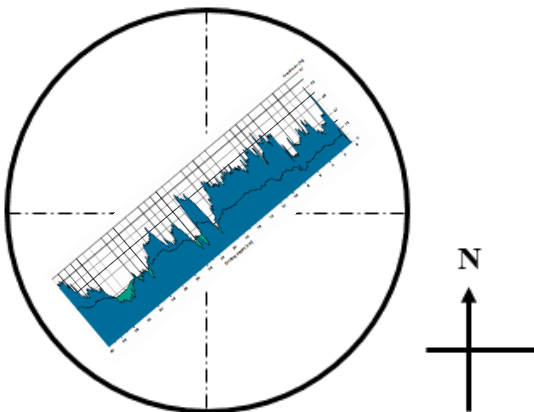
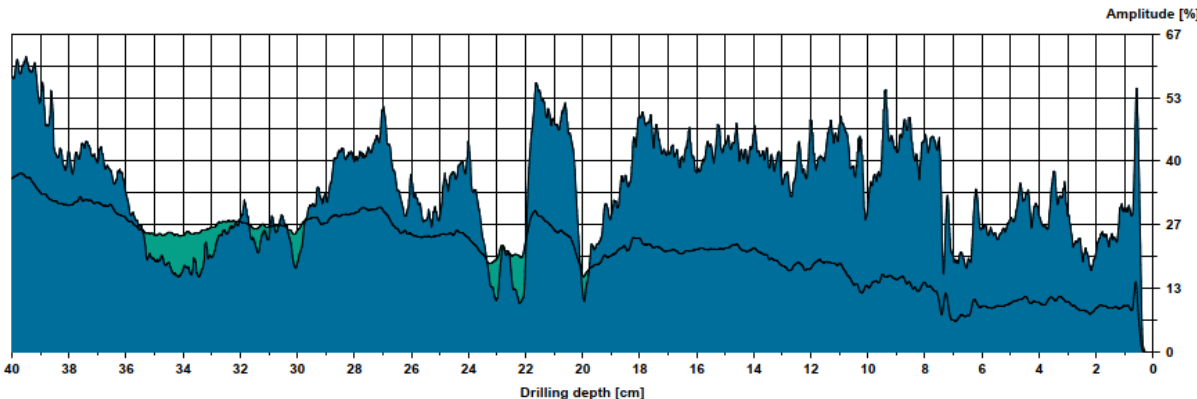
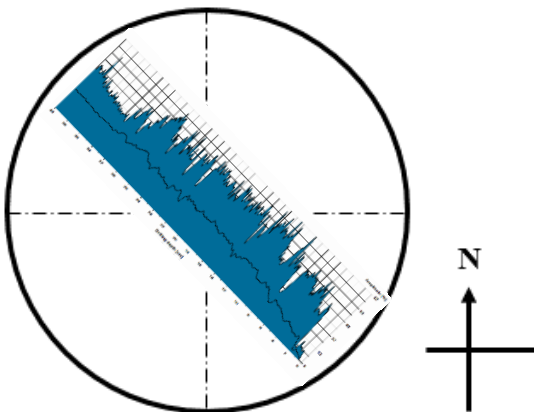
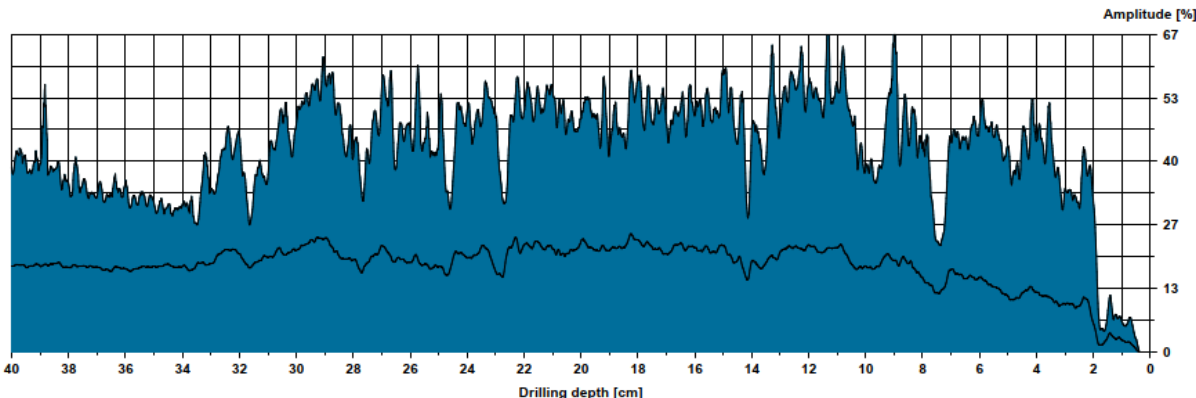
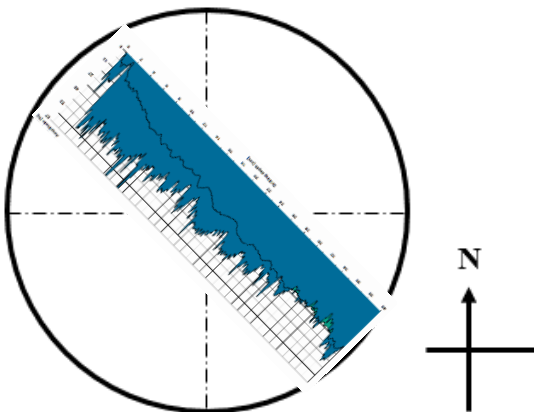
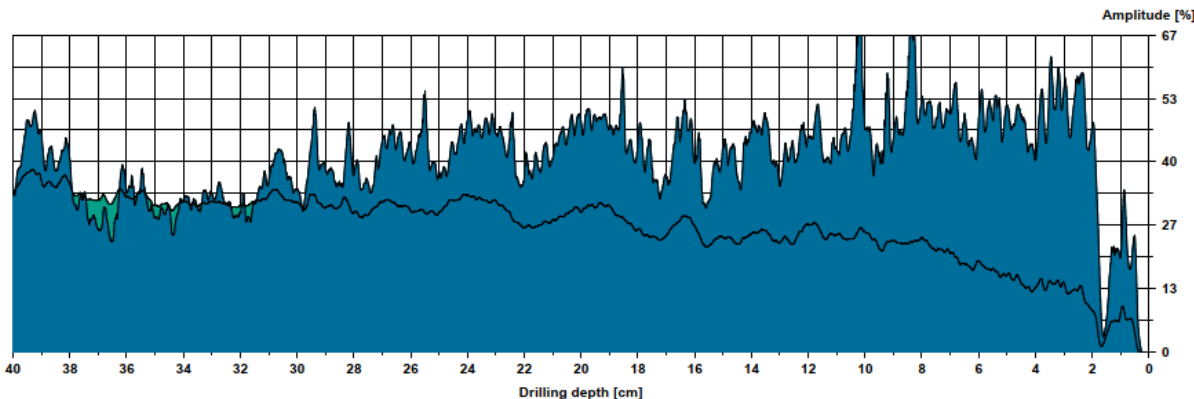


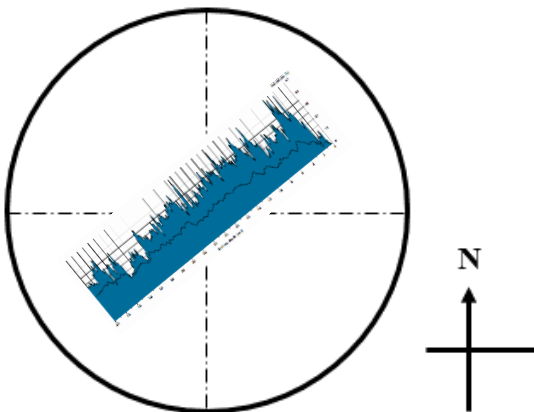
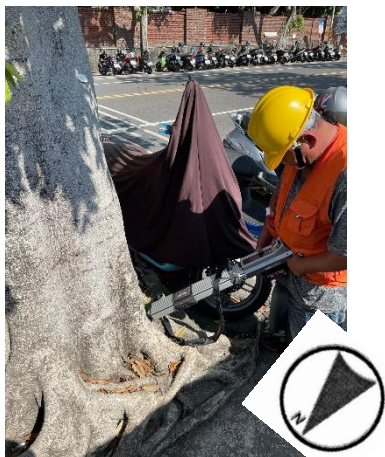
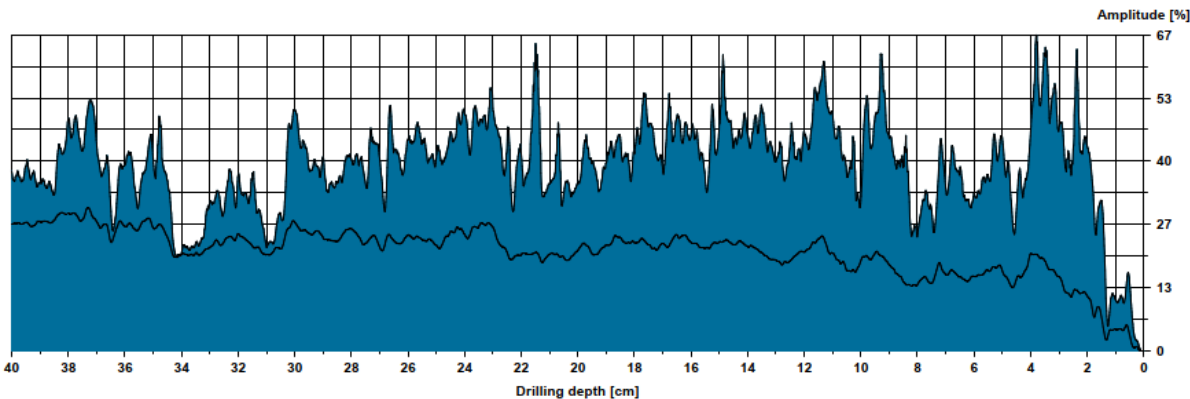
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)		
320-04425	東區前鋒路柏油路	長葉垂榕	8.1	44.6		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.25	檢測直徑(cm)	57	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	小於 10%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽					
減緩策略建議	修剪(降低樹高)；避免修剪萌蘗					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

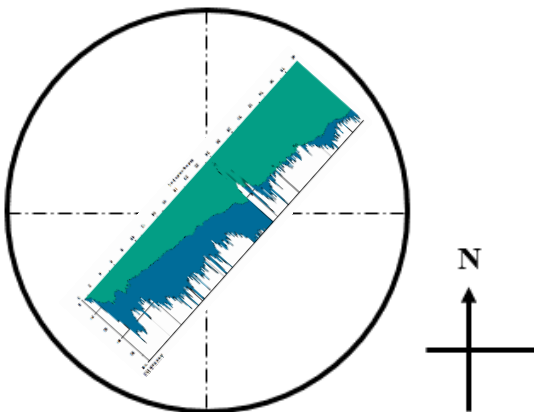
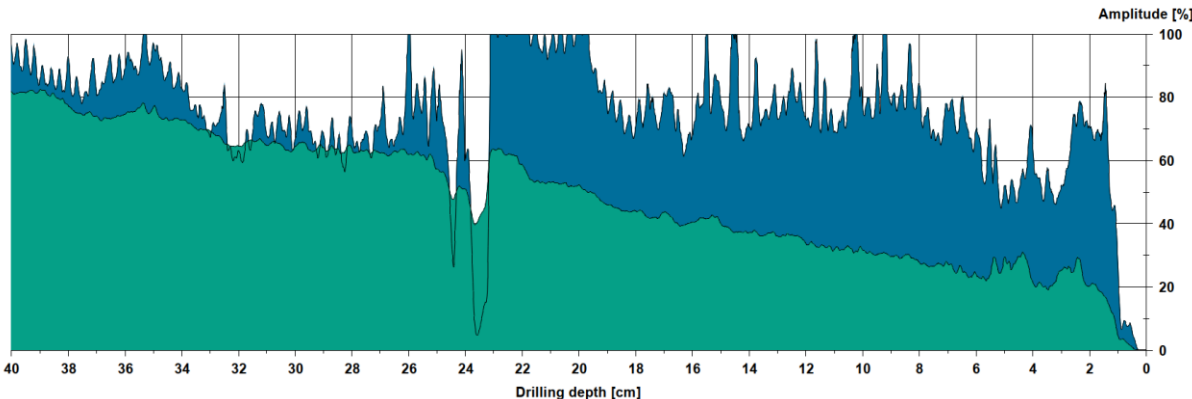
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04426	東區前鋒路柏油路	長葉垂榕	8.6	51.3		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.2	檢測直徑 (cm)	60	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	小於 10%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽					
減緩策略建議	修剪(降低樹高)；避免修剪萌蘗					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

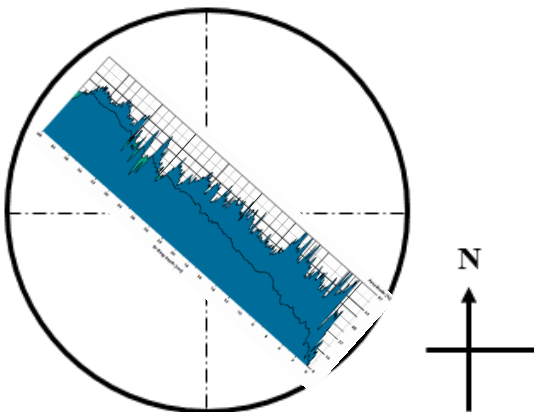
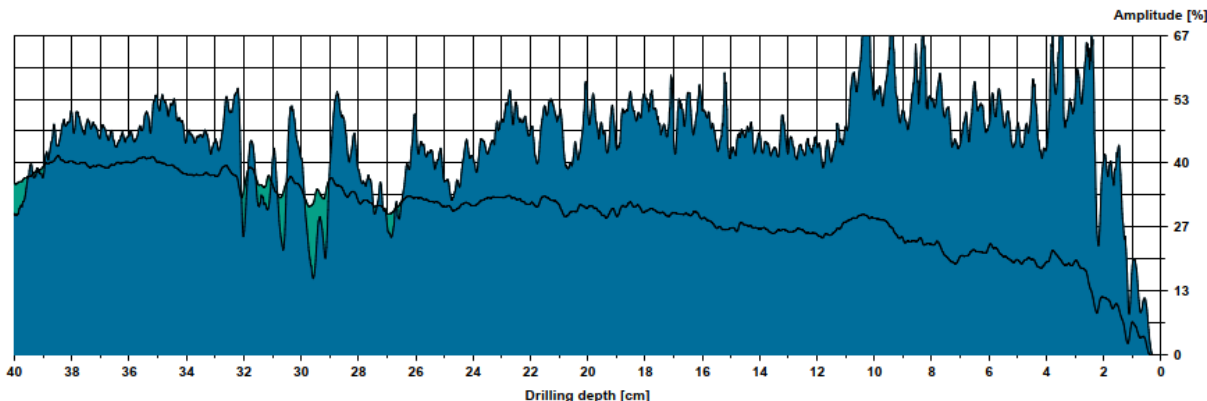
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04427	東區前鋒路柏油路	長葉垂榕	9.8	62.5		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.2	檢測直 徑(cm)	90	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹縱裂腐朽					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

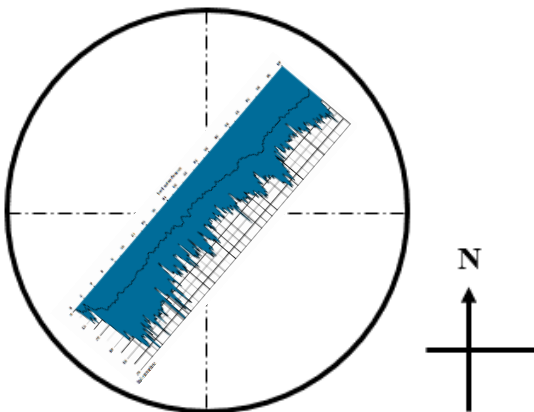
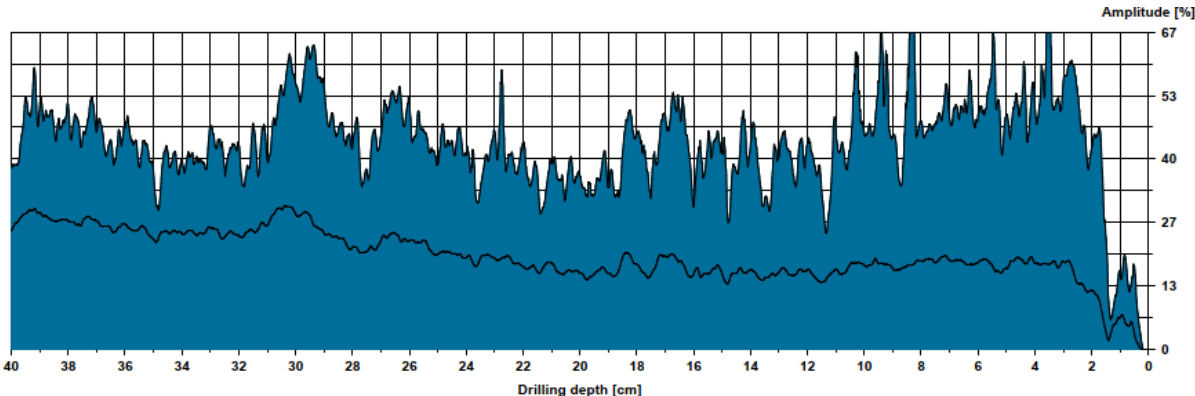
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04430	東區前鋒路柏油路	長葉垂榕	11.7	63.5		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.65	檢測直 徑(cm)	71	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽縱裂、樹體傾斜					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

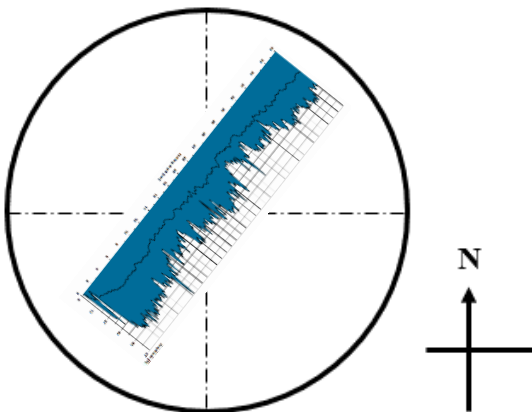
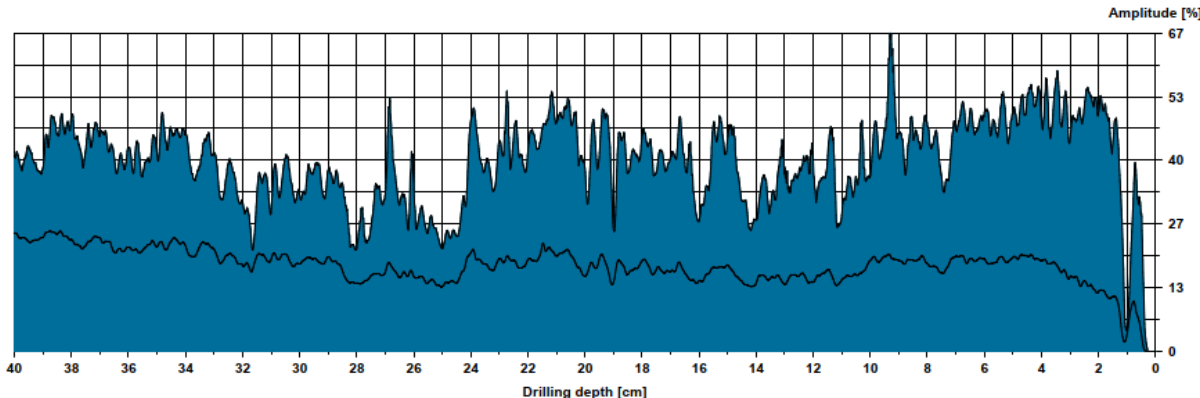
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04432	東區前鋒路柏油路	長葉垂榕	9.6	46.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.4	檢測直 徑(cm)	68	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	小於 10%					
檢測結果描述	主幹無明顯腐朽空洞					
減緩策略建議	修剪(降低樹高)；避免修剪萌蘗					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

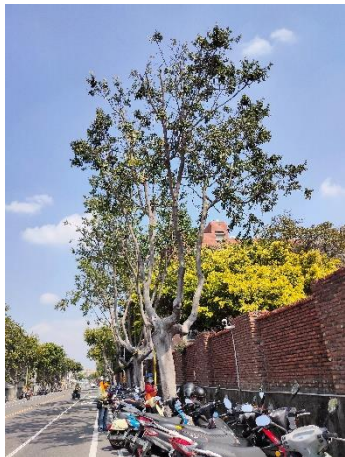
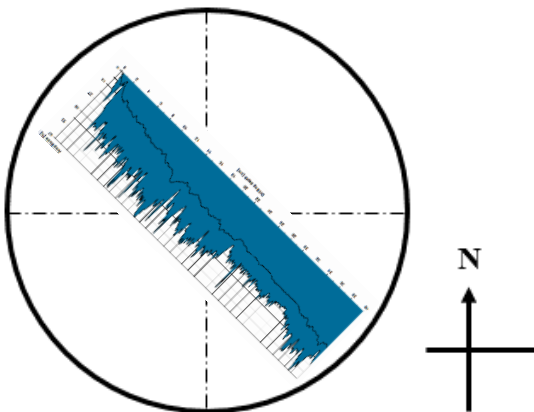
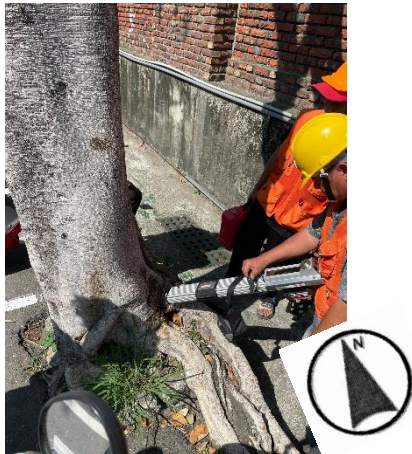
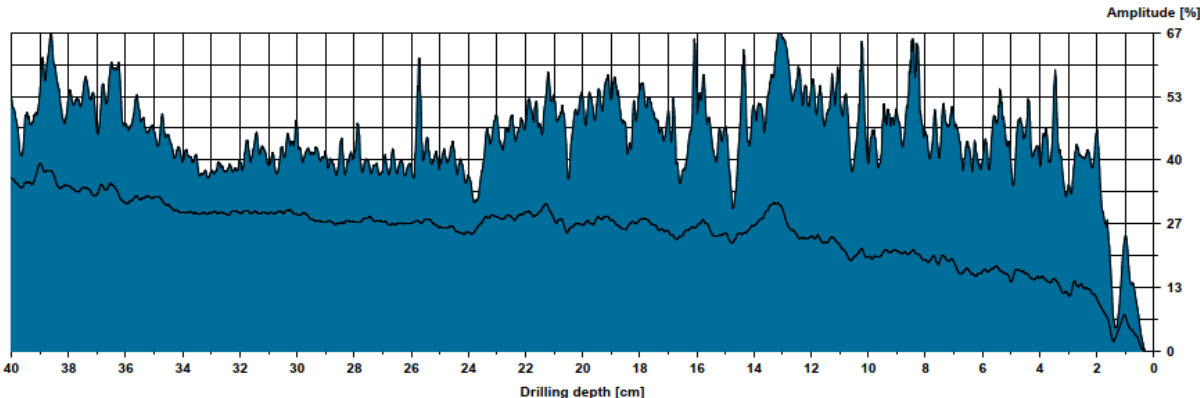
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04435	東區前鋒路柏油路	長葉垂榕	11.7	57.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.2	檢測直 徑(cm)	71	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽空洞					
減緩策略建議	修剪(降低樹高)；避免修剪萌蘗					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

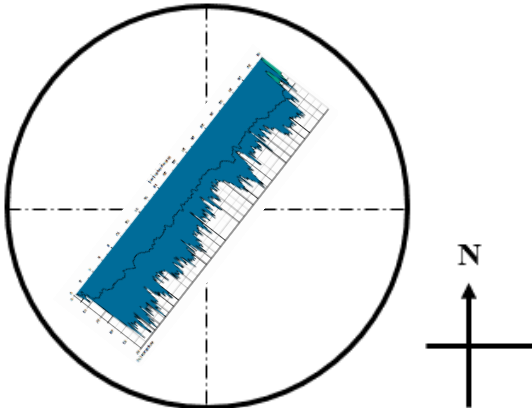
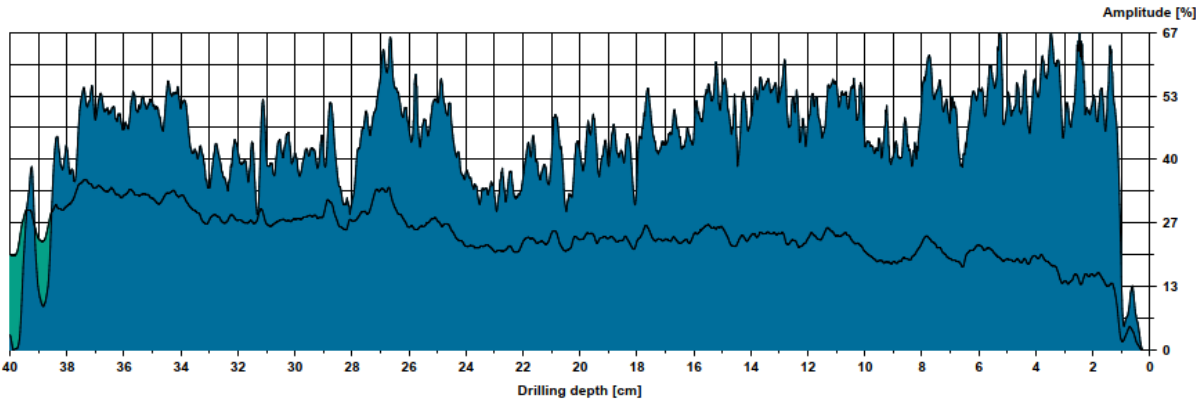
基本資料						樹木全景照
編號	位置		樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	
320-04449	東區前鋒路柏油路		小葉欖仁	12.3	37.5	
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.2	檢測直 徑(cm)	66	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，主幹縱裂				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

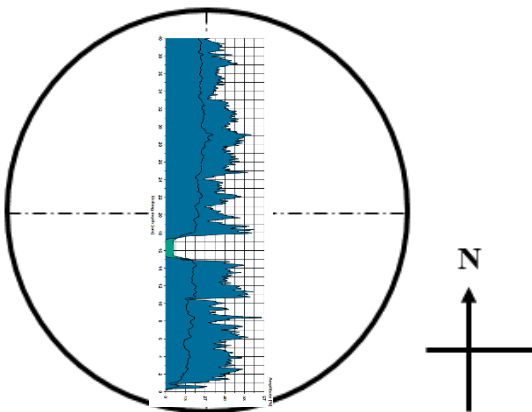
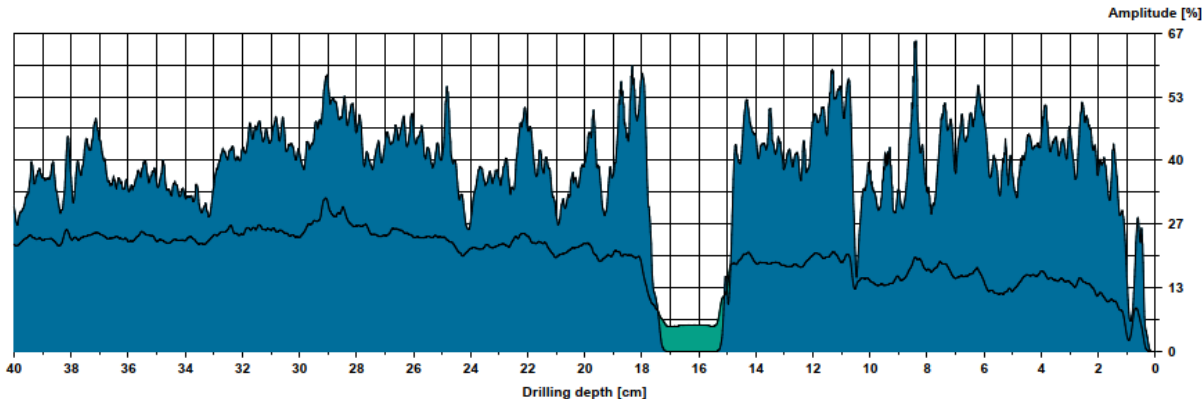
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04451	東區前鋒路柏油路	長葉垂榕	9.9	53.5		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.45	檢測直 徑(cm)	56	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根度 30 度向下檢測，支撐主幹輕微縱裂腐朽：樹體傾斜					
減緩策略建議	修剪(降低樹高)；避免修剪萌蘖					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

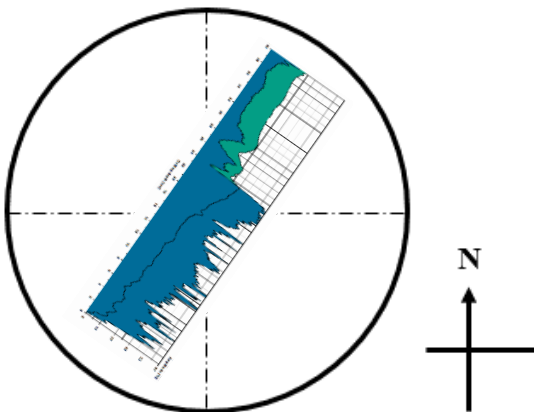
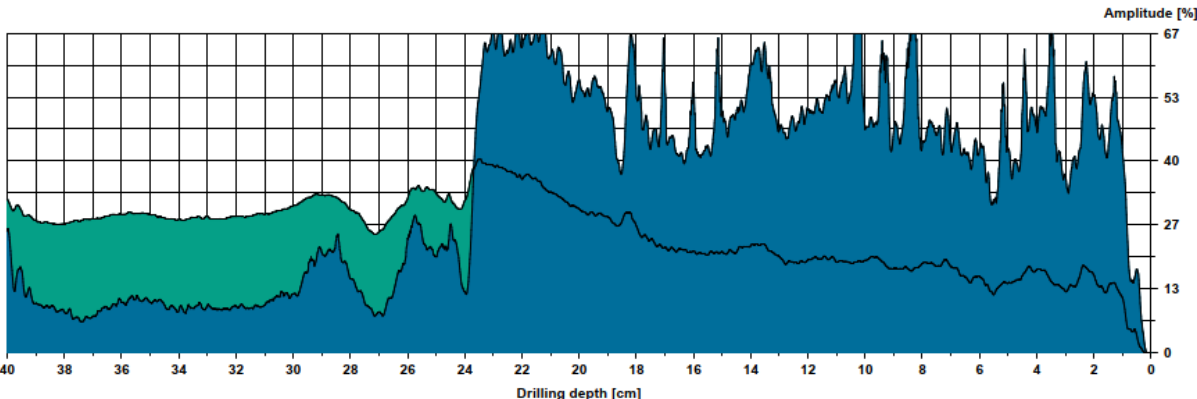
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04454	東區前鋒路柏油路	長葉垂榕	8.6	38		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.35	檢測直 徑(cm)	45	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽縱裂					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

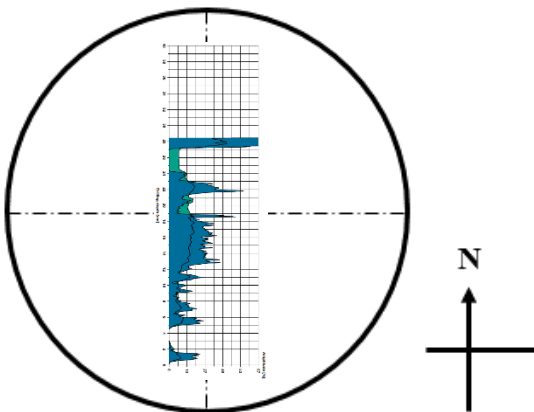
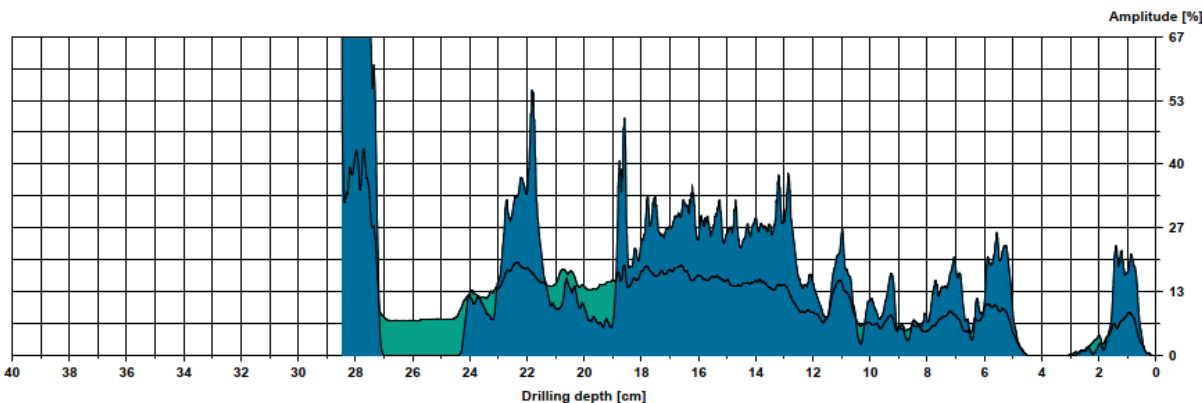
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04455	東區前鋒路柏油路	長葉垂榕	9	37		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.4	檢測直 徑(cm)	50	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽縱裂				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

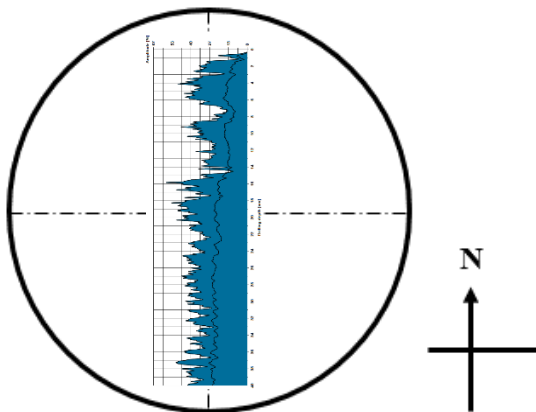
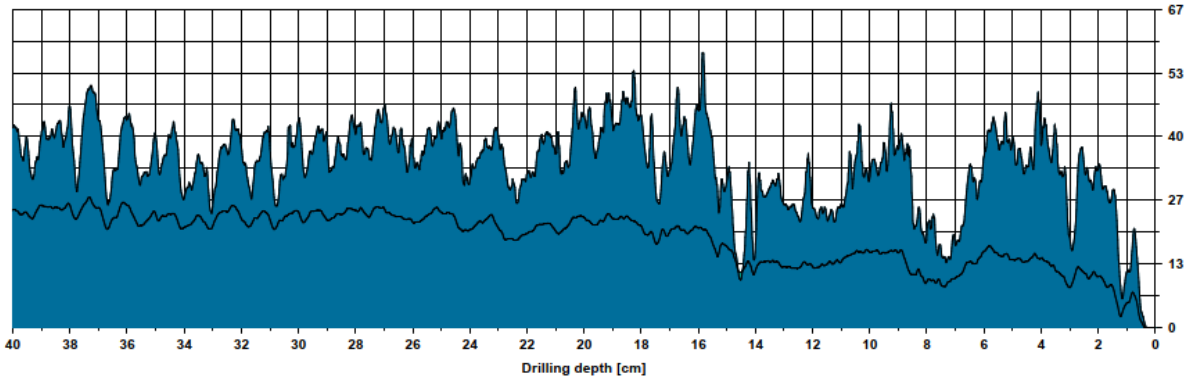
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04460	東區前鋒路柏油路	長葉垂榕	11.9	42.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.6	檢測直 徑(cm)	59	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽縱裂					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

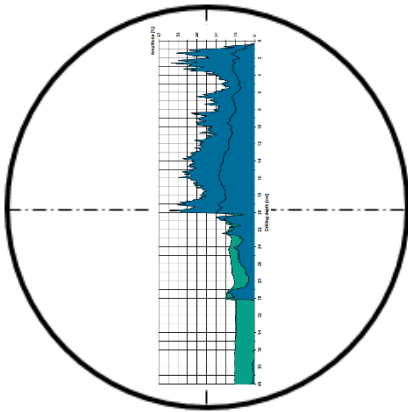
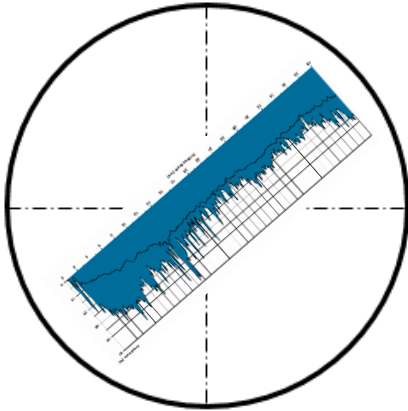
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04463	東區前鋒路柏油路	長葉垂榕	10	42.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.3	檢測直 徑(cm)	51	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		根度 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽				
減緩策略建議		修剪(降低樹高)；避免修剪萌蘗				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

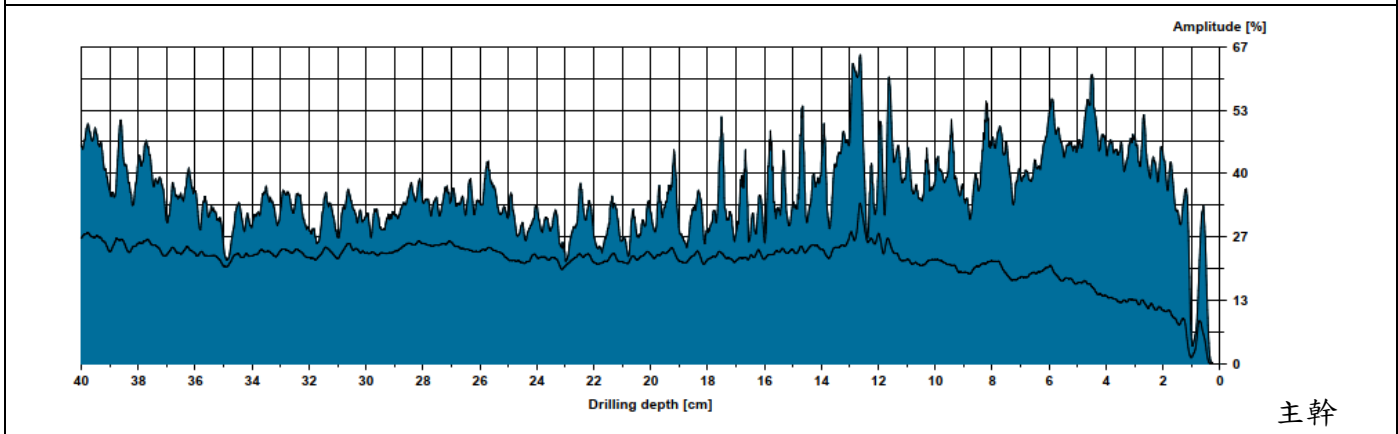
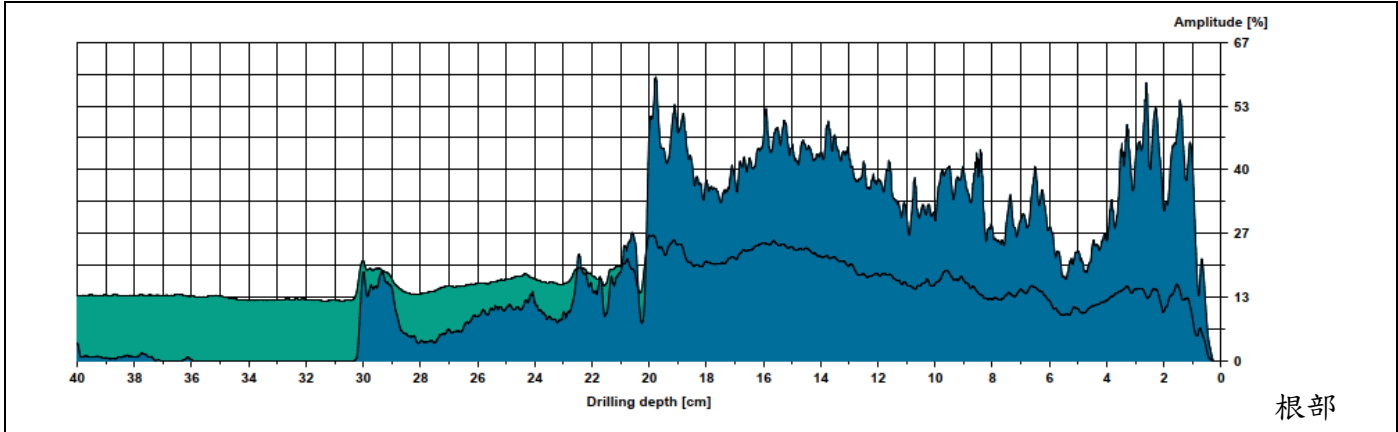
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04465	東區前鋒路柏油路	長葉垂榕	11.7	51.9		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.3	檢測直 徑(cm)	70	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	小於 10%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
320-04466	東區前鋒路柏油路	長葉垂榕	11	43.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.35	檢測直 徑(cm)	52.5	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

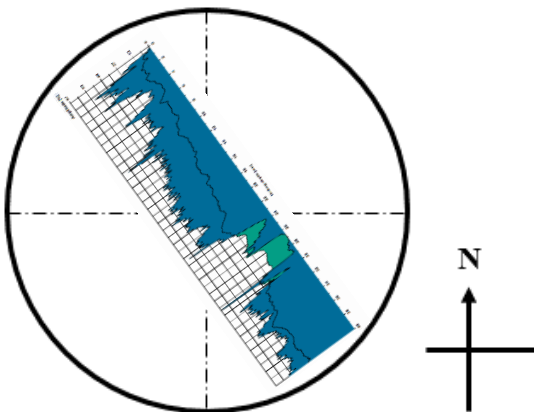
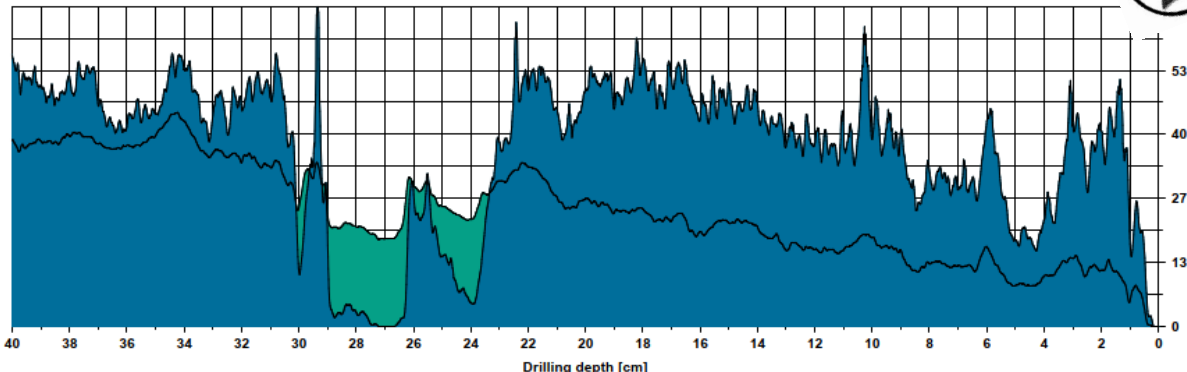
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-01404	北區前鋒路柏油路	長葉垂榕	11.6	82		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.2	檢測直 徑(cm)	110	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	小於 10%					
檢測結果描述	支撐主幹無明顯腐朽					
減緩策略建議	持續監測					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

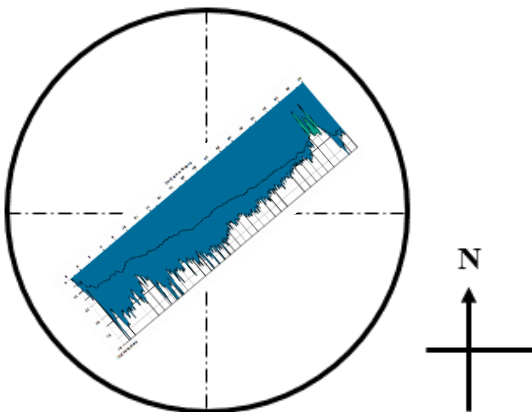
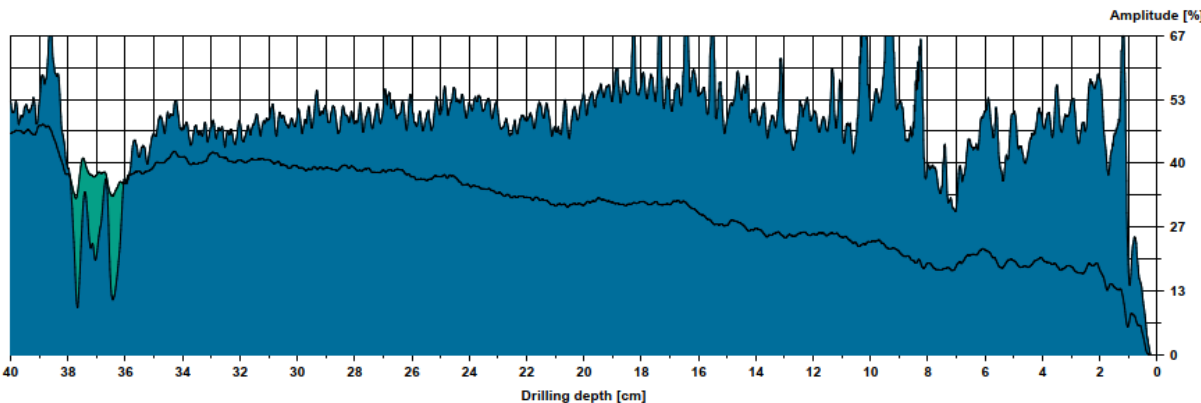
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-01405	北區前鋒路柏油路	長葉垂榕	8.2	45.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.45	檢測直 徑(cm)	62	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽縱裂				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

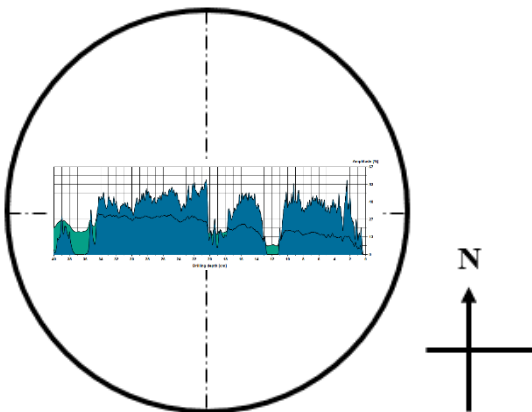
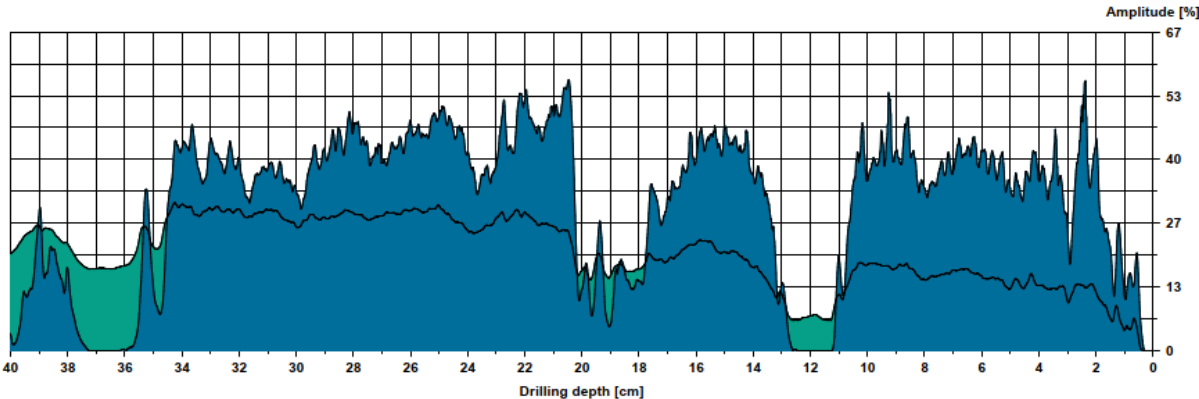
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-01406	北區前鋒路柏油路	長葉垂榕	8.1	41.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.55/1.3	檢測直 徑(cm)	63/45	
檢測成果影像					檢測部位照片	
 N ↑ 根部  N ↑ 主幹					 	

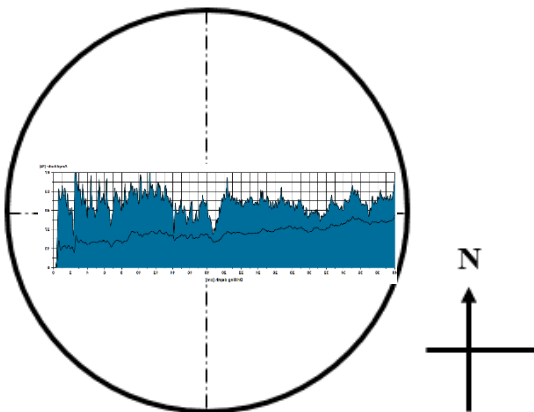
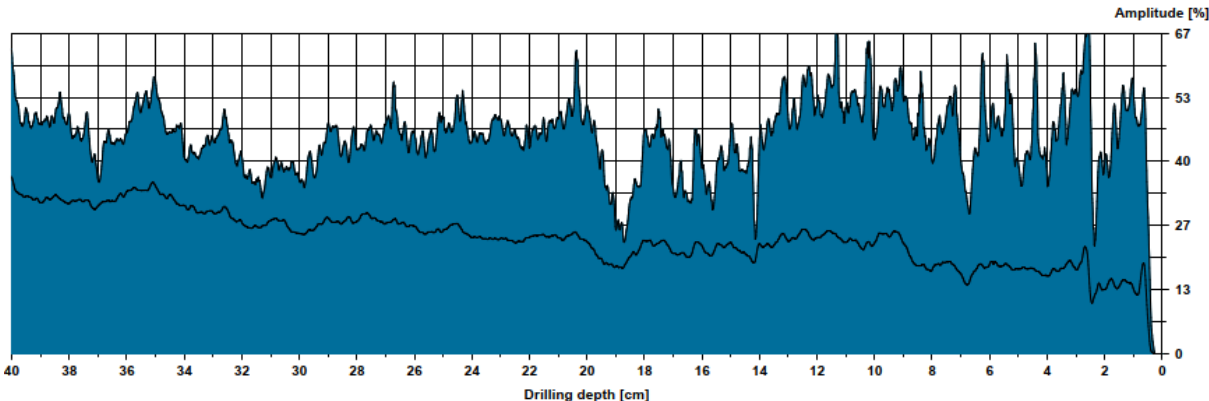


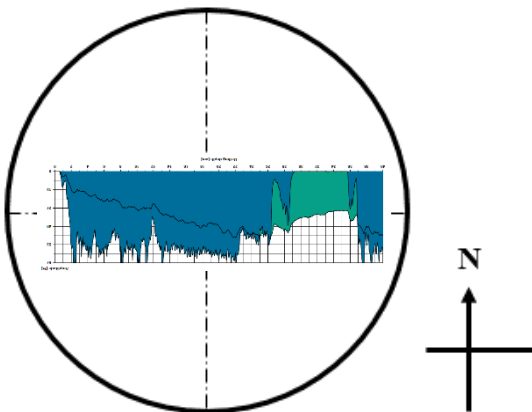
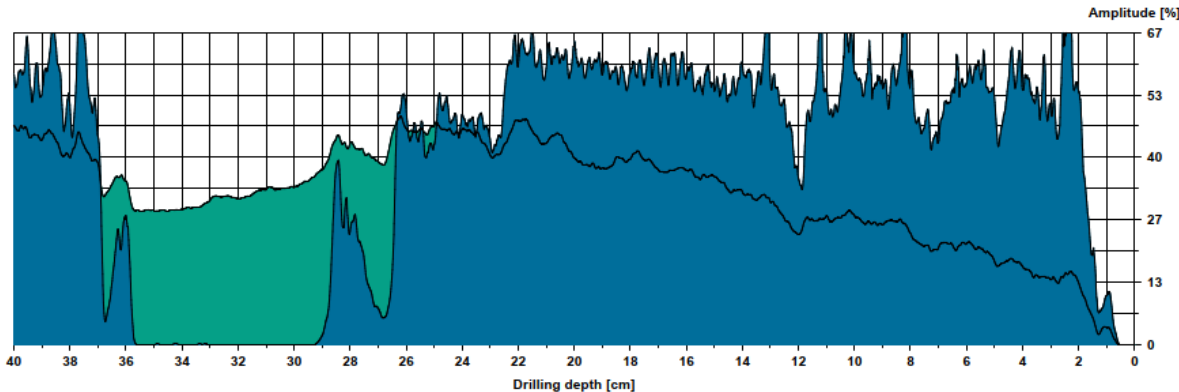
腐朽空洞比(%)	大於 50%
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽空洞；主幹腐朽縱裂
減緩策略建議	移除
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / 黑

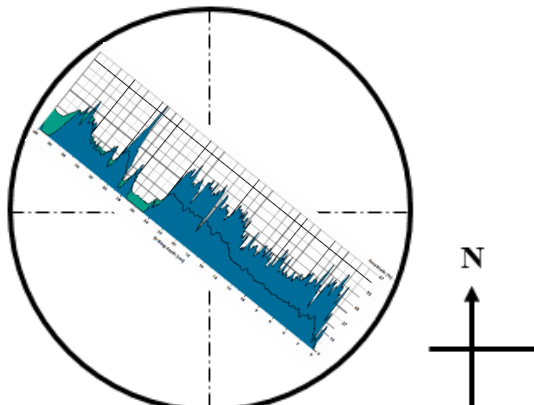
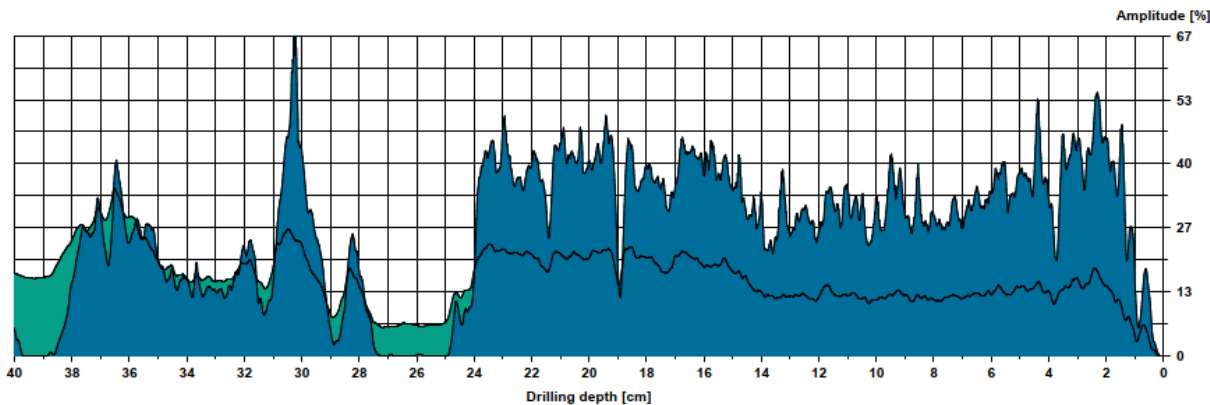
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-01407	北區前鋒路柏油路	長葉垂榕	9.4	46.3		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.6	檢測直 徑(cm)	55	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

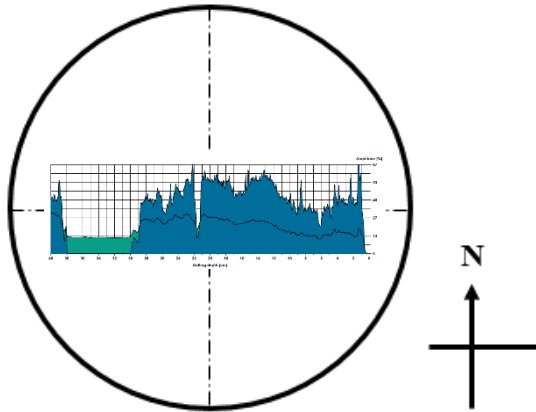
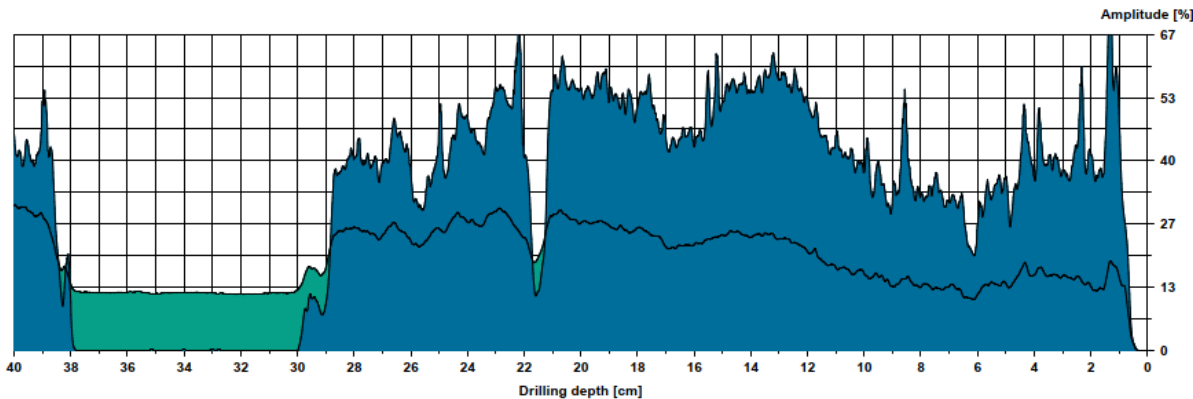
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-01415	北區前鋒路柏油路	長葉垂榕	10.1	48		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.5	檢測直 徑(cm)	52	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	小於 10%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹無明顯腐朽					
減緩策略建議	持續監測；避免修剪萌蘗					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

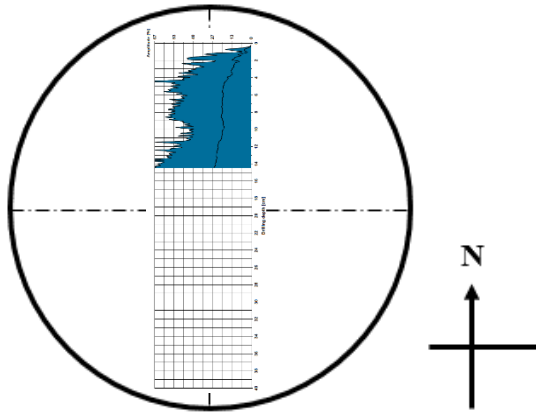
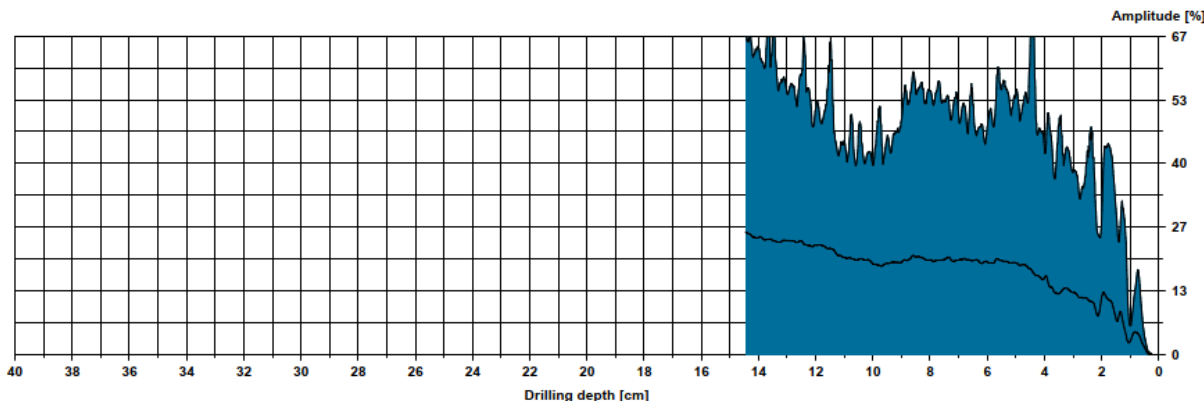
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-01417	北區前鋒路柏油路	長葉垂榕	10.7	74.5		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.5	檢測直 徑(cm)	76	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		小於 10%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹無腐朽				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

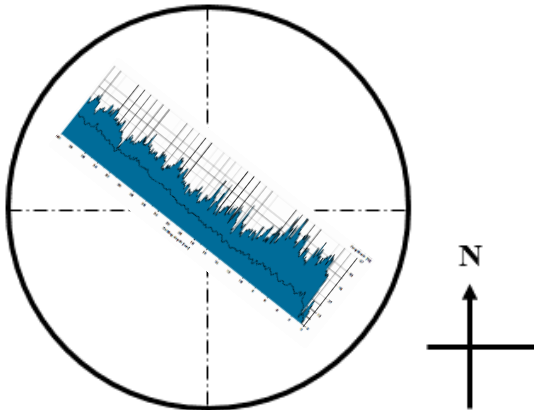
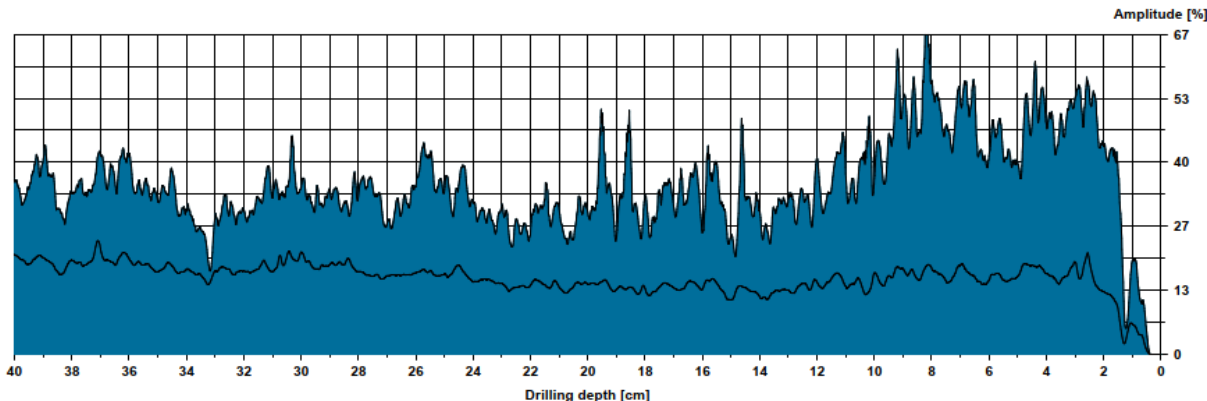
基本資料						樹木全景照
編號	位置		樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	
340-01418	北區前鋒路柏油路		長葉垂榕	9.9	43.3	
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.3	檢測直 徑(cm)	59	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		小於 10%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹無腐朽				
減緩策略建議		修剪(降低樹高)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置		樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	
340-01419	北區前鋒路柏油路		長葉垂榕	9	42.5	
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.4	檢測直 徑(cm)	63	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		根部 30 度向下檢測，支撐主幹中空腐朽				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-01421	北區前鋒路柏油路	長葉垂榕	10	85.9		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.3	檢測直徑 (cm)	80	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽；樹體傾斜					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-01423	北區前鋒路柏油路	長葉垂榕	9.9	48.6		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.3	檢測直徑(cm)	80	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹腐朽；樹體傾斜					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
340-01426	北區前鋒路柏油路	長葉垂榕	10.5	53.5			
精密儀器檢測							
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	2.2	檢測直徑(cm)	6		
檢測成果影像							檢測部位照片
							
							
腐朽空洞比(%)	小於 10%						
檢測結果描述	骨架枝條無明顯腐朽空洞						
減緩策略建議	無						
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
	第二階段分流： 黃 / 黑						

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
340-01483	北區前鋒路柏油路	長葉垂榕	10.8	69.4		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.1	檢測直徑 (cm)	80	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	10-30%					
檢測結果描述	根部 30 度向下檢測，支撐主幹輕微腐朽縱裂					
減緩策略建議	持續監測；避免根部機械性損傷					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					