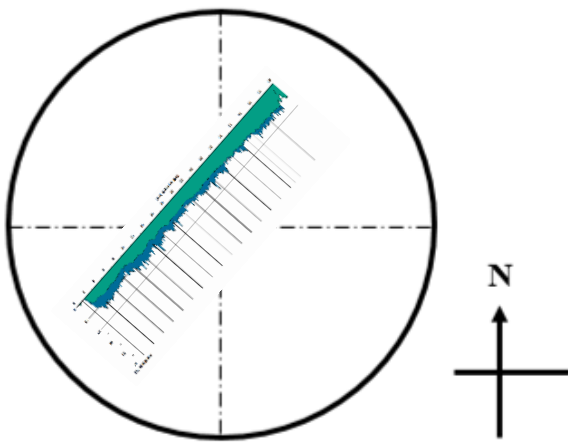
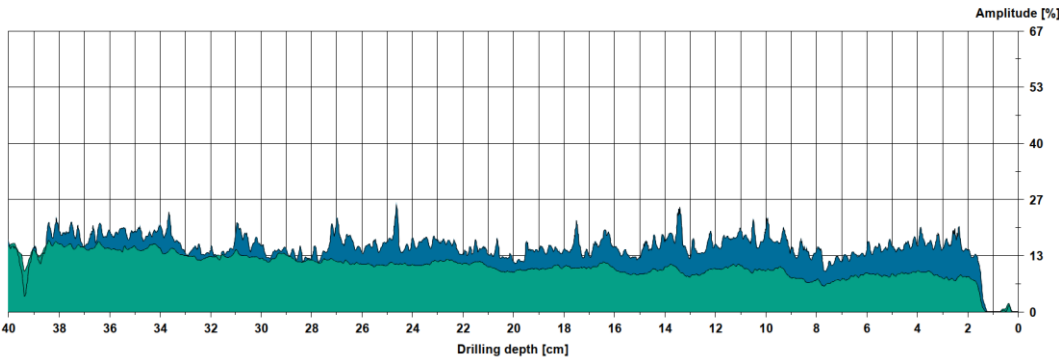
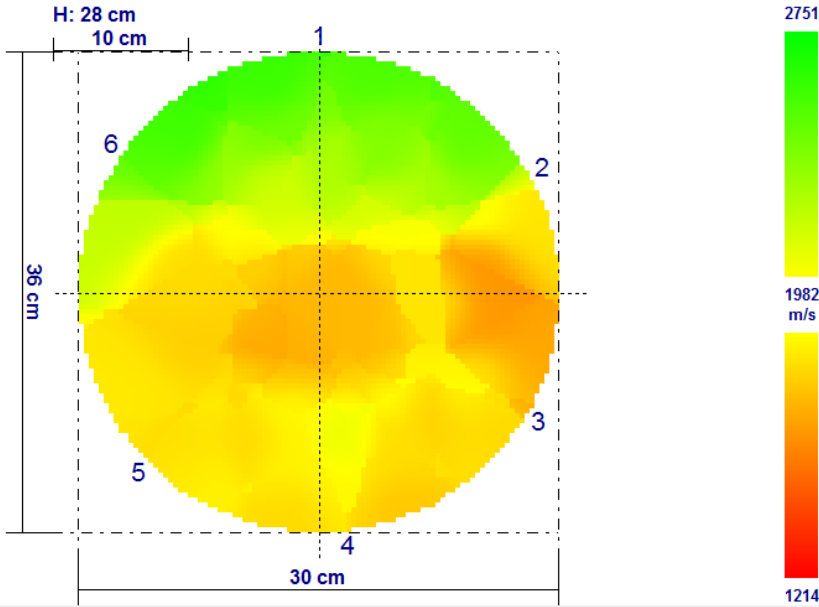
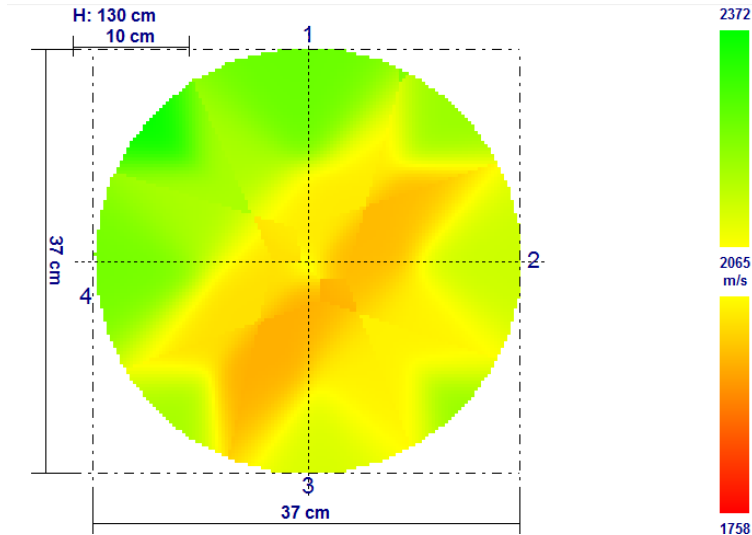
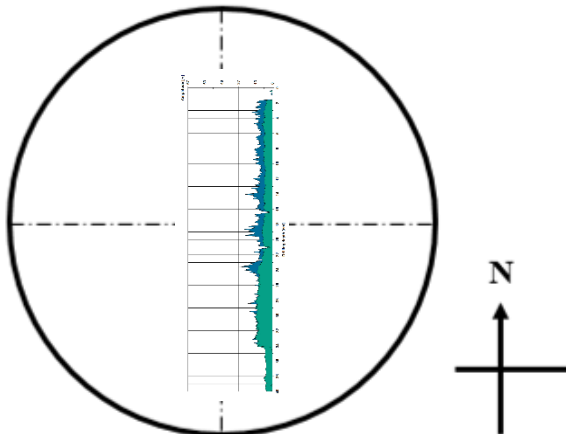
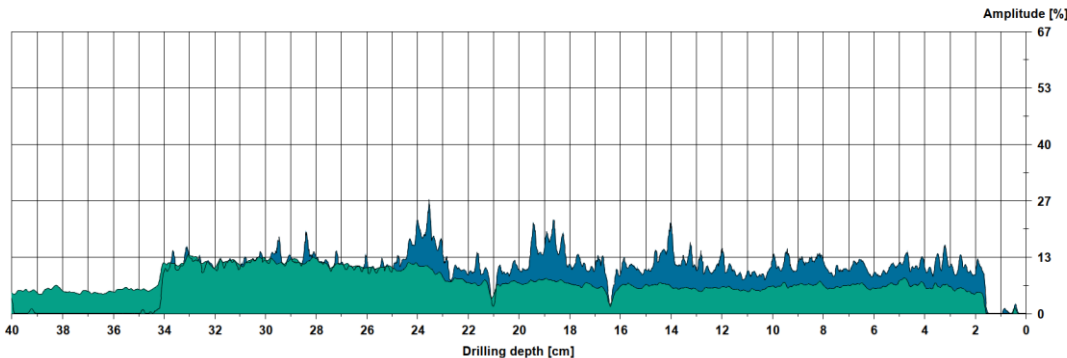
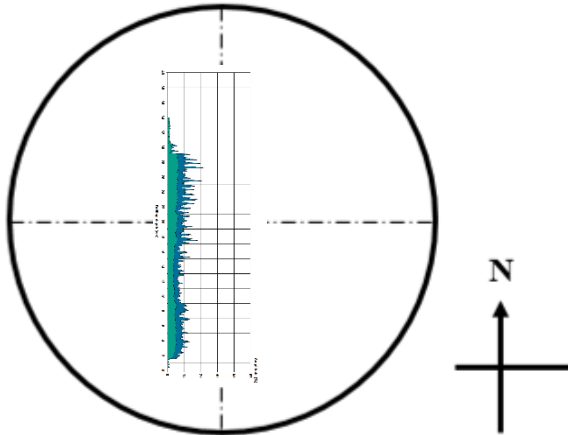
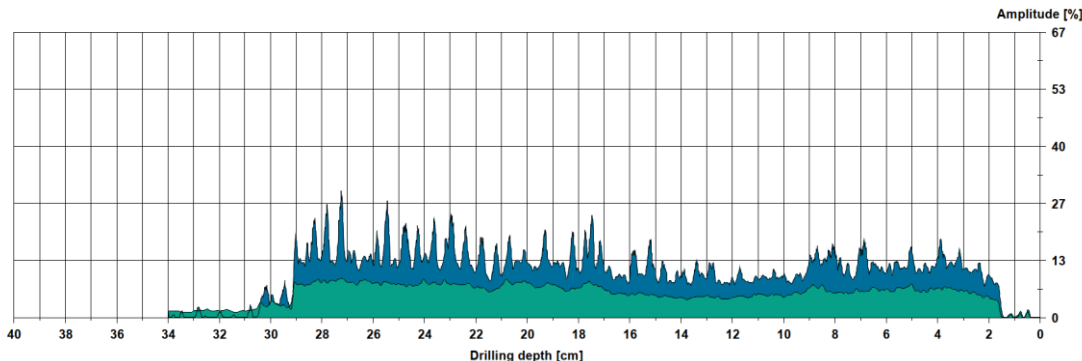


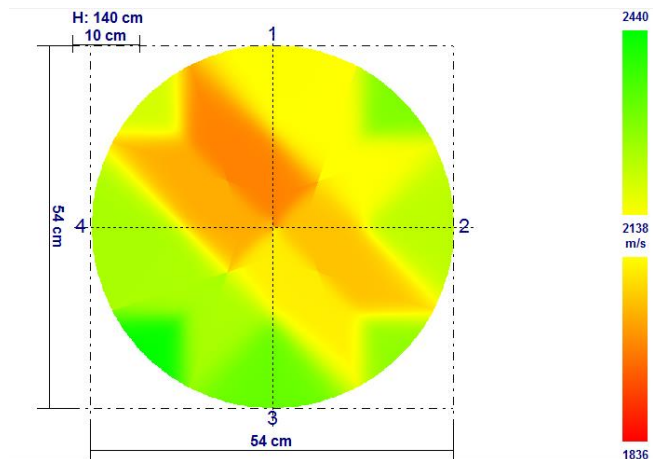
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)			
330-00187	夏林路中央 分隔島	黑板樹	9	30			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.2	檢測 直徑 (cm)	31		
檢測成果影像			檢測部位照片				
							
							
腐朽空洞比(%)		大於 50%					
檢測結果描述		根部 45 度角向下檢測，樹皮與韌皮部剝離(樹皮向內 0-2 公分處阻抗值低)，樹幹腐朽					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

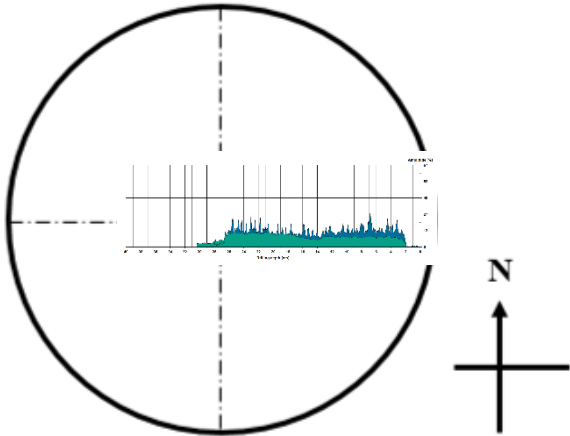
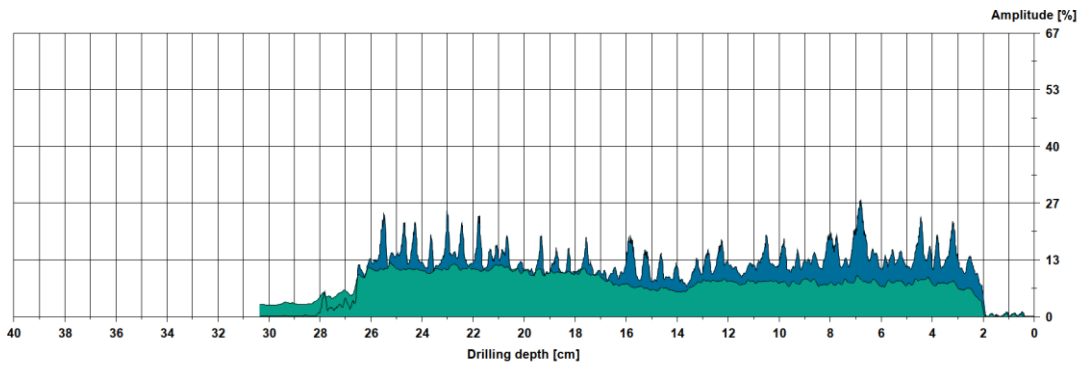
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
330-00191	夏林路中央分隔島	黑板樹	8.3	28.4			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.28	檢測直徑 (cm)	30		
檢測成果影像							檢測部位照片
							
腐朽空洞比(%)		大於 50%					
檢測結果描述		根部腐朽持續擴散					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流：紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流：黃 / 黑					

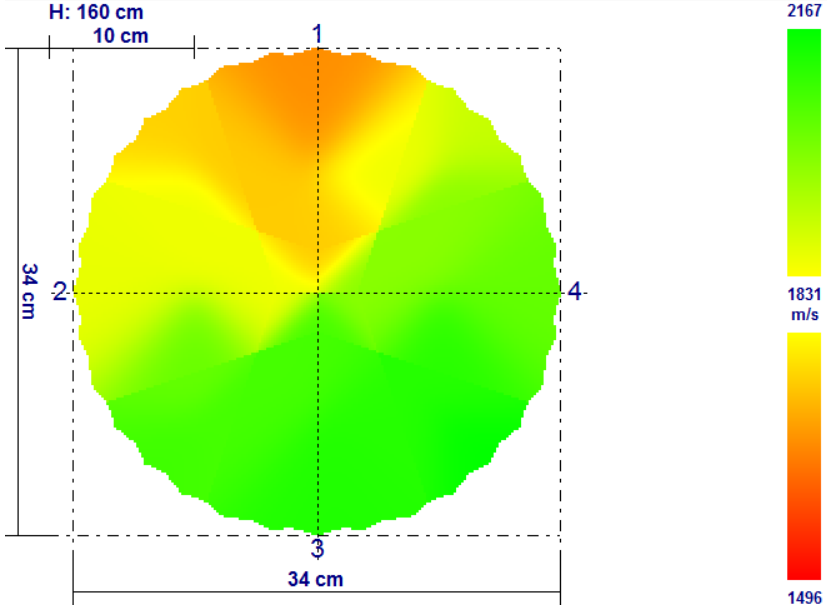
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
330-00197	夏林路中央分隔島	黑板樹	9	36.8		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.3	檢測直徑(cm)	37	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		主幹西南至東北側腐朽，腐朽持續擴散，樹勢衰退				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流：紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流：黃 / 黑				

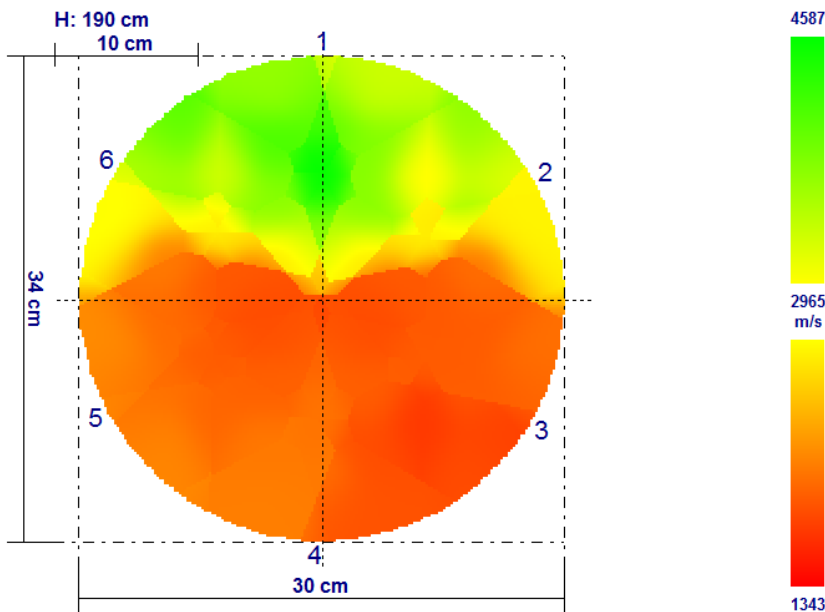
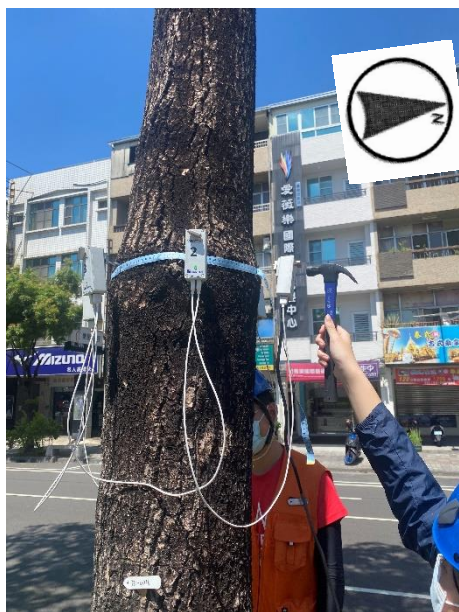
基本資料						樹木全景照	
編號		位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
330-00198		夏林路中央分隔 島	黑板樹	10	34.8		
精密儀器檢測							
檢測儀 器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測部 位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	40	檢測直 徑(cm)	34		
檢測成果影像							檢測部位照片
							
							
腐朽空洞比(%)		大於 50%					
檢測結果描述		樹皮與韌皮部剝離(樹皮向內 0-2 公分處阻抗值低)，樹幹多處縱裂腐朽					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

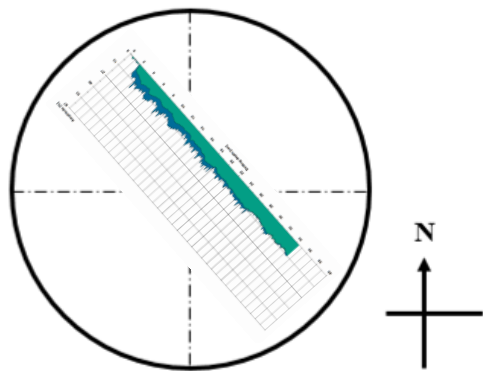
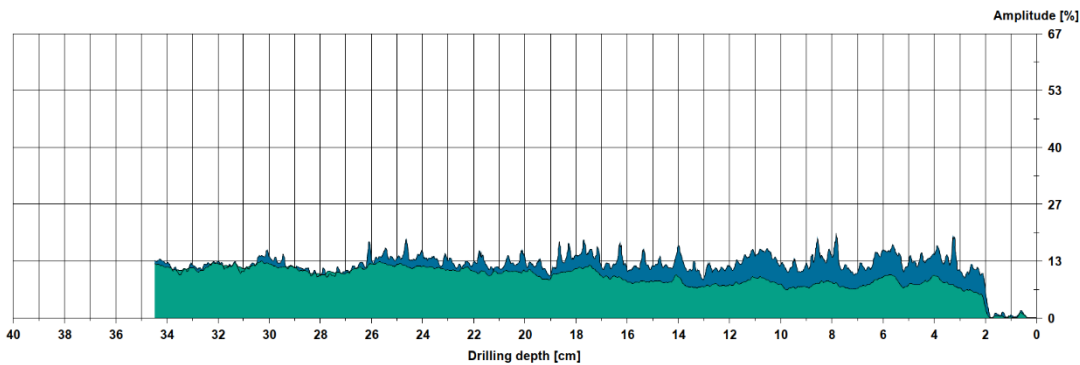
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)		
330-00200	夏林路中央 分隔島	黑板樹	11.3	44.5		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.5	檢測直徑(cm)	44	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	樹皮與韌皮部剝離(樹皮向內 0-2 公分處阻抗值低)，樹幹腐朽；樹勢衰退					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

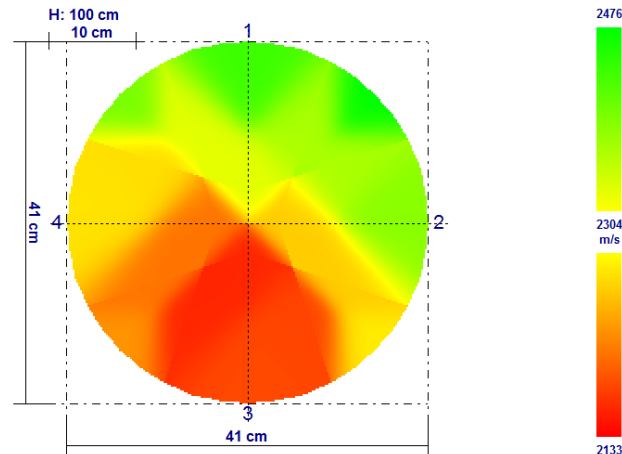
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)		
330-00203	夏林路中央 分隔島	黑板樹	11.3	53.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.3	檢測 直徑 (cm)	54	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		主幹西北側腐朽，腐朽持續無抑制；樹勢衰退				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

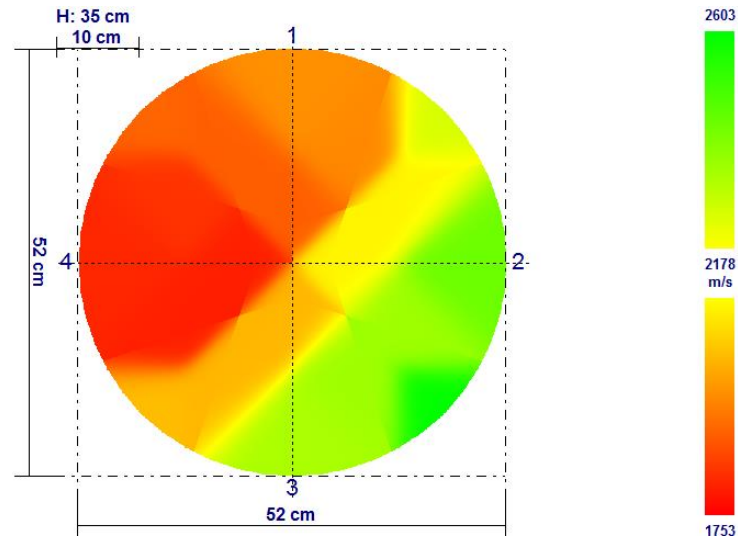
基本資料						樹木全景照
編號		位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	
330-00215		夏林路中央分 隔島	黑板樹	9.5	30.7	
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.5	檢測直 徑(cm)	32	檢測部位照片
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		樹皮與韌皮部剝離(樹皮向內 0-2 公分處阻抗值低)，樹幹腐朽；樹勢衰退				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

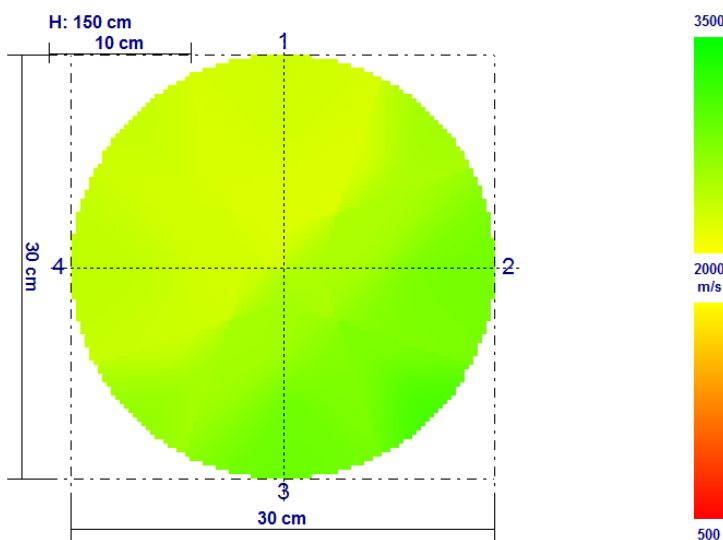
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
330-00223	夏林路中央分隔島	黑板樹	8.5	29.4		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.6	檢測直徑 (cm)		34
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		10-30%				
檢測結果描述		主幹北側腐朽，腐朽無擴散				
減緩策略建議		持續監測				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

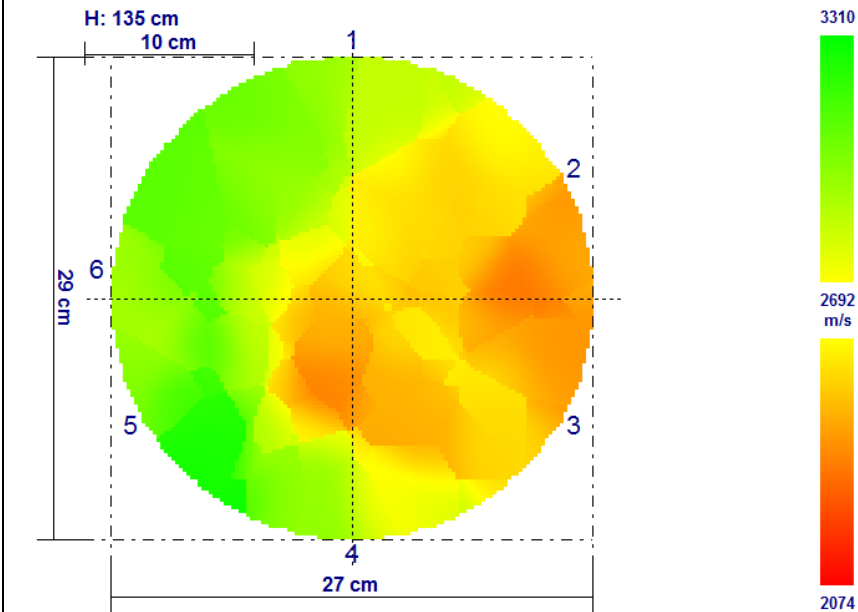
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
330-00226	夏林路中央分隔島	黑板樹	9.4	29.3		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	1.9	檢測直徑 (cm)	30	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		主幹南側腐朽				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

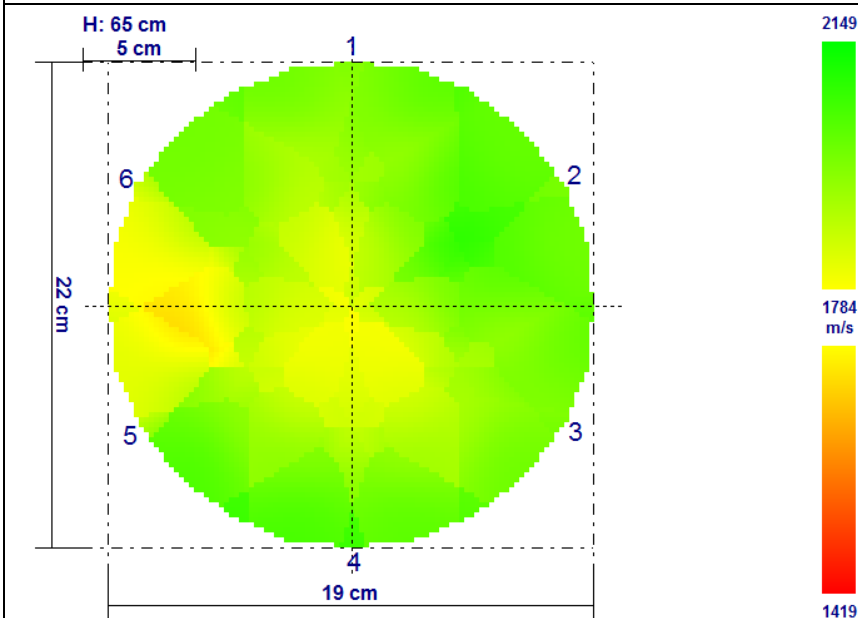
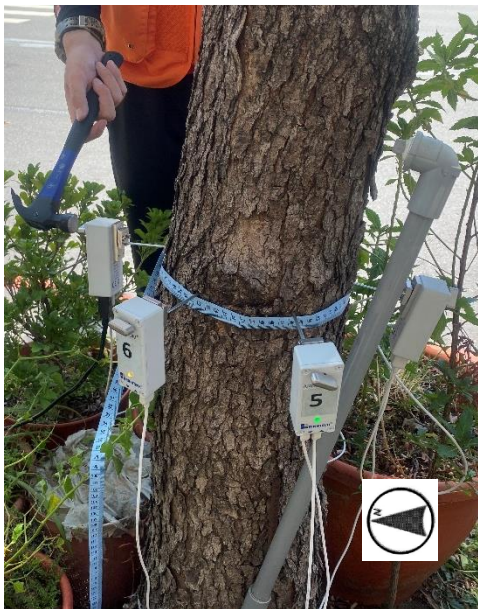
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
330-00237	夏林路中央分 隔島	黑板樹	9.5	36		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.2	檢測直 徑(cm)	37	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		樹皮與韌皮部剝離(樹皮向內 0-2 公分處阻抗值低)，樹幹腐朽；樹勢衰退				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

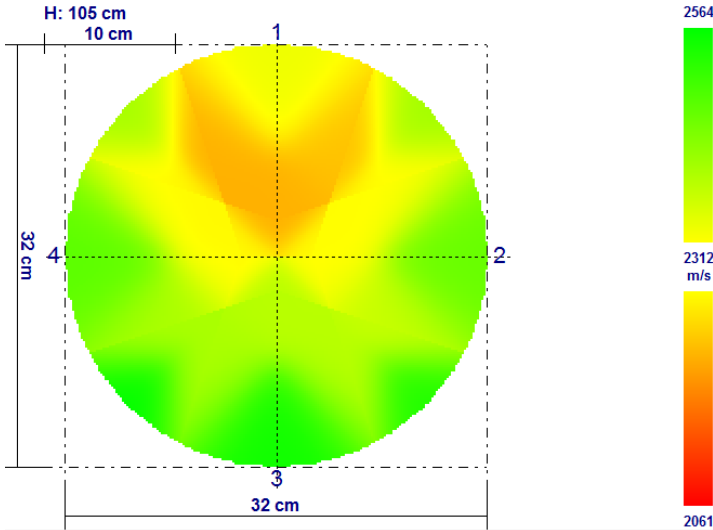
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
330-00243	夏林路中央分隔島	黑板樹	10.7	39.5		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.8	檢測直徑(cm)	40	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		主幹南側腐朽，腐朽持續無抑制				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

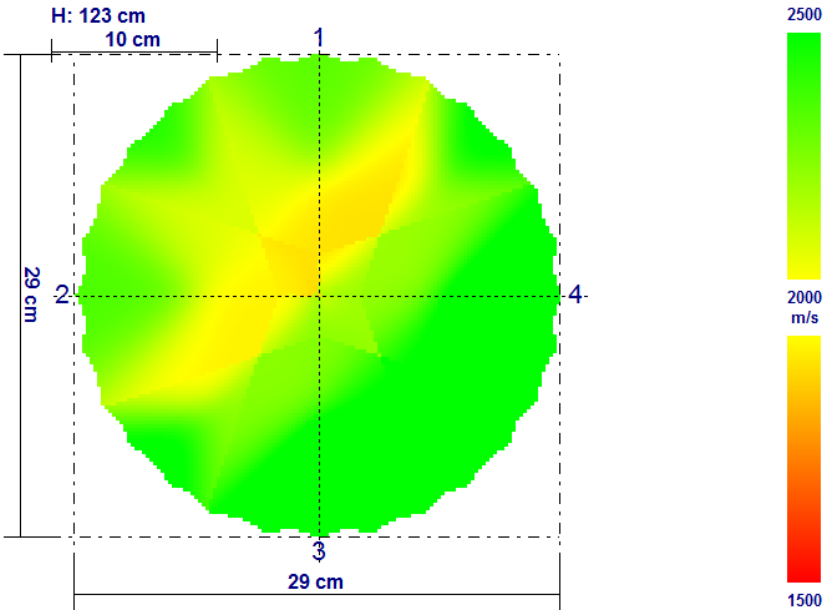
基本資料						樹木全景照	
編號		位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)		
330-00289		夏林路人行道	黑板樹	10.5	41.1		
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.4	檢測直徑 (cm)	42		
檢測成果影像						檢測部位照片	
							
腐朽空洞比(%)		大於 50%					
檢測結果描述		主幹西北側腐朽，腐朽持續無抑制					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
330-00298	夏林路人行道	黃連木	5.6	30		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.5	檢測直 徑(cm)	30	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		小於 10%				
檢測結果描述		樹幹無明顯腐朽				
減緩策略建議		修剪(移除枯枝)				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
330-00306	夏林路人行道	黃連木	8	29.5		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.35	檢測直徑 (cm)	27	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		主幹東側腐朽，腐朽抑制無擴散				
減緩策略建議		無				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
330-00315	夏林路人行道	黃連木	7	19		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.65	檢測直徑 (cm)	19	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		小於 10%				
檢測結果描述		主幹無明顯腐朽				
減緩策略建議		無				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
330-00318	夏林路人行道	黃連木	6.2	33			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.8	檢測直 徑(cm)			
檢測成果影像							
							
檢測部位照片							
							
腐朽空洞比(%)		10-30%					
檢測結果描述		樹幹北側腐朽，腐朽抑制無擴散					
減緩策略建議		無					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照 
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
330-00320	夏林路人行道	黃連木	7	29		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	1.23	檢測直徑 (cm)	29	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		小於 10%				
檢測結果描述		主幹輕微腐朽				
減緩策略建議		無				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				