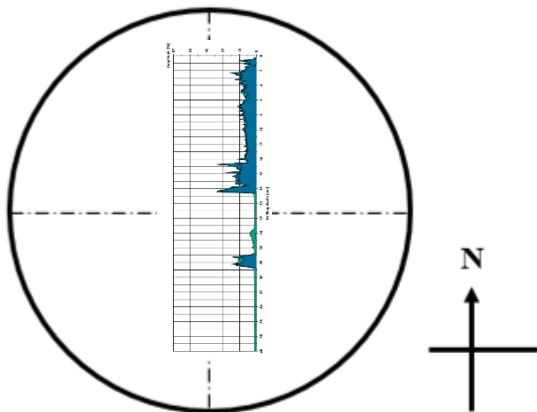
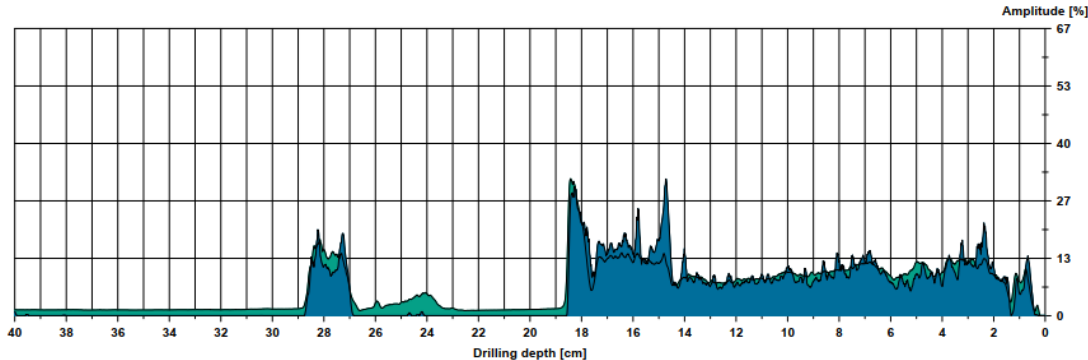
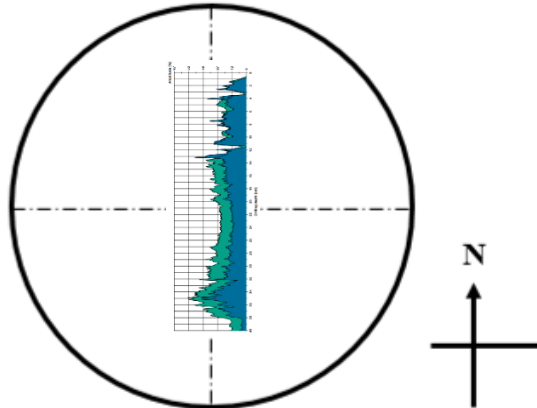
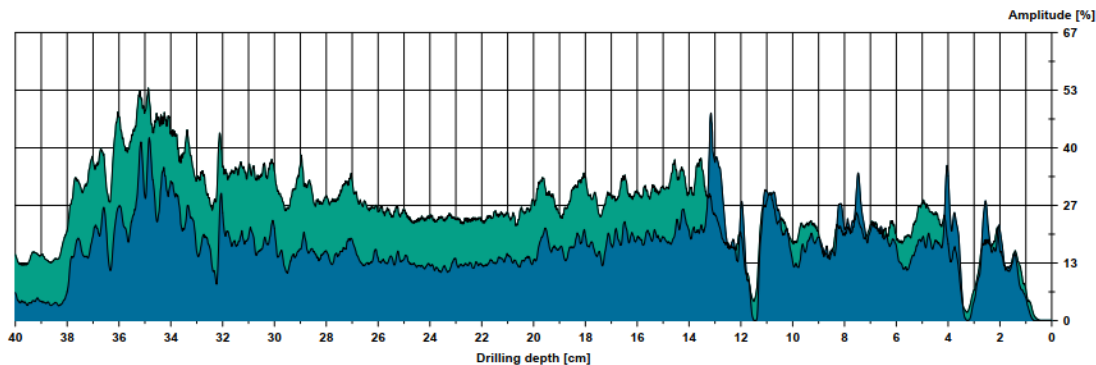
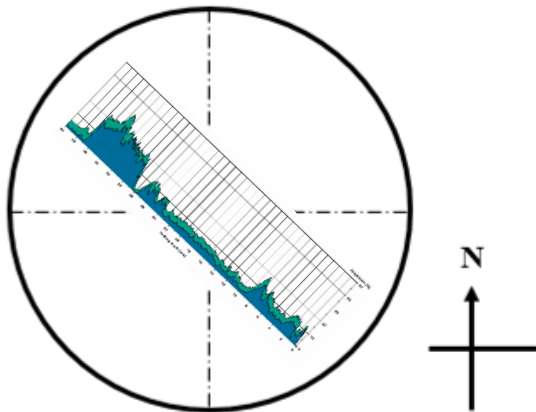
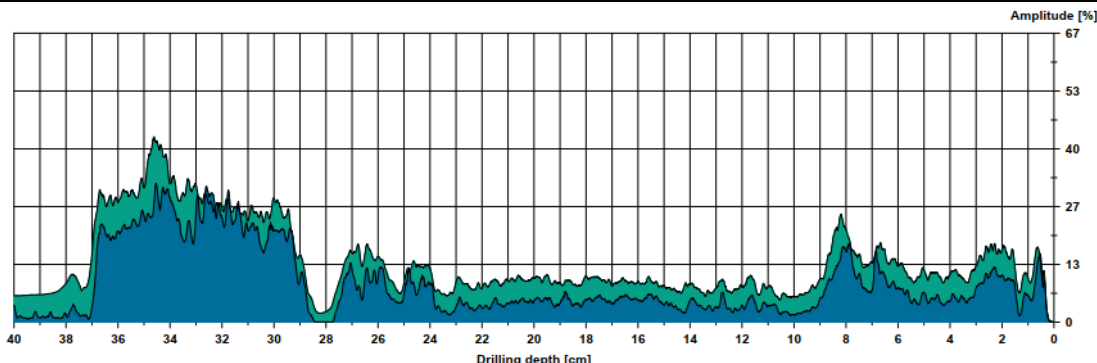
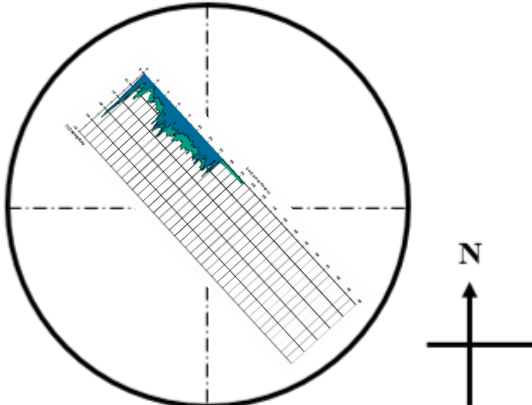
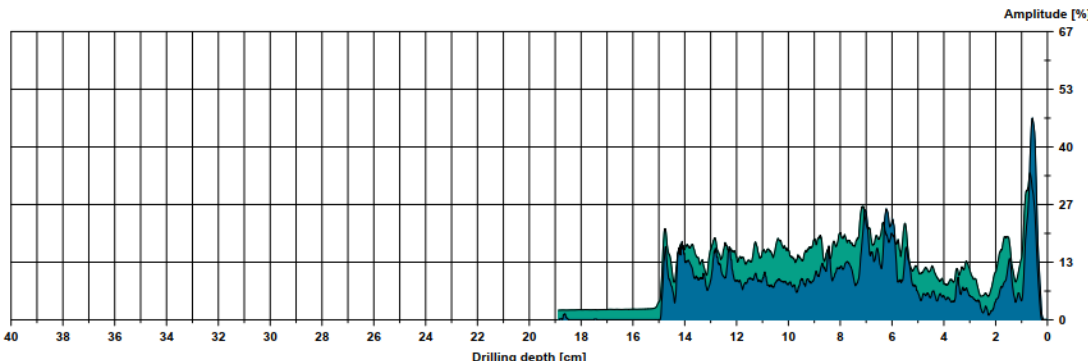
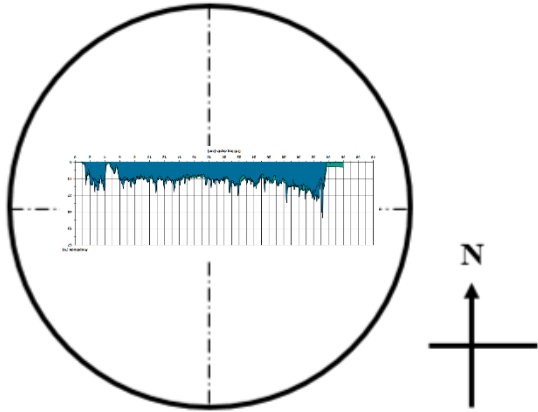
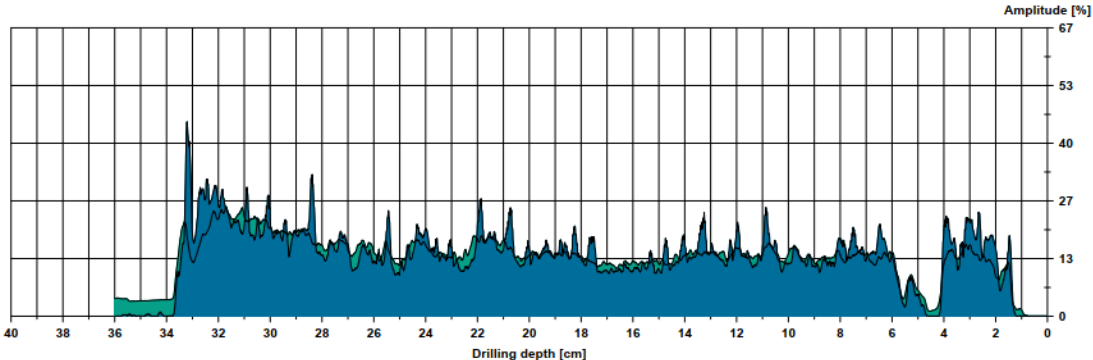


基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-10965	海佃路一段中 央分隔島	榕樹	4.6	17		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.35	檢測直 徑(cm)	23	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	支撐主幹腐朽					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

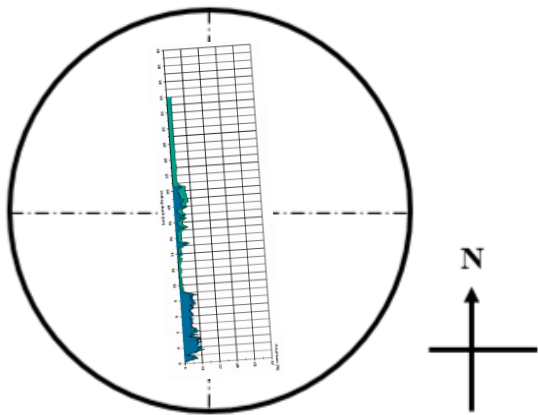
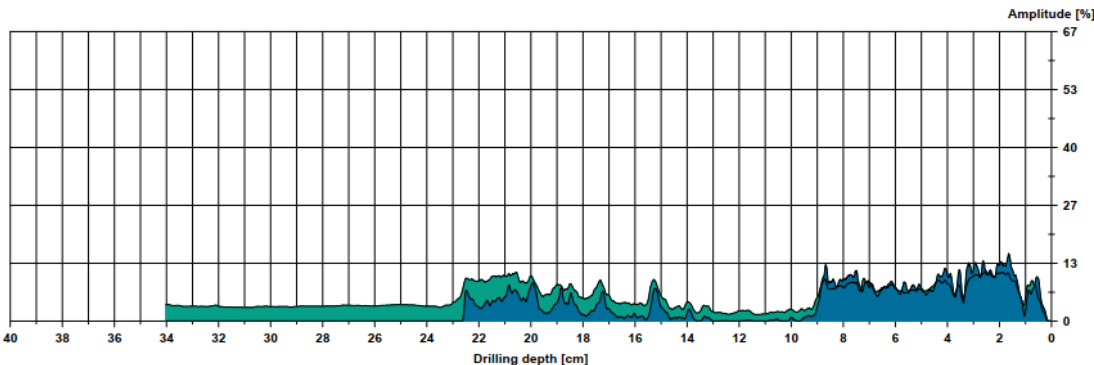
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)		
350-10968	海佃路一段中央分隔島	榕樹	6.4	32.9		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	25	檢測直徑(cm)	33	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		樹幹內縱裂(3、12 公分處)				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

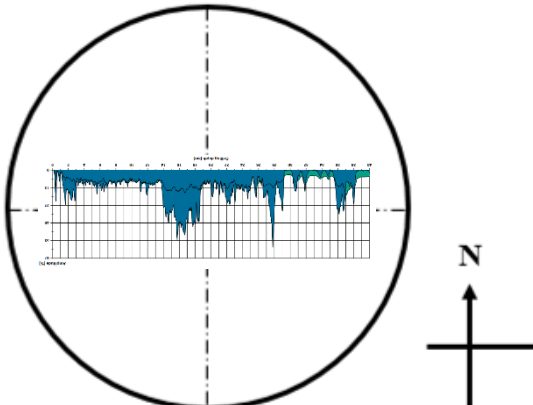
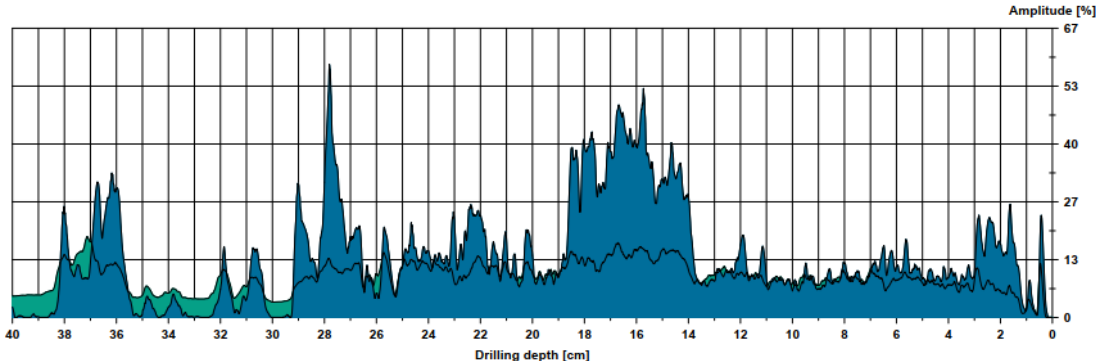
基本資料						樹木全景照
編號		位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	
350-10970		海佃路一段中 央分隔島	榕樹	5.4	21.5	
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.25	檢測直 徑(cm)	26	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		根部高度 25 公分處以 45 度角向下檢測，支撐主幹腐朽(阻抗值低)；中央腐朽 (29-37 公分處)造成阻抗值提高。				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

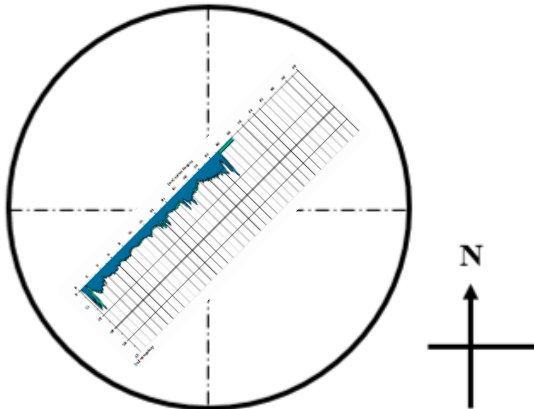
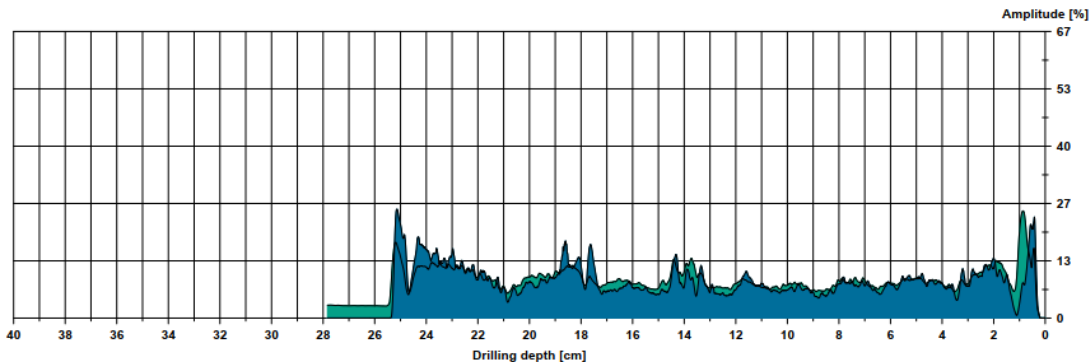
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-10972	海佃路一段中央 分隔島	榕樹	5.5	14.9		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	1.5	檢測直 徑(cm)	14	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		主幹腐朽造成開口孔洞，阻抗值低，顯示木材無修復反應				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

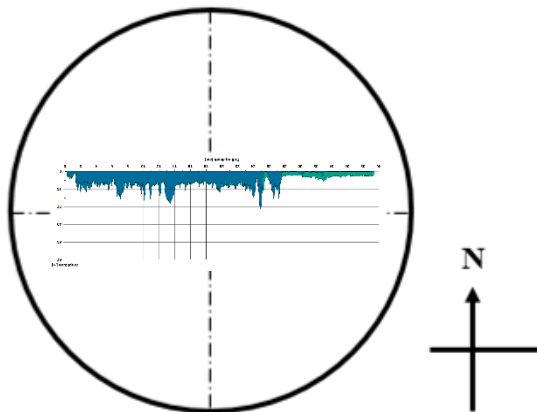
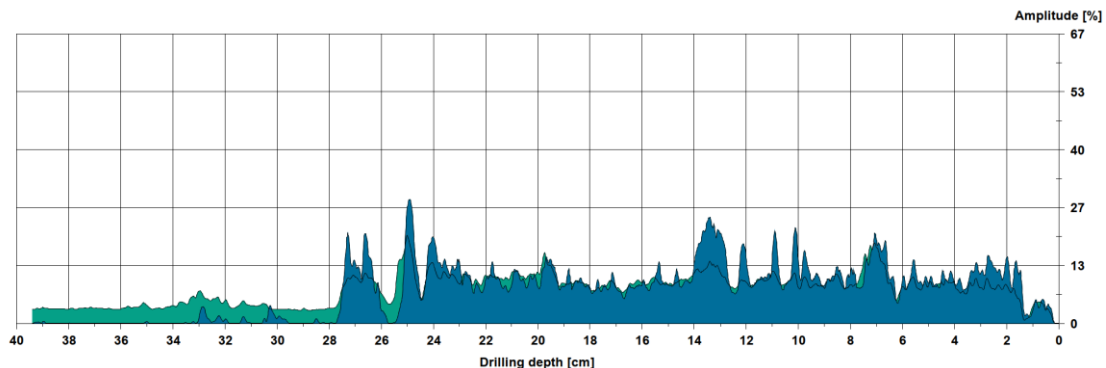
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-10973	海佃路一段中 央分隔島	榕樹	5.6	27.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.15	檢測直 徑(cm)	30	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		根部高度 15 公分處以 45 度角向下檢測，阻抗值低，顯示木材無修復反應；4-6 公分處有縱裂。				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

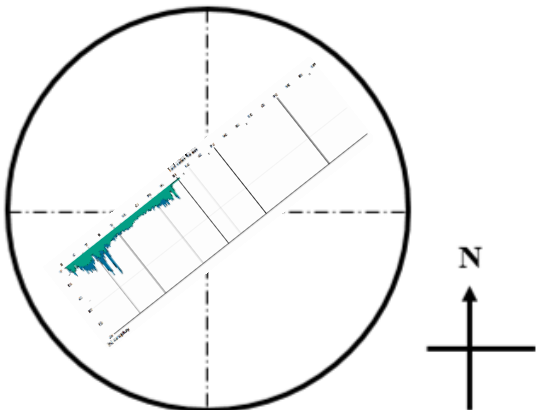
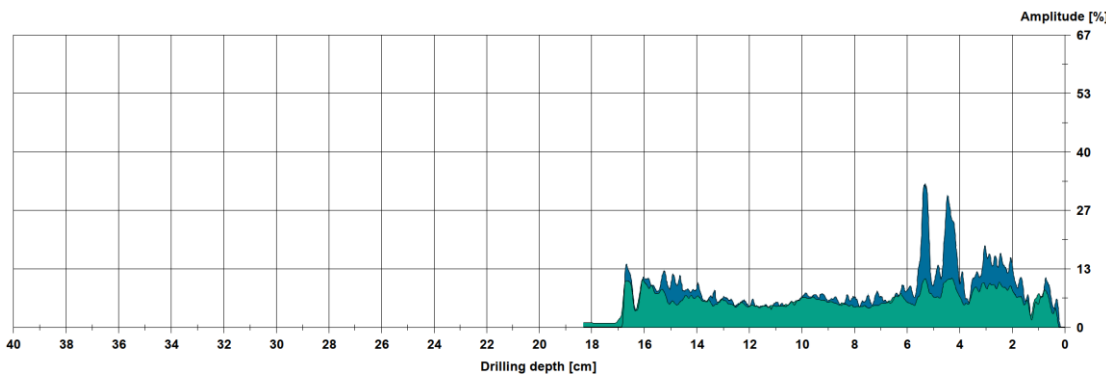
基本資料						樹木全景照																																																							
編號		位置		樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)																																																							
350-10974		海佃路一段中 央分隔島		榕樹	5.4	16																																																							
精密儀器檢測																																																													
檢測 儀器		生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀																																																											
檢測 部位		根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.2	檢測直 徑(cm)	19.4																																																							
檢測成果影像																																																													
<table><tr><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th></tr><tr><td>胸高斷面體積</td><td>0.001</td><td>m³</td><td>重量</td><td>0.96</td><td>kN</td></tr><tr><td>傾斜角度</td><td>5</td><td>度</td><td>傾斜動量</td><td>0.45</td><td>KNm</td></tr><tr><td>壓縮強度</td><td>17000</td><td>kNm⁻²</td><td>樹冠面積</td><td>2</td><td>m²</td></tr><tr><td>樹芯長度</td><td>15.2</td><td>cm</td><td>風力彎曲動量</td><td>1</td><td>KNm</td></tr><tr><td>樹芯體積</td><td>2.98E-06</td><td>m³</td><td>受風比例</td><td>100</td><td>%</td></tr><tr><td>生材重量</td><td>2.631</td><td>g</td><td>受風面彎曲動量</td><td>1</td><td>KNm</td></tr><tr><td>木材密度</td><td>881.55</td><td>kg/m³</td><td>安全係數</td><td>6.3</td><td></td></tr><tr><td>材積</td><td>0.11</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	胸高斷面體積	0.001	m³	重量	0.96	kN	傾斜角度	5	度	傾斜動量	0.45	KNm	壓縮強度	17000	kNm ⁻²	樹冠面積	2	m²	樹芯長度	15.2	cm	風力彎曲動量	1	KNm	樹芯體積	2.98E-06	m³	受風比例	100	%	生材重量	2.631	g	受風面彎曲動量	1	KNm	木材密度	881.55	kg/m³	安全係數	6.3		材積	0.11	m³			
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位																																																								
胸高斷面體積	0.001	m³	重量	0.96	kN																																																								
傾斜角度	5	度	傾斜動量	0.45	KNm																																																								
壓縮強度	17000	kNm ⁻²	樹冠面積	2	m²																																																								
樹芯長度	15.2	cm	風力彎曲動量	1	KNm																																																								
樹芯體積	2.98E-06	m³	受風比例	100	%																																																								
生材重量	2.631	g	受風面彎曲動量	1	KNm																																																								
木材密度	881.55	kg/m³	安全係數	6.3																																																									
材積	0.11	m³																																																											
																																																													
樹木靜力學 安全係數		6.3																																																											
檢測結果描述		安全係數大於標準值 1.5																																																											
減緩策略建議		支撐																																																											
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑																																																											
		第二階段分流： 黃 / 黑																																																											

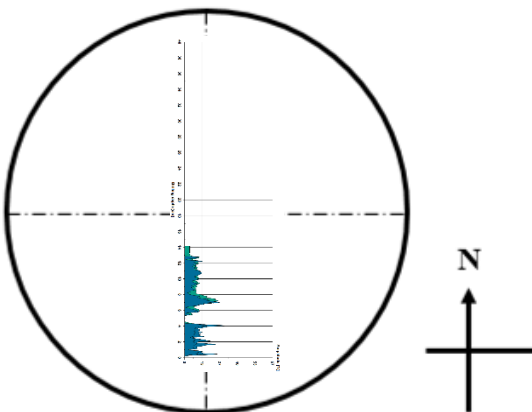
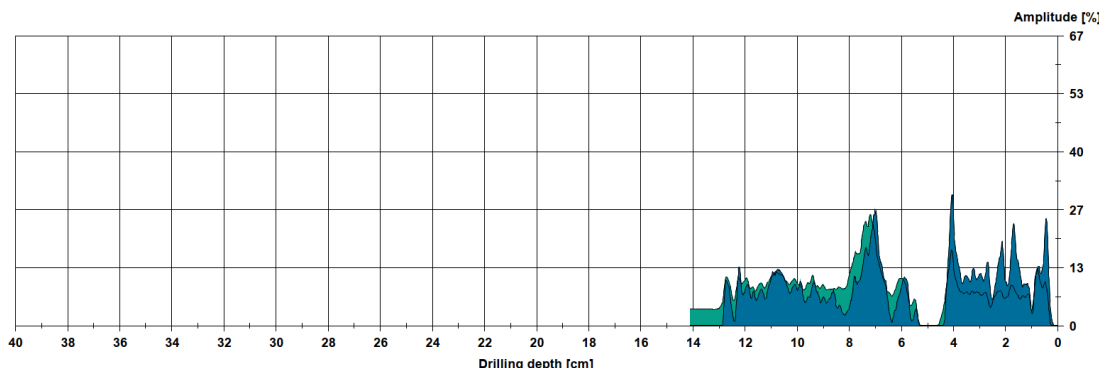
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-10975	海佃路一段中央 分隔島	榕樹	5.1	15.6		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.3	檢測直徑(cm)	18	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部高度 30 公分處以 45 度角向下檢測，阻抗值低，顯示木材無修復反應。					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

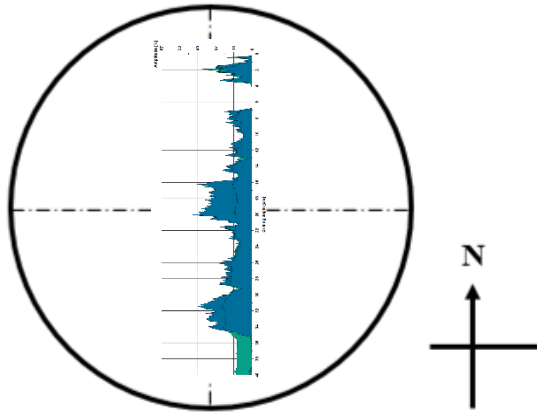
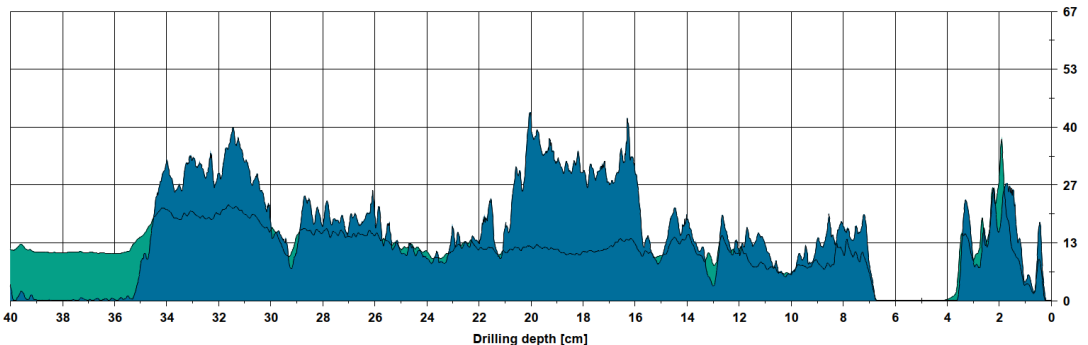
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-10976	海佃路一段中 央分隔島	榕樹	6.7	25		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.25	檢測 直徑 (cm)		30
檢測成果影像			檢測部位照片			
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部高度 25 公分處以 45 度角向下檢測，阻抗值低，顯示木材無修復反應。 14-18、28 公分處木材枯死造成阻抗值急遽上升。					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

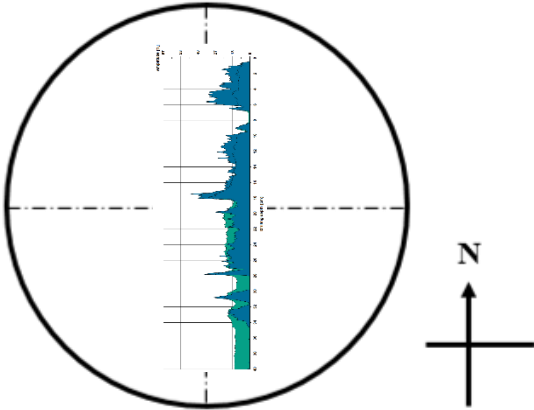
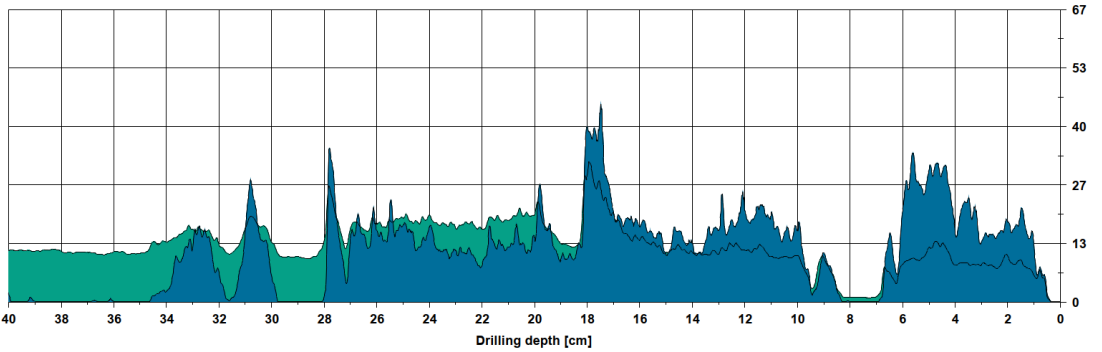
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
350-10977	海佃路一段中 央分隔島	榕樹	4.1	16.2			
精密儀器檢測							
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.25	檢測直 徑(cm)	21		
檢測成果影像			檢測部位照片				
							
							
腐朽空洞比(%)		大於 30%					
檢測結果描述		根部高度 25 公分處以 45 度角向下檢測，阻抗值低，顯示木材無修復反應；中央支撐主幹腐朽。					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

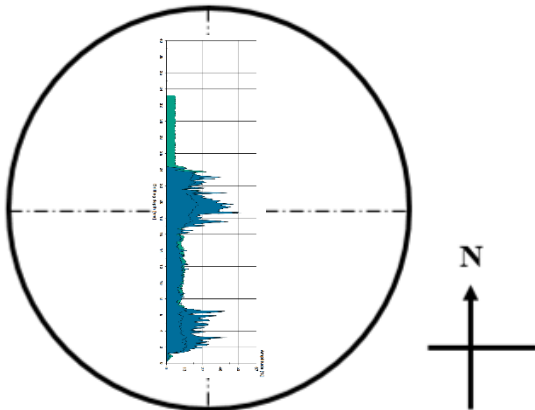
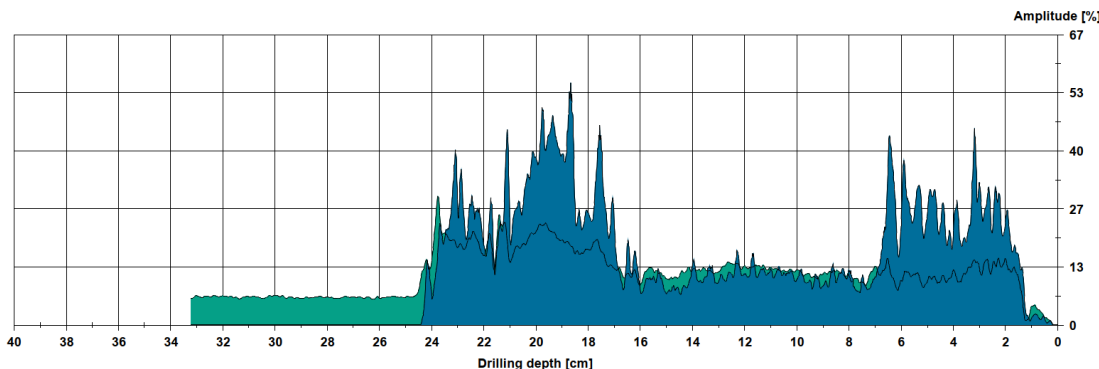
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-10979	海佃路一段中 央分隔島	榕樹	6	38.3		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.2	檢測直 徑(cm)	42	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部高度 20 公分處以 45 度角向下檢測，阻抗值低，顯示木材無修復反應；中央支撐主幹腐朽。					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

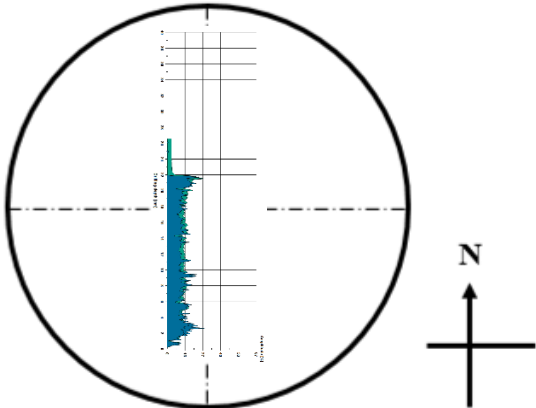
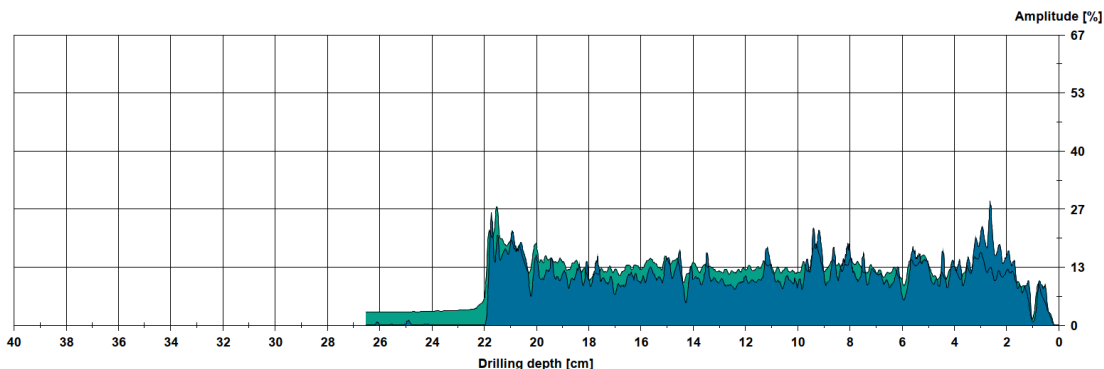
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
350-10981	海佃路一段中 央分隔島	榕樹	5.7	15.6			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.6	檢測直 徑(cm)	17		
檢測成果影像							
							
							
腐朽空洞比(%)	大於 50%						
檢測結果描述	阻抗值低，顯示木材無修復反應；中央支撐主幹腐朽。						
減緩策略建議	移除						
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
	第二階段分流： 黃 / 黑						

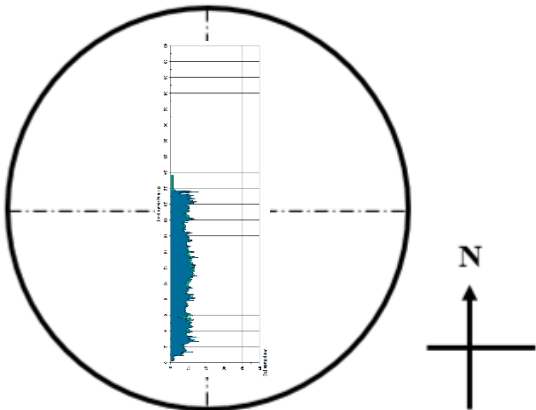
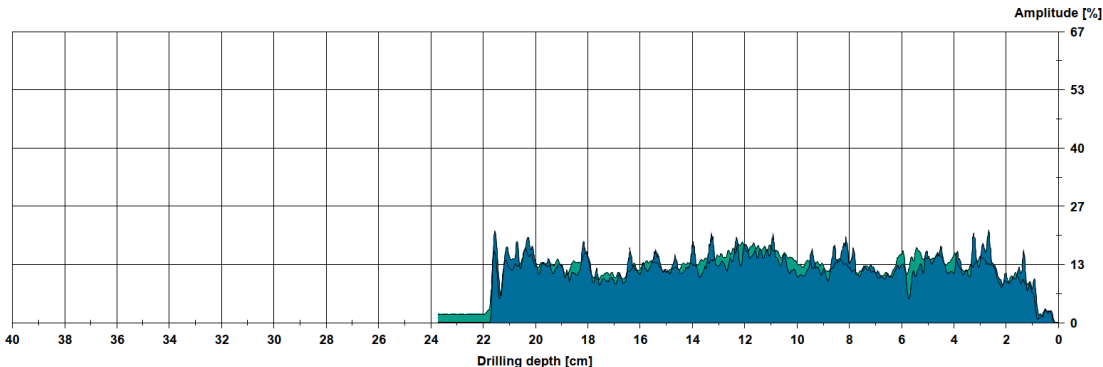
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
350-10982	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	4.6	15.6			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.8	檢測 直徑 (cm)	17		
檢測成果影像							
							
							
腐朽空洞比(%)		大於 50%					
檢測結果描述		阻抗值低，顯示木材無修復反應；中央支撐主幹腐朽。					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

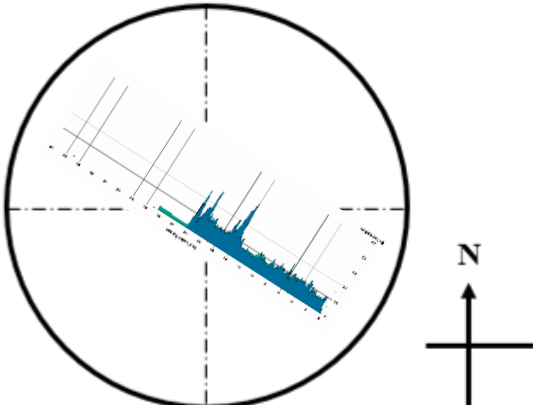
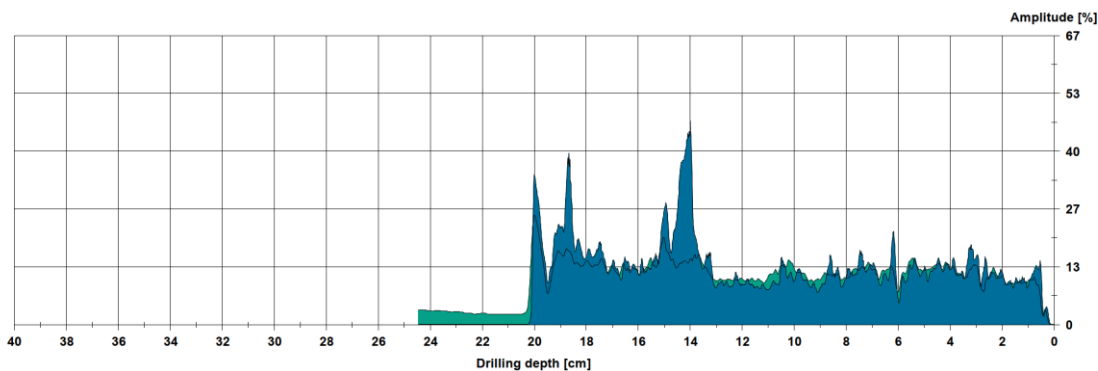
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
350-10983	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	5.4	23.1			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.05	檢測 直徑 (cm)	25		
檢測成果影像							檢測部位照片
							
							
腐朽空洞比(%)		大於 50%					
檢測結果描述		阻抗值因木材枯死而提高，樹皮向內 4-6 公分處空洞。					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

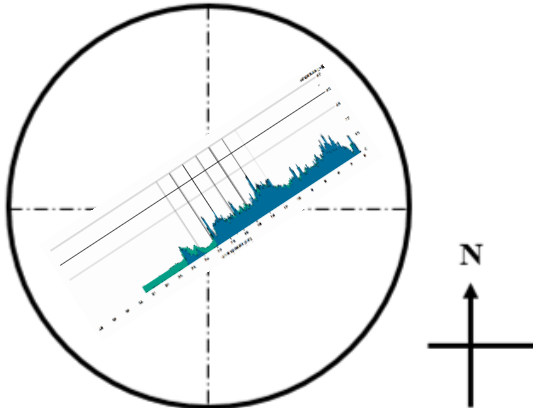
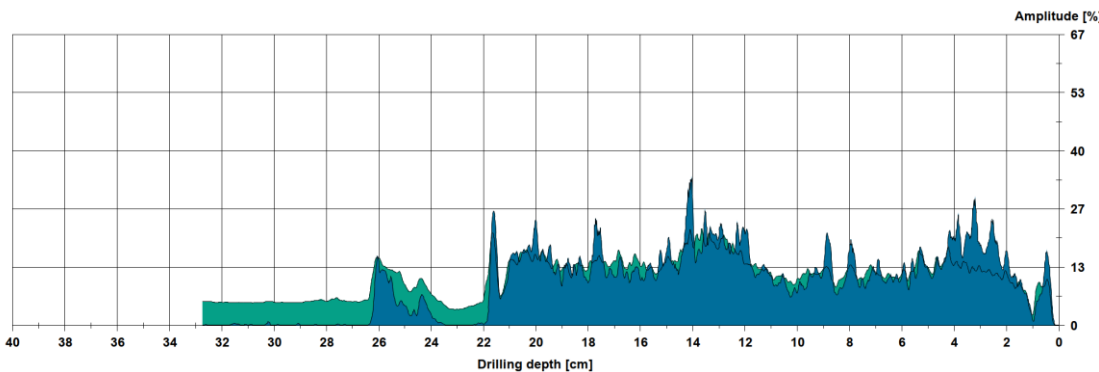
基本資料						樹木全景照		
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)				
350-10984	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	5.4	23.1				
精密儀器檢測								
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀							
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.35	檢測 直徑 (cm)	28			
檢測成果影像					檢測部位照片			
								
								
腐朽空洞比(%)		大於 50%						
檢測結果描述		主幹高度 35 公分處以 45 度角向下檢測，由樹皮向內 6-10、28-30 公分處已腐朽空洞。						
減緩策略建議		移除						
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
		第二階段分流： 黃 / 黑						

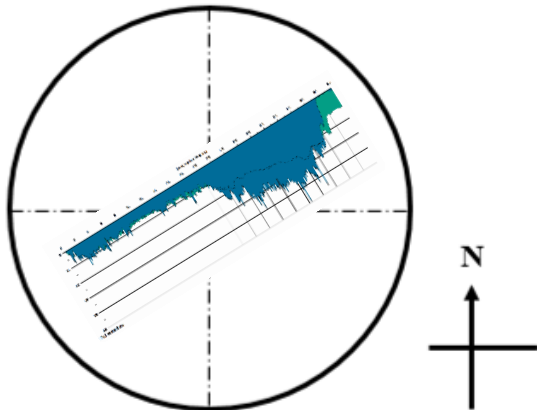
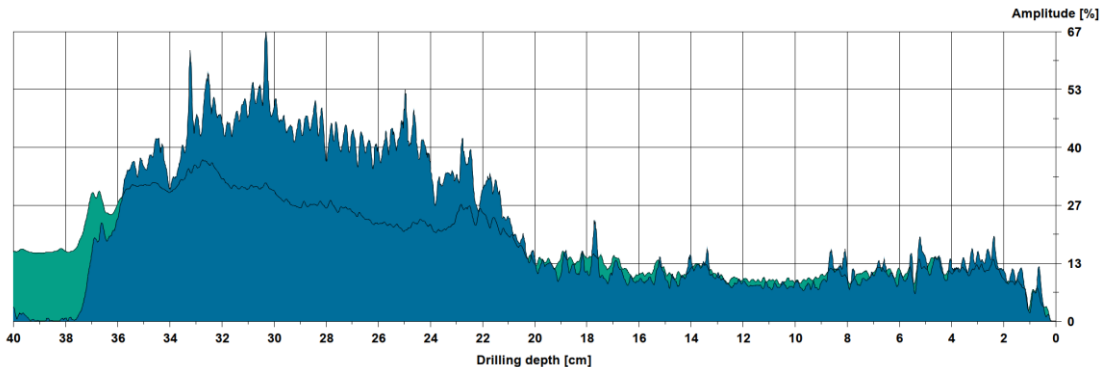
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-10985	海佃路一段中 央分隔島	榕樹	5.1	15.6		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.12	檢測直 徑(cm)		
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部高度 12 公分處以 45 度角向下檢測，阻抗值低，顯示木材無修復反應；中央支撐主幹腐朽；木材枯死(2-6、18-24 公分處)造成阻抗值急遽升高					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

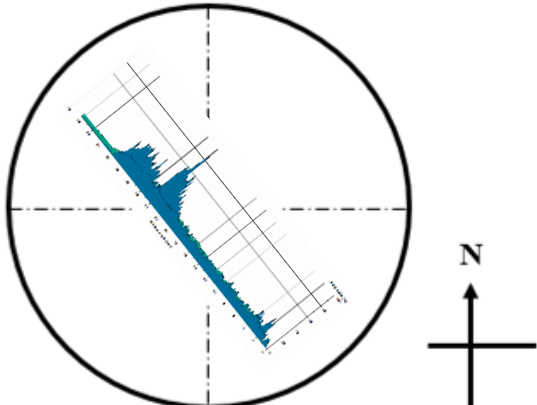
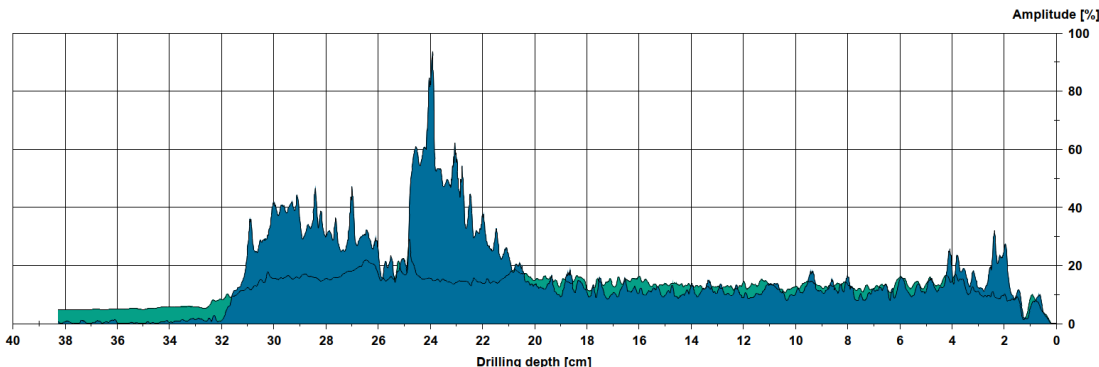
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-10986	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	5.7	17.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.11	檢測 直徑 (cm)	23	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		根部高度 11 公分處以 45 度角向下檢測，阻抗值低，顯示木材無修復反應；中央支撐主幹腐朽。				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

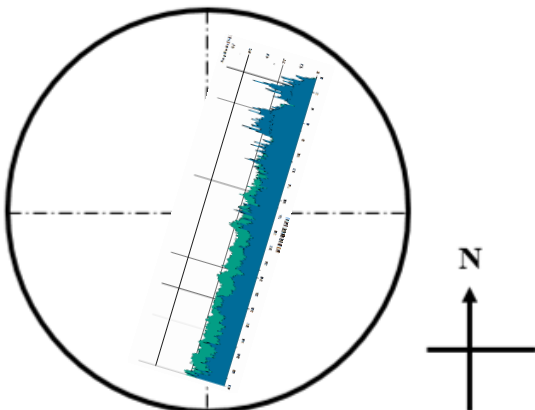
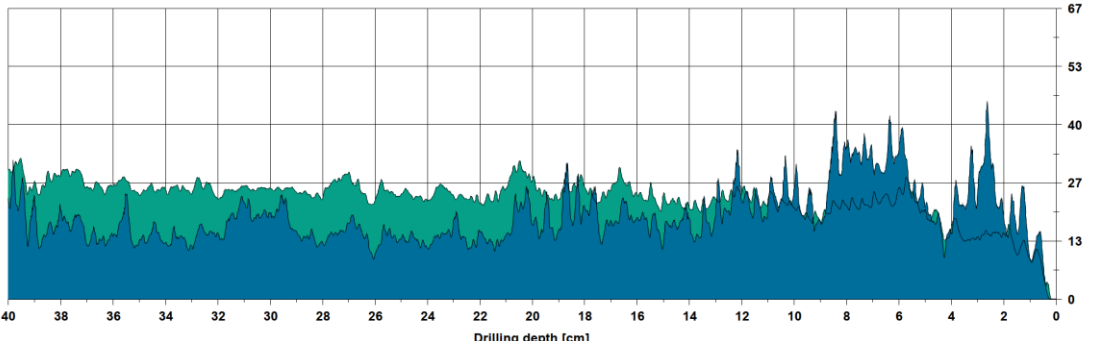
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)		
350-10987	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	7.4	23.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.11	檢測 直徑 (cm)	26	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部高度 11 公分處以 45 度角向下檢測，阻抗值低，顯示木材無修復反應；中央支撐主幹腐朽。					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

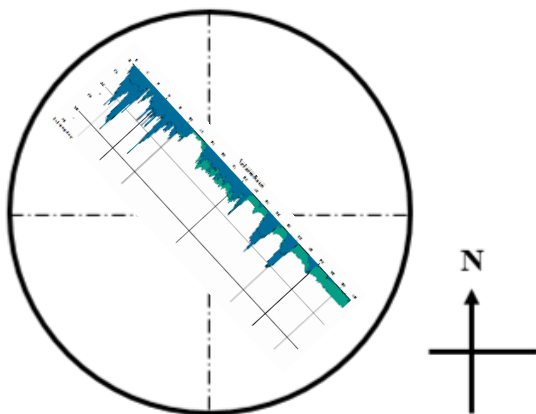
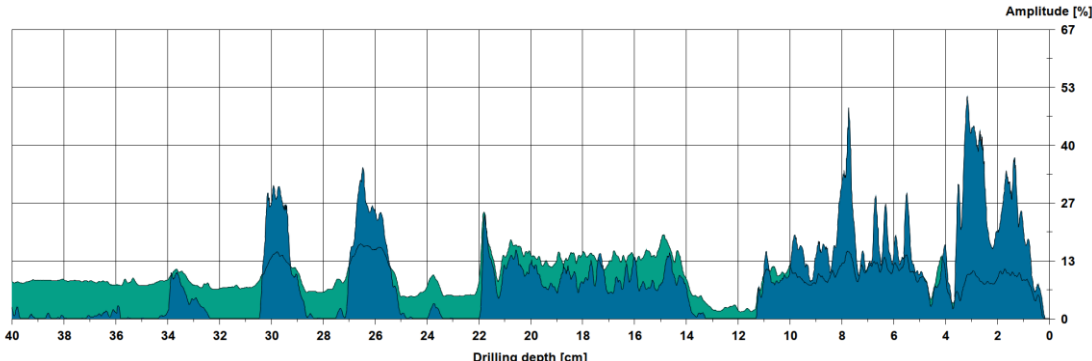
基本資料						樹木全景照			
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)					
350-10988	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	5.5	16.6					
精密儀器檢測									
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀								
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.15	檢測直 徑(cm)	19				
檢測成果影像								檢測部位照片	
									
									
腐朽空洞比(%)	大於 50%								
檢測結果描述	根部高度 15 公分處以 45 度角向下檢測，阻抗值低，顯示木材無修復反應；中央支撐主幹腐朽。								
減緩策略建議	移除								
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑								
	第二階段分流： 黃 / 黑								

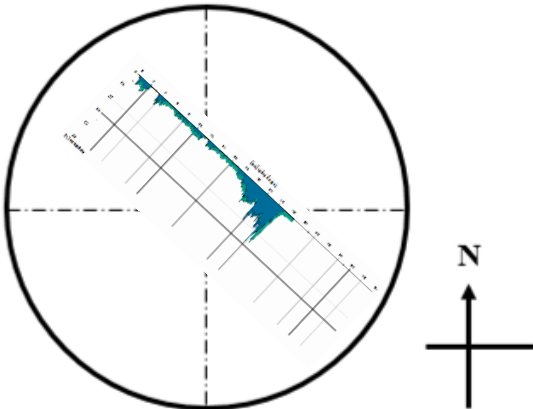
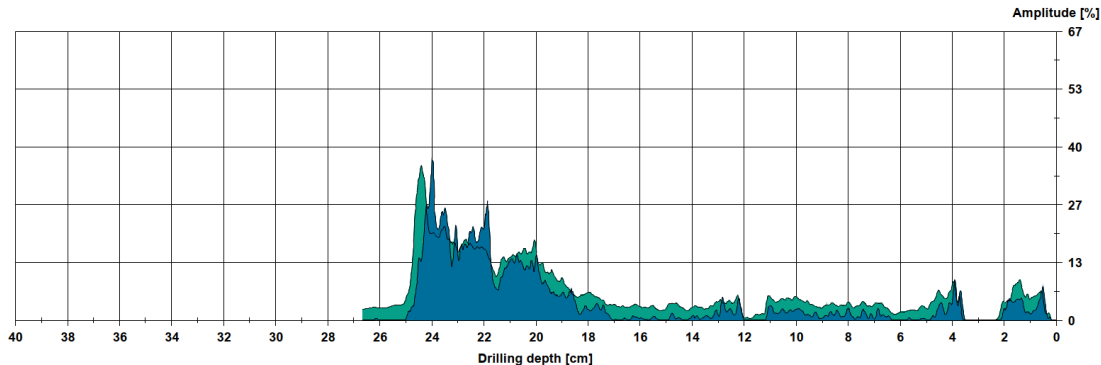
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
350-10989	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	5.4	18.4			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.12	檢測 直徑 (cm)	21		
檢測成果影像				檢測部位照片			
							
							
腐朽空洞比(%)	30-50%						
檢測結果描述	根部高度 12 公分處以 45 度角向下檢測，阻抗值低，顯示木材無修復反應；中央支撐主幹腐朽。						
減緩策略建議	移除						
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
	第二階段分流： 黃 / 黑						

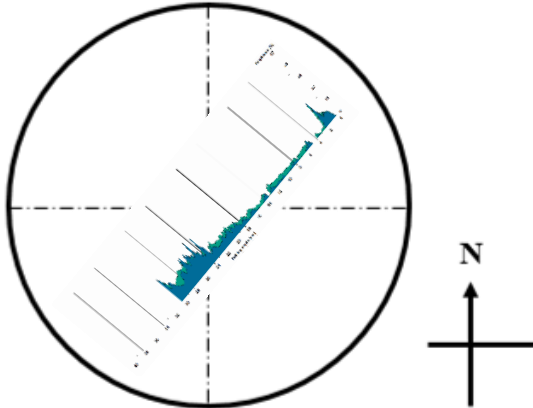
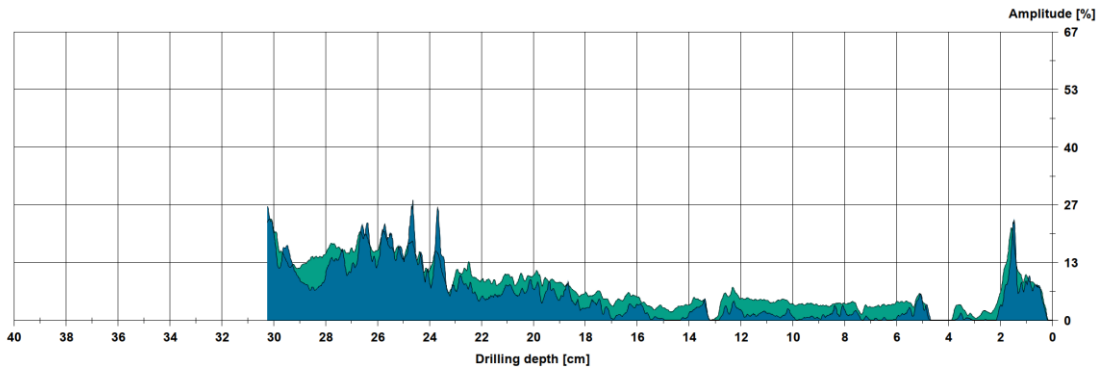
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)			
350-10990	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	6.4	31.2			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.13	檢測 直徑 (cm)	34		
檢測成果影像							
						檢測部位照片	
							
腐朽空洞比(%)		大於 50%					
檢測結果描述		根部高度 13 公分處以 45 度角向下檢測，阻抗值低，顯示木材無修復反應；由樹皮向內 21-36 公分處因木材枯死阻抗值急遽升高；中央支撐主幹腐朽。					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

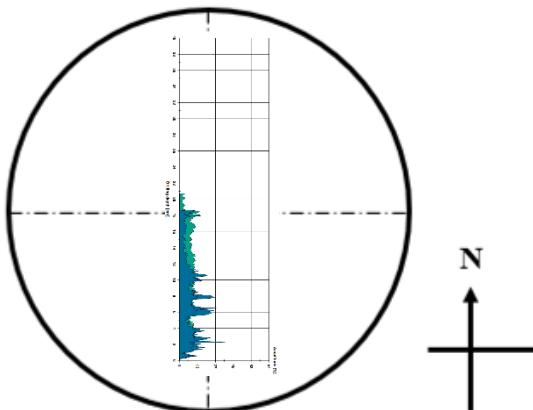
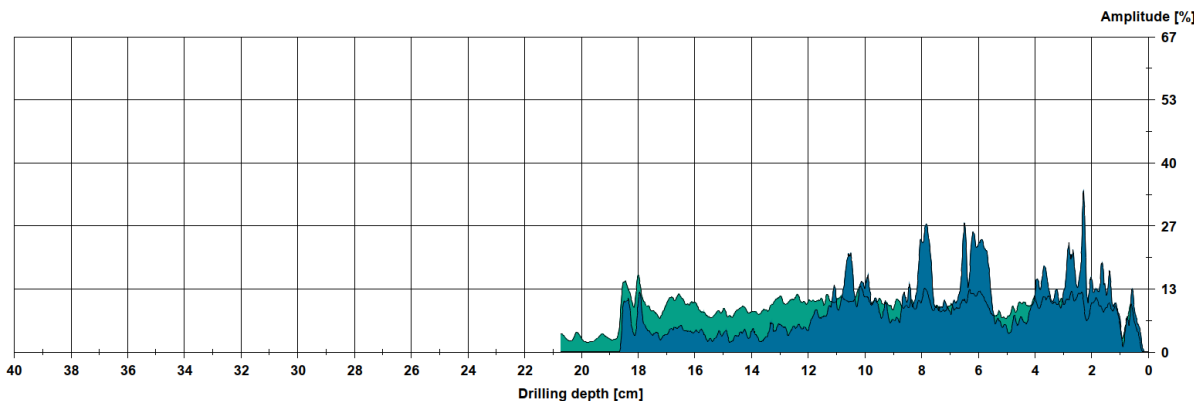
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)		
350-10991	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	5.3	23.7		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.05	檢測直徑 (cm)	26	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部高度 5 公分處以 45 度角向下檢測，阻抗值低，顯示木材無修復反應；由樹皮向內 23-31 公分處因木材枯死阻抗值急遽升高；中央支撐主幹腐朽。					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

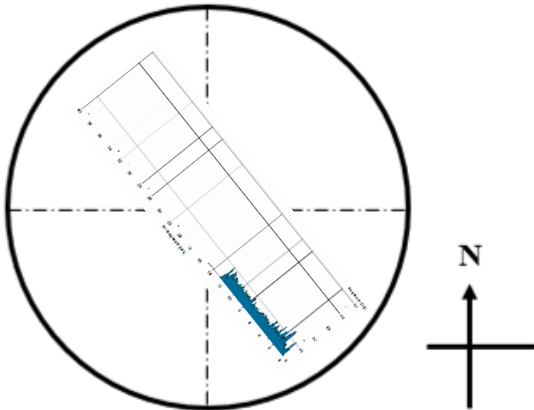
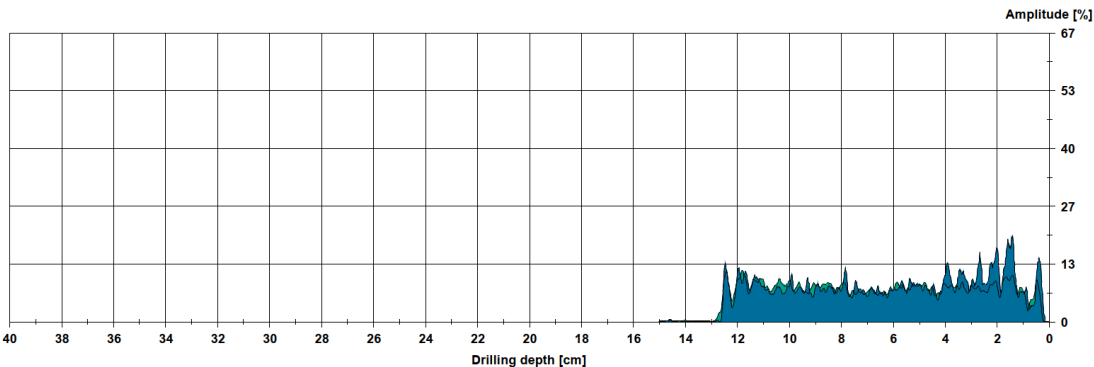
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-10995	海佃路一段中 央分隔島	榕樹	6.6	30.1		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.1	檢測直 徑(cm)	33	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	阻抗值低，顯示木材腐朽且無修復反應。					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

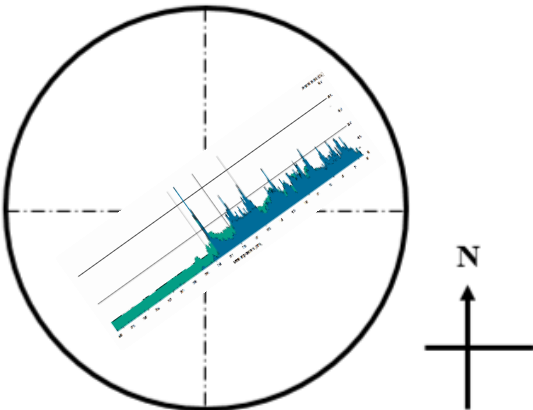
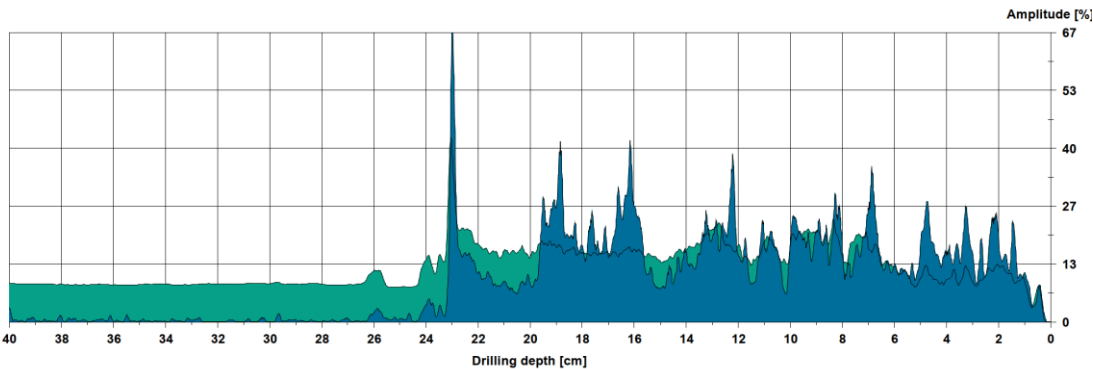
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)		
350-10997	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	5.5	26.5		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.6	檢測 直徑 (cm)	27	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		阻抗值低，顯示木材腐朽且無修復反應；樹幹內多處縱裂。				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

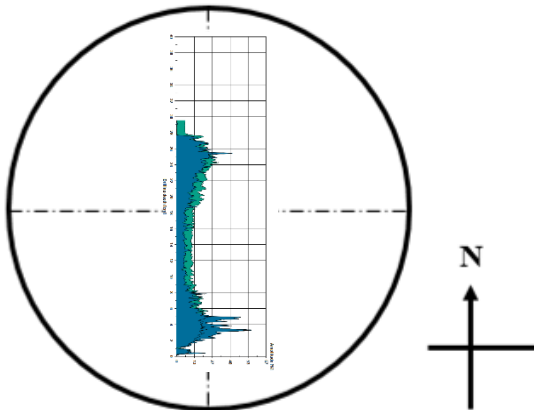
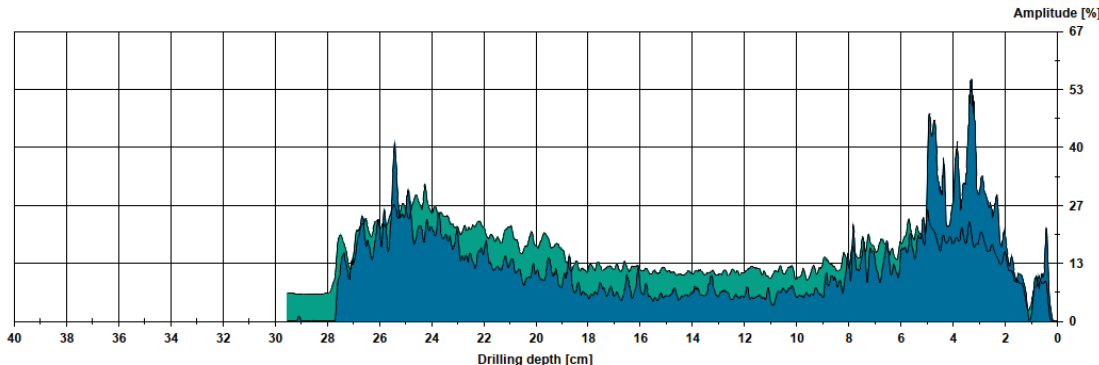
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-10998	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	4.1	29.8		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.32	檢測 直徑 (cm)	31	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	主幹高度 32 公分處以 45 度角向下檢測，阻抗值低，顯示木材無修復反應；由樹皮向內 20-23 公分處因木材枯死阻抗值急遽升高；中央支撐主幹腐朽。					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

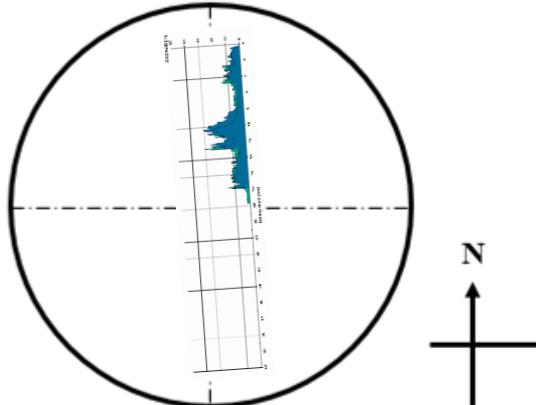
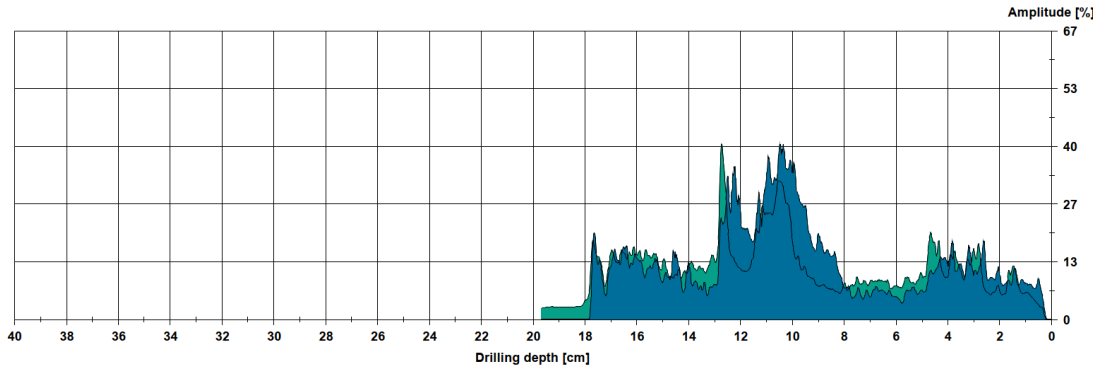
基本資料						樹木全景照			
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)					
350-11000	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	4.9	15.3					
精密儀器檢測									
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀								
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.12	檢測 直徑 (cm)	16				
檢測成果影像								檢測部位照片	
									
									
腐朽空洞比(%)	大於 50%								
檢測結果描述	根部高度 12 公分處以 45 度角向下檢測，阻抗值低，顯示木材無修復反應。								
減緩策略建議	移除								
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑								
	第二階段分流： 黃 / 黑								

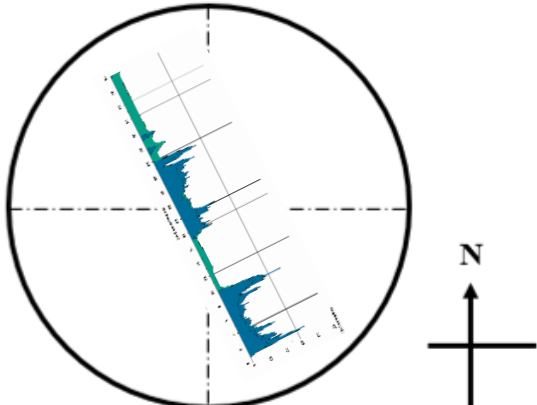
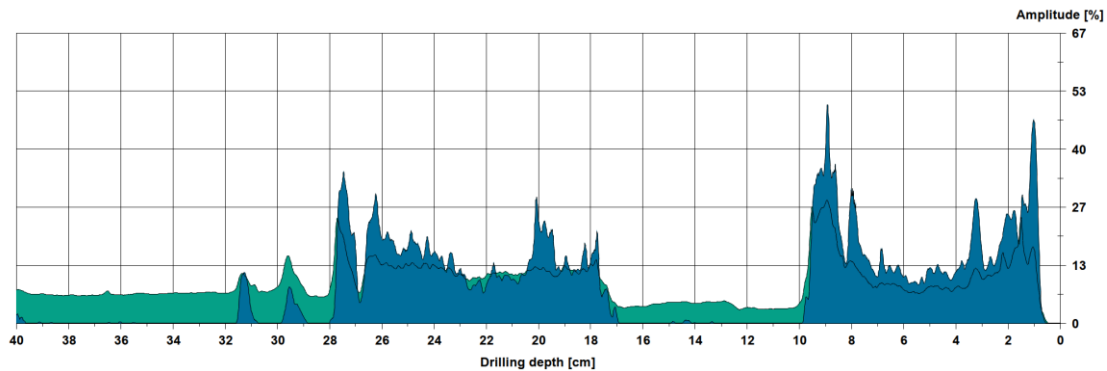
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)			
350-11001	海佃路一段中央分 隔島	榕樹	4.9	16.2			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.25	檢測 直徑 (cm)	19		
檢測成果影像							檢測部位照片
							
							
腐朽空洞比(%)		大於 50%					
檢測結果描述		阻抗值低，顯示木材腐朽且無修復反應					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

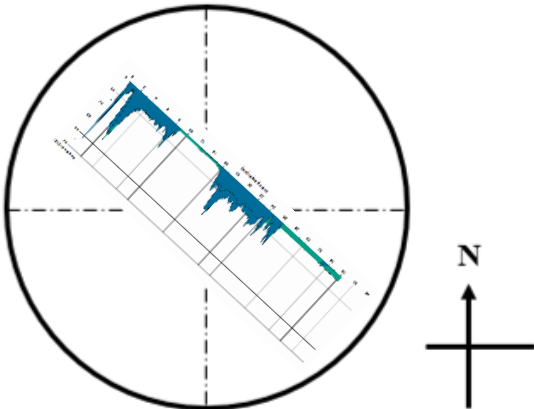
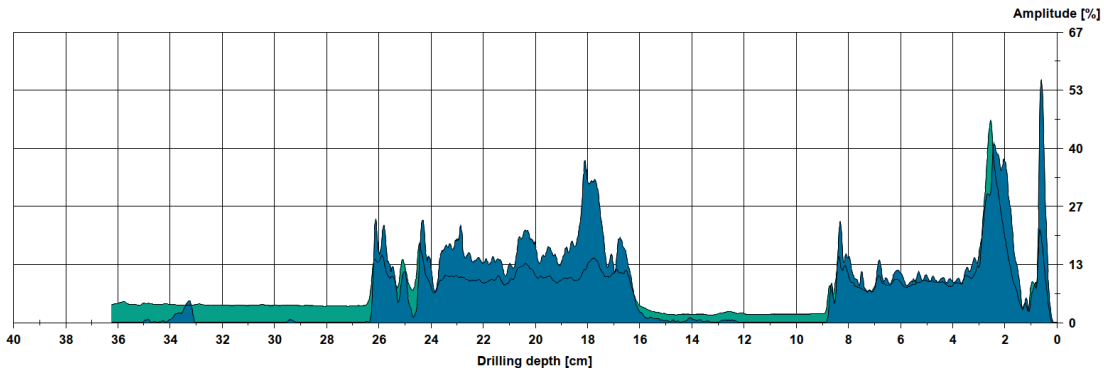
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)		
350-11003	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	4.9	13.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.9	檢測 直徑 (cm)	15	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		阻抗值低，顯示木材腐朽且無修復反應				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

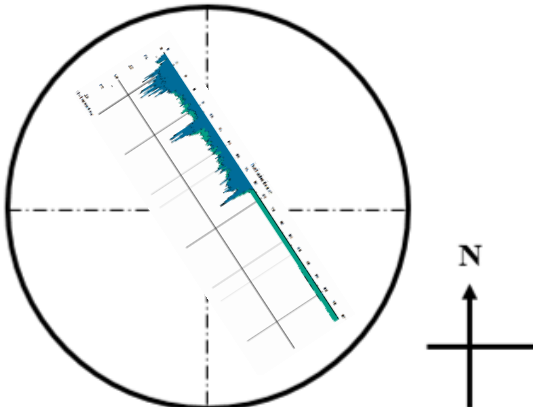
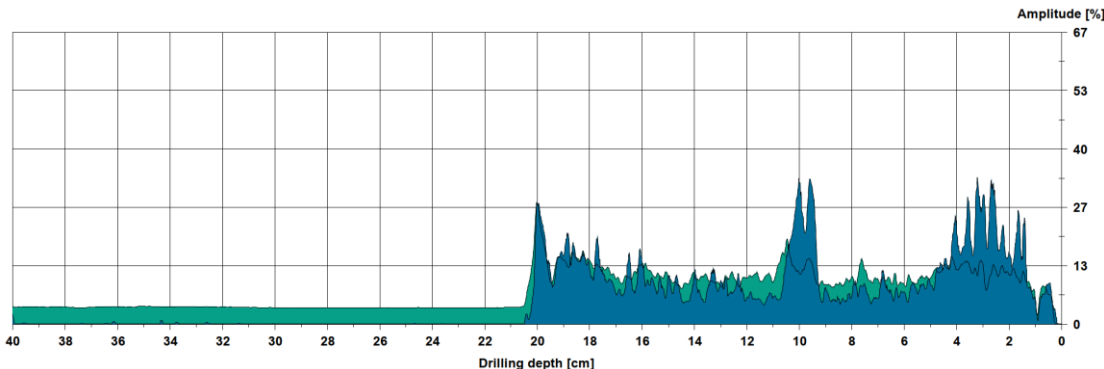
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)		
350-11004	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	5	14.6		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.12	檢測直徑(cm)	18	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		根部高度 12 公分處以 45 度角向下檢測，阻抗值低，顯示木材無修復反應；中央主幹腐朽。				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

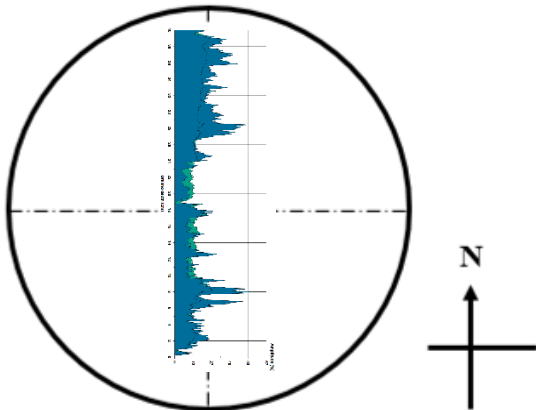
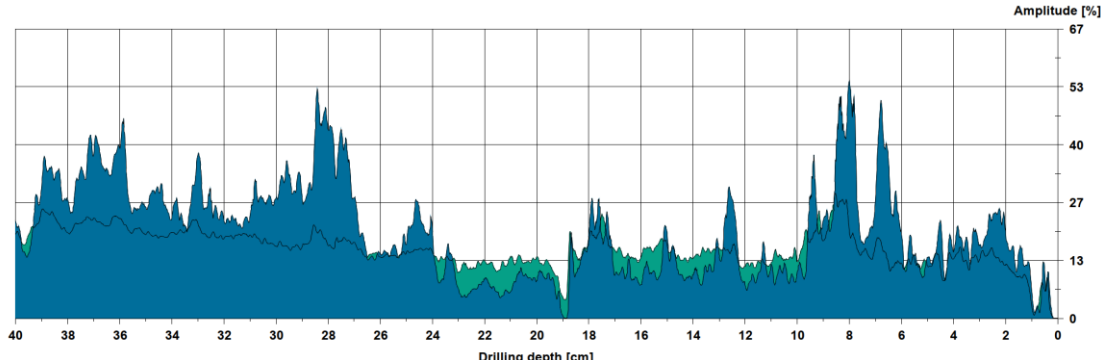
基本資料						樹木全景照	
編號		位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)		
350-11008		海佃路一段 中央分隔島	榕樹	10.2	27.6		
精密儀器檢測							
檢測 儀器		生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位		根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.35	檢測 直徑 (cm)	28	
檢測成果影像				檢測部位照片			
							
							
腐朽空洞比(%)		30-50%					
檢測結果描述		接近樹皮處因萌蘗抑制腐朽，阻抗值較高；樹幹中央均腐朽，阻抗值降低。					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

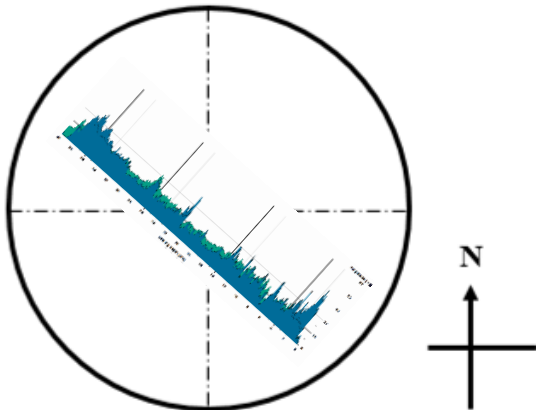
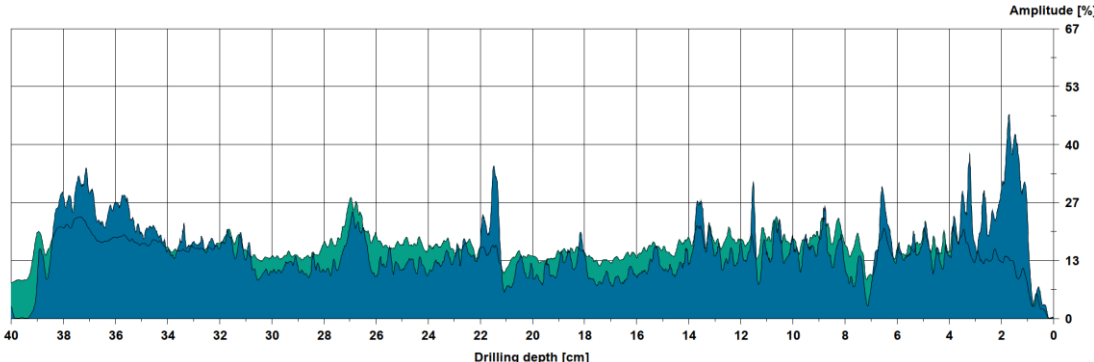
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)		
350-11009	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	6.9	23		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.4	檢測直徑(cm)		
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		阻抗值低，顯示木材無修復反應；樹皮向內 8-13 公分處木材枯死，造成阻抗值急遽上升。				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

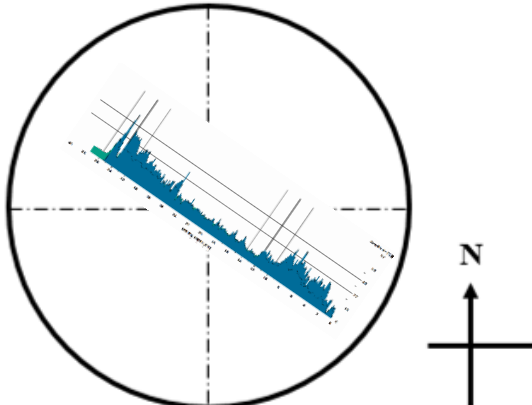
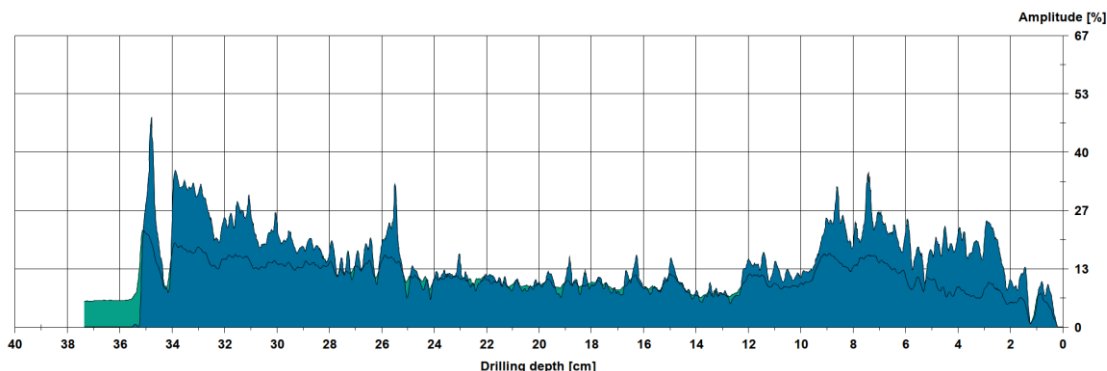
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
350-11011	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	6	23.1			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.11	檢測 直徑 (cm)	29		
檢測成果影像					檢測部位照片		
							
							
腐朽空洞比(%)		大於 50%					
檢測結果描述		根部高度 11 公分處以 45 度角向下檢測，樹皮向內 10-18 公分處腐朽空洞；中央主幹腐朽。					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

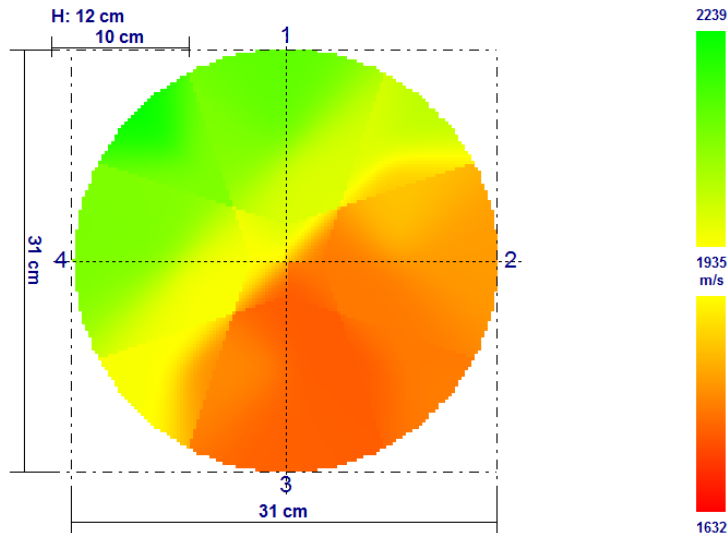
基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
350-11013	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	5	17.5			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.12	檢測直 徑(cm)	19		
檢測成果影像							
							
							
腐朽空洞比(%)		大於 50%					
檢測結果描述		根部高度 12 公分處以 45 度角向下檢測，樹皮向內 9-16 公分處腐朽空洞；中央主幹腐朽。					
減緩策略建議		移除					
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
		第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)		
350-11015	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	5.3	23		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.13	檢測 直徑 (cm)	26	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		阻抗值低，顯示木材腐朽且無修復反應				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

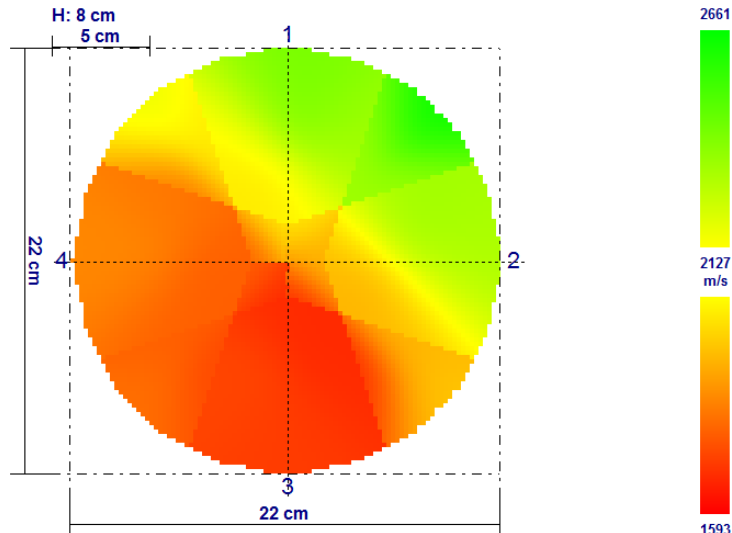
基本資料						樹木全景照		
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)				
350-11016	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	5.4	29				
精密儀器檢測								
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀							
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.2	檢測 直徑 (cm)	34			
檢測成果影像					檢測部位照片			
								
								
腐朽空洞比(%)		30-50%						
檢測結果描述		中央支撐主幹腐朽						
減緩策略建議		移除						
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
		第二階段分流： 黃 / 黑						

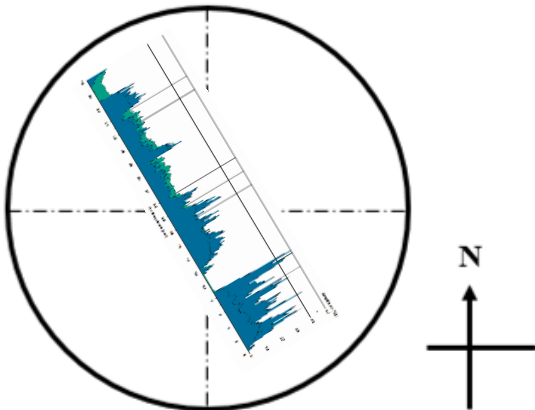
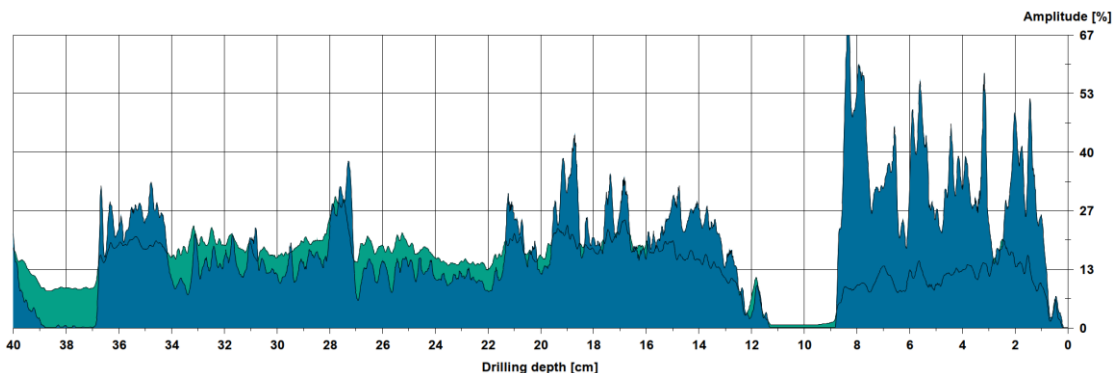
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-11017	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	8.7	40		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.1	檢測 直徑 (cm)	43	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		阻抗值低，顯示木材腐朽且無修復反應				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號		位置	樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)	
350-11023		海佃路一段中央分隔島	榕樹	6.6	24	
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.2	檢測直徑(cm)	28	
檢測成果影像						
						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		阻抗值低，顯示木材腐朽且無修復反應				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-11027	海佃路一段中央 分隔島	榕樹	6	19.5		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.12	檢測直 徑(cm)	31	
檢測成果影像						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部東南側腐朽，比例大於 50%，且腐朽無抑制持續擴散。					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照																																																						
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)																																																								
350-11028	海佃路一段中央 分隔島	榕樹	5.4	29																																																								
精密儀器檢測																																																												
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀																																																											
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.8	檢測直 徑(cm)		31.8																																																						
檢測成果影像																																																												
<table><tr><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th></tr><tr><td>胸高斷面體積</td><td>0.003</td><td>m³</td><td>重量</td><td>2.69</td><td>kN</td></tr><tr><td>傾斜角度</td><td>10</td><td>度</td><td>傾斜動量</td><td>2.53</td><td>KNm</td></tr><tr><td>壓縮強度</td><td>9500</td><td>kNm⁻²</td><td>樹冠面積</td><td>5</td><td>m²</td></tr><tr><td>樹芯長度</td><td>16.3</td><td>cm</td><td>風力彎曲動量</td><td>1</td><td>KNm</td></tr><tr><td>樹芯體積</td><td>3.2E-06</td><td>m³</td><td>受風比例</td><td>100</td><td>%</td></tr><tr><td>生材重量</td><td>2.418</td><td>g</td><td>受風面彎曲動量</td><td>1</td><td>KNm</td></tr><tr><td>木材密度</td><td>755.51</td><td>kg/m³</td><td>安全係數</td><td>8.6</td><td></td></tr><tr><td>材積</td><td>0.36</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	胸高斷面體積	0.003	m ³	重量	2.69	kN	傾斜角度	10	度	傾斜動量	2.53	KNm	壓縮強度	9500	kNm ⁻²	樹冠面積	5	m ²	樹芯長度	16.3	cm	風力彎曲動量	1	KNm	樹芯體積	3.2E-06	m ³	受風比例	100	%	生材重量	2.418	g	受風面彎曲動量	1	KNm	木材密度	755.51	kg/m ³	安全係數	8.6		材積	0.36	m ³			
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位																																																							
胸高斷面體積	0.003	m ³	重量	2.69	kN																																																							
傾斜角度	10	度	傾斜動量	2.53	KNm																																																							
壓縮強度	9500	kNm ⁻²	樹冠面積	5	m ²																																																							
樹芯長度	16.3	cm	風力彎曲動量	1	KNm																																																							
樹芯體積	3.2E-06	m ³	受風比例	100	%																																																							
生材重量	2.418	g	受風面彎曲動量	1	KNm																																																							
木材密度	755.51	kg/m ³	安全係數	8.6																																																								
材積	0.36	m ³																																																										
																																																												
樹木靜力學 安全係數		8.6																																																										
檢測結果描述		安全係數大於標準值 1.5																																																										
減緩策略建議		支撐																																																										
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑																																																										
		第二階段分流： 黃 / 黑																																																										

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)		
350-11029	海佃路一段中央 分隔島	榕樹	5	15.7		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.08	檢測直徑(cm)		22
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部西南側腐朽，腐朽比例大於 50%，且腐朽持續無修復生長。					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)			
350-11030	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	5.9	32			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.25	檢測 直徑 (cm)	36		
檢測成果影像				檢測部位照片			
							
							
腐朽空洞比(%)	大於 50%						
檢測結果描述	根部 25 公分處以 45 度角向下檢測，樹皮向內 8-13 公分處腐朽孔洞；中央主幹腐朽。						
減緩策略建議	移除						
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
	第二階段分流： 黃 / 黑						

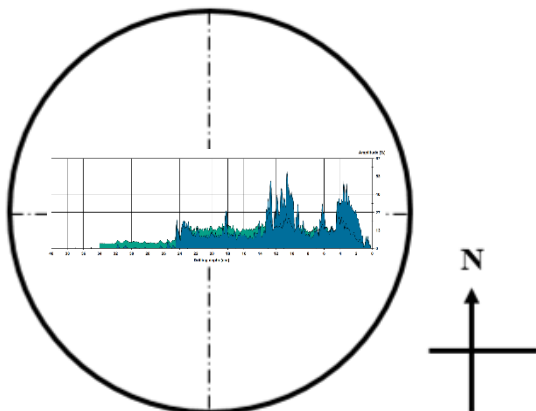
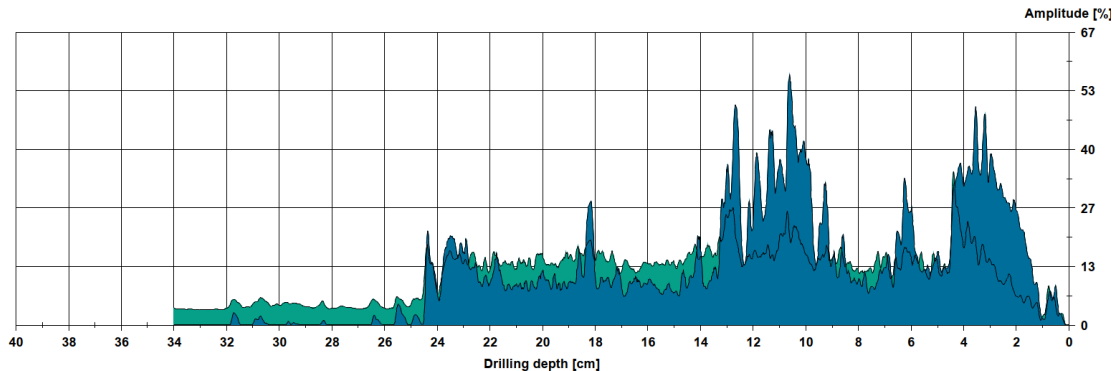
基本資料						樹木全景照
編號		位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)	
350-11032		海佃路一段中 央分隔島	榕樹	4.6	16	
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.1	檢測直 徑(cm)	20	

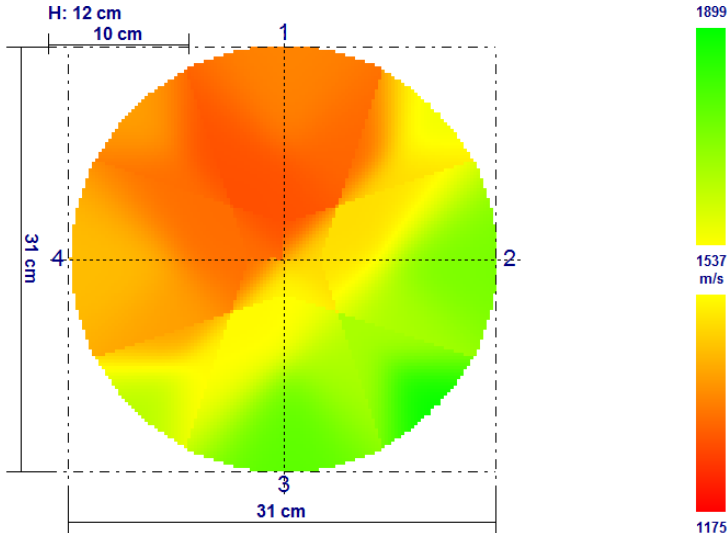
檢測成果影像

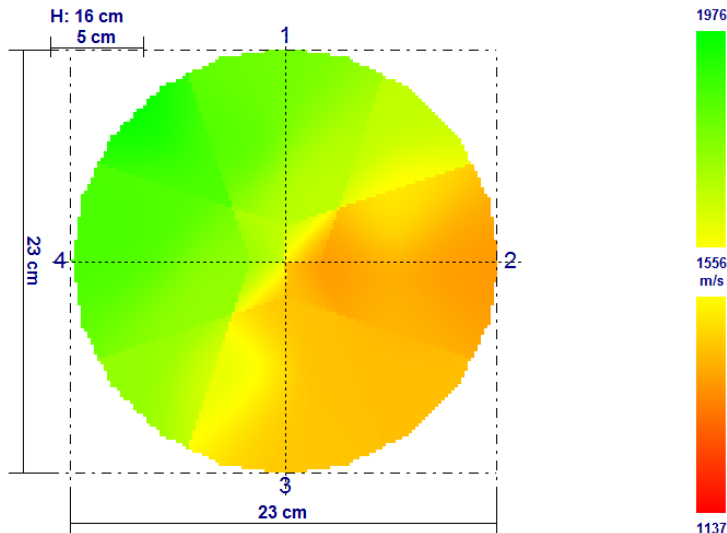


樹芯粉碎

樹木靜力學 安全係數	樹芯粉碎
檢測結果描述	樹木無支撐結構根
減緩策略建議	移除
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑
	第二階段分流： 黃 / 黑

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)		
350-11033	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	5.6	34		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.13	檢測 直徑 (cm)		
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		根部 13 公分處以 45 度角向下檢測，樹幹中心腐朽空洞。				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

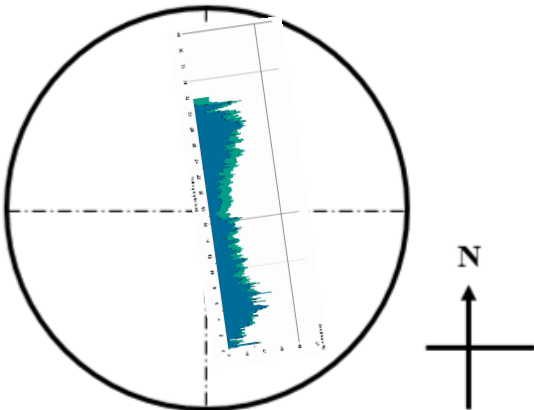
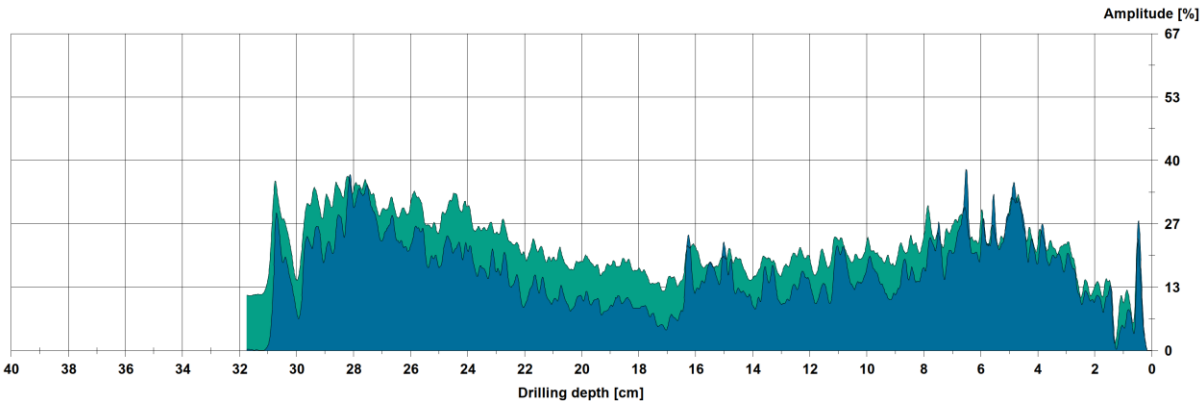
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-11035	海佃路一段中央 分隔島	榕樹	5	15/10		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.12	檢測直 徑(cm)		31
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部東北側腐朽比例大於 50%，且腐朽持續無抑制。					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

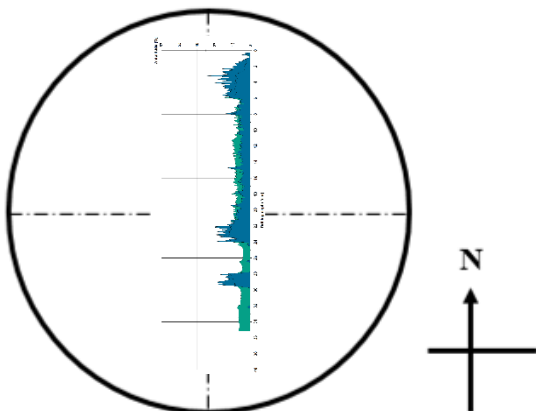
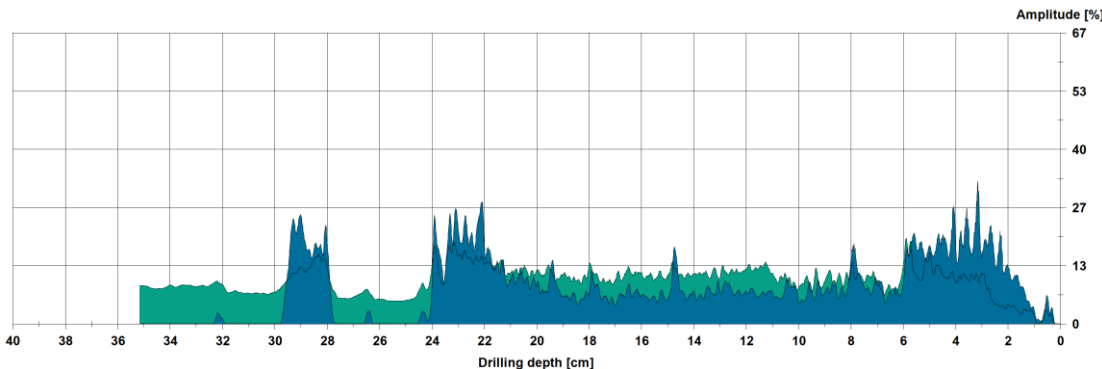
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-11036	海佃路一段中央 分隔島	榕樹	5.4	19.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.16	檢測直 徑(cm)	23	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部東南側腐朽比例大於 50%，且腐朽持續無抑制。					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

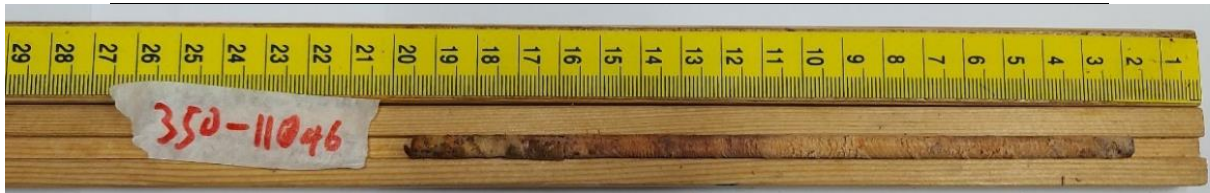
基本資料						樹木全景照																																																							
編號		位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)																																																								
350-11037		海佃路一段 中央分隔島	榕樹	5.6	21.8																																																								
精密儀器檢測																																																													
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀																																																												
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.8	檢測 直徑 (cm)	24.3																																																								
檢測成果影像																																																													
<table><tr><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th></tr><tr><td>胸高斷面體積</td><td>0.001</td><td>m³</td><td>重量</td><td>1.65</td><td>kN</td></tr><tr><td>傾斜角度</td><td>10</td><td>度</td><td>傾斜動量</td><td>1.60</td><td>KNm</td></tr><tr><td>壓縮強度</td><td>11000</td><td>kNm⁻²</td><td>樹冠面積</td><td>8</td><td>m²</td></tr><tr><td>樹芯長度</td><td>11.8</td><td>cm</td><td>風力彎曲動量</td><td>3</td><td>KNm</td></tr><tr><td>樹芯體積</td><td>2.32E-06</td><td>m³</td><td>受風比例</td><td>100</td><td>%</td></tr><tr><td>生材重量</td><td>1.824</td><td>g</td><td>受風面彎曲動量</td><td>3</td><td>KNm</td></tr><tr><td>木材密度</td><td>787.25</td><td>kg/m³</td><td>安全係數</td><td>3.2</td><td></td></tr><tr><td>材積</td><td>0.21</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	胸高斷面體積	0.001	m ³	重量	1.65	kN	傾斜角度	10	度	傾斜動量	1.60	KNm	壓縮強度	11000	kNm ⁻²	樹冠面積	8	m ²	樹芯長度	11.8	cm	風力彎曲動量	3	KNm	樹芯體積	2.32E-06	m ³	受風比例	100	%	生材重量	1.824	g	受風面彎曲動量	3	KNm	木材密度	787.25	kg/m ³	安全係數	3.2		材積	0.21	m ³			
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位																																																								
胸高斷面體積	0.001	m ³	重量	1.65	kN																																																								
傾斜角度	10	度	傾斜動量	1.60	KNm																																																								
壓縮強度	11000	kNm ⁻²	樹冠面積	8	m ²																																																								
樹芯長度	11.8	cm	風力彎曲動量	3	KNm																																																								
樹芯體積	2.32E-06	m ³	受風比例	100	%																																																								
生材重量	1.824	g	受風面彎曲動量	3	KNm																																																								
木材密度	787.25	kg/m ³	安全係數	3.2																																																									
材積	0.21	m ³																																																											
																																																													
樹木靜力學 安全係數		3.2																																																											
檢測結果描述		安全係數大於標準值 1.5；樹勢衰退無法進行生物學自我修復。																																																											
減緩策略建議		移除																																																											
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑																																																											
		第二階段分流： 黃 / 黑																																																											

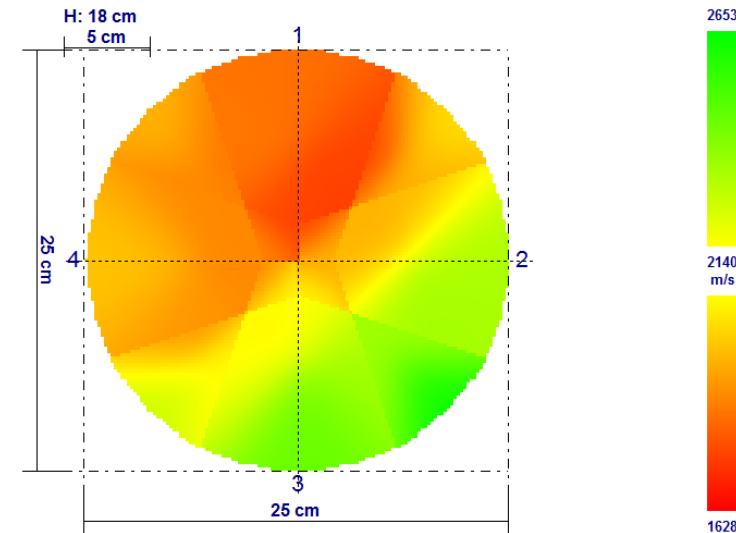
基本資料						樹木全景照																																																						
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)																																																								
350-11038	海佃路一段中央 分隔島	榕樹	5.2	18																																																								
精密儀器檢測																																																												
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀																																																											
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.9	檢測直徑(cm)	21.3																																																							
檢測成果影像																																																												
<table><tr><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th></tr><tr><td>胸高斷面體積</td><td>0.001</td><td>m³</td><td>重量</td><td>1.15</td><td>kN</td></tr><tr><td>傾斜角度</td><td>5</td><td>度</td><td>傾斜動量</td><td>0.52</td><td>KNm</td></tr><tr><td>壓縮強度</td><td>18000</td><td>kNm⁻²</td><td>樹冠面積</td><td>3</td><td>m²</td></tr><tr><td>樹芯長度</td><td>18.8</td><td>cm</td><td>風力彎曲動量</td><td>1</td><td>KNm</td></tr><tr><td>樹芯體積</td><td>3.69E-06</td><td>m³</td><td>受風比例</td><td>100</td><td>%</td></tr><tr><td>生材重量</td><td>3.212</td><td>g</td><td>受風面彎曲動量</td><td>1</td><td>KNm</td></tr><tr><td>木材密度</td><td>870.14</td><td>kg/m³</td><td>安全係數</td><td>9.0</td><td></td></tr><tr><td>材積</td><td>0.13</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	胸高斷面體積	0.001	m ³	重量	1.15	kN	傾斜角度	5	度	傾斜動量	0.52	KNm	壓縮強度	18000	kNm ⁻²	樹冠面積	3	m ²	樹芯長度	18.8	cm	風力彎曲動量	1	KNm	樹芯體積	3.69E-06	m ³	受風比例	100	%	生材重量	3.212	g	受風面彎曲動量	1	KNm	木材密度	870.14	kg/m ³	安全係數	9.0		材積	0.13	m ³			
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位																																																							
胸高斷面體積	0.001	m ³	重量	1.15	kN																																																							
傾斜角度	5	度	傾斜動量	0.52	KNm																																																							
壓縮強度	18000	kNm ⁻²	樹冠面積	3	m ²																																																							
樹芯長度	18.8	cm	風力彎曲動量	1	KNm																																																							
樹芯體積	3.69E-06	m ³	受風比例	100	%																																																							
生材重量	3.212	g	受風面彎曲動量	1	KNm																																																							
木材密度	870.14	kg/m ³	安全係數	9.0																																																								
材積	0.13	m ³																																																										
																																																												
樹木靜力學 安全係數	9																																																											
檢測結果描述	安全係數大於標準值 1.5																																																											
減緩策略建議	支撐																																																											
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑																																																											
	第二階段分流： 黃 / 黑																																																											

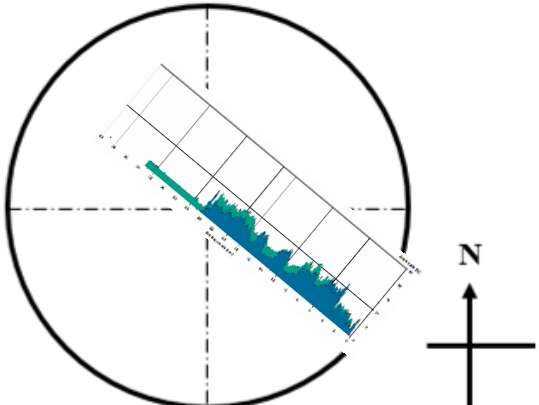
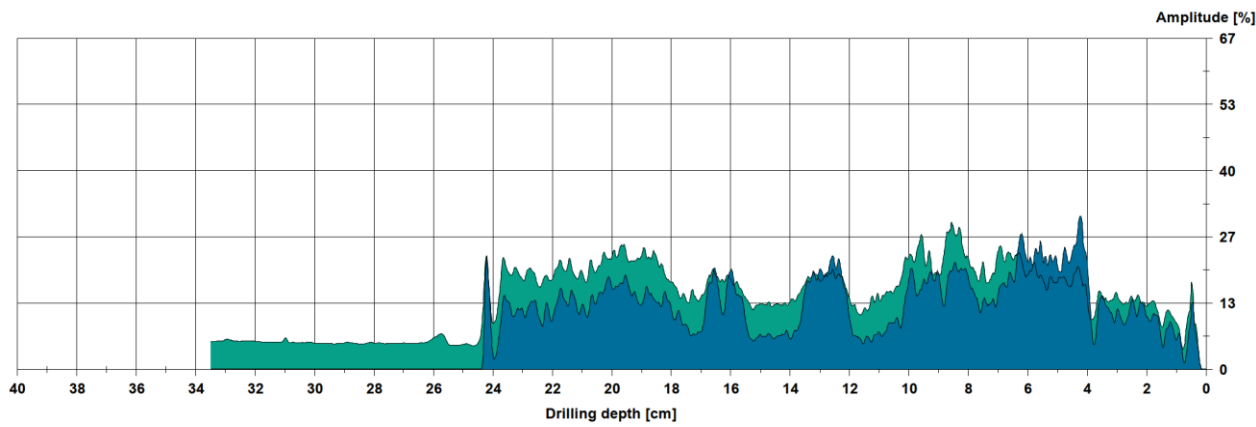
基本資料						樹木全景照																																																							
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)																																																									
350-11039	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	7	43																																																									
精密儀器檢測																																																													
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀																																																												
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.7	檢測 直徑 (cm)	47.2																																																								
檢測成果影像																																																													
<table><tr><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th></tr><tr><td>胸高斷面體積</td><td>0.010</td><td>m³</td><td>重量</td><td>11.39</td><td>kN</td></tr><tr><td>傾斜角度</td><td>5</td><td>度</td><td>傾斜動量</td><td>6.95</td><td>KNm</td></tr><tr><td>壓縮強度</td><td>14000</td><td>kNm⁻²</td><td>樹冠面積</td><td>8</td><td>m²</td></tr><tr><td>樹芯長度</td><td>23.7</td><td>cm</td><td>風力彎曲動量</td><td>4</td><td>KNm</td></tr><tr><td>樹芯體積</td><td>4.65E-06</td><td>m³</td><td>受風比例</td><td>100</td><td>%</td></tr><tr><td>生材重量</td><td>5.213</td><td>g</td><td>受風面彎曲動量</td><td>4</td><td>KNm</td></tr><tr><td>木材密度</td><td>1120.24</td><td>kg/m³</td><td>安全係數</td><td>13.3</td><td></td></tr><tr><td>材積</td><td>1.02</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	胸高斷面體積	0.010	m ³	重量	11.39	kN	傾斜角度	5	度	傾斜動量	6.95	KNm	壓縮強度	14000	kNm ⁻²	樹冠面積	8	m ²	樹芯長度	23.7	cm	風力彎曲動量	4	KNm	樹芯體積	4.65E-06	m ³	受風比例	100	%	生材重量	5.213	g	受風面彎曲動量	4	KNm	木材密度	1120.24	kg/m ³	安全係數	13.3		材積	1.02	m ³			
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位																																																								
胸高斷面體積	0.010	m ³	重量	11.39	kN																																																								
傾斜角度	5	度	傾斜動量	6.95	KNm																																																								
壓縮強度	14000	kNm ⁻²	樹冠面積	8	m ²																																																								
樹芯長度	23.7	cm	風力彎曲動量	4	KNm																																																								
樹芯體積	4.65E-06	m ³	受風比例	100	%																																																								
生材重量	5.213	g	受風面彎曲動量	4	KNm																																																								
木材密度	1120.24	kg/m ³	安全係數	13.3																																																									
材積	1.02	m ³																																																											
																																																													
樹木靜力學 安全係數	13.3																																																												
檢測結果描述	安全係數大於標準值 1.5																																																												
減緩策略建議	支撐																																																												
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑																																																												
	第二階段分流： 黃 / 黑																																																												

基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)			
350-11042	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	6.9	19.8			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.1	檢測 直徑 (cm)	20		
檢測成果影像							
							
							
腐朽空洞比(%)	10-30%						
檢測結果描述	於根部 10 公分以 30 度角向下檢測，樹幹接近樹皮處因萌蘗維持生物學，阻抗值較高；支撐中央主幹腐朽。						
減緩策略建議	移除						
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
	第二階段分流： 黃 / 黑						

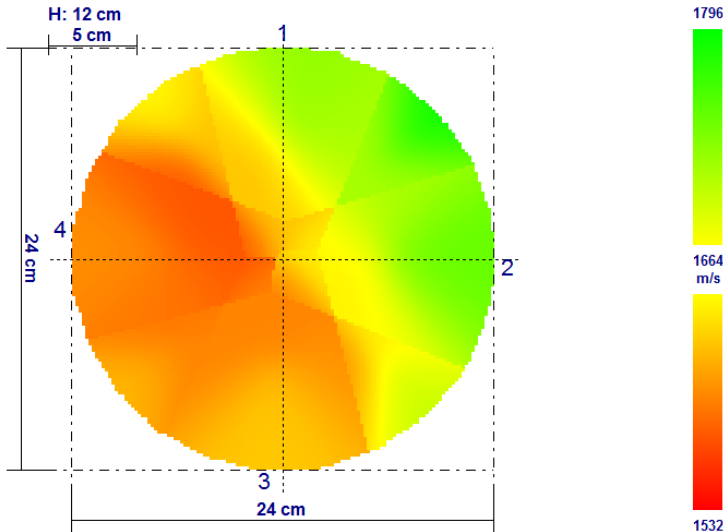
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)		
350-11043	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	7.1	39.2		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.4	檢測 直徑 (cm)	43	
檢測成果影像						
						檢測部位照片
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		阻抗值低，顯示木材腐朽無修復生長。				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

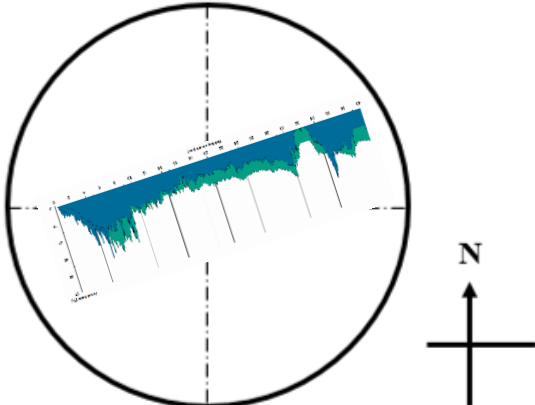
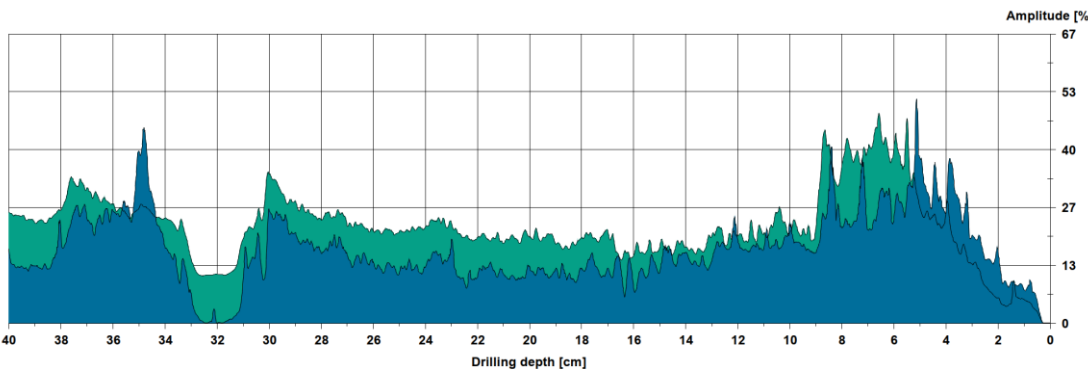
基本資料						樹木全景照																																																							
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)																																																									
350-11046	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	6	33																																																									
精密儀器檢測																																																													
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀																																																												
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.9	檢測 直徑 (cm)	36.4																																																								
檢測成果影像																																																													
<table><tr><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th></tr><tr><td>胸高斷面體積</td><td>0.005</td><td>m³</td><td>重量</td><td>5.31</td><td>kN</td></tr><tr><td>傾斜角度</td><td>5</td><td>度</td><td>傾斜動量</td><td>2.77</td><td>KNm</td></tr><tr><td>壓縮強度</td><td>13000</td><td>kNm⁻²</td><td>樹冠面積</td><td>7</td><td>m²</td></tr><tr><td>樹芯長度</td><td>17.6</td><td>cm</td><td>風力彎曲動量</td><td>3</td><td>KNm</td></tr><tr><td>樹芯體積</td><td>3.46E-06</td><td>m³</td><td>受風比例</td><td>100</td><td>%</td></tr><tr><td>生材重量</td><td>3.573</td><td>g</td><td>受風面彎曲動量</td><td>3</td><td>KNm</td></tr><tr><td>木材密度</td><td>1033.93</td><td>kg/m³</td><td>安全係數</td><td>10.6</td><td></td></tr><tr><td>材積</td><td>0.51</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	胸高斷面體積	0.005	m ³	重量	5.31	kN	傾斜角度	5	度	傾斜動量	2.77	KNm	壓縮強度	13000	kNm ⁻²	樹冠面積	7	m ²	樹芯長度	17.6	cm	風力彎曲動量	3	KNm	樹芯體積	3.46E-06	m ³	受風比例	100	%	生材重量	3.573	g	受風面彎曲動量	3	KNm	木材密度	1033.93	kg/m ³	安全係數	10.6		材積	0.51	m ³			
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位																																																								
胸高斷面體積	0.005	m ³	重量	5.31	kN																																																								
傾斜角度	5	度	傾斜動量	2.77	KNm																																																								
壓縮強度	13000	kNm ⁻²	樹冠面積	7	m ²																																																								
樹芯長度	17.6	cm	風力彎曲動量	3	KNm																																																								
樹芯體積	3.46E-06	m ³	受風比例	100	%																																																								
生材重量	3.573	g	受風面彎曲動量	3	KNm																																																								
木材密度	1033.93	kg/m ³	安全係數	10.6																																																									
材積	0.51	m ³																																																											
																																																													
樹木靜力學 安全係數		10.6																																																											
檢測結果描述		安全係數大於標準值 1.5																																																											
減緩策略建議		修剪(降低樹冠密度)；支撐																																																											
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑																																																											
		第二階段分流： 黃 / 黑																																																											

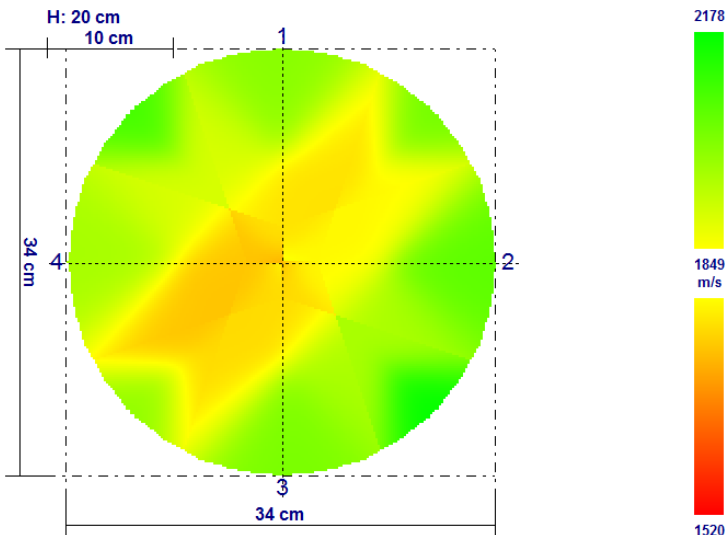
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-11047	海佃路一段中 央分隔島	榕樹	5.8	25		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.18	檢測直 徑(cm)	25	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		根部西北側腐朽，腐朽比例大於 50%，且持續擴散				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

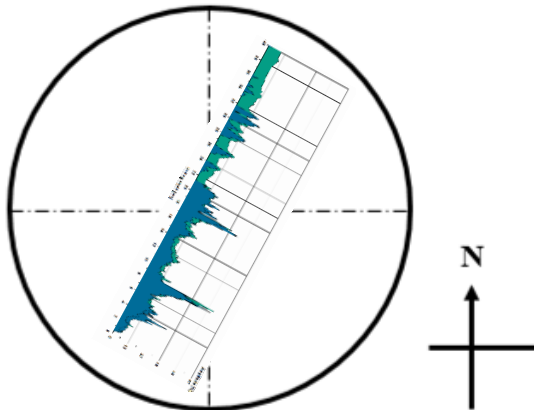
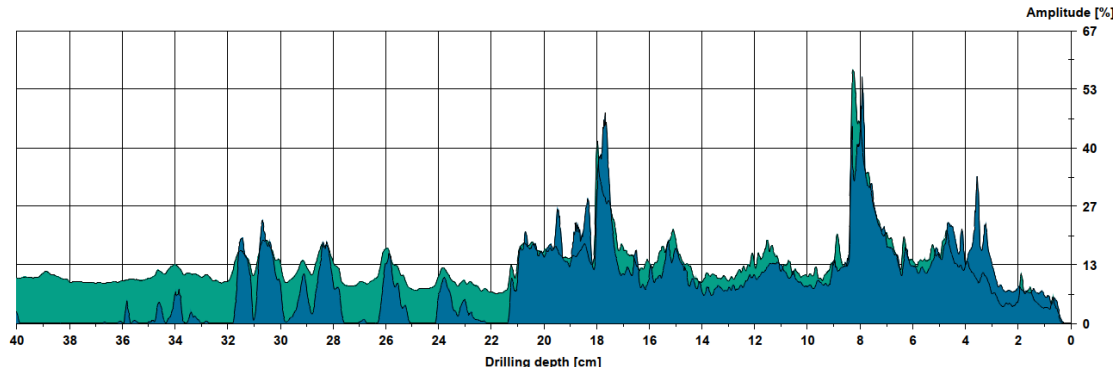
基本資料						樹木全景照
編號		位置	樹種	樹高(m)	胸高直徑(cm)	
350-11048		海佃路一段中央分隔島	榕樹	5.9	26.2	
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度(m)	0.1	檢測直徑(cm)	28	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		根部 10 公分處以 45 度角向下檢測，支撐主幹腐朽中空。				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

基本資料						樹木全景照																																																							
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)																																																									
350-11049	海佃路一段中 央分隔島	榕樹	5	38.4																																																									
精密儀器檢測																																																													
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀																																																												
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.8	檢測直 徑(cm)	40.5																																																								
檢測成果影像																																																													
<table><tr><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th></tr><tr><td>胸高斷面體積</td><td>0.007</td><td>m³</td><td>重量</td><td>5.88</td><td>kN</td></tr><tr><td>傾斜角度</td><td>15</td><td>度</td><td>傾斜動量</td><td>7.61</td><td>KNm</td></tr><tr><td>壓縮強度</td><td>13000</td><td>kNm⁻²</td><td>樹冠面積</td><td>3</td><td>m²</td></tr><tr><td>樹芯長度</td><td>15.9</td><td>cm</td><td>風力彎曲動量</td><td>1</td><td>KNm</td></tr><tr><td>樹芯體積</td><td>3.12E-06</td><td>m³</td><td>受風比例</td><td>100</td><td>%</td></tr><tr><td>生材重量</td><td>3.171</td><td>g</td><td>受風面彎曲動量</td><td>1</td><td>KNm</td></tr><tr><td>木材密度</td><td>1015.71</td><td>kg/m³</td><td>安全係數</td><td>11.2</td><td></td></tr><tr><td>材積</td><td>0.58</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	胸高斷面體積	0.007	m ³	重量	5.88	kN	傾斜角度	15	度	傾斜動量	7.61	KNm	壓縮強度	13000	kNm ⁻²	樹冠面積	3	m ²	樹芯長度	15.9	cm	風力彎曲動量	1	KNm	樹芯體積	3.12E-06	m ³	受風比例	100	%	生材重量	3.171	g	受風面彎曲動量	1	KNm	木材密度	1015.71	kg/m ³	安全係數	11.2		材積	0.58	m ³			
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位																																																								
胸高斷面體積	0.007	m ³	重量	5.88	kN																																																								
傾斜角度	15	度	傾斜動量	7.61	KNm																																																								
壓縮強度	13000	kNm ⁻²	樹冠面積	3	m ²																																																								
樹芯長度	15.9	cm	風力彎曲動量	1	KNm																																																								
樹芯體積	3.12E-06	m ³	受風比例	100	%																																																								
生材重量	3.171	g	受風面彎曲動量	1	KNm																																																								
木材密度	1015.71	kg/m ³	安全係數	11.2																																																									
材積	0.58	m ³																																																											
																																																													
樹木靜力學 安全係數	11.2																																																												
檢測結果描述	安全係數大於標準值 1.5；樹勢衰退，樹芯腐朽，無生物學自我修復腐朽能力。																																																												
減緩策略建議	移除																																																												
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑																																																												
	第二階段分流： 黃 / 黑																																																												

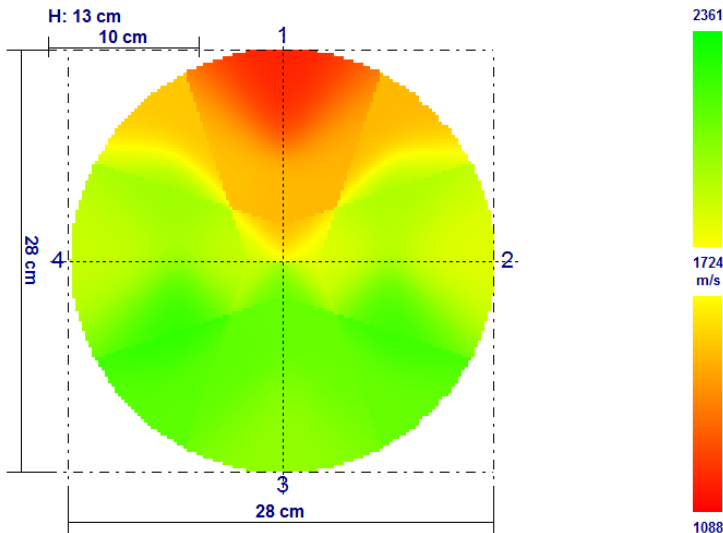
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-11050	海佃路一段中央 分隔島	榕樹	6.3	19		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.12	檢測直 徑(cm)	24	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部西南側腐朽比例大於 50%，且腐朽持續無抑制。					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

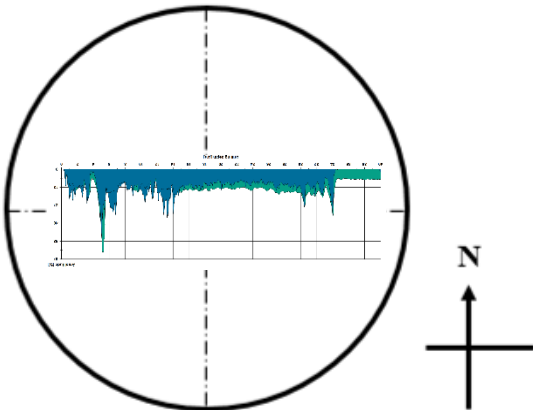
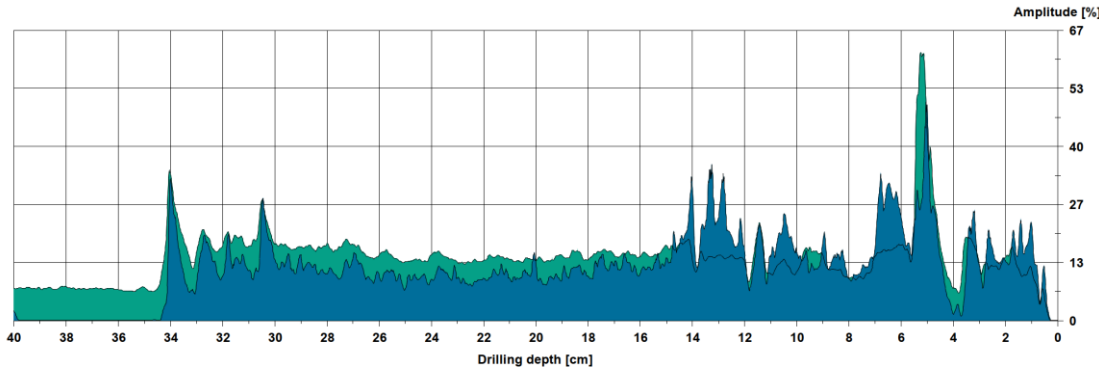
基本資料						樹木全景照		
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)				
350-11053	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	6.7	30				
精密儀器檢測								
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀							
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.15	檢測 直徑 (cm)	34			
檢測成果影像					檢測部位照片			
								
								
腐朽空洞比(%)		30-50%						
檢測結果描述		根部 15 公分處 45 度角向下檢測，樹幹中心腐朽空洞(樹皮向內 31-33 公分處)。						
減緩策略建議		移除						
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
		第二階段分流： 黃 / 黑						

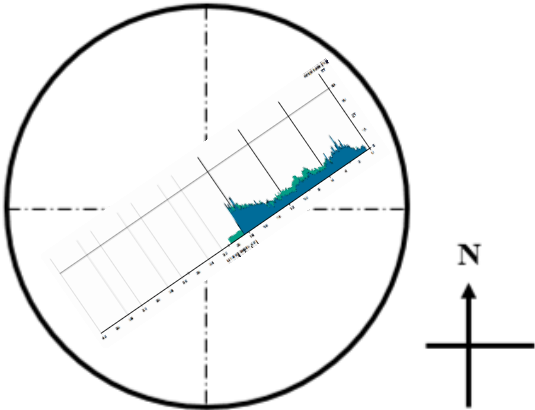
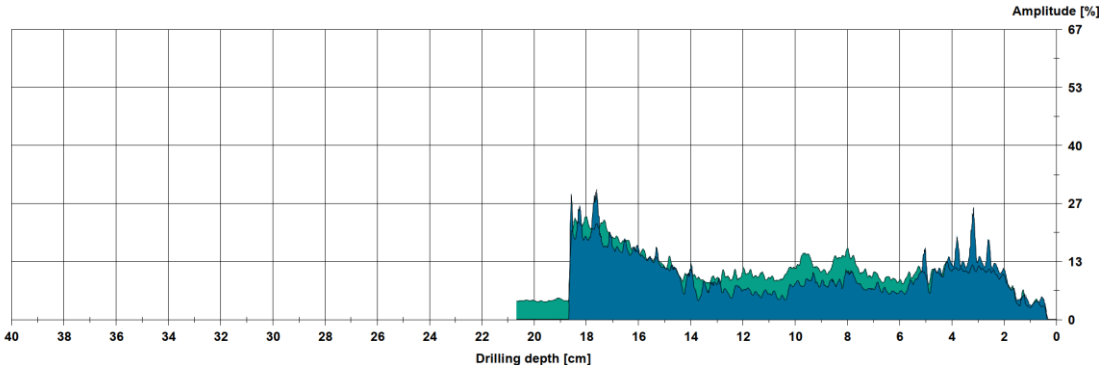
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-11054	海佃路一段中央 分隔島	榕樹	6.8	32		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.2	檢測直 徑(cm)	34	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)		30-50%				
檢測結果描述		根部西南至東北側腐朽，腐朽比例約 30-50%，且腐朽持續無抑制。				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

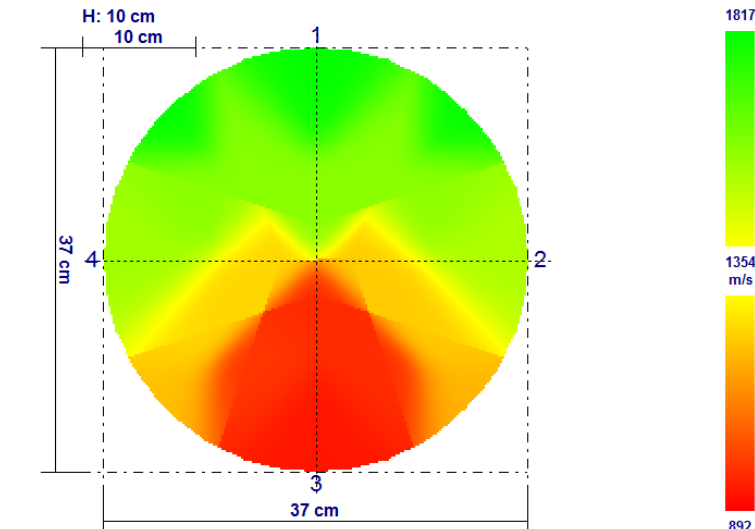
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)		
350-11057	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	6.5	37		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.9	檢測 直徑 (cm)	37	
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)		大於 50%				
檢測結果描述		阻抗值低，顯示木材腐朽無修復生長。				
減緩策略建議		移除				
分流結果		第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑				
		第二階段分流： 黃 / 黑				

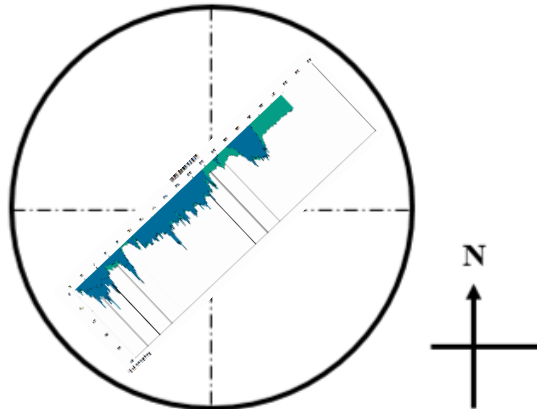
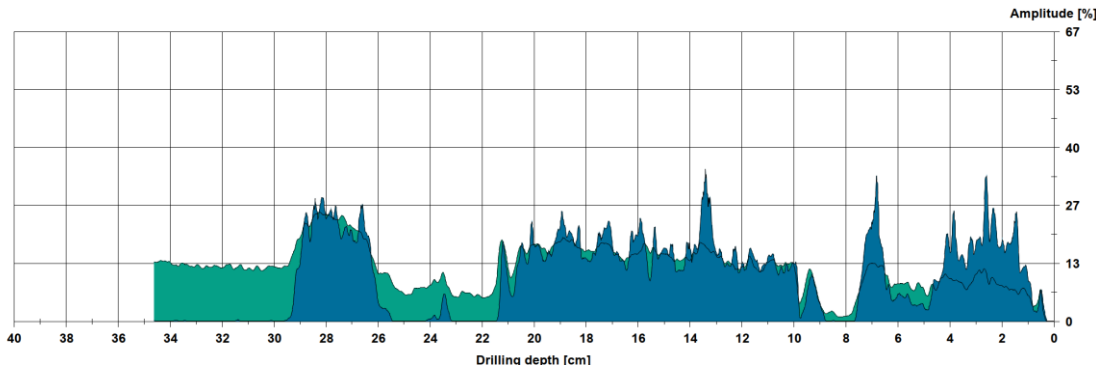
基本資料						樹木全景照																																																							
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)																																																									
350-11059	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	5	22																																																									
精密儀器檢測																																																													
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀																																																												
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.9	檢測 直徑 (cm)	25.3																																																								
檢測成果影像																																																													
<table><tr><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th><th>項目</th><th>計算結果</th><th>單位</th></tr><tr><td>胸高斷面體積</td><td>0.001</td><td>m³</td><td>重量</td><td>1.71</td><td>kN</td></tr><tr><td>傾斜角度</td><td>5</td><td>度</td><td>傾斜動量</td><td>0.74</td><td>KNm</td></tr><tr><td>壓縮強度</td><td>19000</td><td>kNm⁻²</td><td>樹冠面積</td><td>4</td><td>m²</td></tr><tr><td>樹芯長度</td><td>14.9</td><td>cm</td><td>風力彎曲動量</td><td>1</td><td>KNm</td></tr><tr><td>樹芯體積</td><td>2.93E-06</td><td>m³</td><td>受風比例</td><td>100</td><td>%</td></tr><tr><td>生材重量</td><td>2.625</td><td>g</td><td>受風面彎曲動量</td><td>1</td><td>KNm</td></tr><tr><td>木材密度</td><td>897.25</td><td>kg/m³</td><td>安全係數</td><td>15.2</td><td></td></tr><tr><td>材積</td><td>0.19</td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位	胸高斷面體積	0.001	m ³	重量	1.71	kN	傾斜角度	5	度	傾斜動量	0.74	KNm	壓縮強度	19000	kNm ⁻²	樹冠面積	4	m ²	樹芯長度	14.9	cm	風力彎曲動量	1	KNm	樹芯體積	2.93E-06	m ³	受風比例	100	%	生材重量	2.625	g	受風面彎曲動量	1	KNm	木材密度	897.25	kg/m ³	安全係數	15.2		材積	0.19	m ³			
項目	計算結果	單位	項目	計算結果	單位																																																								
胸高斷面體積	0.001	m ³	重量	1.71	kN																																																								
傾斜角度	5	度	傾斜動量	0.74	KNm																																																								
壓縮強度	19000	kNm ⁻²	樹冠面積	4	m ²																																																								
樹芯長度	14.9	cm	風力彎曲動量	1	KNm																																																								
樹芯體積	2.93E-06	m ³	受風比例	100	%																																																								
生材重量	2.625	g	受風面彎曲動量	1	KNm																																																								
木材密度	897.25	kg/m ³	安全係數	15.2																																																									
材積	0.19	m ³																																																											
																																																													
樹木靜力學 安全係數	15.2																																																												
檢測結果描述	安全係數大於標準值 1.5；樹芯腐朽，樹勢衰退，無生物學自我修復腐朽能力。																																																												
減緩策略建議	移除																																																												
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑																																																												
	第二階段分流： 黃 / 黑																																																												

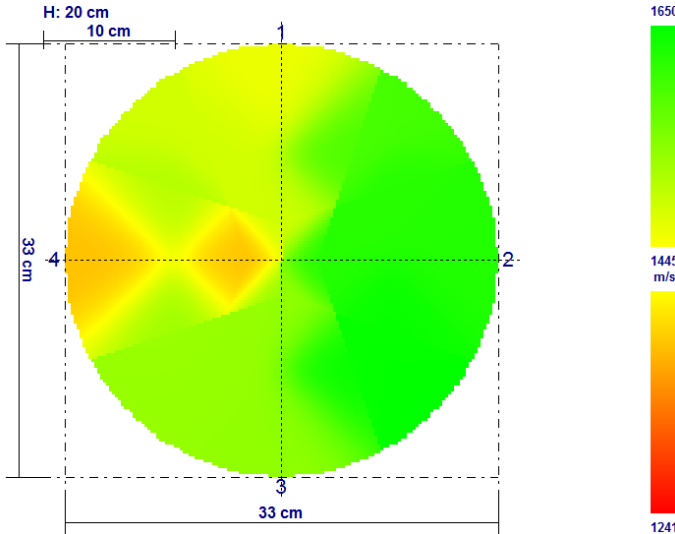
基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-11060	海佃路一段中央 分隔島	榕樹	5.3	28.7		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.13	檢測直 徑(cm)		28
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	根部北側腐朽比例 30-50%，且腐朽持續擴散無抑制。					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)		
350-11061	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	5.1	20		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.11	檢測 直徑 (cm)	23	
檢測成果影像			檢測部位照片			
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	阻抗值低，顯示木材腐朽無修復生長。					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照	
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直 徑(cm)			
350-11063	海佃路一段 中央分隔島	榕樹	5.7	17			
精密儀器檢測							
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀						
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.5	檢測 直徑 (cm)	23		
檢測成果影像			檢測部位照片				
							
							
腐朽空洞比(%)	大於 50%						
檢測結果描述	阻抗值低，顯示木材腐朽無修復生長。						
減緩策略建議	移除						
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑						
	第二階段分流： 黃 / 黑						

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-11067	海佃路一段中央 分隔島	榕樹	7	32.4		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高 度(m)	0.1	檢測直 徑(cm)		37
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部南側腐朽比例大於 50%，且腐朽持續無抑制。					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高 直徑 (cm)		
350-11070	海佃路一段中 央分隔島	榕樹	6.3	28		
精密儀器檢測						
檢測 儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測 部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測 高度 (m)	0.08	檢測直 徑(cm)		32
檢測成果影像				檢測部位照片		
						
						
腐朽空洞比(%)	大於 50%					
檢測結果描述	根部 8 公分處 45 度角向下檢測，樹幹中央腐朽空洞、縱裂。					
減緩策略建議	移除					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					

基本資料						樹木全景照
編號	位置	樹種	樹高 (m)	胸高直徑 (cm)		
350-11071	海佃路一段中央分隔島	榕樹	7	28		
精密儀器檢測						
檢測儀器	生長錐 / 應力波 / 鑽孔阻抗儀					
檢測部位	根部 / 主幹 / 骨架枝條	檢測高度 (m)	0.2	檢測直徑 (cm)	33	
檢測成果影像					檢測部位照片	
						
腐朽空洞比(%)	30-50%					
檢測結果描述	根部西側腐朽，腐朽比例 30-50%，且持續擴散					
減緩策略建議	修剪(降低樹高)；支撐					
分流結果	第一階段分流： 紅 / 紅黑 / 黑					
	第二階段分流： 黃 / 黑					